COMUNE DI UDINE

aprile 2025
aggiornamento giugno 2025

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) secondo stralcio

conforme a Linee guida redazione PEBA Regione FVG

03 AMBITO EDILIZIO

SCHEDE DELLE CRITICITÀ con mappatura della criticità

PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

GLOBAL PROJECT
ARCHITETTURA INCLUSIVA

TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI
via mazzini 45/4 33170 pordenone
p.iva-c.f. 01513590933
studio@globalpro.it www.globalpro.it

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0385

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0386**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 170,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Compresa rampa 270 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

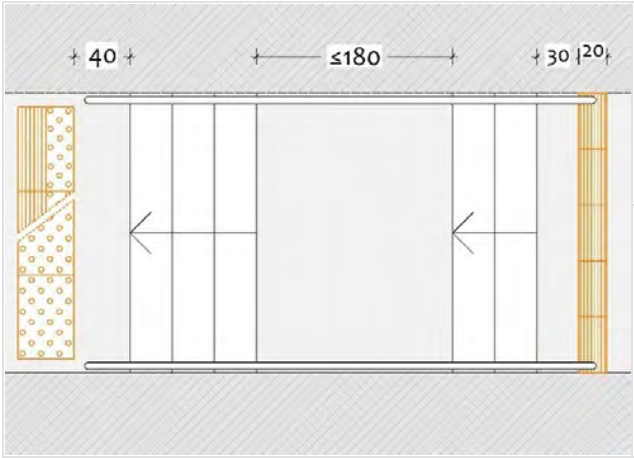

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **272 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0388**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Cordolo - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0390	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **3500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

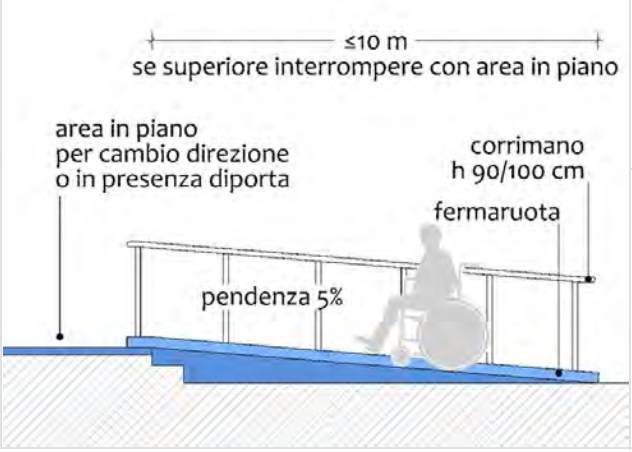

PS0351 (modificato)
Realizzazione di fermaruota

Posa di bordo laterale con funzione di fermaruota, in metallo o legno secondo le caratteristiche costruttive della rampa, con altezza di 10 cm dal piano di calpestio, da fissare lateralmente alla struttura esistente.

STIMA DEL COSTO
Computata in 390

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0390**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Pendenza longitudinale	**16.9**	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 100,00 cm**	**Y --**
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 28 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0388	LIV. 1	**Cordolo - Assenza Percorso verticale - Rampa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

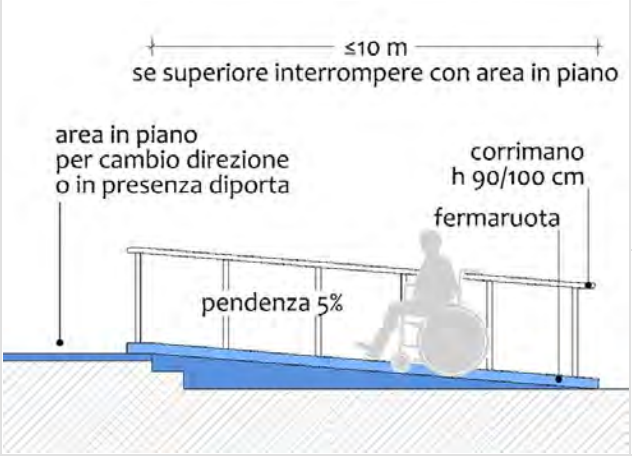

PS0916 (modificato)
Sostituzione della rampa

Sotituzione della rampa interna con altra con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.

Si suggerisce di integrare la soluzione con quelle previste alle schede 392 (bancone) e 395 (dislivello) per valutare una diversa organizzazione dell'ingresso.

STIMA DEL COSTO
Comprende 388

3.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0392**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	100	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

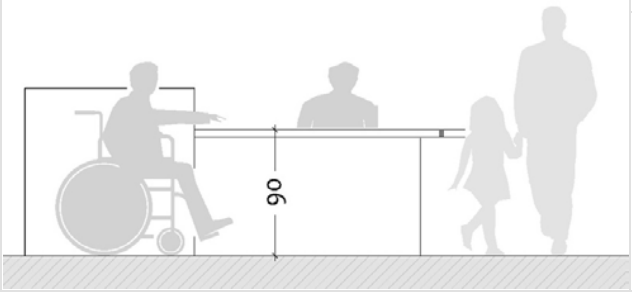

PS0033 (modificato)
Sostituzione del bancone

Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
I 6861-0395

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO





Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Portineria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Eliminazione della pavimentazione soprelevata

Eliminazione della pavimentazione soprelevata per il ripristino della continutà del piano di calpestio.

La soluzione può essere integrata con le soluzioni previste alle schede 390 (rampa) e 392 (bancone).
Non avendo informazioni sullo stato della pavimentazione sottostante, si indica un costo minimo di riferimento.


STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0397**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

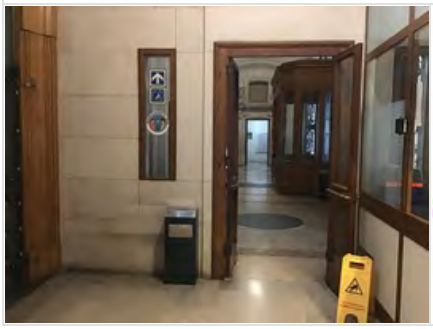



Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0340	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1479 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

Considerate le caratteristiche del contesto, la segnaletica richiede uno studio progettuale specifico condotto secondo i principi della comunicazione inclusiva ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.
Si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 398, 403, 409, 411, 414, 417, 419, 420, 424, 264, 278, 301, 340, 350, 387, 379, 413, 281, 315, 272

15.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **2**

ID Scheda **6861-0398**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1479 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0400

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | OSTACOLO VERTICALE





Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Portaombrelli. Anche per assenza contrasto cromatico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1486 (modificato)
Modifica dell'arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e sua sostituzione con altro, con colore a contrasto cromatico rispetto al contesto, posizionato in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo la scala.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0401**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza mappa tattile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0243	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0352	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0347	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1167 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti informativi e/o descrittivi multimediali.

La mappa deve essere orientata considerando la posizione del fruitore e installata su supporto accessibile anche a persone con disabilità motorie e di bassa statura, con adeguato spazio per l'approccio e l'uso e senza interferire con le guide naturali o provocare restringimenti del percorso.

STIMA DEL COSTO
Comprende 243, 347, 352

20.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **2**

ID Scheda **6861-0403**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1479 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **2**

ID Scheda **6861-0409**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Orari uffici

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0050 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica di difficile comprensione e/o bassa leggibilità con altra con testo e icone ad alta leggibiltà, di adeguate dimensioni e a contrasto cromatico rispetto allo sfondo, eventualmente integrata con un dedicata sorgente luminosa nascosta.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0411**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Percorso raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lato su via Lionello

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0387	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0911 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione ingresso accessibile.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0414**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Percorso raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lato via Cavour

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0387	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0911 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione ingresso accessibile.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0417**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Percorso accessibile da aree esterne fino ad ingresso all'edificio

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0387	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0957 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione del percorso di accesso e del punto di ingresso all'edificio.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0419**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **SEGNALETICA INFORMATIVA**





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Percorso accessibile da aree esterne fino ad ingresso all'edificio

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0387	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0957 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione del percorso di accesso e del punto di ingresso all'edificio.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0420**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE





Percorso raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lato su via Cavour

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0387	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0911 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione ingresso accessibile.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0424**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0387	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0957 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione del percorso di accesso e del punto di ingresso all'edificio.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0425**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | ACCESSO | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Identificazione della campata corrispondente all'ingresso

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

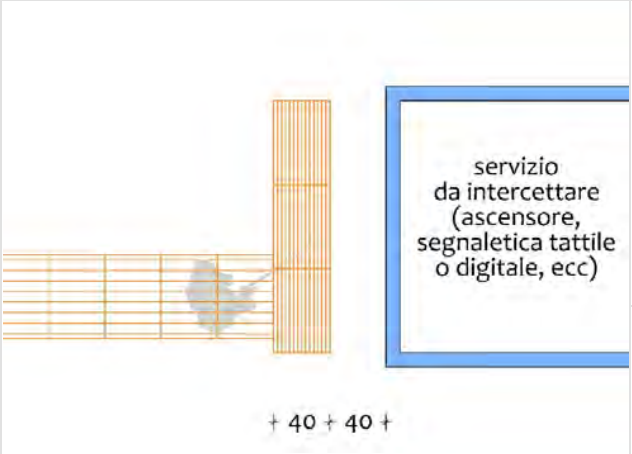

PS1487 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale

Realizzazione di guida artificiale per raccordare i percorsi urbani all'ingresso dell'edificio, da realizzarsi con elementi idonei al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione.

La definzione dei percorsi ad uso delle persone con disabilità visive, insieme alla percorribilità della guida naturale priva di ostacoli, potrebbe rendere evitabile la posa di segnaletica tattilo plantare lungo l'intero perimetro dell'edificio a segnalazione dell'inizio della scalinata in discesa.

STIMA DEL COSTO **6.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0242**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO VERTICALE





Estintore	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0925 (modificato)
Spostamento dell'estintore

Rimozione dell'estintore e suo riposizionamento in modo da non interferire con il percorso.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0243**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

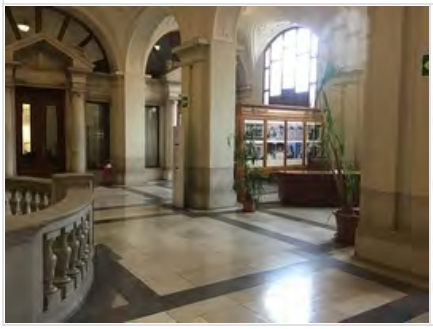



Assenza mappa tattile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Mappa dell'intero piano. Valutare in fase di progettazione la posizione ideale

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0401	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **20000 €**
6861-0352	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0347	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1167 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti informativi e/o descrittivi multimediali. La mappa deve essere orientata considerando la posizione del fruitore e installata su supporto accessibile anche a persone con disabilità motorie e di bassa statura, con adeguato spazio per l'approccio e l'uso e senza interferire con le guide naturali o provocare restringimenti del percorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 401

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0244**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	115	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte originali

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

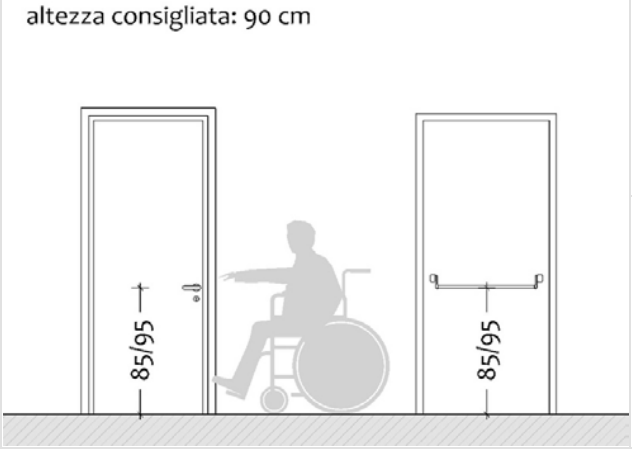

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0245**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte originali

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

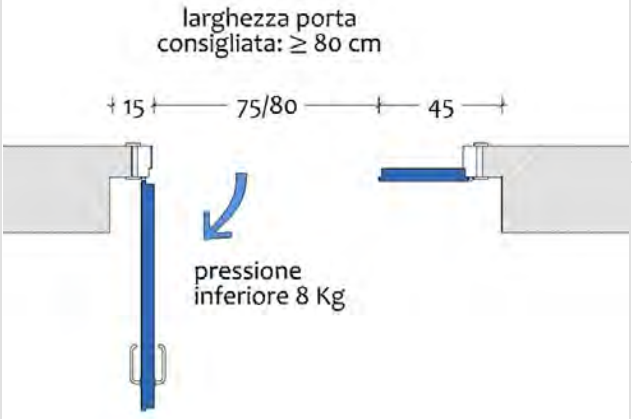

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0246**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	**Si**	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0247**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Peso nella movimentazione dell'anta e nella rotazione della maniglia

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0250**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

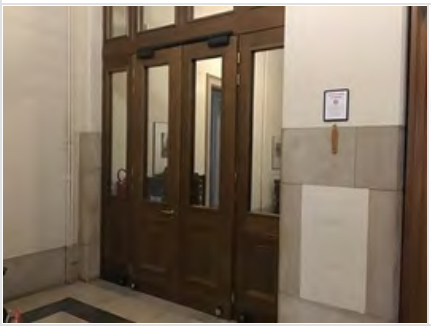



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche movimentazione maniglia. Con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.
Compresa eliminazione del chiudiporta.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0252**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

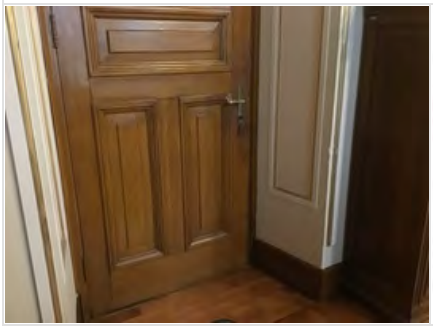



Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte con imbotte con strombatura

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1454
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0255**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE

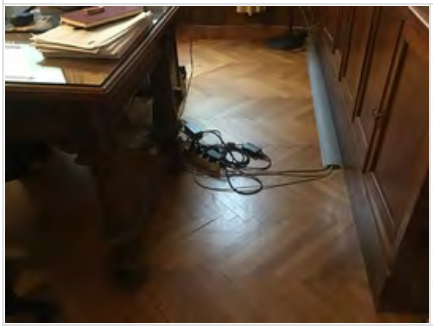



Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canali impiantistici a pavimento e fili

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1344 (modificato)
Modifica alla soluzione d'arredo

Rimozione del canale a pavimento previo studio di una soluzione d'arredo che tenga conto della posizione dei terminali impiantistici esistenti.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0257**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche maniglia non ergonomica. Accesso alla Sala del Popolo riservato al personale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

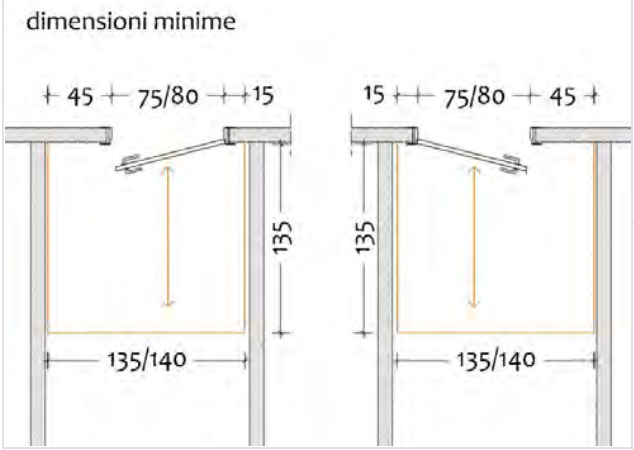

PS0146 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con altro di tipo scorrevole esterno muro

Sostituzione della porta a battente con altra di tipo scorrevole esterno muro, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglia ergonomica e a contrasto cromatico rispetto all'anta, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0260**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizi maschili per il personale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile (bene culturale) - Soluzione alternativa

Criticità non risolvibile per presenza di vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Al medesimo piano, seppur in posizione lontana dalle aree destinate ad ufficio, è presente un servizio igienico accessibile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0262**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambe le porte. La porte presentano larghezza di 60 cm (criticità non risolvibile).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

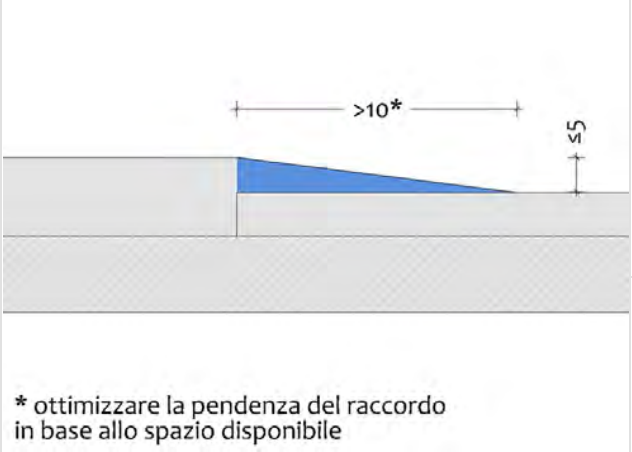

PS0889 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in pietra/acciaio, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

Realizzare un unico elemento continuo per entrambe le porte.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0263**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 76,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

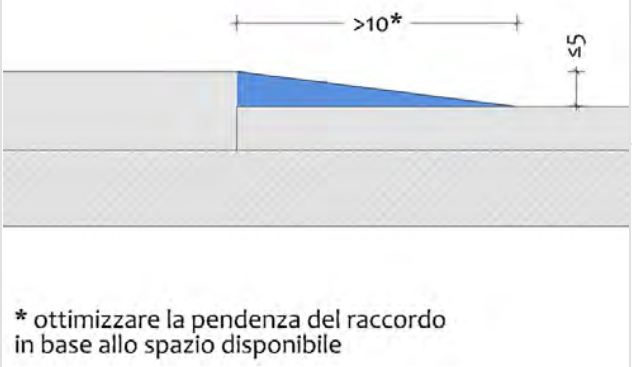

PS0889 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in pietra/acciaio, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0264**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1479 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0267**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	53	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta lungo il percorso verso i servizi igienici accessibili. Larghezza al netto del maniglione. Seconda anta sbloccabile ma dall'interno del disimpegno. Porta con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

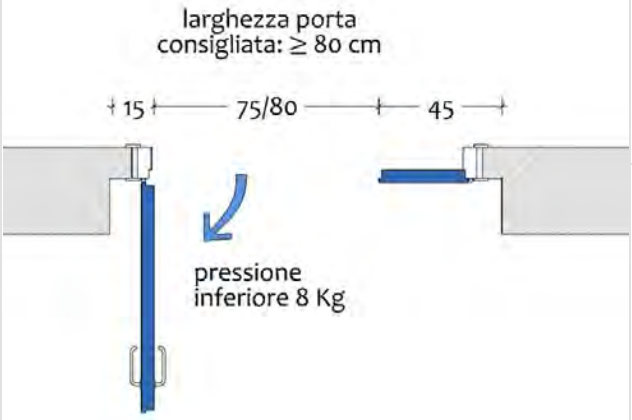

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0268**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Altezza accessorio	160	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due appendiabiti su ciascun lato della sala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

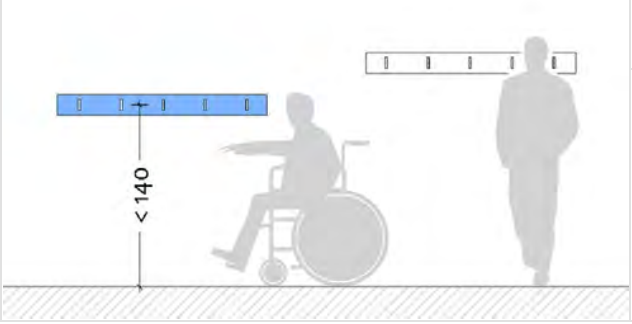

PS1488 (modificato)
Sostituzione di appendiabili

Sostituzione di appendiabili con altro utilizzabile anche da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura, con ganci ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente.


STIMA DEL COSTO **300 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0270**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE

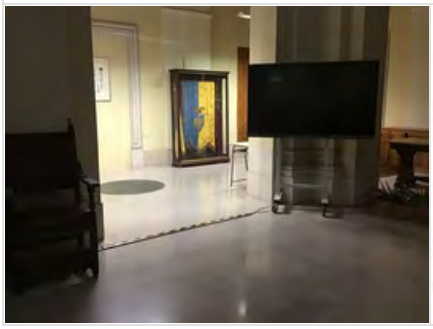




Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

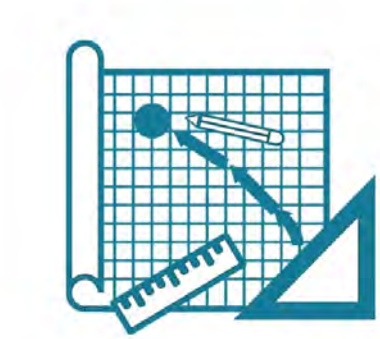

PS1489 (modificato)
Realizzazione di canalizzazione a parete/soffitto.

Rimozione del canale a pavimento e realizzazione di canalizzazione a parete e soffitto con impiego di componenti quanto più possibile discreti e tinteggiati in colore uniforme rispetto alle superfici.

STIMA DEL COSTO **200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0271**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO





Vano spettacolo-tribuna - Assenza impianto a induzione magnetica (hearing loop)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Valutare in generale tutti i dispositivi per la comunicazione audio e video

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0206 (modificato)
Installazione impianto a induzione magnetica (hearing loop)

Realizzazione di impianto ad induzione magnetica per rendere accessibile la comunicazione anche alle persone con limitazione uditiva e con protesi acustiche, composto da sorgente di segnale audio, processore del segnale e cavo del loop posto a delimitazione della zona specifica di funzionamento del segnale magnetico per l'attivazione automatica degli ausili acustici personali.

STIMA DEL COSTO **8.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0273**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

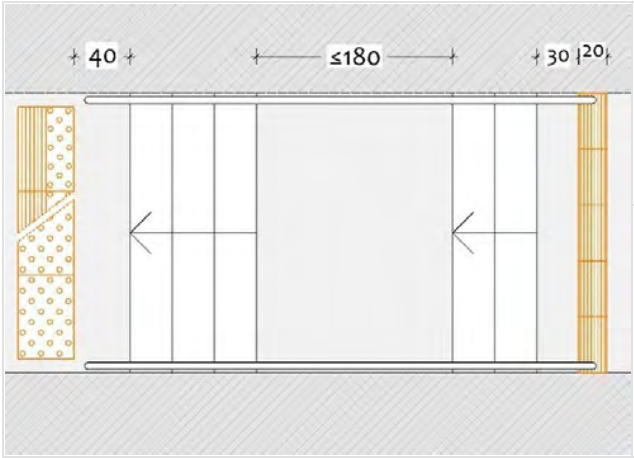

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **320 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0274**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 500,00 cm	Y ---
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

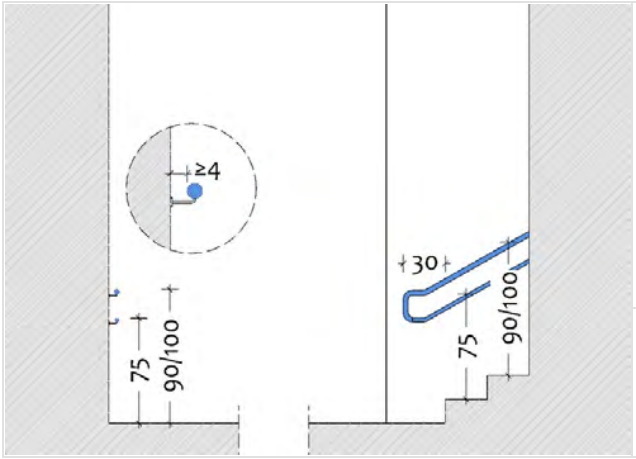

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo calandrato lungo il lato con la pedata più ampia.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0275**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 178,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

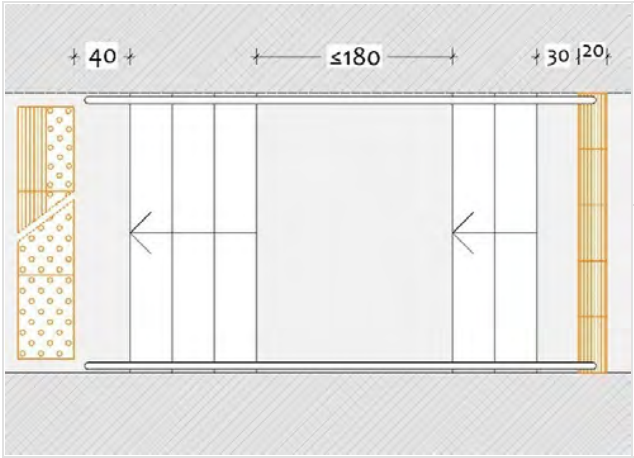

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **320 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0276**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 500,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

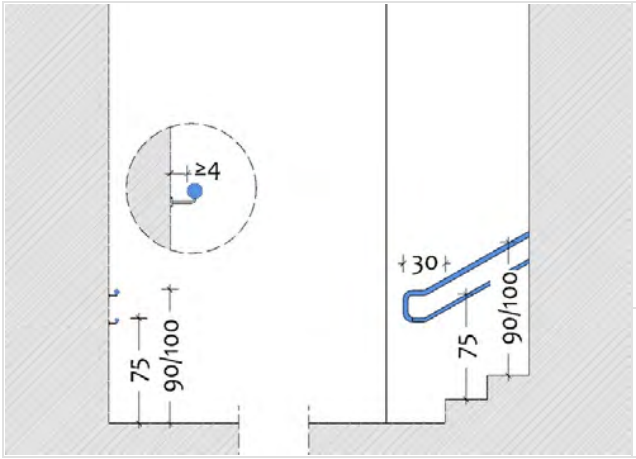

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo calandrato lungo il lato con la pedata più ampia.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0278

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ingresso principale alla Sala del Popolo. La sala è raggiungibile attraverso percorsi alternativi.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato 15000 €
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0154 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità per informare circa la presenza di un percorso alternativo ed accessibile per raggiungere l'area raccordata da gradini. Posizionare la segnaletica in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0280**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ante con chiudiporta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0282**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

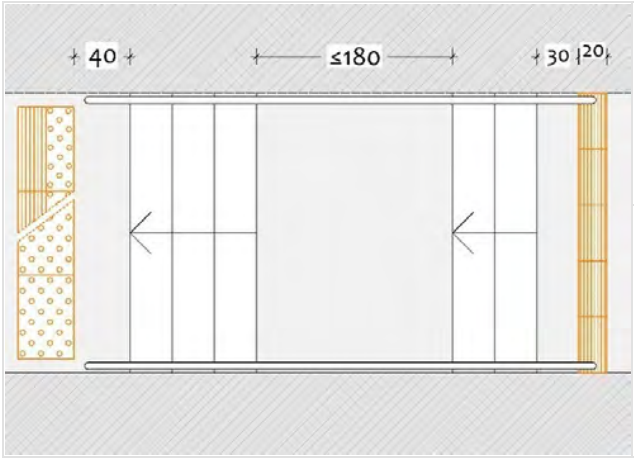

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **320 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0285**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO VERTICALE






Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza del passaggio tra i pannelli; i pannelli, utilizzati per delimitare la zona allattamento, presentano supporti a pavimento sporgenti e non percepibili.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

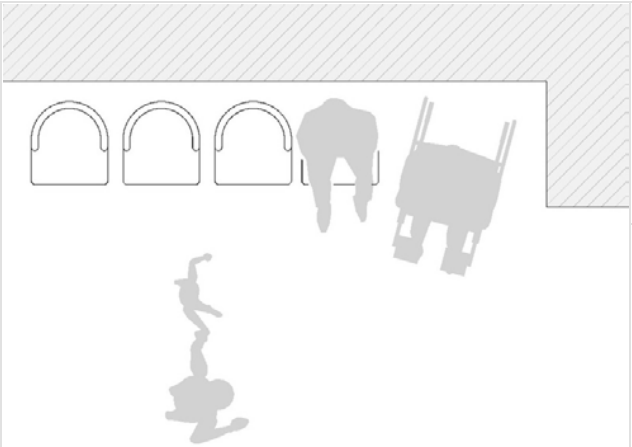

PS0612 (modificato)
Spostamento dell'arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.

Si suggerisce di sostituire i pannelli con altri divisori privi di parti che possano causare inciampo.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0287**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tappeto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sostituzione del tappeto

Sostituzione del tappeto che può causare inciampo con altro di tipo anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote o passeggini. In caso il tappeto abbia funzione di superificie di gioco, sostituire con un elemento colorato e imbottito.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0288**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anta unica e con chiudiporta

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0289	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **3750 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0914 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO
Computata in 289


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0289**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

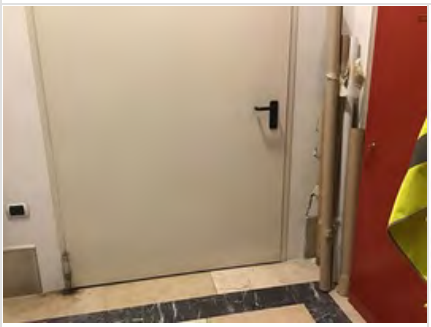




Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta lungo il percorso per raggiungere i servizi accessibili e l'ingresso accessibile alla Sala del Popolo

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0288	LIV. **1**	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

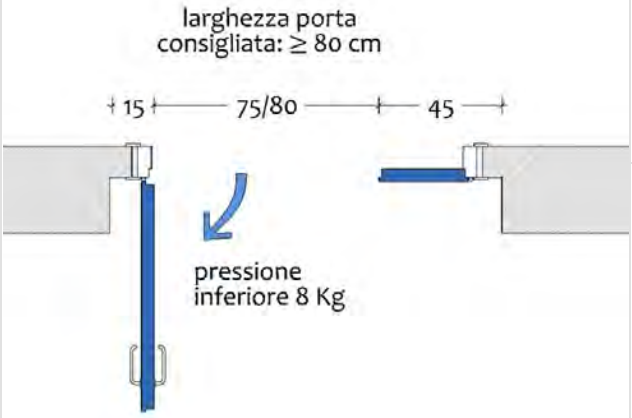

PS1468 (modificato)
Sostituzione della porta con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliati min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm.

STIMA DEL COSTO
Comprende 288


3.750 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0292**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

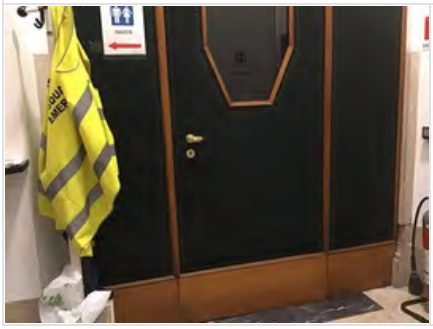




Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Altezza 115 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

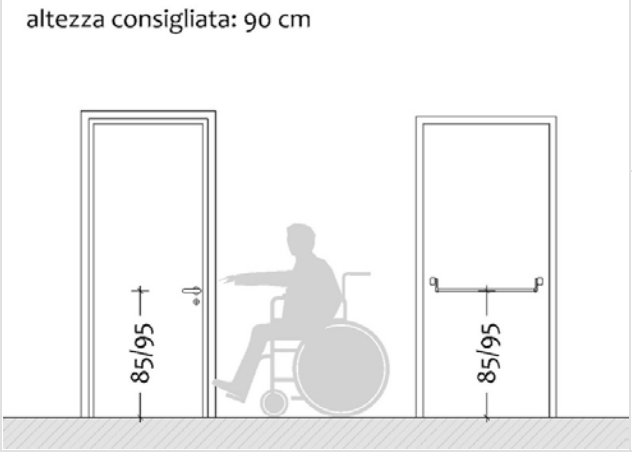

PS0195 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0297**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Altezza 115 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

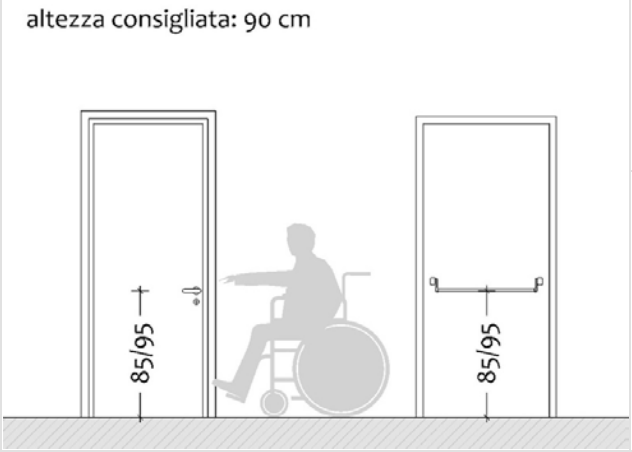

PS0195 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.


STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0299**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

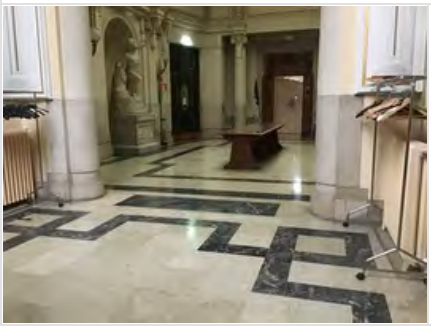




Altezza accessorio	160	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due appendiabiti

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

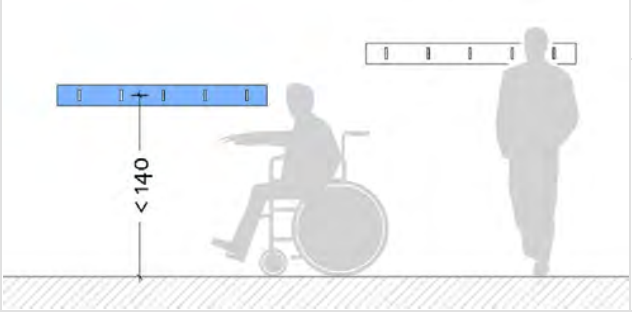

PS1488 (modificato)
Sostituzione di appendiabili

Sostituzione di appendiabili con altro utilizzabile anche da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura, con ganci ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente.

STIMA DEL COSTO **300 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **2**

ID Scheda **6861-0301**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1480 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0302**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

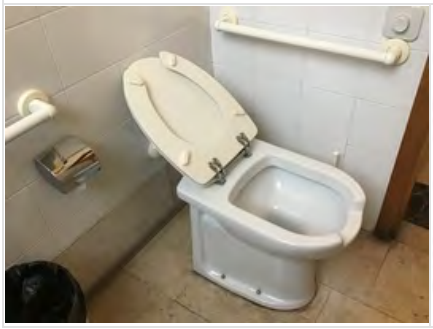




WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	80	75 ≤ A ≤ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di appoggio per la schiena

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

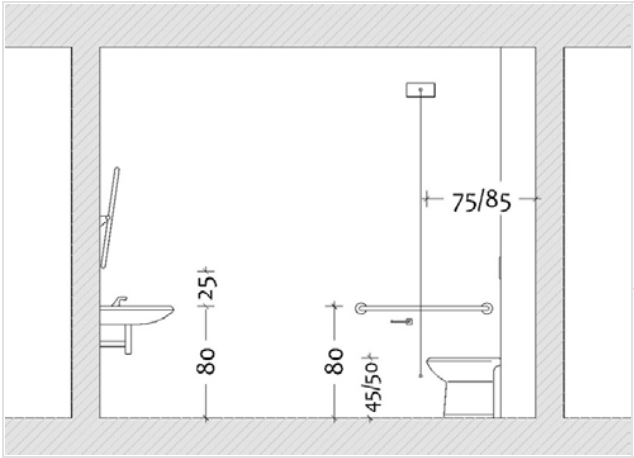

PS0096 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc (con sostituzione)

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **2.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0304**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

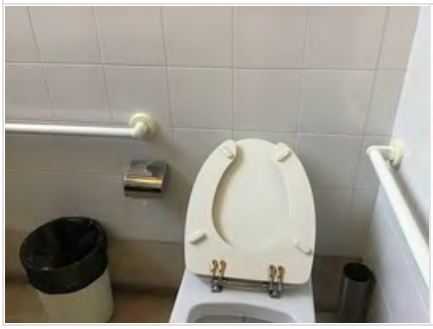




Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta rotolo

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

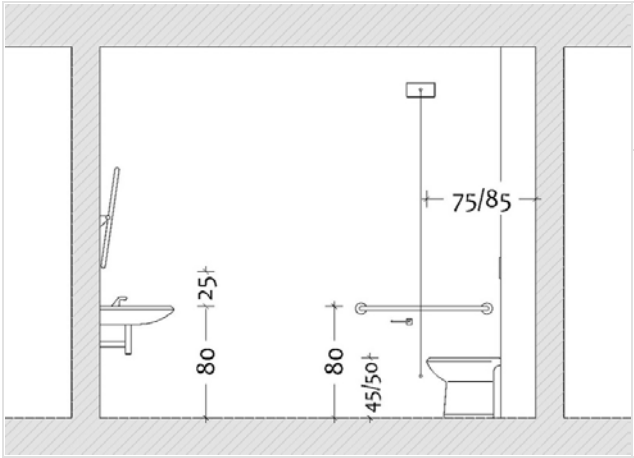

PS1490 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio (porta carta)

Riposizionamento dell'accessorio in posizione laterale al vaso wc per permetterne l'utilizzo.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0306**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

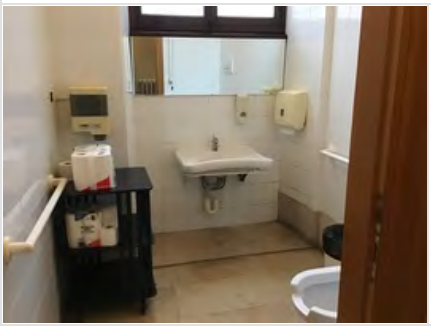




Altezza accessorio	117	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

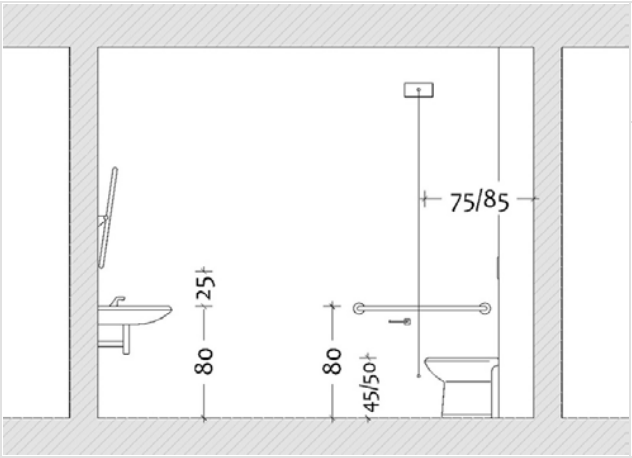

PS0972 (modificato)
Riposizionamento dello specchio

Riposizionamento dello specchio con altezza non superiore a 105 cm.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0307**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Altezza accessorio	176	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Appendino

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

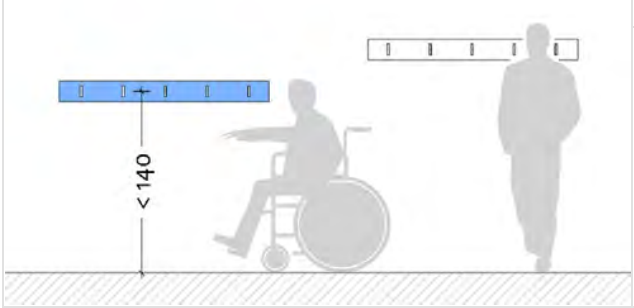

PS0136 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0308**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | DISLIVELLO

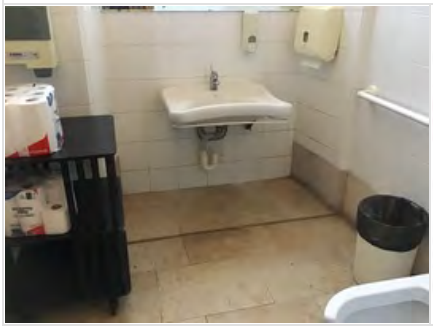




Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rialzo leggero al di sotto del lavabo

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

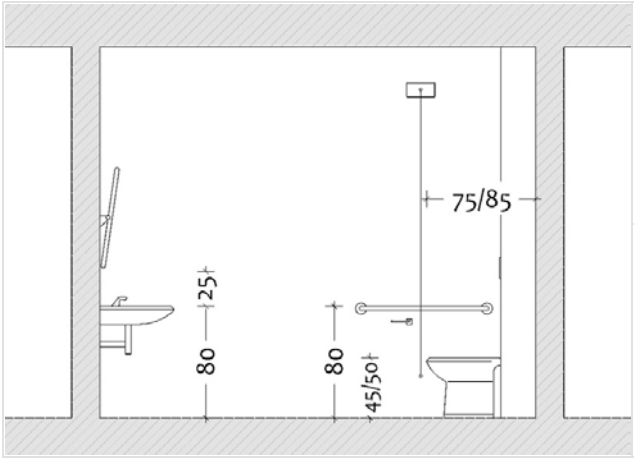

(modificato)
Rialzo della pavimentazione

Rialzo della pavimentazione, in materiale analogo all'esistente, per eliminare il dislivello presente in corrispondenza dello spazio per accostamento al lavabo.

Raccordare le due quote con l'inclinazione dell'elemento di congiunzione.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0310**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

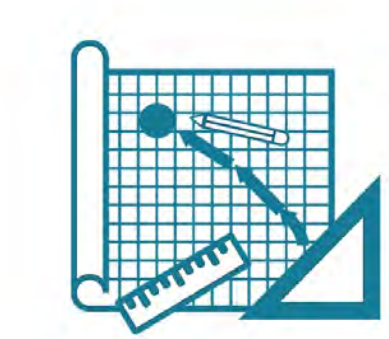

PS1491 (modificato)
Realizzazione di canalizzazione a parete/soffitto

Rimozione del canale a pavimento e realizzazione di canalizzazione a parete e soffitto con impiego di componenti quanto più possibile discreti e tinteggiati in colore uniforme rispetto alle superfici.


STIMA DEL COSTO **200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0312**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

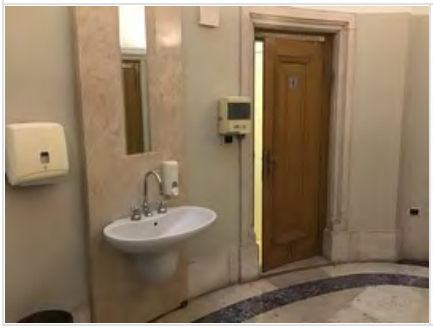




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizi femminili privi di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

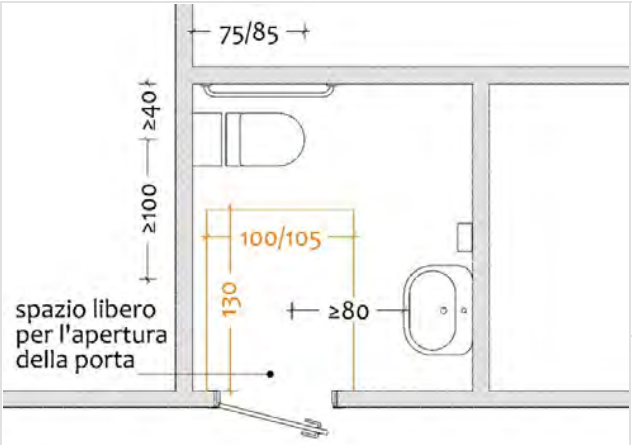

PS1351 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione, all'interno di uno dei locali accessori che si aprono sull'antibagno, di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **10.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0314**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
In entrambi i servizi

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

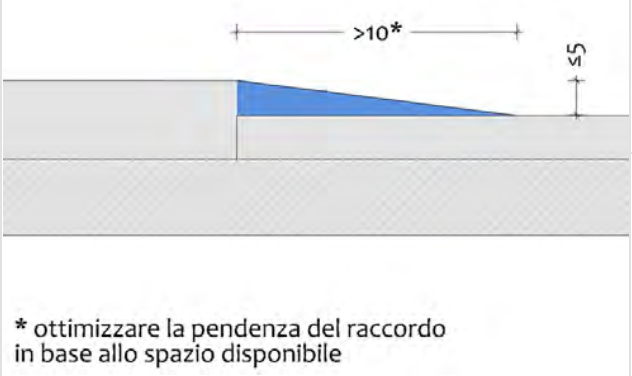

PS0889 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in pietra/acciaio, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0316**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

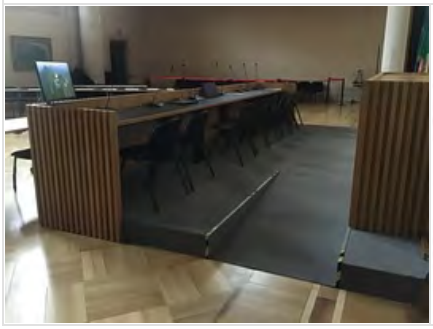




Altezza	20	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Protezione dell'area rialzata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

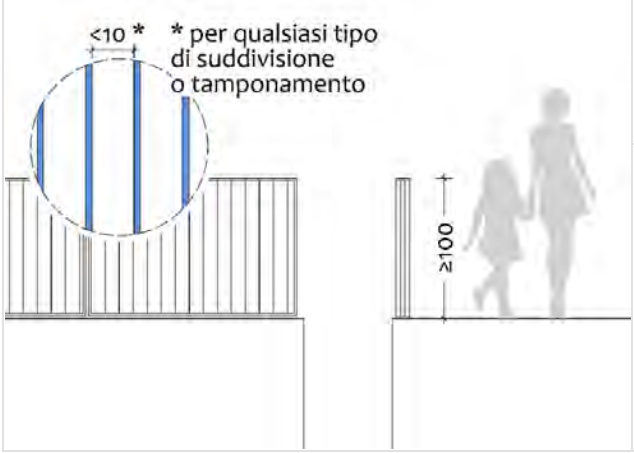

PS1492 (modificato)
Posa di elemento di protezione (parapetto)

Protezione dal dislivello mediante posa di parapetto od altro elemento con parte inferiore ad alta visibiltà.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0320**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Uscita al terrazzo

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Gennaio 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità	ID Scheda **I 6861-0322**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0323**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

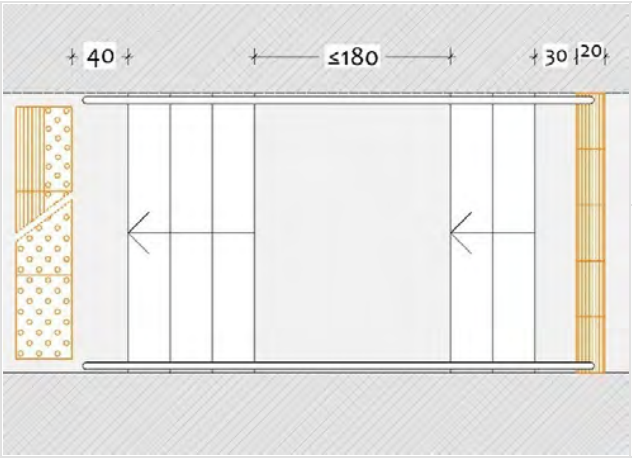

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **320 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0325**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche per proteggere dal dislivello laterale alla scala; dislivello 44 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

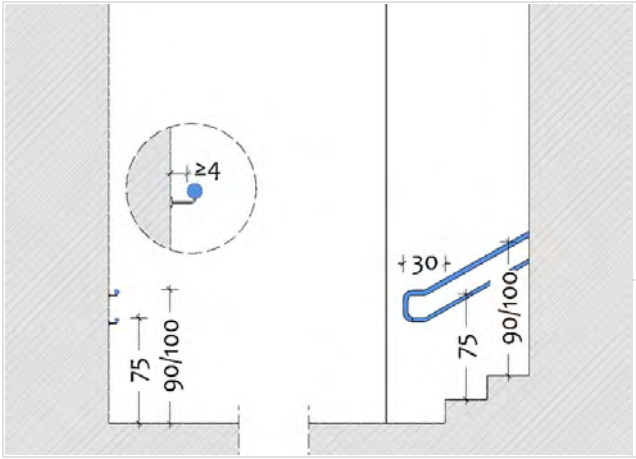

PS0872 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.


STIMA DEL COSTO **735 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0328**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

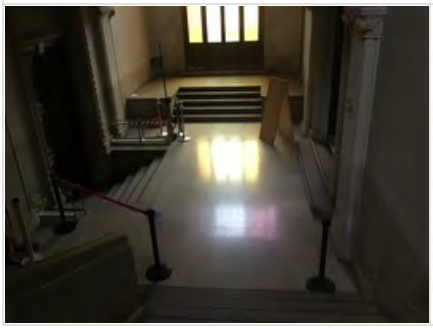



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0332**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta con chiudiporta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0914 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0334

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO

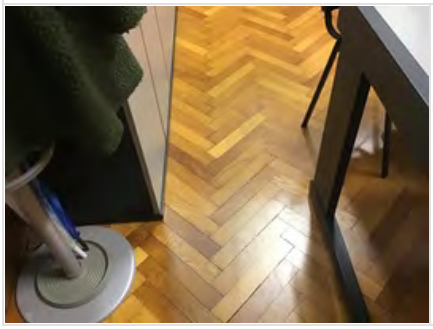




Larghezza minima di passaggio	80	≥ 100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scrivania e armadio a parete

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

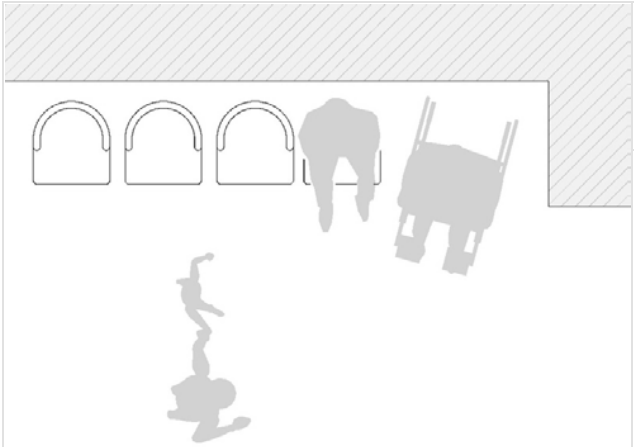

PS1494 (modificato)
Spostamento dell'arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0336**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

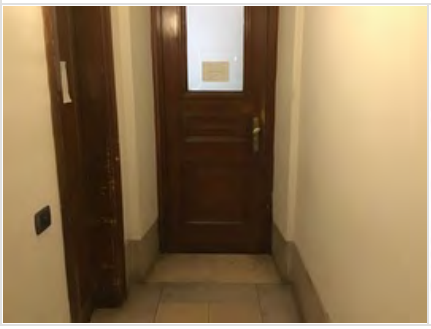



Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1454
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0339**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche altezza maniglia 110 cm. Criticità comune a tutte le porte dell'ala.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1495
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0340**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1479 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0343**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

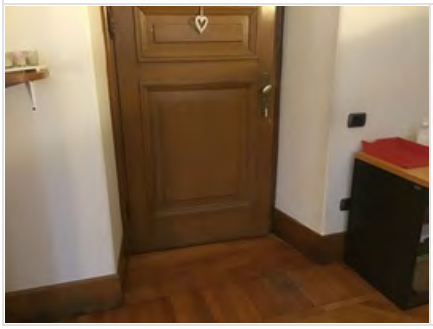



Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte del piano con imbotte strombato

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1454
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0345

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizi femminili per il personale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1496 (modificato)
Criticità non risolvibile (bene culturale) - Soluzione alternativa

Criticità non risolvibile per presenza di vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Al medesimo piano non è presente un servizio igienico accessibile ma è stato previsto alla scheda 312.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0348**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO

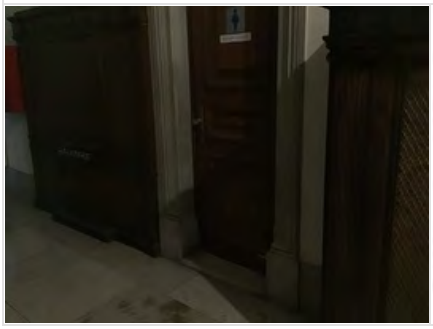




Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 76,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

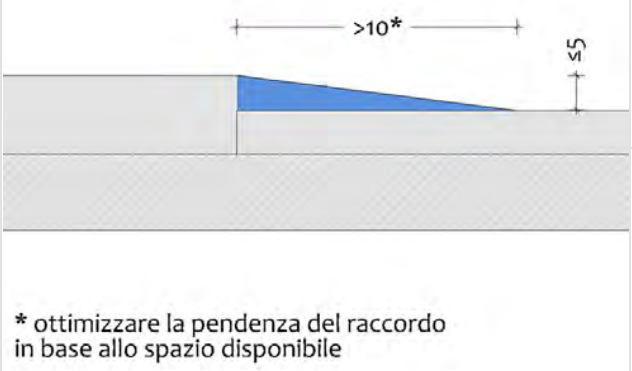

PS0889 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in pietra/acciaio, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0349**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambe le porte. La porte presentano larghezza di 60 cm (criticità non risolvibile).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

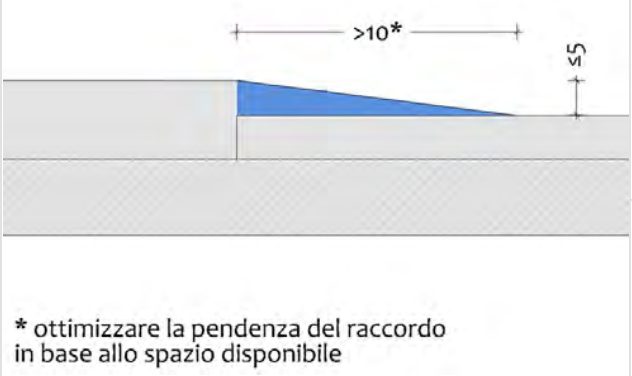

PS0889 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in pietra/acciaio, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

Realizzare un unico elemento continuo per entrambe le porte.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0351**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

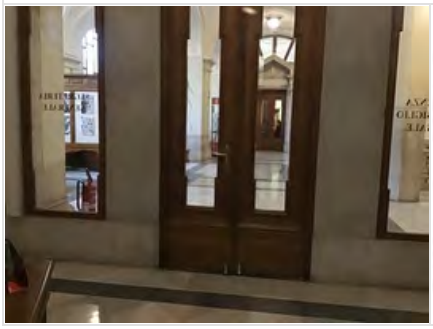




Maniglia - Altezza	116	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

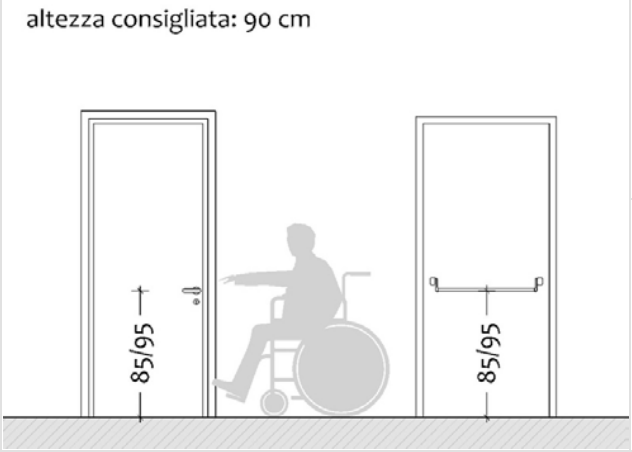

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0354**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile.Con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

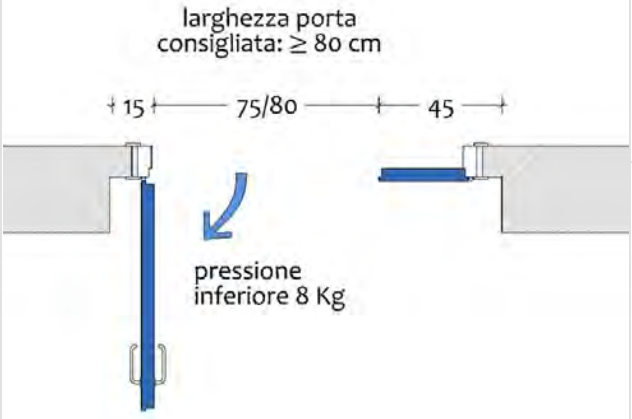

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0356**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

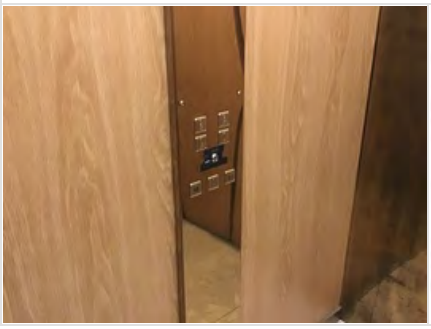



Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0079 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0357**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

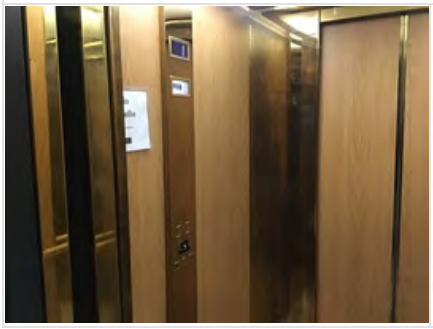



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.


STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0359**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

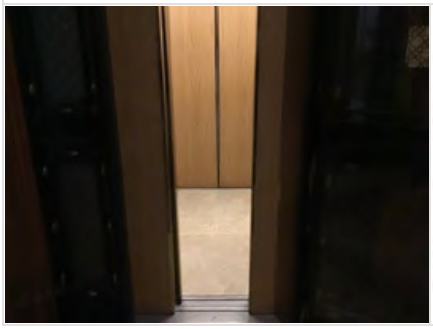



Velocità chiusura porte	4	≥ 4 s
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Fotocellula puntuale e non a lama

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1514
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per modificare il tipo di fotocelula e aumentare il tempo di permanenza in posizione apert.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **8.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0361**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Altezza pulsanti bottoniera	144	110<A<140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera esterna

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0368	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **50000 €**
6861-0362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0365	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0099 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 368

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0362**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA





Profondità cabina	84	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lunghezza 138 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0368	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **50000 €**
6861-0365	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0361	LIV. 1	**Altezza pulsanti bottoniera Terminale impianto** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1388 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Sostituzione dell'ascensore o della piattaforma elevatrice con altro con cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 368


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0365**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

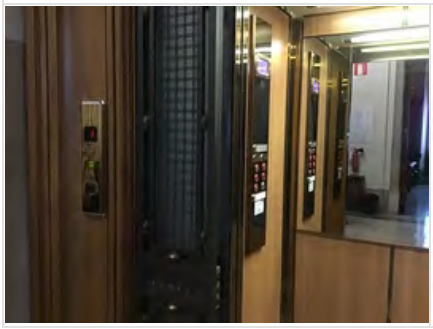



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0368	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **50000 €**
6861-0362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0361	LIV. 1	**Altezza pulsanti bottoniera Terminale impianto** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.

STIMA DEL COSTO
Computata in 368

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-0368

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA





Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anta a battente ad apertura manuale

LINK ALTRE CRITICITÀ

I 6861-0361	LIV. 1	**Altezza pulsanti bottoniera Terminale impianto** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
I 6861-0362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
I 6861-0365	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Sostituzione dell'ascensore o della piattoforma elevatrice con altro con cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 361, 362, 365

50.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0371**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

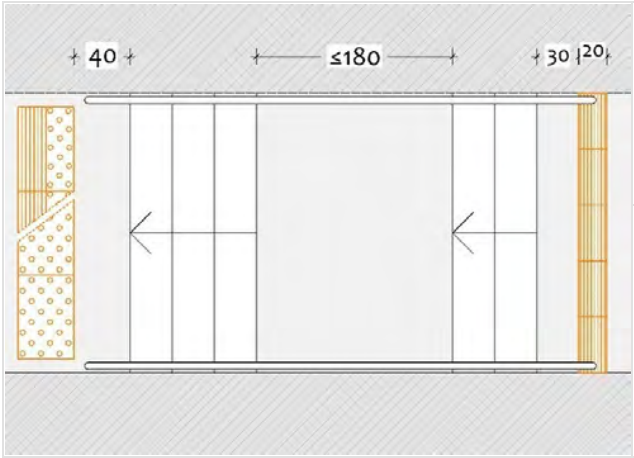

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0373**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y ---
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

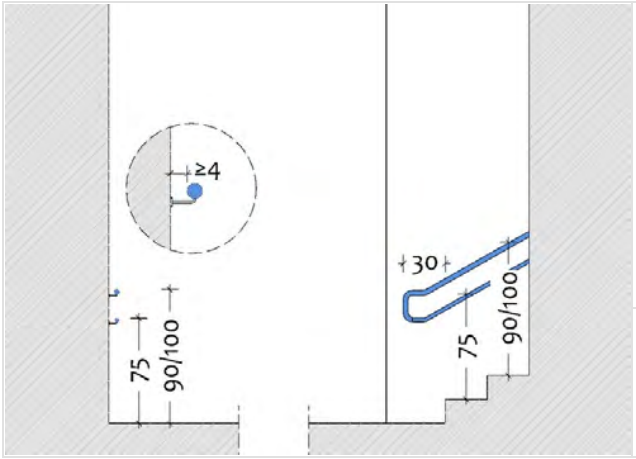

PS1497 (modificato)
Posa di corrimano centrale (con montanti) - bene culturale

Posa di doppio corrimano e montanti di sostegno da ancorare a pavimento in materiale idoneo al contesto, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, in colore contrastante rispetto al contesto, incluse opere murarie.

Corrimano singolo centrale.
La soluzione deve essere concordata con la competente Soprintendenza.

STIMA DEL COSTO **3.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0376**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Delimitazione della rampa non utilizzata. Si segnala la scarsa visibiltà della cordicella dovuta anche alla bassa illuminazione.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

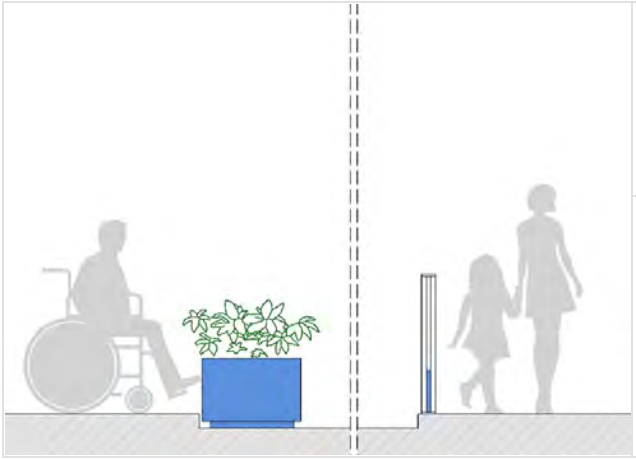

PS1498 (modificato)
Posa di arredo o altro elemento (dislivello)

Protezione dal dislivello mediante posa di arredo od altro elemento removibile con parte inferiore ad alta visibiltà.

Si suggerisce la posa di fioriere.

STIMA DEL COSTO **900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0378**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

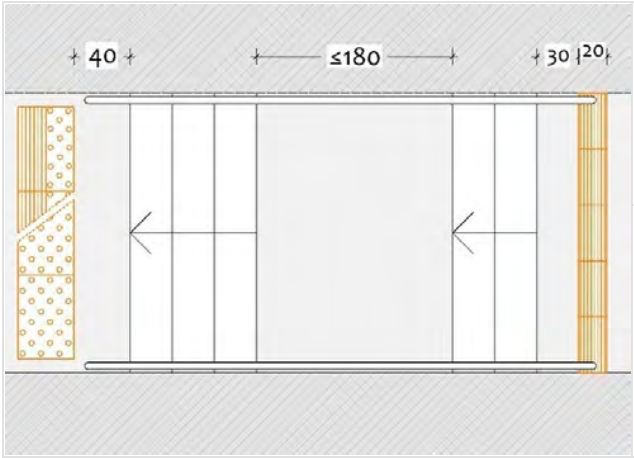

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0380**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lunghezza rampa superiore 8 m, rampa inferiore 3 m

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

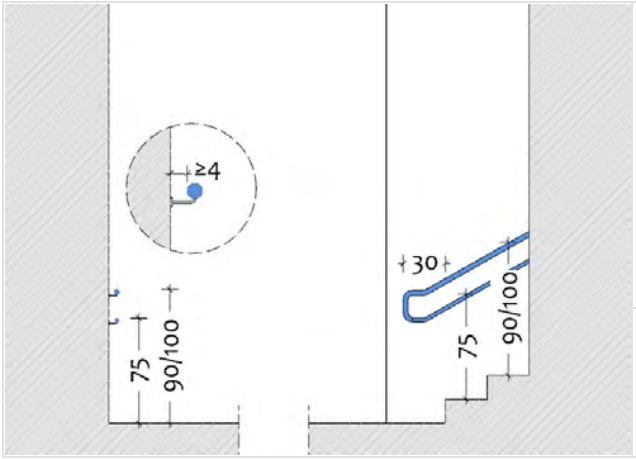

PS1497 (modificato)
Posa di corrimano centrale (con montanti) - bene culturale

Posa di doppio corrimano e montanti di sostegno da ancorare a pavimento in materiale idoneo al contesto, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, in colore contrastante rispetto al contesto, incluse opere murarie.

Corrimano singolo centrale.
La soluzione deve essere concordata con la competente Soprintendenza.

STIMA DEL COSTO **5.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0381**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pianerottolo con profondità superiore a 180 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

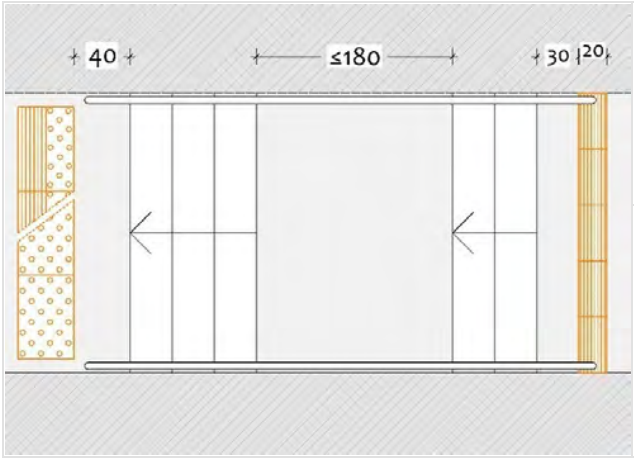

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0383**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Delimitazione della rampa non utilizzata. Si segnala la scarsa visibiltà della cordicella dovuta anche alla bassa illuminazione.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

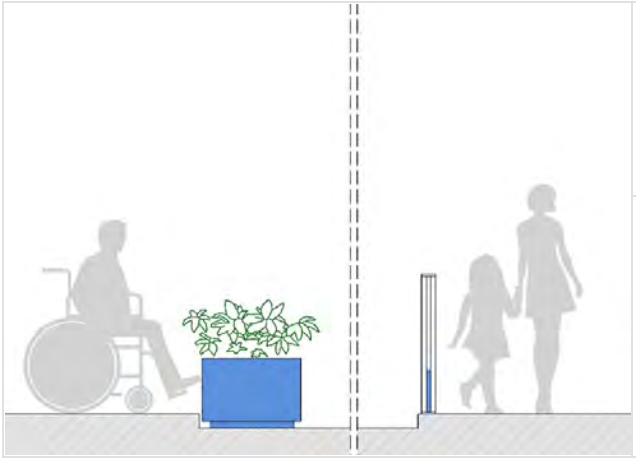

PS1498 (modificato)
Posa di arredo o altro elemento (dislivello)

Protezione dal dislivello mediante posa di arredo od altro elemento removibile con parte inferiore ad alta visibiltà.

Si suggerisce la posa di fioriere.

STIMA DEL COSTO **900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0387**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1479 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0427**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

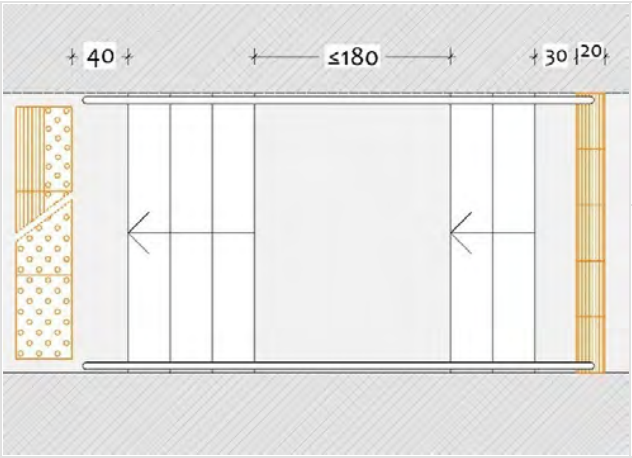

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0428**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Protezioni laterali realizzate con portaombrelli non sono efficaci e percepibili; indicata la lunghezza di un lato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

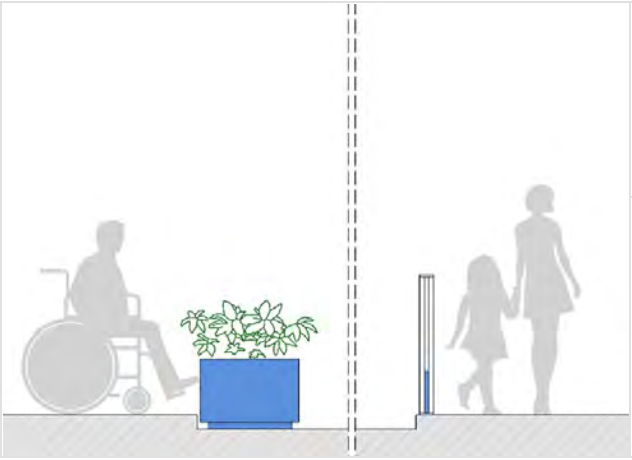

PS1498 (modificato)
Posa di arredo o altro elemento (dislivello)

Protezione dal dislivello mediante posa di arredo od altro elemento removibile con parte inferiore ad alta visibiltà.

Si suggerisce la posa di fioriere.

STIMA DEL COSTO **900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0350**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0581 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con frecce di direzione ed indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0352**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza mappa tattile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0401	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **20000 €**
6861-0347	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0243	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1499 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti informativi e/o descrittivi multimediali.

La mappa deve essere orientata considerando la posizione del fruitore e installata su supporto accessibile anche a persone con disabilità motorie e di bassa statura, con adeguato spazio per l'approccio e l'uso e senza interferire con le guide naturali o provocare restringimenti del percorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 401

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0353**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

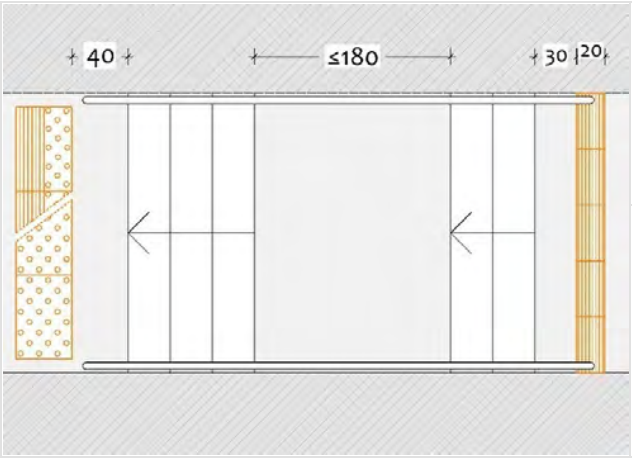

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0355**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 225,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

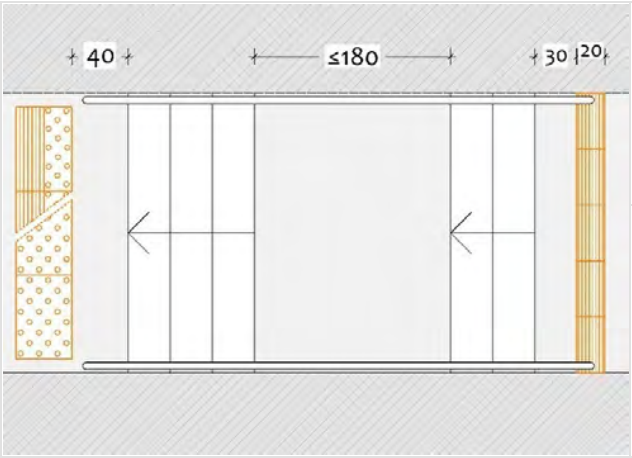

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0358**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	127	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

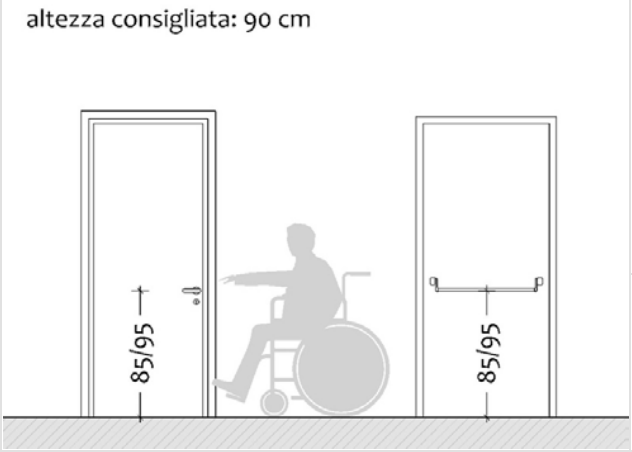

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0360**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	53	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

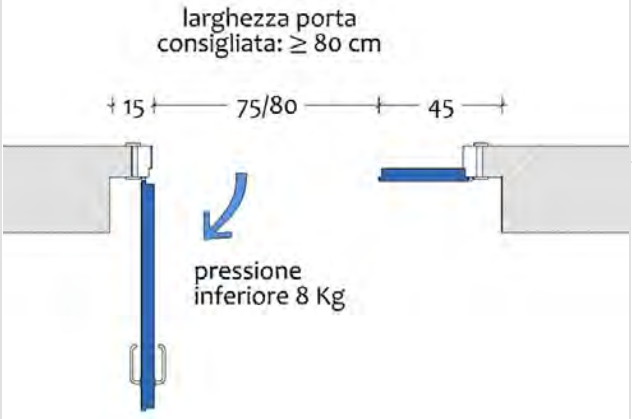

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0361**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0363**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

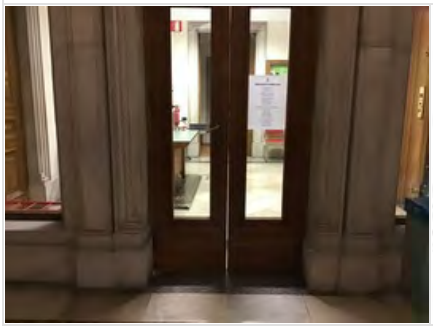




Maniglia - Altezza	125	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

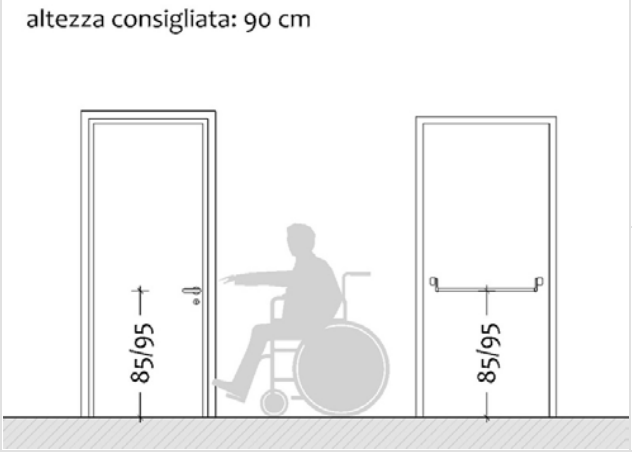

PS0132 (modificato)
Mantenimento dello stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta. In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0364**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

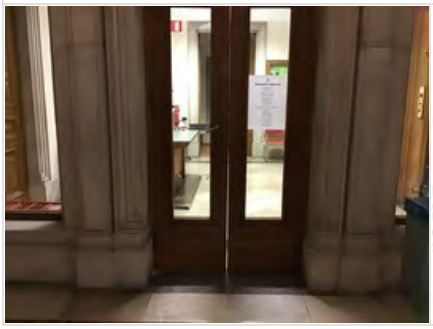



Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0366	LIV. **1**	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **150 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1352 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO
Computata in 366


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0366**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

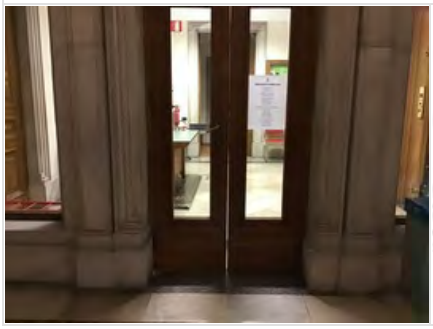



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0364	LIV. **1**	**Presenza chiudiporta Filtro all'accesso** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0584 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO
Comprende 364

150 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0367**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	112	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

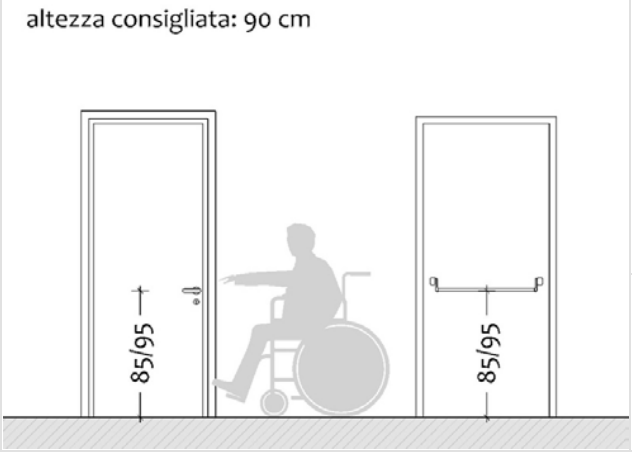

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0369**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

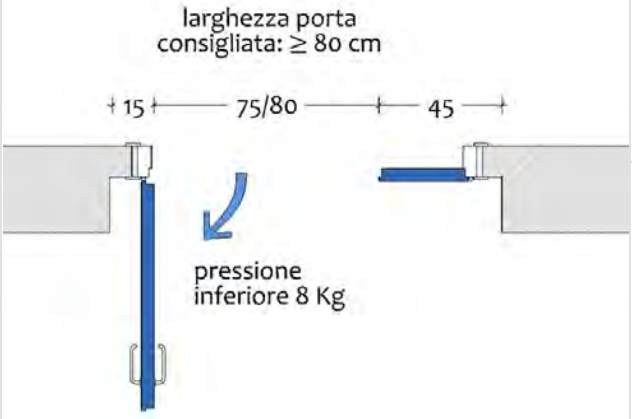

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0370**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0372**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0374**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

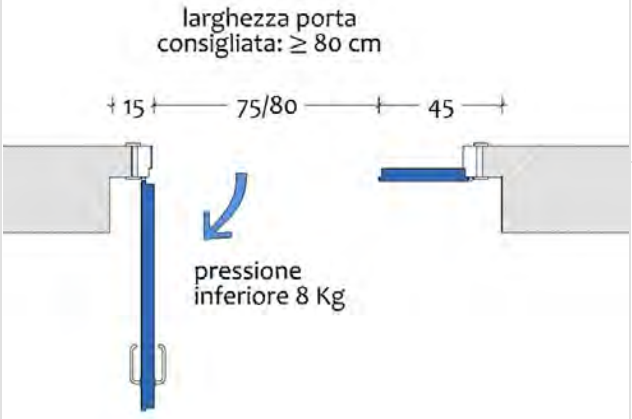

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0375**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	112	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

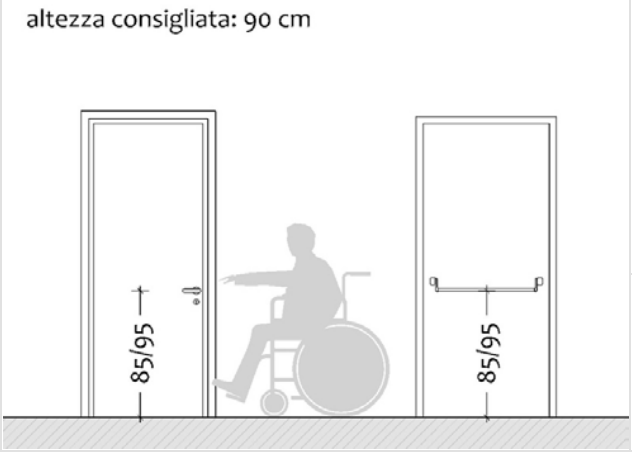

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0377

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

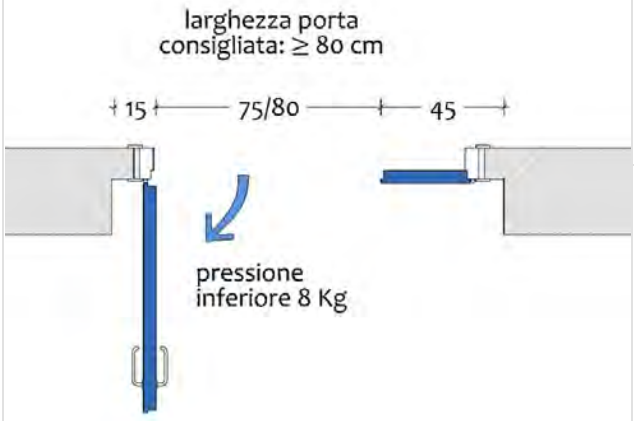

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0379**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | SEGNALETICA INFORMATIVA

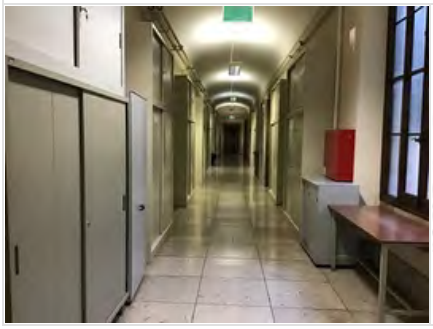



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0581 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con frecce di direzione ed indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0382**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	111	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

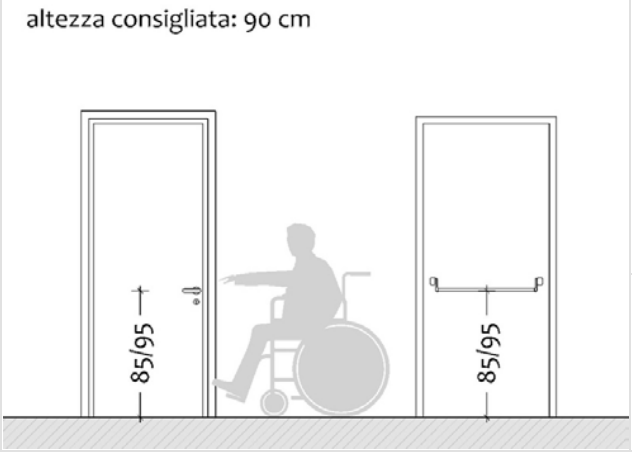

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0384**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0418	LIV. **1**	**Assenza Servizio igienico** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

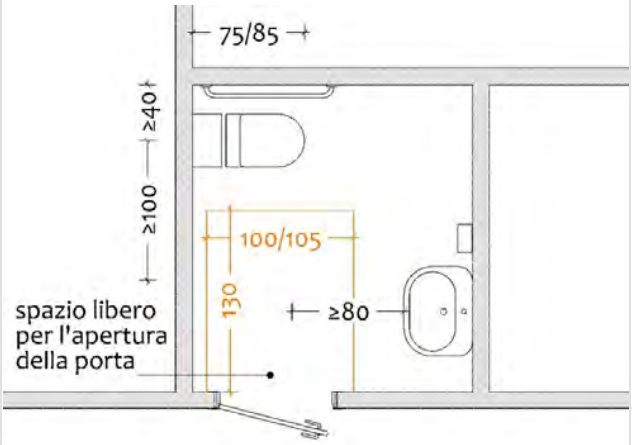

PS1351 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione, in un'area diversa dell'edificio ma posta al medesimo piano, di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.
Considerate le complessità del dare attuazione alla soluzione nel particolare contesto oggetto di tutela, si ritiene soddisfacente la realizzazione di un solo servizio accessibile per piano.

STIMA DEL COSTO
Comprende 418
20.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0389**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	125	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

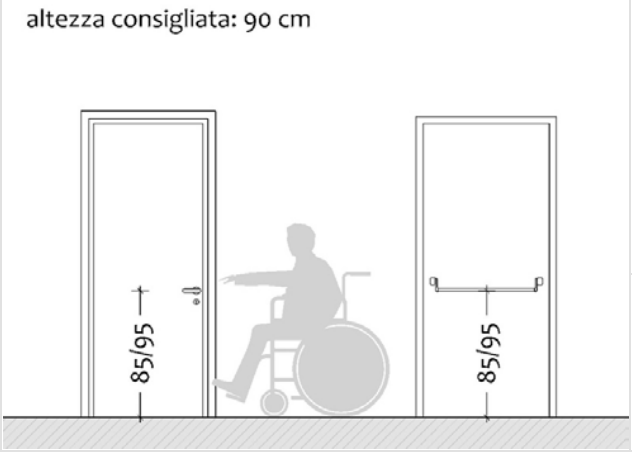

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0391**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

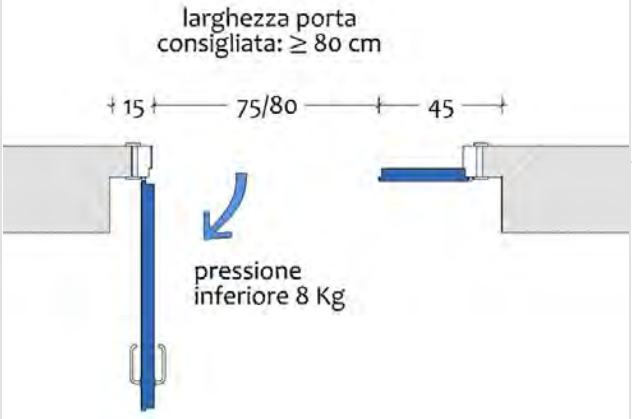

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0393**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0394	LIV. 1	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **150 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1352 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025

Indirizzo
via Lionello 2 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0394**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0393	LIV. 1	**Presenza chiudiporta Filtro all'accesso** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **75 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0584 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO
Comprende 393

150 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0396**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	111	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

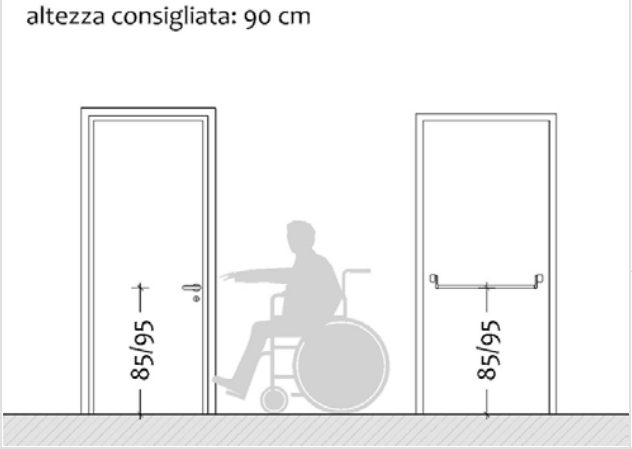

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0399**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

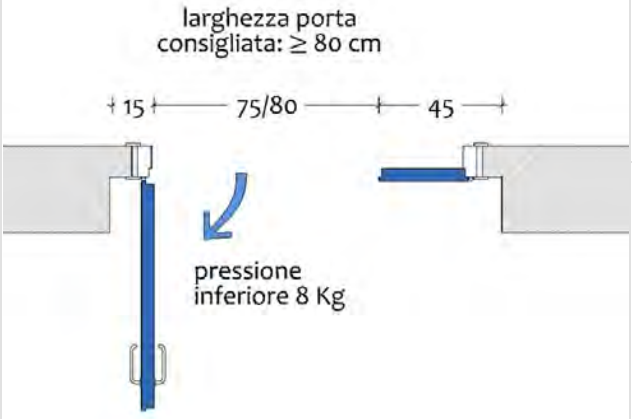

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0402**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

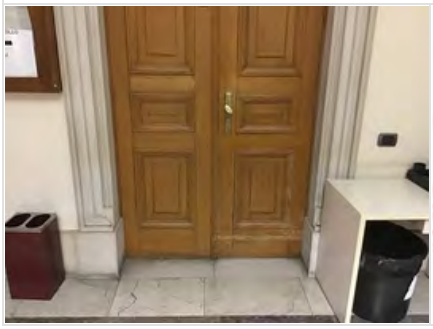




Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

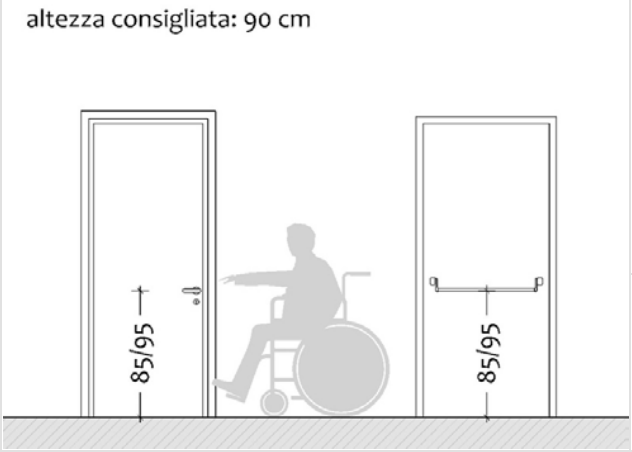

PS0132 (modificato)
Mantenimento dello stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0404**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

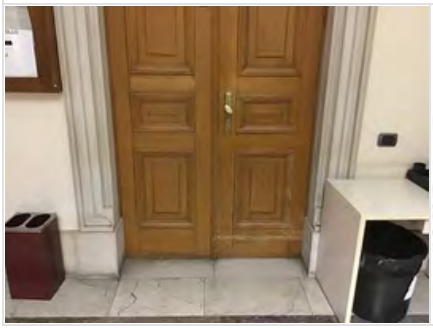



Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a diverse porte del piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.
Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0405**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

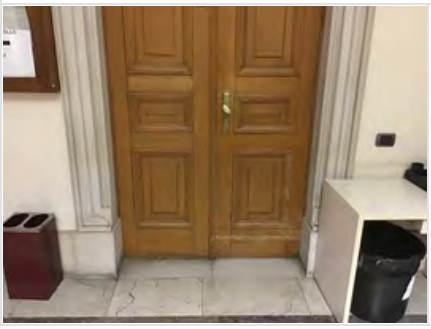




Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

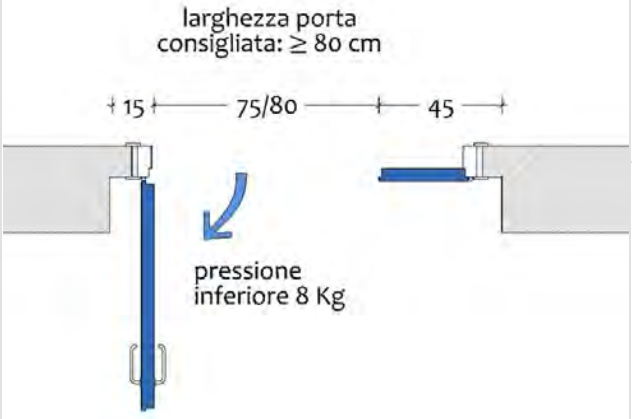

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0406**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

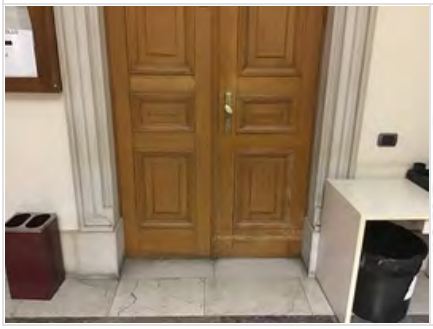



Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1352 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0407**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0408**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1495
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0410**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

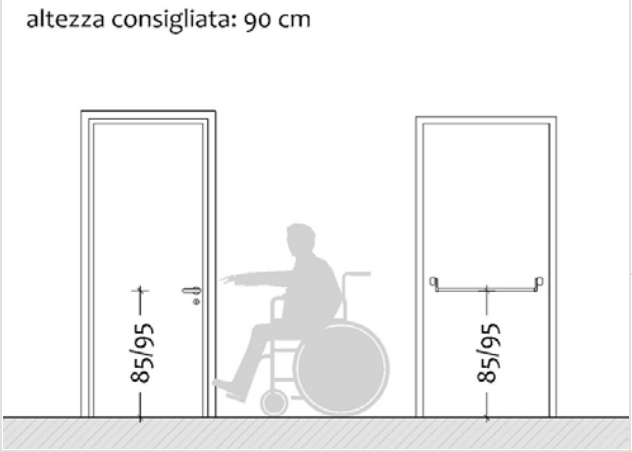

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0412**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

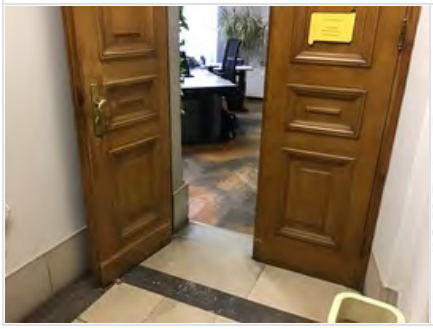




Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

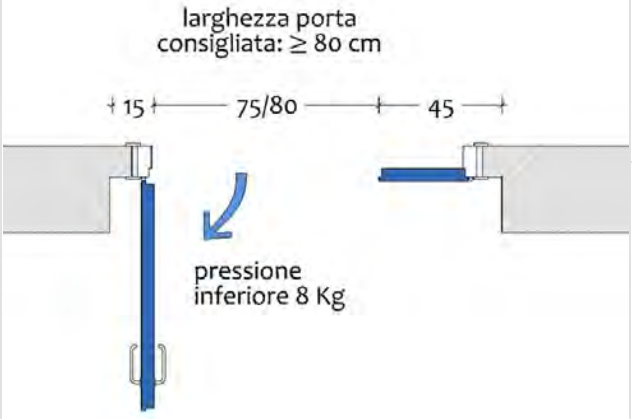

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0413**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0581 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con frecce di direzione ed indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0415**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

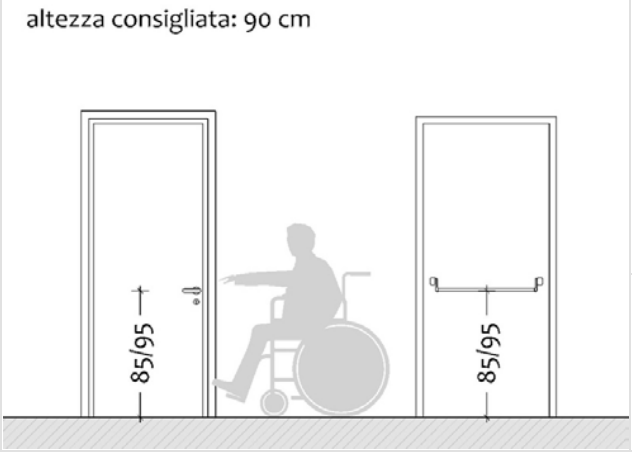

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0416**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a 5 porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1495
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0418**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi igienici primo di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0384	LIV. **1**	**Assenza Servizio igienico** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **20000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

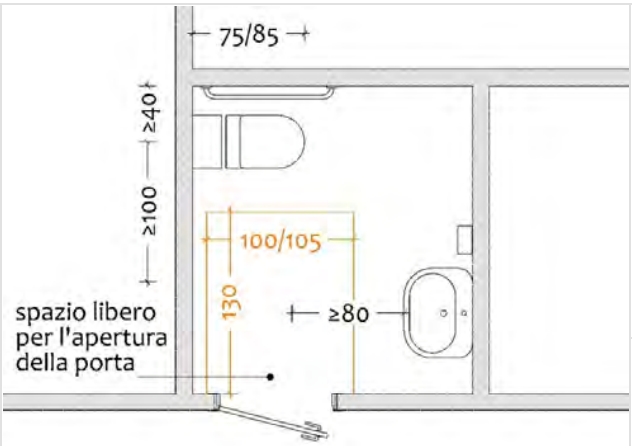

PS1351 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione, in un'area diversa dell'edificio posta preferibilmente al piano terra, di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Considerate le complessità del dare attuazione alla soluzione nel particolare contesto oggetto di tutela, si ritiene soddisfacente la realizzazione di un solo servizio accessibile per piano.

STIMA DEL COSTO
Computata in 384

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0421**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

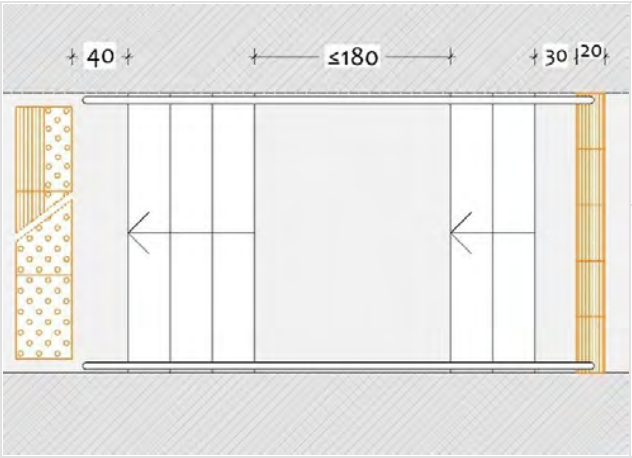

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0422**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Altezza	92	≥ 100 cm
Dimensioni	X 500,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

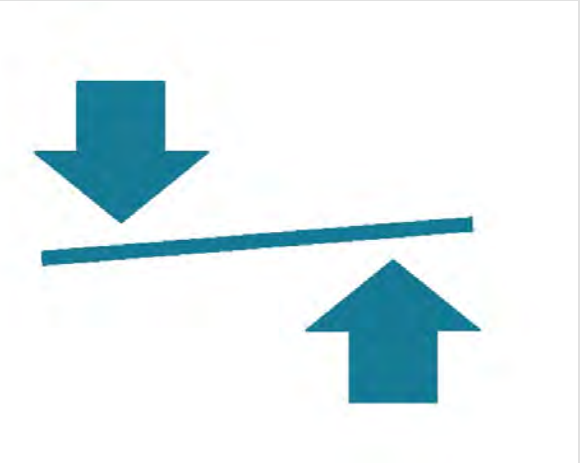

PS1508
Mantenimento stato di fatto (bene culturale)

Considerato il contesto oggetto di tutela e che lo scostamento dal requisito è contenuto, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0423**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si		
Dimensioni	X 1300,00 cm	Y --	
Materiale	--		

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

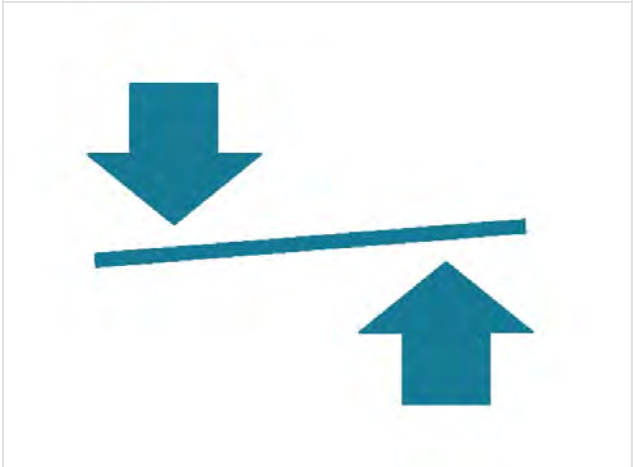

PS1509
Mantenimento stato di fatto (bene culturale)

Considerato il contesto oggetto di tutela e che lo scostamento dal requisito è contenuto, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, intervento di eliminazione.

Il progetto di wayfinding deve indicare l'ascensore come percorso raccomandato a causa dell'assenza di dispositivi di sicurezza lungo le scale.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0426**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | PARAPETTO

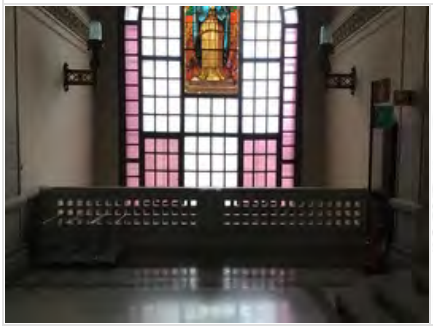




Altezza	92	≥ 100 cm
Dimensioni	X 500,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

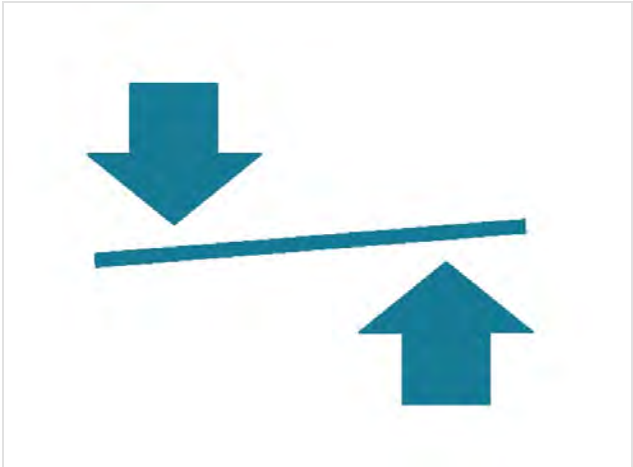

PS1510
Mantenimento stato di fatto (bene culturale)

Considerato il contesto oggetto di tutela e che lo scostamento dal requisito è contenuto, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0435**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 500,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

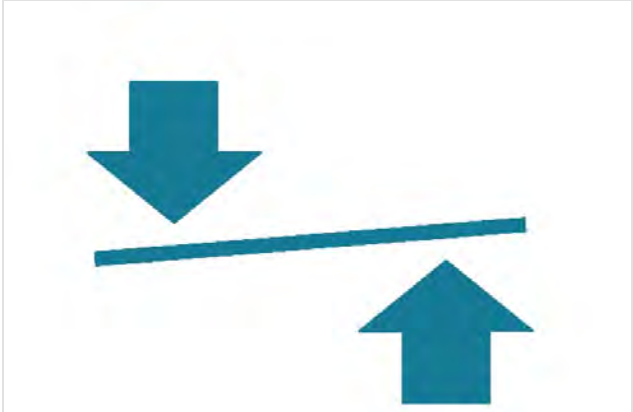

PS1511
Mantenimento stato di fatto (bene culturale)

Considerato il contesto oggetto di tutela e che lo scostamento dal requisito è contenuto, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, intervento di eliminazione.

Il progetto di wayfinding deve indicare l'ascensore come percorso raccomandato a causa dell'assenza di dispositivi di sicurezza lungo le scale.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0437**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 700,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

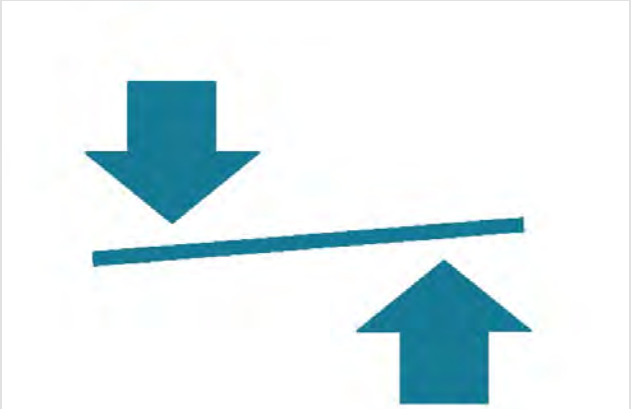

PS1511
Mantenimento stato di fatto (bene culturale)

Considerato il contesto oggetto di tutela e che lo scostamento dal requisito è contenuto, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, intervento di eliminazione.

Il progetto di wayfinding deve indicare l'ascensore come percorso raccomandato a causa dell'assenza di dispositivi di sicurezza lungo le scale.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **10 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Giugno 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-1423**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area con sale di rappresentanza e sala consigliare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0955 (modificato)
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del bene culturale e dei vincoli storici e monumentali che insistono sul complesso.

La criticità implica l'individuazione di uno spazio accessibile per l'esercizio delle funzioni pubbliche, istituzionali e di rilevanza simbolica per la comunità.
Nel contempo, si raccomanda di avviare un confronto con la Soprintendenza per valutare possibili soluzioni per garantire l'accessibilità di tali spazi che, in quanto non accessibili, non possono essere utilizzati.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0265**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

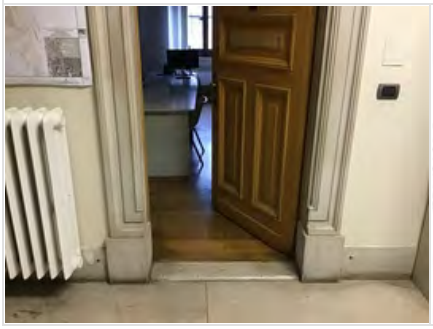




Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

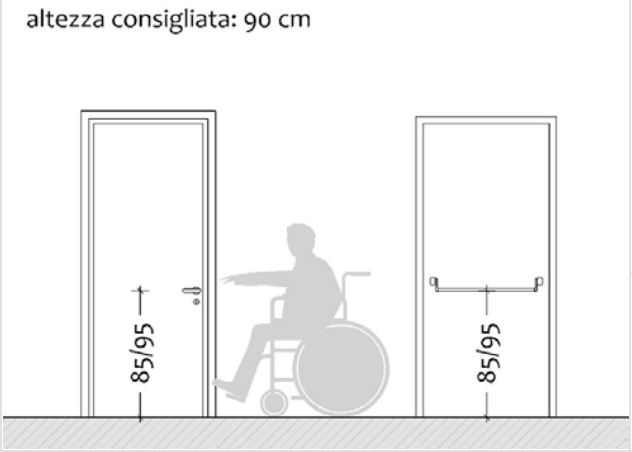

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0266**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

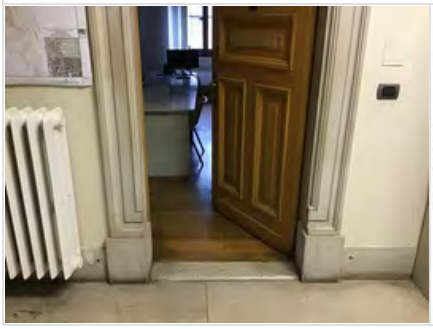



Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Vale per 10 porte del piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1495
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0269**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi privo di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1421	LIV. **1**	**Assenza Servizio igienico** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

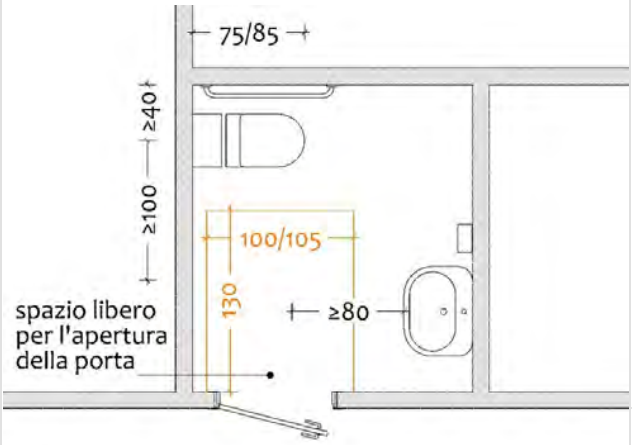

PS1351 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione, in un'area diversa dell'edificio posta preferibilmente al piano terra, di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.
Considerate le complessità del dare attuazione alla soluzione nel particolare contesto oggetto di tutela, si ritiene soddisfacente la realizzazione di un solo servizio accessibile per piano.


STIMA DEL COSTO
Comprende 1421
20.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0272**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | SEGNALETICA INFORMATIVA

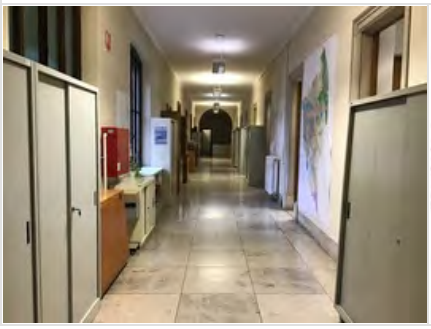



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0581 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con frecce di direzione ed indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0279**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	68	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

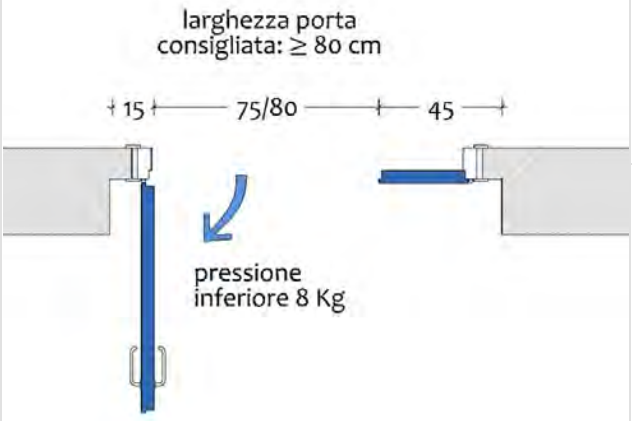

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0281**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0581 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con frecce di direzione ed indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO
Computata in 397

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0283**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	135	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

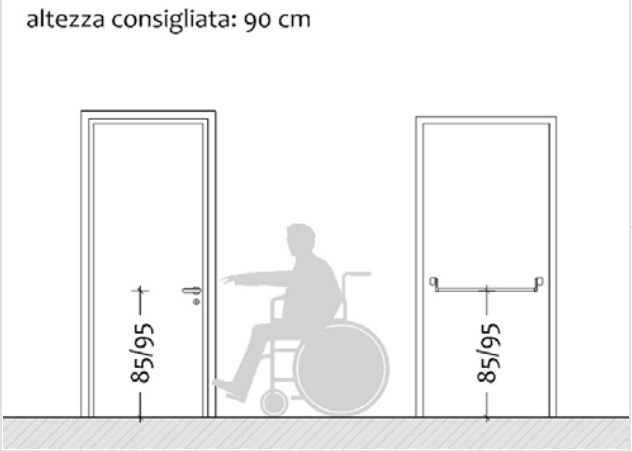

PS0132 (modificato)
Mantenimento dello stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta. In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0284**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

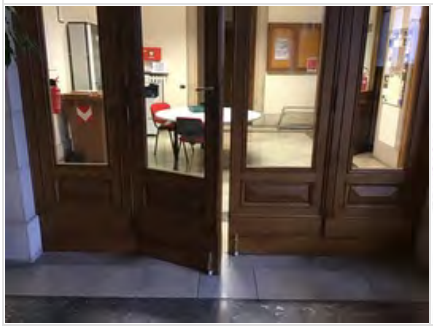




Luce netta	68	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

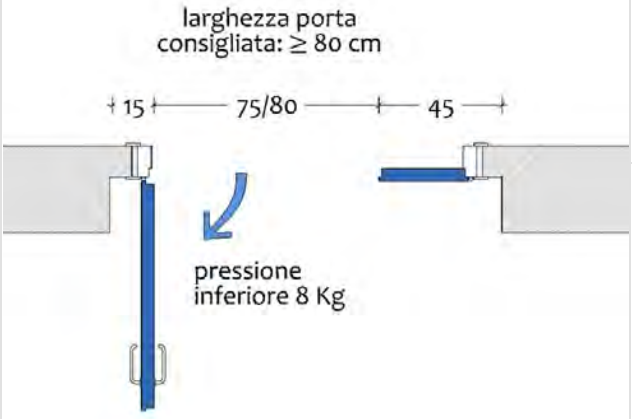

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0286**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

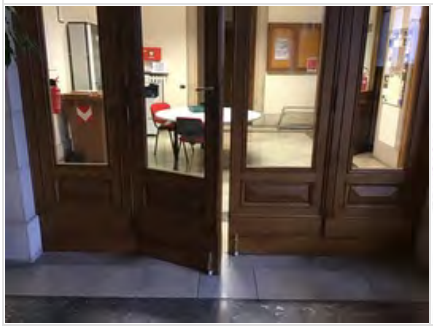



Presenza chiudiporta	**Si**	
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1352 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0309**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO

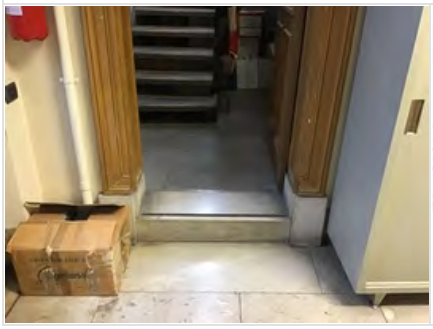




Altezza	18	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La porta è tenuta sempre aperta e il percorso prosegue con la scala in secondo piano nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

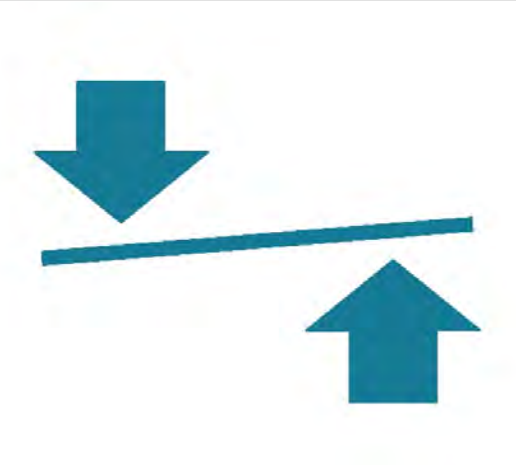

PS1158 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0311**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

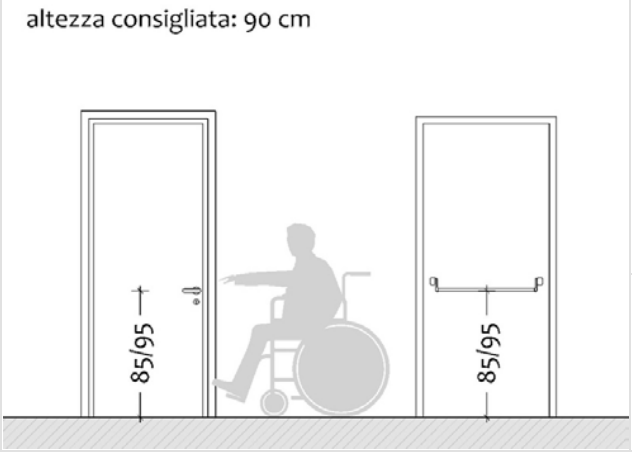

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0313**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune alle 8 porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1495
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0315**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | SEGNALETICA INFORMATIVA

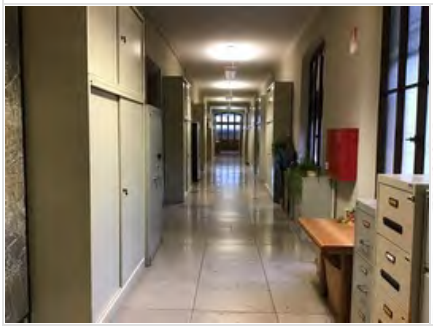



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 13 Criticità

6861-0397	LIV. 1	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**
6861-0411	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0419	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0420	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0414	LIV. 1	**Percorso raccordato solo da gradini Percorso pedonale** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0417	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0424	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0581 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con frecce di direzione ed indicazioni grafiche e testuali ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0317**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

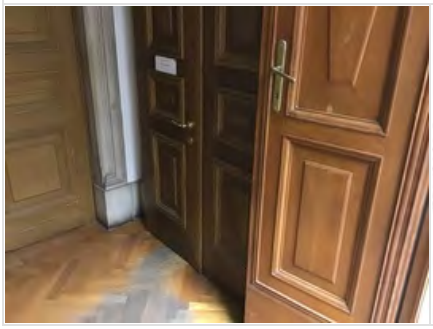



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0318	LIV. 2	**Presenza chiudiporta Filtro all'accesso** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO
Comprende 318


150 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0318**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

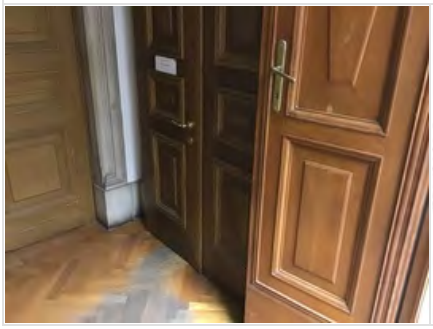



Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0317	LIV. 1	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **150 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0319**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

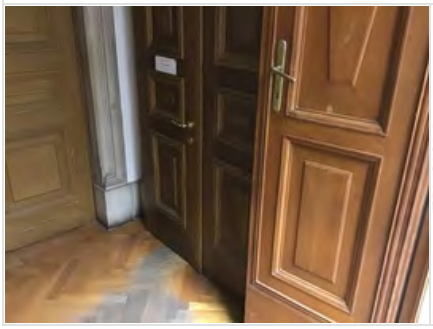




Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

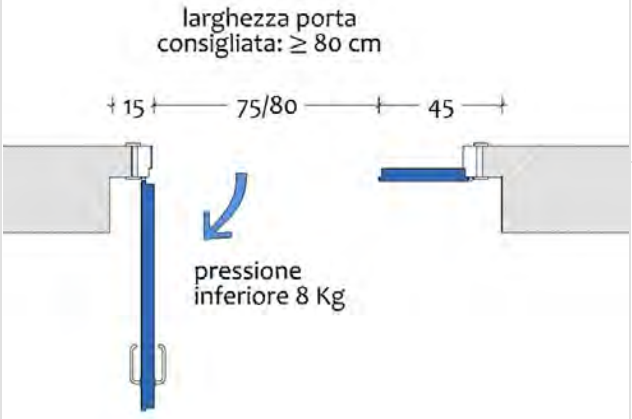

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0321**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	112	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

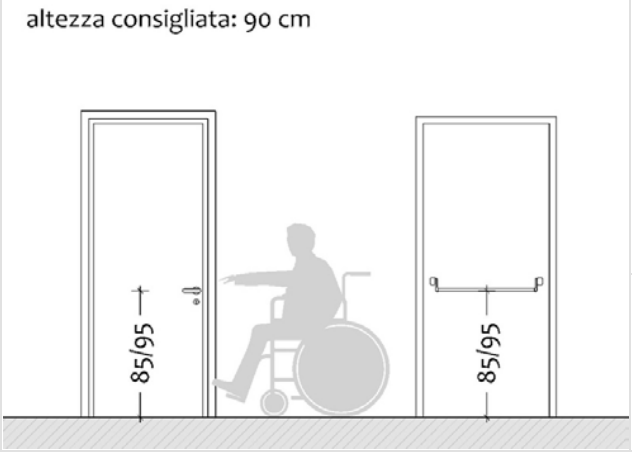

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0324**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

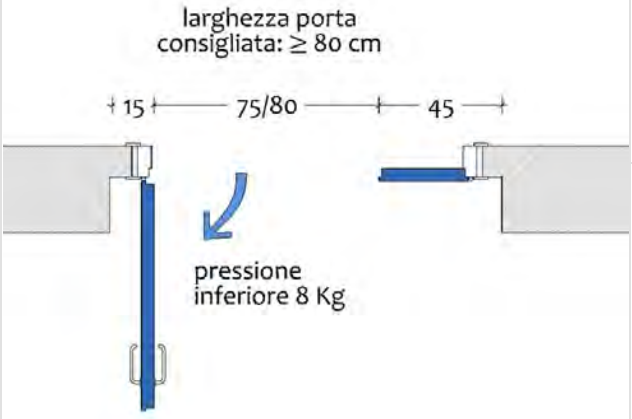

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0326**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	135	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

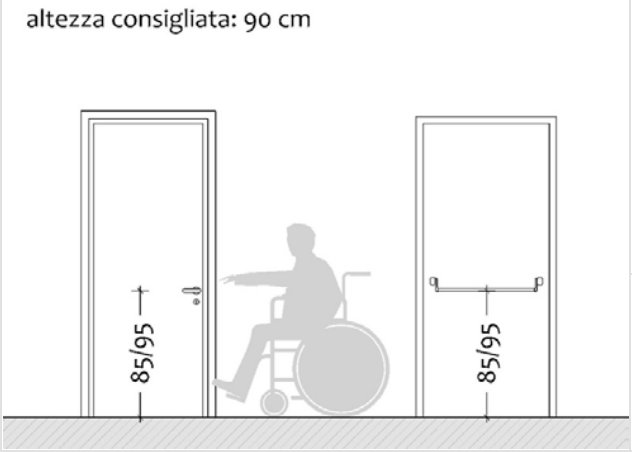

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0327**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

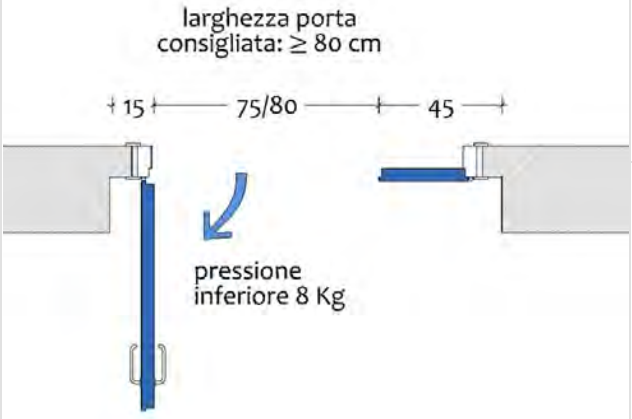

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0329**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0330**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

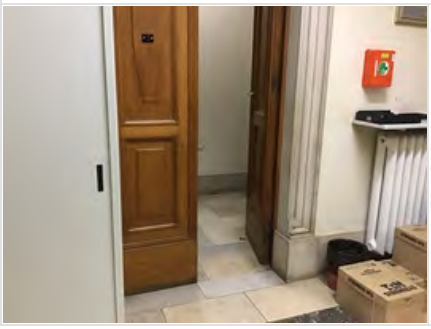




Maniglia - Altezza	135	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

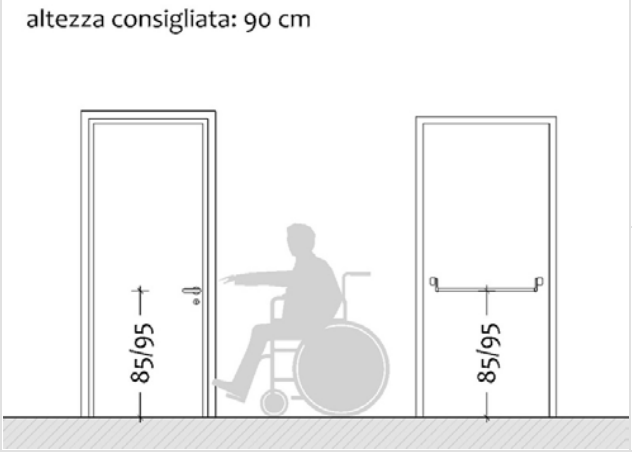

PS0132 (modificato)
Mantenimento dello stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta. In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0331**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

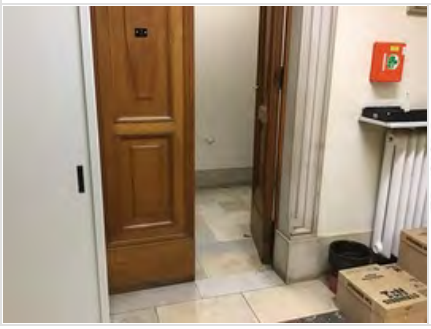




Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

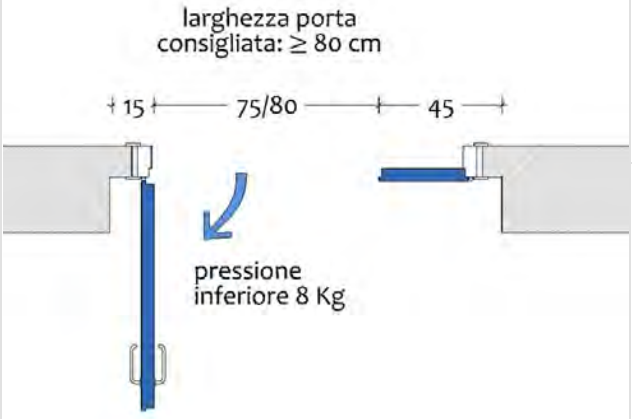

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0333**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1495
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0335**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	112	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

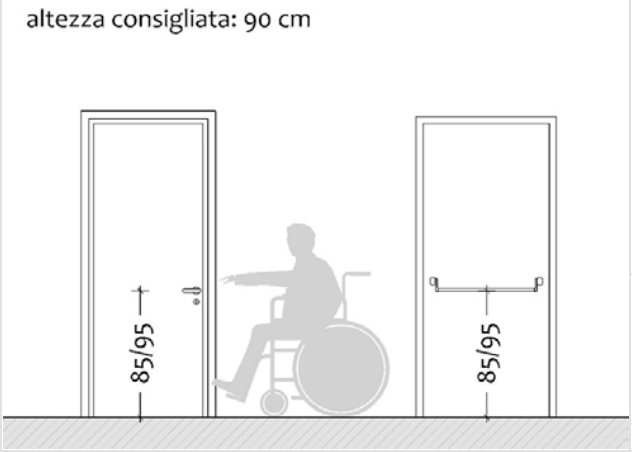

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0337**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0338**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

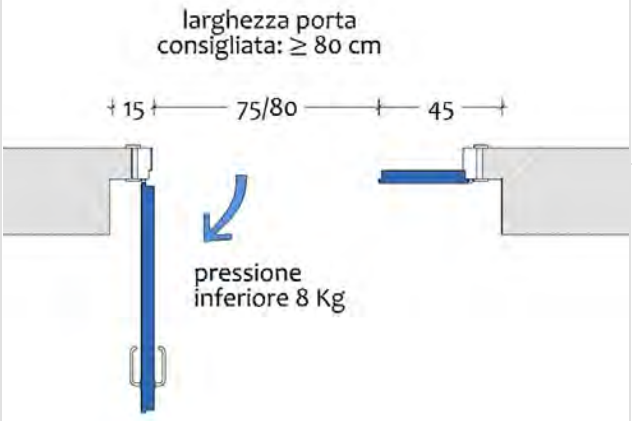

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0341**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

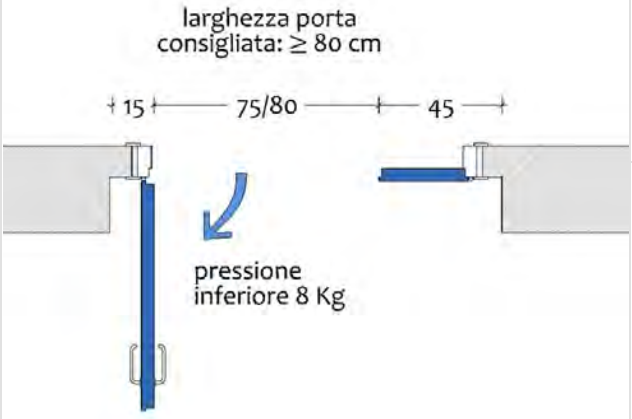

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0342**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0344**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y ---
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

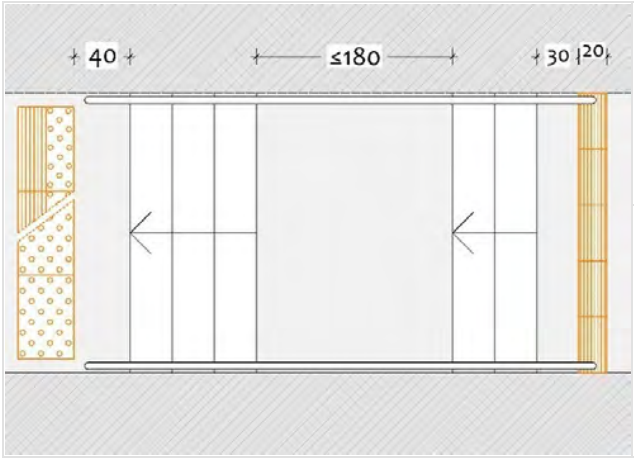

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0347**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza mappa tattile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0401	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **20000 €**
6861-0352	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0243	LIV. 1	**Assenza mappa tattile Segnaletica informativa** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1499 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti informativi e/o descrittivi multimediali.

La mappa deve essere orientata considerando la posizione del fruitore e installata su supporto accessibile anche a persone con disabilità motorie e di bassa statura, con adeguato spazio per l'approccio e l'uso e senza interferire con le guide naturali o provocare restringimenti del percorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 401

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0432**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 1300,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

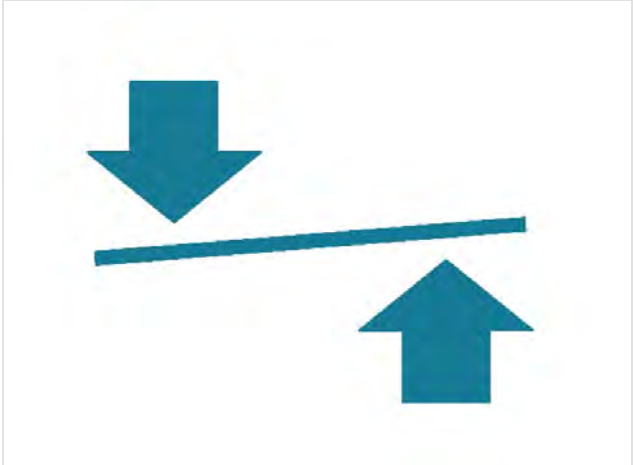

PS1511
Mantenimento stato di fatto (bene culturale)

Considerato il contesto oggetto di tutela e che lo scostamento dal requisito è contenuto, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, intervento di eliminazione.

Il progetto di wayfinding deve indicare l'ascensore come percorso raccomandato a causa dell'assenza di dispositivi di sicurezza lungo le scale.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **11 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1421

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi privo di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0269	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Lionello 2 - Udine (Udine)	Costo stimato 20000 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

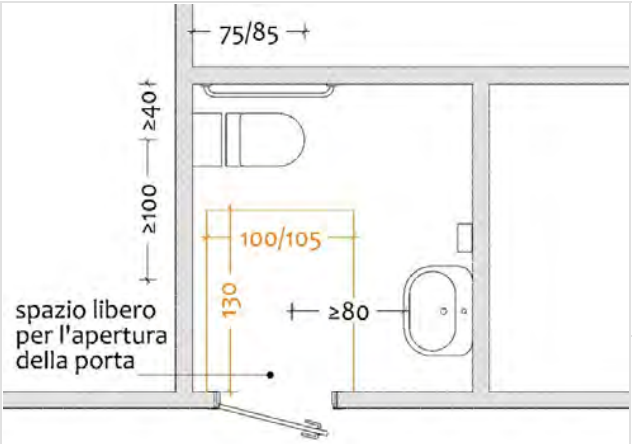

PS1351 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione, in un'area diversa dell'edificio posta preferibilmente al piano terra, di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Considerate le complessità del dare attuazione alla soluzione nel particolare contesto oggetto di tutela, si ritiene soddisfacente la realizzazione di un solo servizio accessibile per piano.

STIMA DEL COSTO
Computata in 269

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0248**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Le strutture inclinate sono tutte inferiori a 2,10 m. Parte da segnalare: 6 travi lunghe circa 100 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

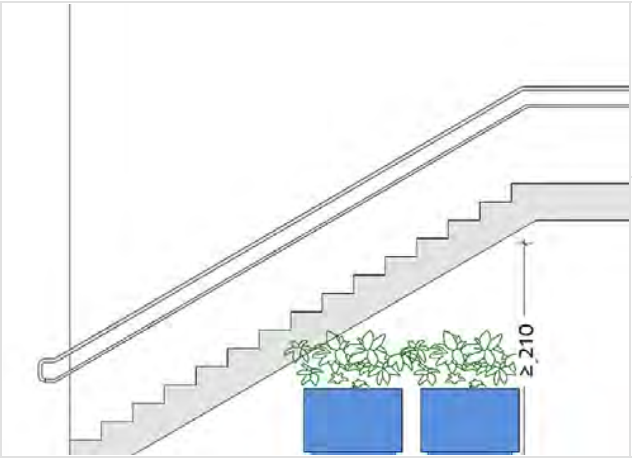

PS1512 (modificato)
Posa di arredo con funzione di protezione

Posa di elemento d'arredo con colore a contrasto cromatico rispetto al contesto con funzione di delimitazione della zona con altezza inferiore a 210 cm per proteggere da impatti accidentali.


STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0249

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

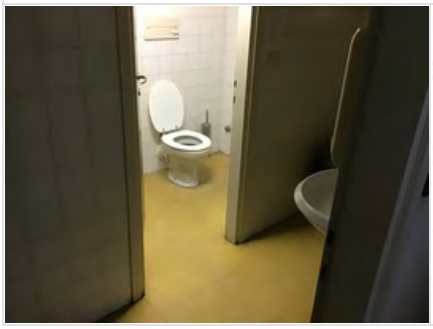




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile. Il piano è raggiungibile solo con scale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

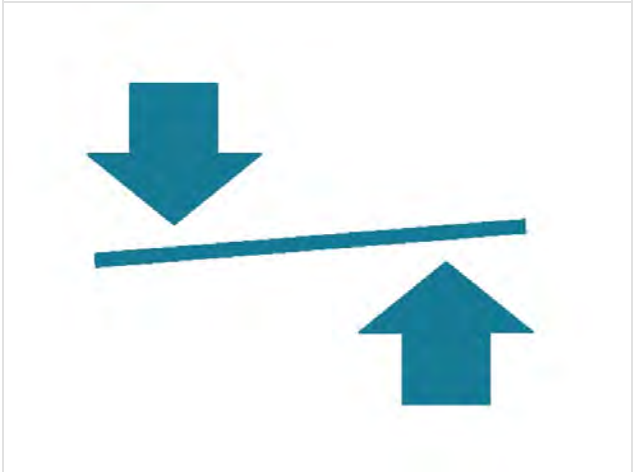

PS1513 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto e di uso, si ritene di non prescrivere l'intervento di adeguamento del presente gruppo bagni.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0251**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

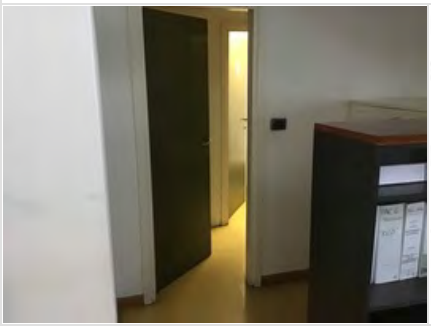




Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

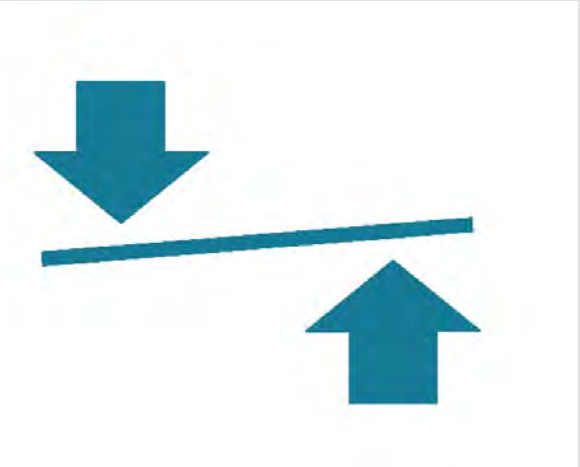

PS1500 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

Rif. scheda 249.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0253**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

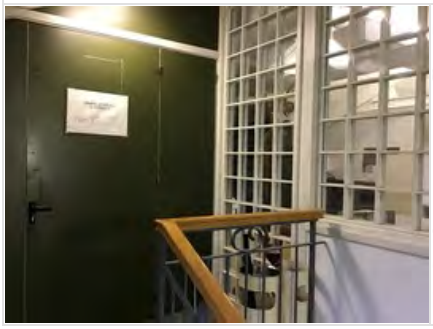



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0049 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0254**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

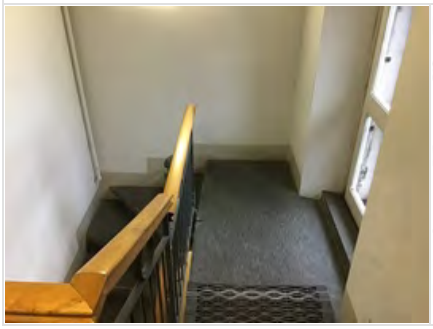




Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 1400,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

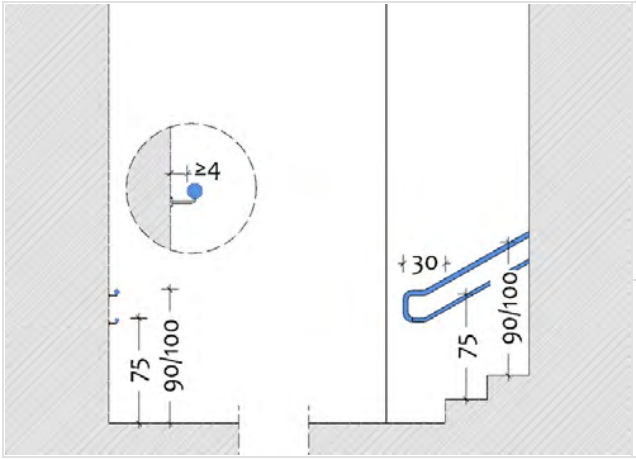

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **1.330 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0256**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
24 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

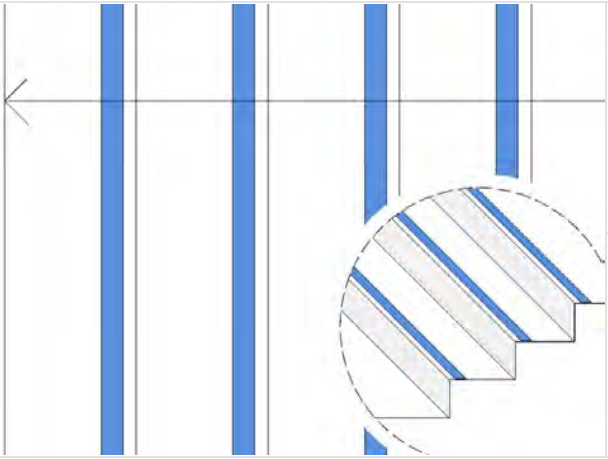

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0258**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

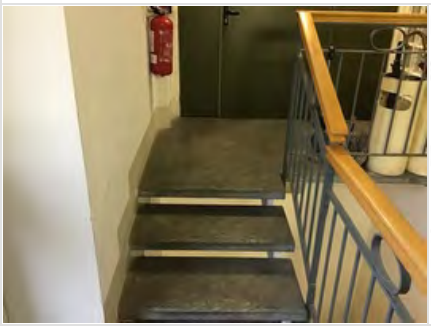




Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

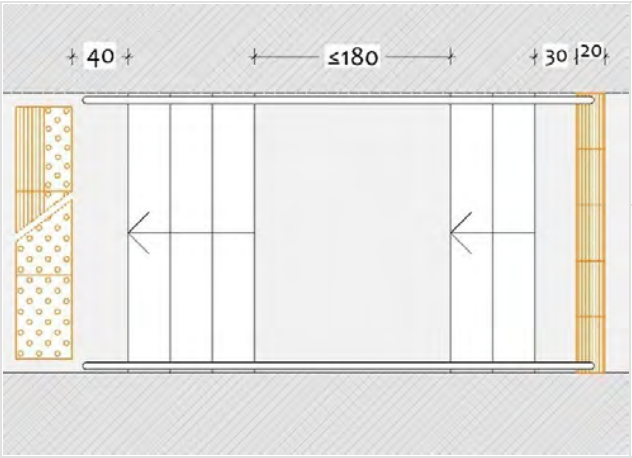

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0259**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA





Larghezza	90	≥ 120 cm
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1448 (modificato)
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto l'intervento edilizio di rifacimento della scala nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0290**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

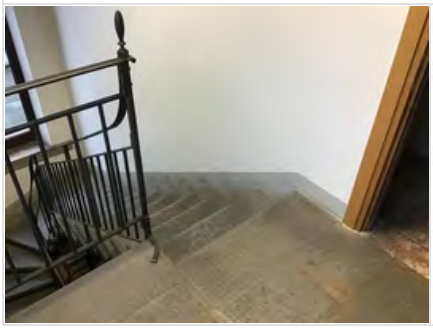




Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

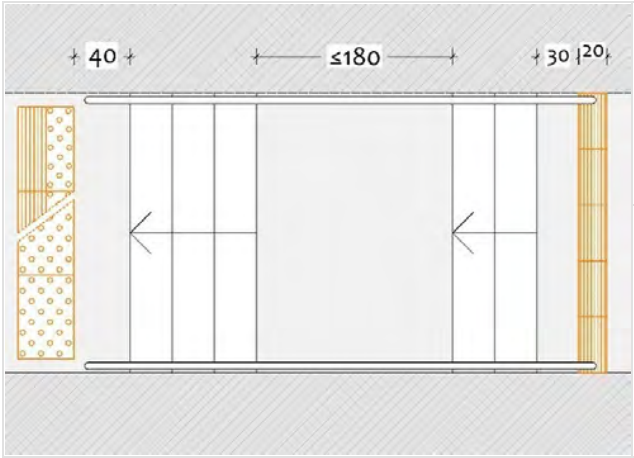

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0291**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

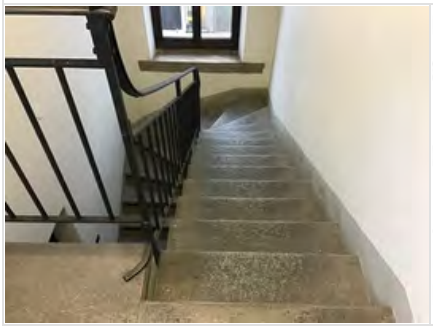




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
21 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

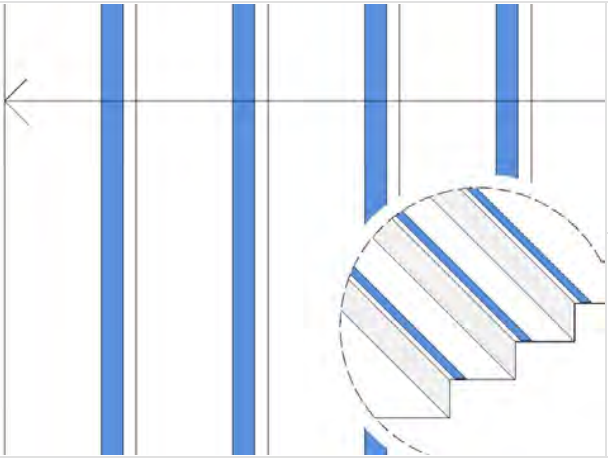

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **210 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0293**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

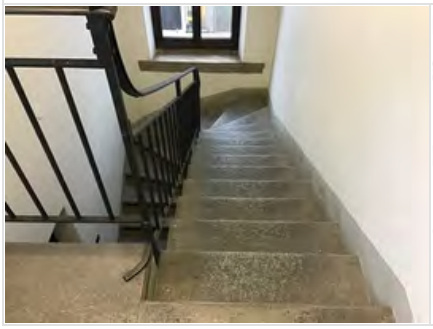




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 1100,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

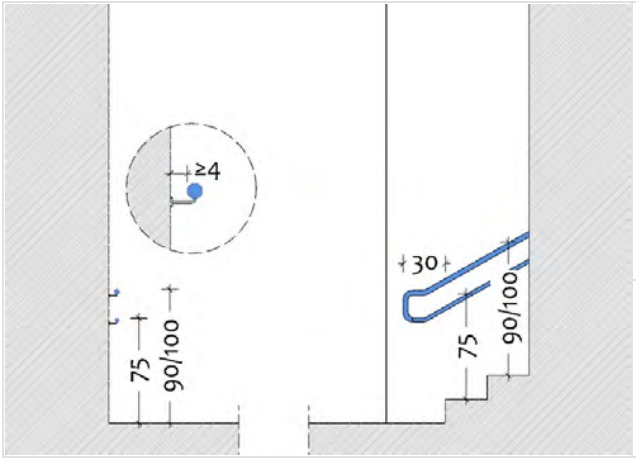

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **1.045 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0294**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

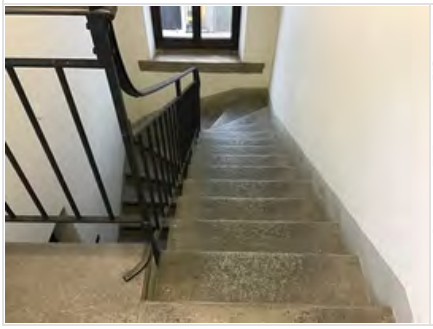



Larghezza	90	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1448 (modificato)
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto l'intervento edilizio di rifacimento della scala nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0295**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO

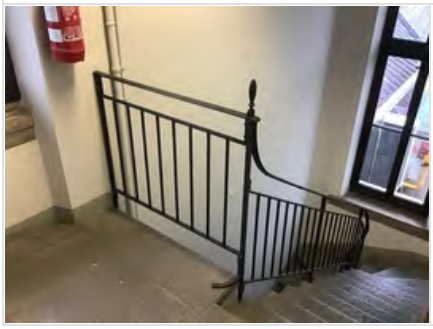




Altezza	95	≥ 100 cm
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

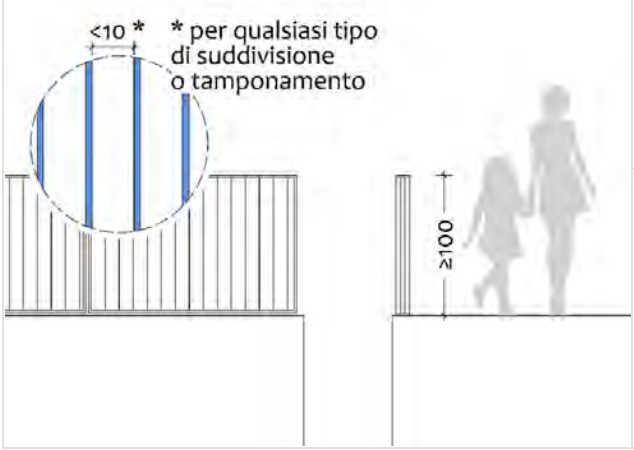

PS0111 (modificato)
Integrazione al parapetto

Integrazione al parapetto di elemento superiore per raggiungere l'altezza di almeno 100 cm, con spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0296**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0049 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0298**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	4.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

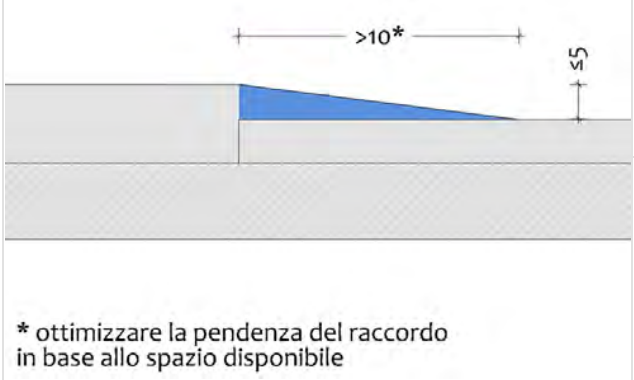

PS0889 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in pietra/acciaio, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0300

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile. Il piano è raggiungibile solo con scale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

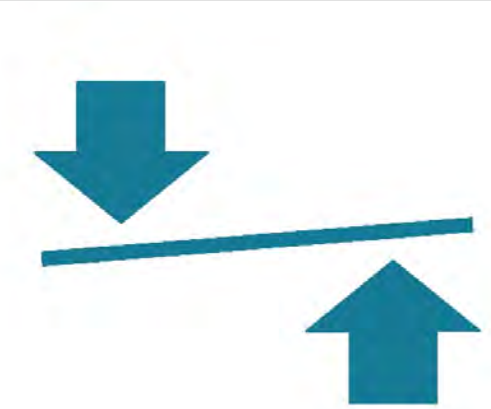

PS1513 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto e di uso, si ritene di non prescrivere l'intervento di adeguamento del presente gruppo bagni.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Lionello 2 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0303**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

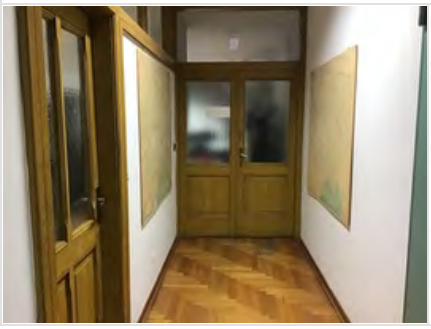




Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

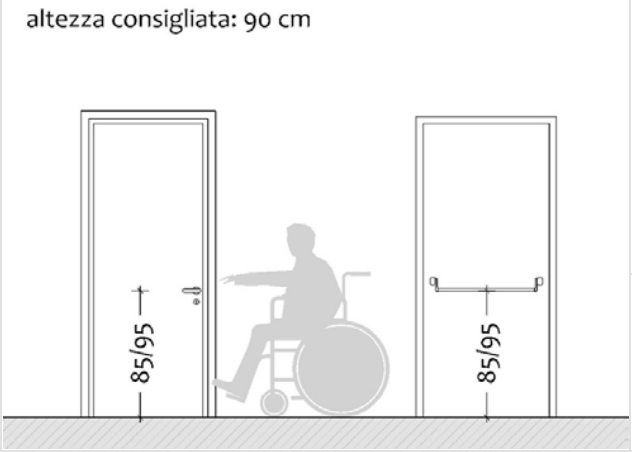

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 01_MUNICIPIO - PALAZZO D'ARONCO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Lionello 2 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0305

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

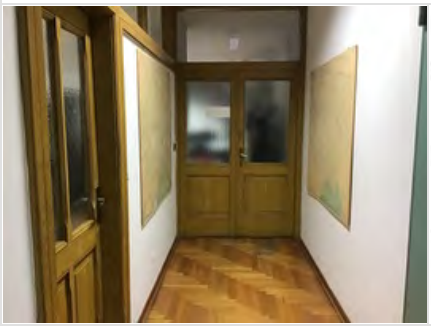




Luce netta	68	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

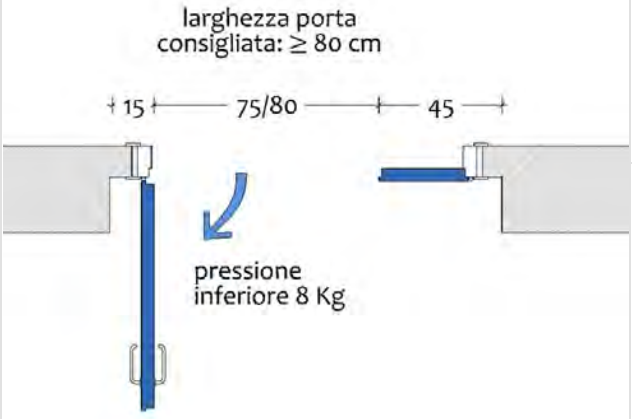

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025


Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0595

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | TERMINALE IMPIANTO

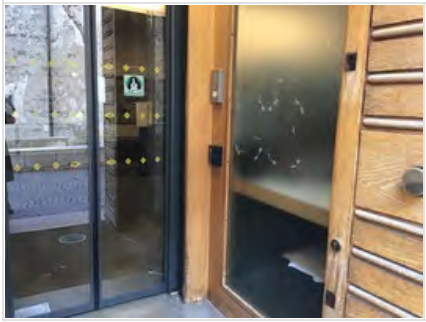




Altezza pulsante di comando e campanello	145	40<A<140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

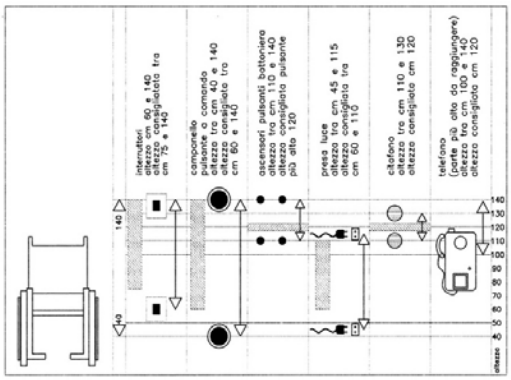

PS0052 (modificato)
Sostituzione di dispositivo di chiamata

Sostituzione del dispositivo di chiamata con altro (eventualmente di tipo wireless) composto da videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **2.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0596**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Zerbino non incassato

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1329 (modificato)
Sostituzione di zerbino ad incasso

Sostituzione dello zerbino usurato e posa di nuovo zerbino da incasso con spessore tale da garantire la planarità e la continuità del calpestio.


STIMA DEL COSTO **900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0597**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

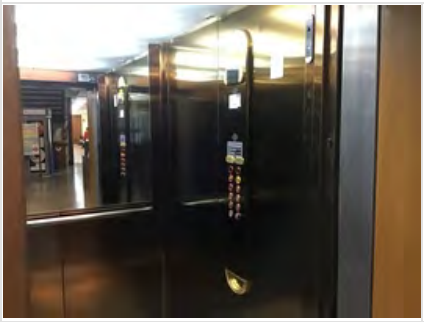



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.


STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0598**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

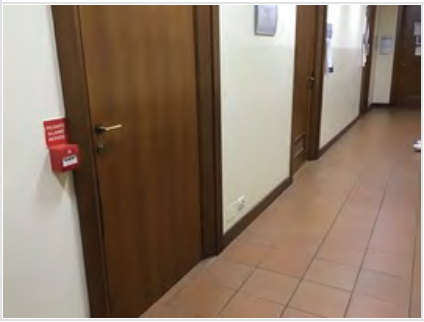




Maniglia - Altezza	111	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

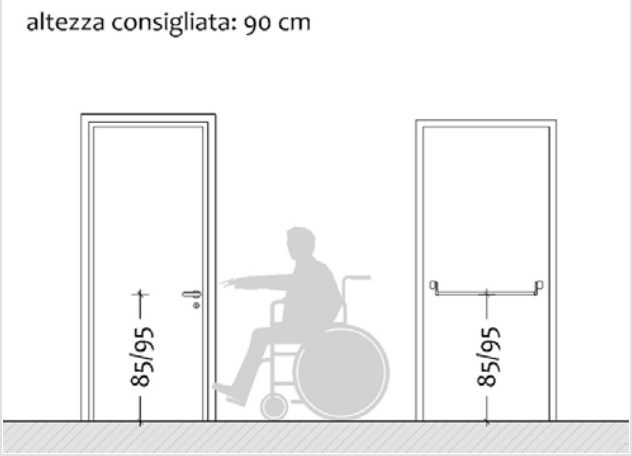

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0599**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

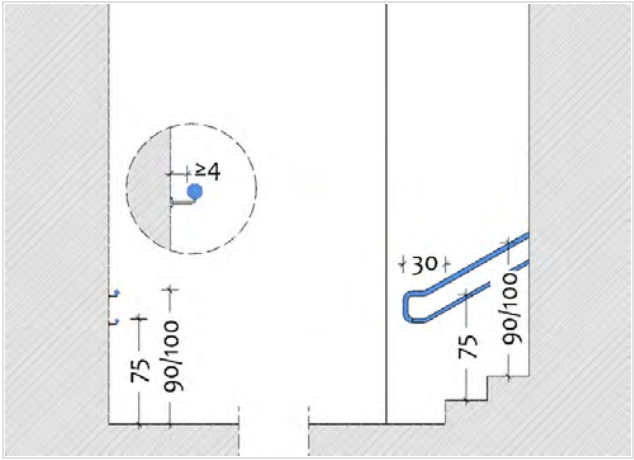

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **380 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0600**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

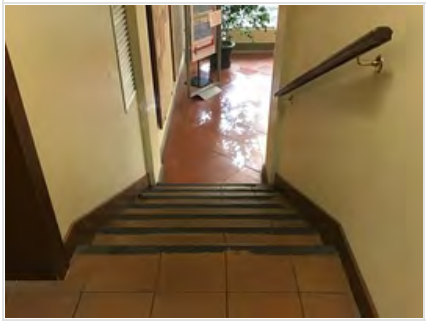




Assenza	Si
Dimensioni	X 125,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

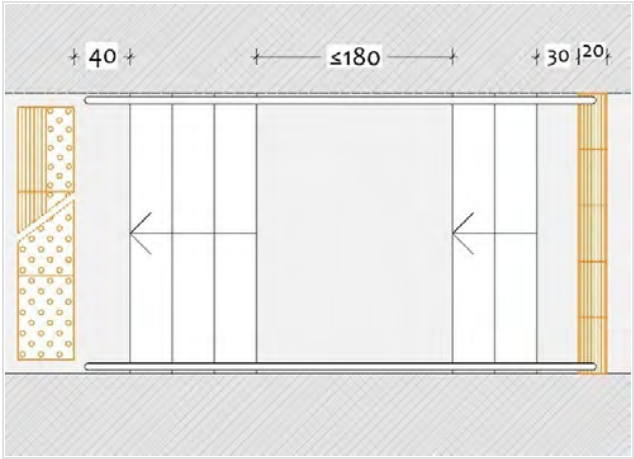

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0601**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il vano adiacente, indicanto nelle piante come servizio accessibile, è chiuso e non utilizzato a tale scopo. I vani rilevati sono adattabili per dimensioni.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

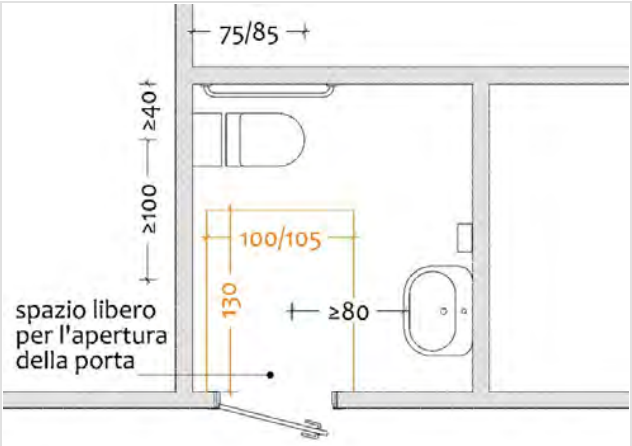

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0602**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta tipo saloon

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

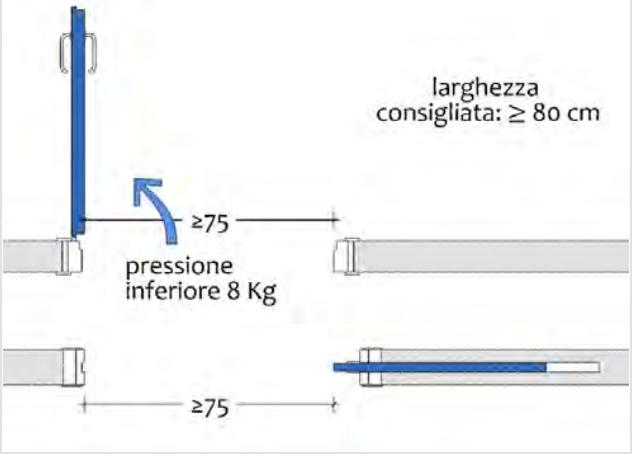

PS1330 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon

Sostituzione della porta con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 80 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **3.125 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0603**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE






Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

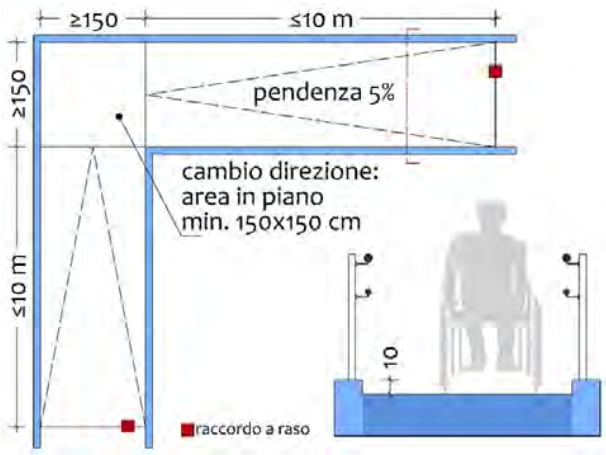

PS0120 (modificato)
Demolizione della scala e realizzazione di rampa

Demolizione della scala e realizzazione di rampe con struttura in acciaio e pavimentazione con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

La soluzione viene proposta in considerazione della destinazione d'utilizzo degli spazi, dell'alta frequentazione e delle caratteristiche spaziali che permettono l'inserimento di una rampa che, con pendenza 5%, avrebbe lunghezza di circa 25 m; presuppone una progettazione scrupolosa che rispetti il linguaggio architettonico dell'edificio e le esigenze degli utilizzatori e che sappia interpretare la rampa come un arredo con molteplici funzioni.

Viene stimato un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **30.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0604**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Pendenza longitudinale	13.7	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche pavimentazione scivolosa

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0605	LIV. **1**	**Assenza Corrimano** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **820 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

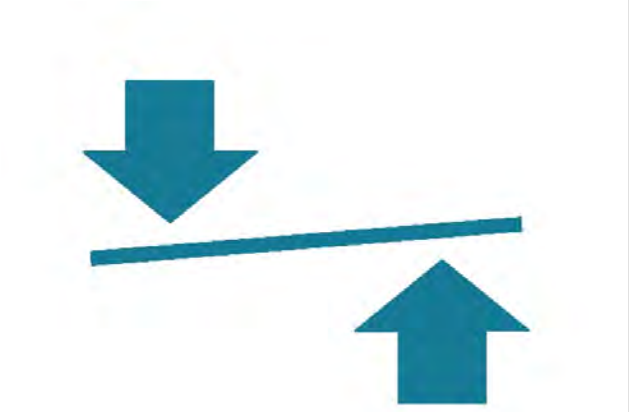

PS0173 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

Nell'attuazione della soluzione scheda 603 valutare la possibilità di integrare anche la soluzione alla presente criticità.

STIMA DEL COSTO
Computata in 605

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0605**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche per proteggere dal raccordo ad angolo in corrispondenza del pilastro

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0604	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

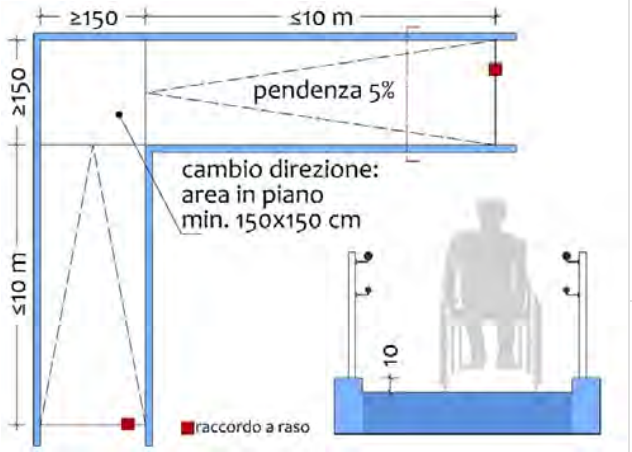

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.
Compresa posa di strisce antiscivolo.

STIMA DEL COSTO
Comprende 604

820 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0606**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	106	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

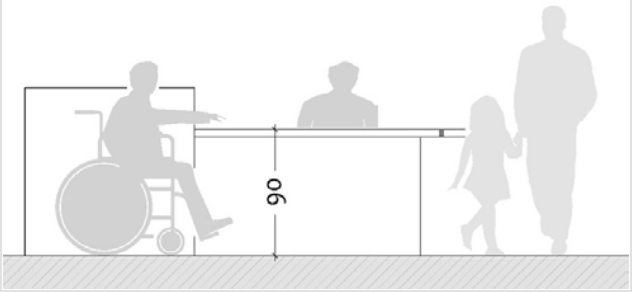

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **7.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0607

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta con apertura tipo saloon. Criticità relativa ad entrambe le porte della bussola. L'uscita immette sulla corte interna e non è impiegata con accesso all'edificio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

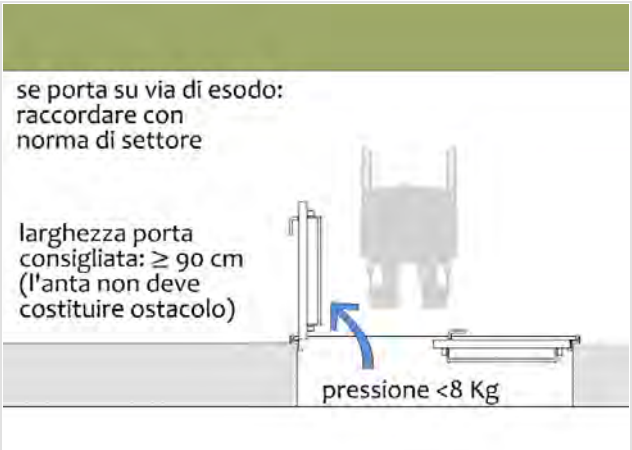

PS1331 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon

Sostituzione della porta con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 80 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

Contabilizzate entrambi i filtri della bussola (4 ante)


STIMA DEL COSTO **15.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0608**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA

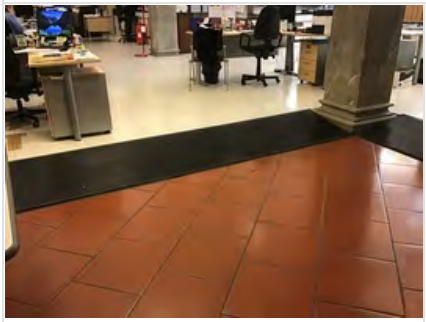




Pendenza longitudinale	16.4	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 12 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0609	LIV. **1**	**Assenza Corrimano** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0610	LIV. **1**	**Larghezza minima di passaggio Vano generico** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

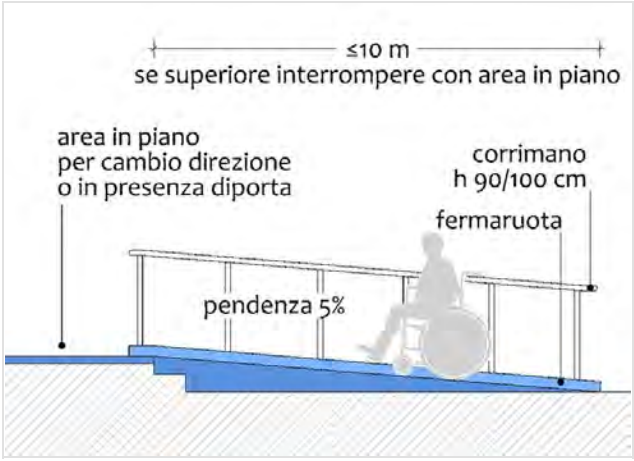

PS0916 (modificato)
Sostituzione della rampa

Sotituzione della rampa interna con altra realizzata in legno, con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.

Valutare se realizzare la rampa lungo il magine del dislivello o integrata, almeno in parte, nell'area rialzata (con pendenza 5%: lunghezza 240 cm).

Si indica un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 609, 610


4.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0609**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

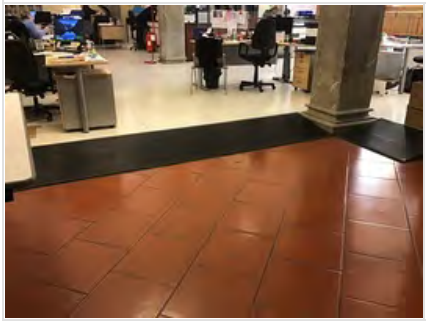




Assenza	Si
Dimensioni	X 120,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0608	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-0610	LIV. 1	**Larghezza minima di passaggio Vano generico** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

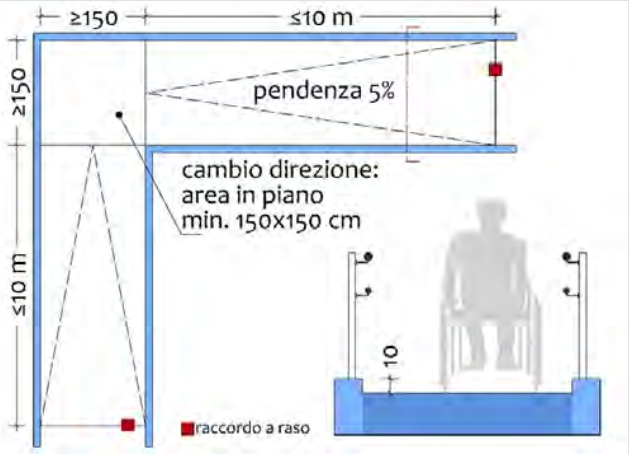

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 608

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0610**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO






Larghezza minima di passaggio	25	≥ 100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0608	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-0609	LIV. 1	**Assenza Corrimano** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

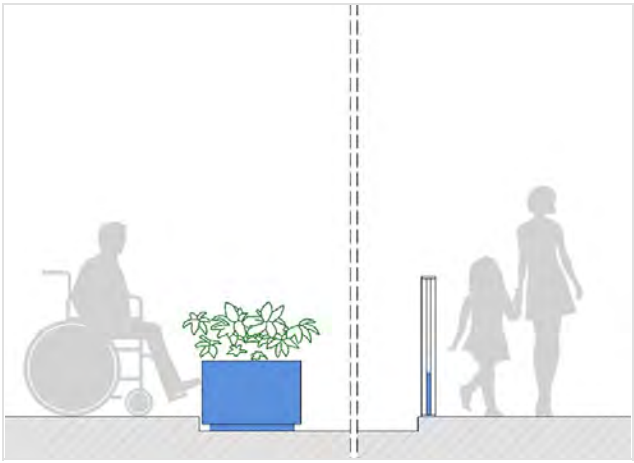

PS1332 (modificato)
Allargamento del percorso

Allargamento del percorso mediante ampliamento della pavimentazione soprelevata e posa di parapetto o di elemento di arredo (mobile contenitore) per la protezione dal dislivello.
Larghezza libera di passaggio 100 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 608


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0611**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

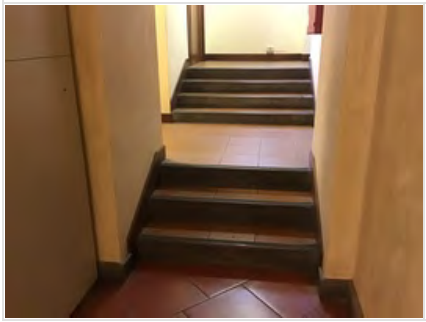




Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
I primi tre gradini conducono alla zona con i servizi ad uso del personale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

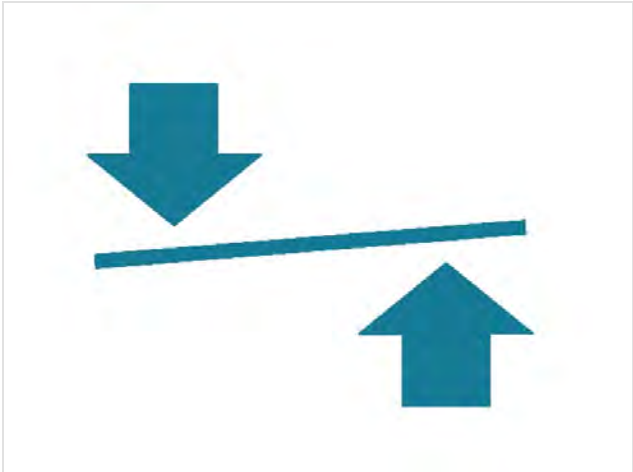

PS0022 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

La soluzione presuppone l'attuazione delle soluzioni relative alle schede 601 e 603.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0612

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni riservato al personale e privo di servizi accessibili

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

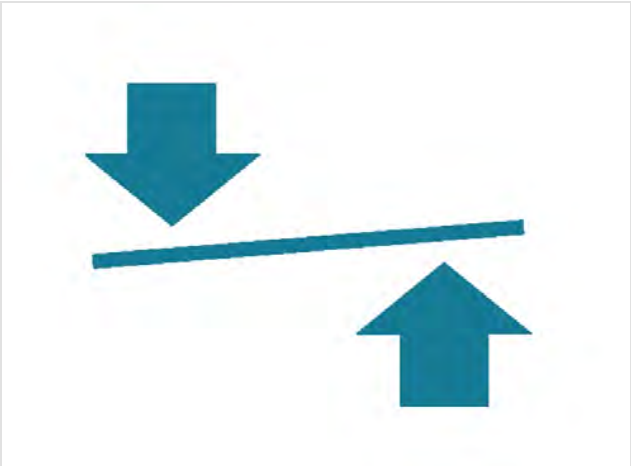

PS0107 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerato che l'area è raggiungibile solo attraverso gradini e che è presente un servizio igienico già accessibile nelle immediate vicinanze, si ritene di non prescrivere l'intervento di adeguamento del presente gruppo bagni.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0613**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

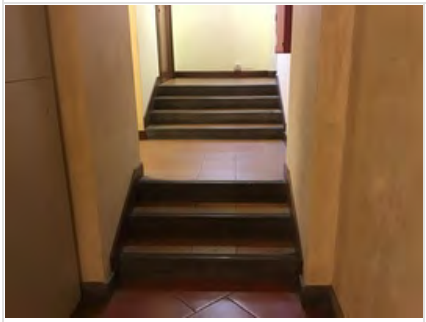




Assenza	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Su entrambe le scale e su entrambi i lati. Lunghezza relativa ad entrambi i corrimano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

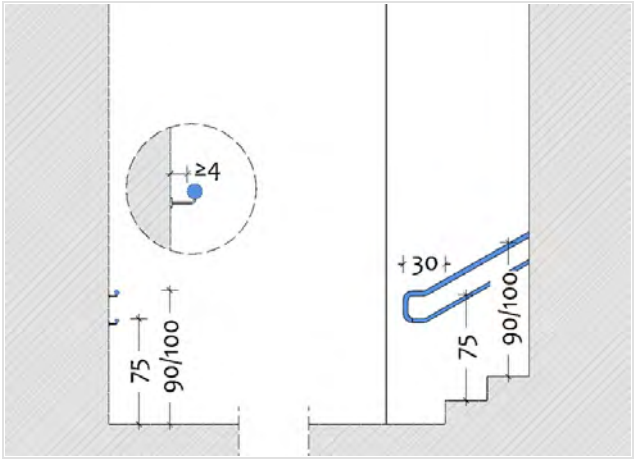

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.


STIMA DEL COSTO **570 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0614**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | OSTACOLO VERTICALE

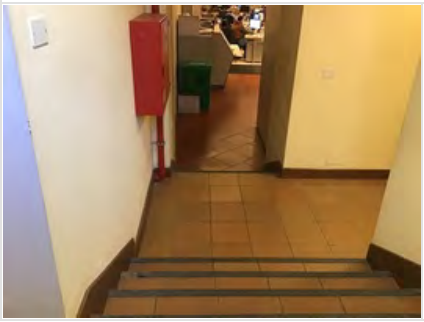




Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0619	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **2350 €**
6861-0616	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

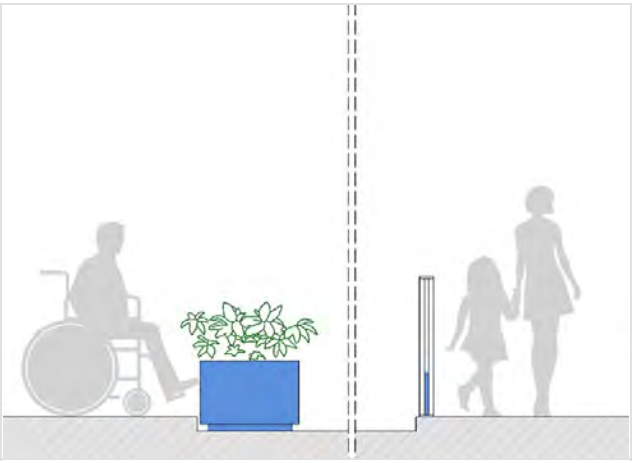

PS1333 (modificato)
Posa di elemento per indurre a deviare dal percorso

Posa di parapetto o di elemento di arredo per indurre a seguire una direzione che allontana dell'ostacolo.

Si suggerisce di posare lungo il magine del pianerottolo un parapetto della lunghezza di 50 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 619


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0615**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

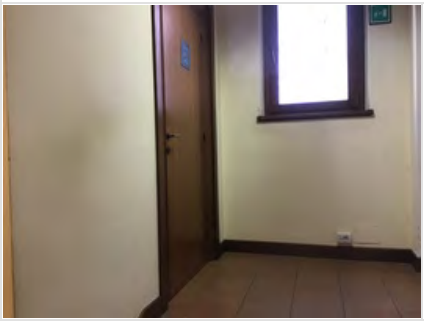




Maniglia - Altezza	111	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

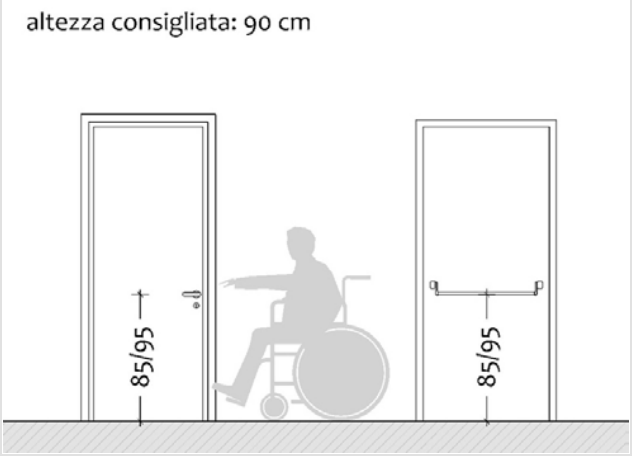

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0616**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Spalletta	40	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Protezione dai gradini

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0619	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **2350 €**
6861-0614	LIV. 2	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

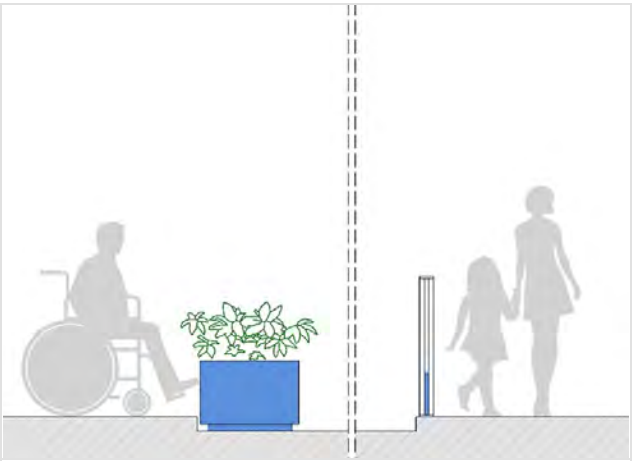

PS1334 (modificato)
Posa di arredo o di parapetto

Protezione dell'area di manovra antistante la porta verso l'inizio della rampa di scale in discesa mediante posa di arredo o di parapetto in acciaio verniciato a polvere in colore ad alta visibilità, altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 619

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0617**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






WC/bidet-altezza piano superficie WC dal calpestio	55	45 ≤ A ≤ 50 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

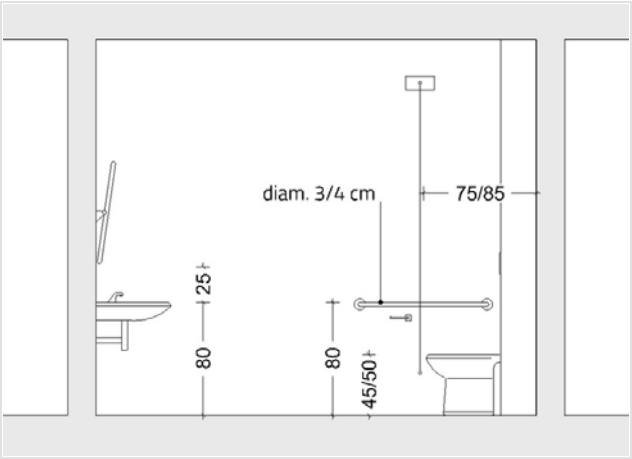

PS0203 (modificato)
Sostituzione del vaso wc

Sostituzione del vaso wc con altro di tipo non dedicato avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0618**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

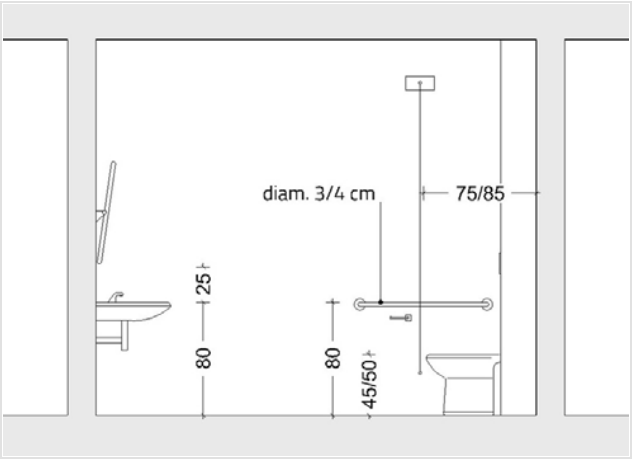

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0619**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

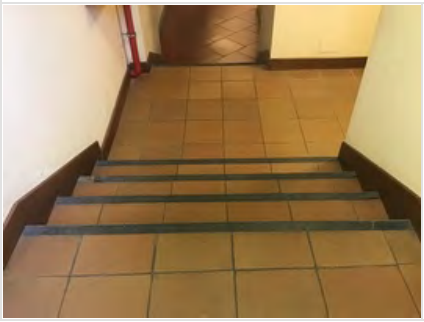




Assenza	Si
Dimensioni	X 165,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0614	LIV. 2	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0616	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

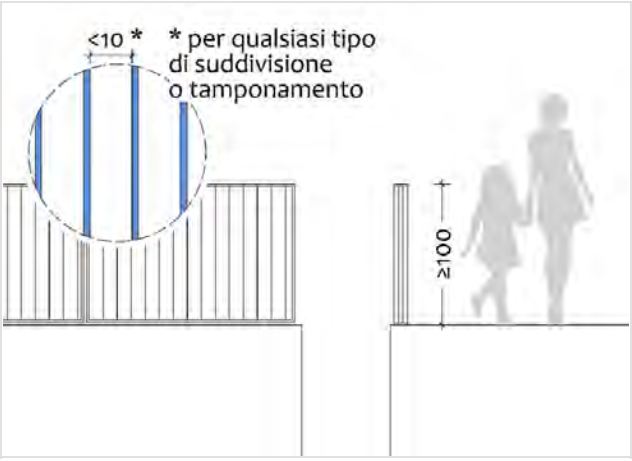

PS0164 (modificato)
Posa di cancello

Protezione del percorso verso l'inizio della rampa di scale in discesa mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

La soluzione viene proposta in quanto l'area oltre la rampa è ad uso esclusivo del personale. In fase di progettazione consideare la necessità delle parti fisse laterali richieste alle schede 614 e 616.

STIMA DEL COSTO
Comprende 614, 616

2.350 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0620

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA

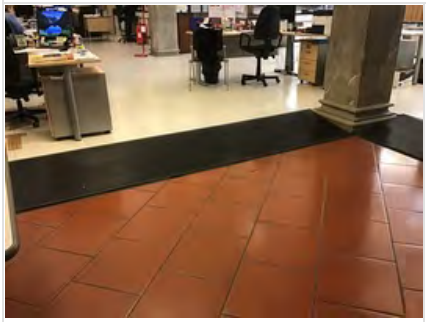




Pendenza longitudinale	16	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 15 cm. La criticità è riferita al tratto di rampa a destra rispetto quella visibile nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

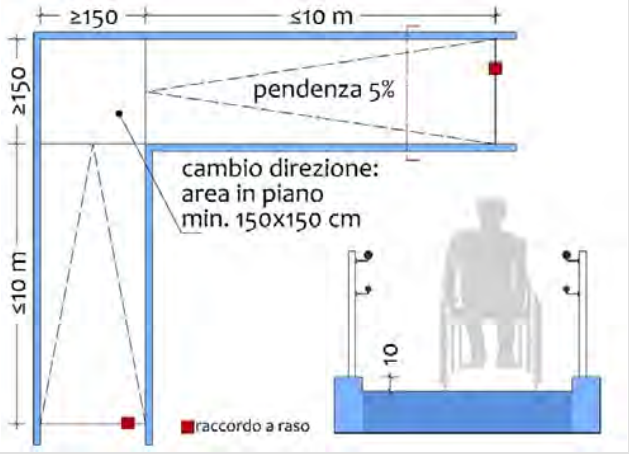

PS1335 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **784 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0621

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 130,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

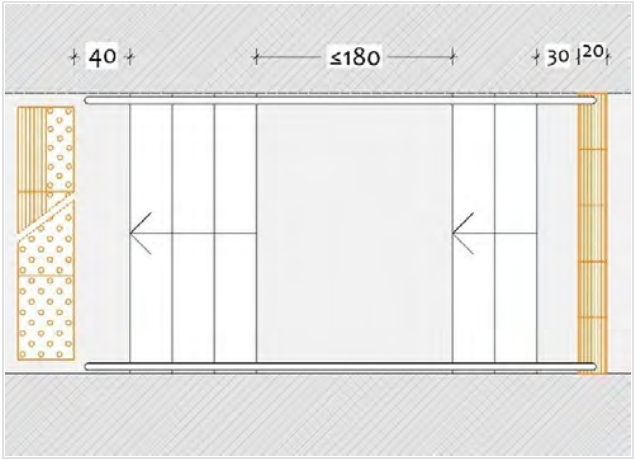

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0622**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

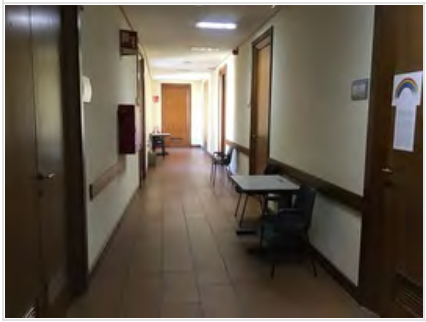




Maniglia - Altezza	111	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

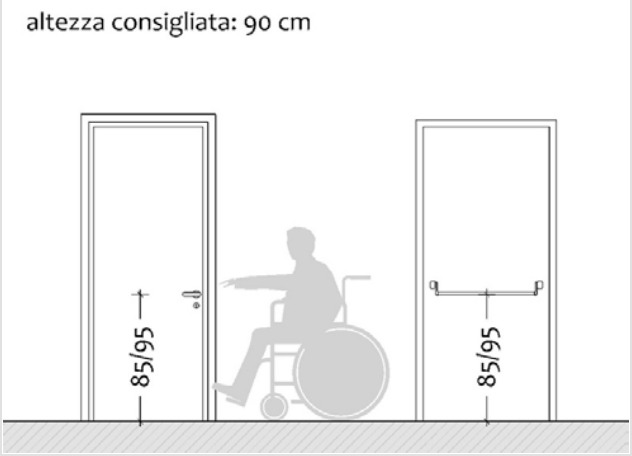

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 26 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0623**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

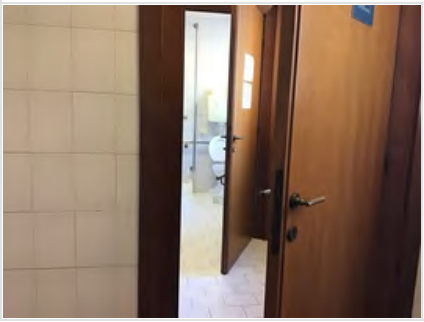




Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due su antibagno e una su bagno

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

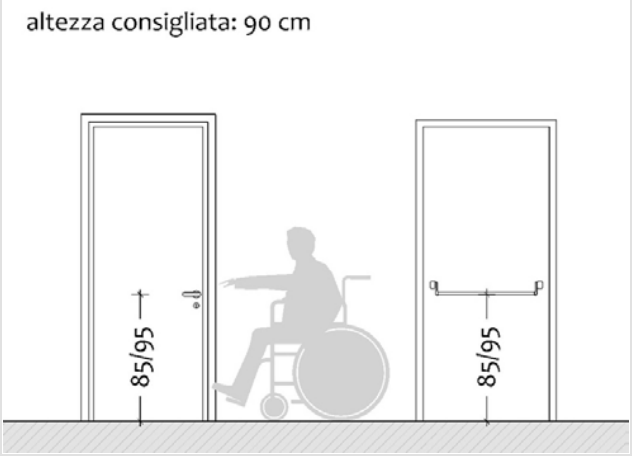

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

Tre porte.


STIMA DEL COSTO **3.750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0624**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE

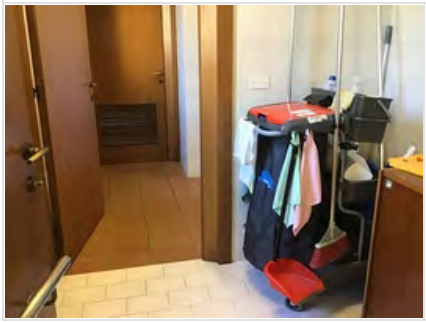



Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0137 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono la manovrabilità dell'anta della porta del servizio igienico.


STIMA DEL COSTO **35 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0625**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

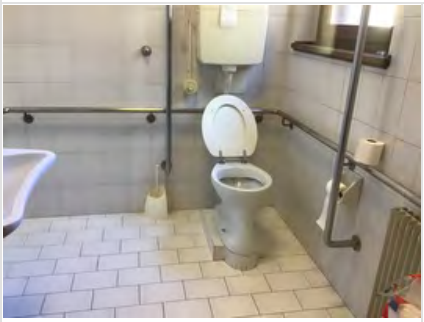




WC/bidet-altezza piano superficie WC dal calpestio	53	45 ≤ A ≤ 50 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche senza appoggio per la schiena

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

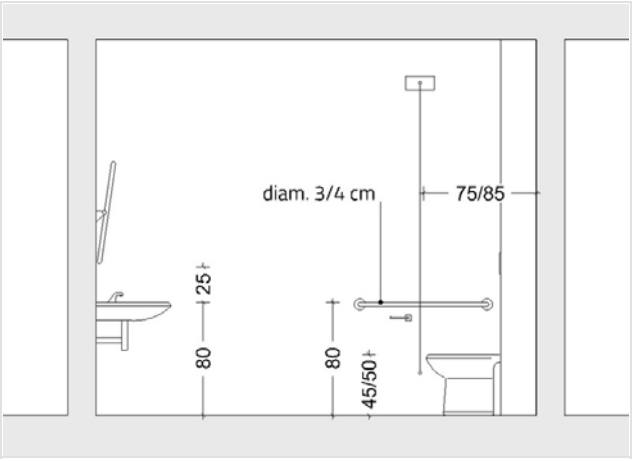

PS0203 (modificato)
Sostituzione del vaso wc

Sostituzione del vaso wc con altro di tipo non dedicato avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0626**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

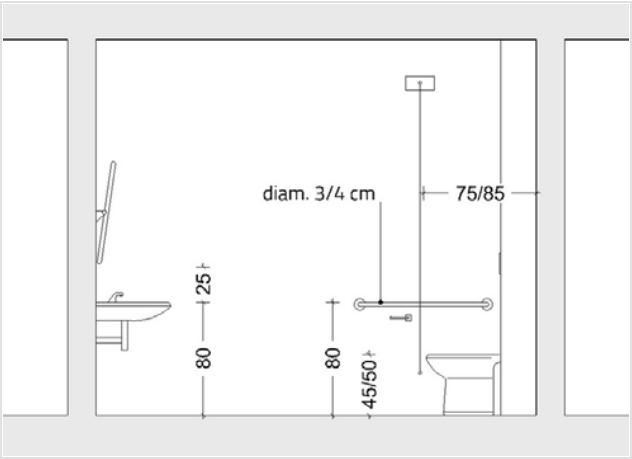

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0627**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Quattro alzate da 16 cm. Archivio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0447 (modificato)
Installazione di piattaforma elevatrice

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione.

La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico il cui costo comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0628**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	64	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

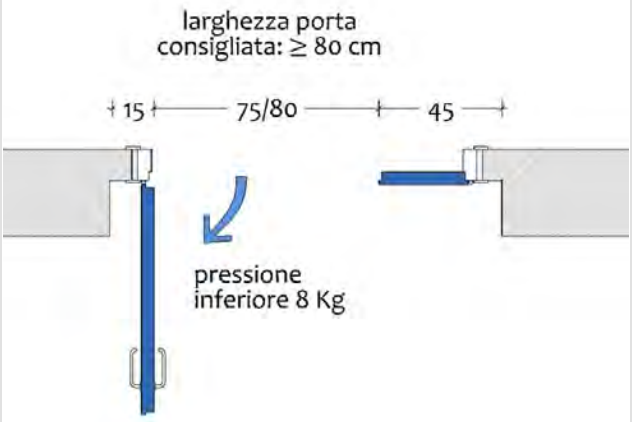

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0629**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

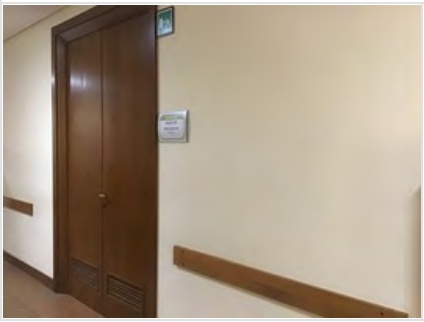




Luce netta	65	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

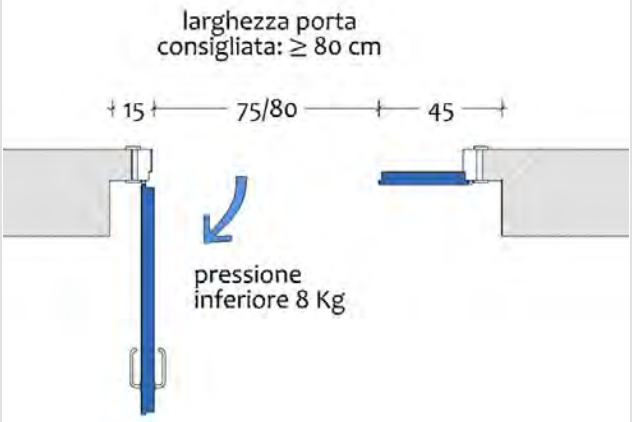

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0630**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

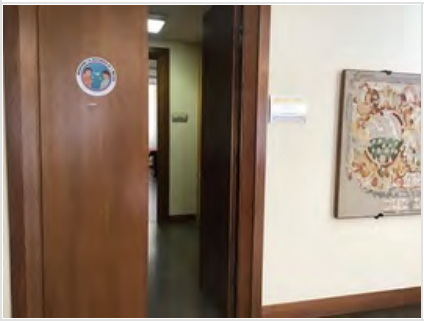




Luce netta	64	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

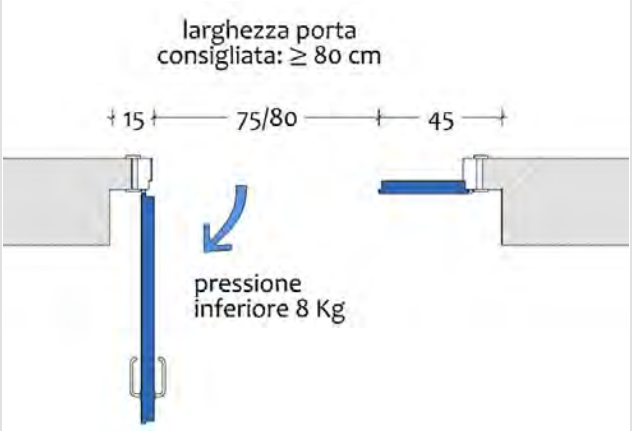

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0631**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

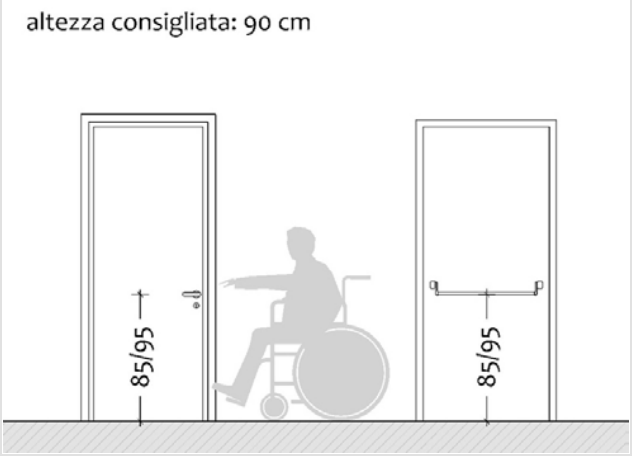

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0632**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta con apertura tipo saloon

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

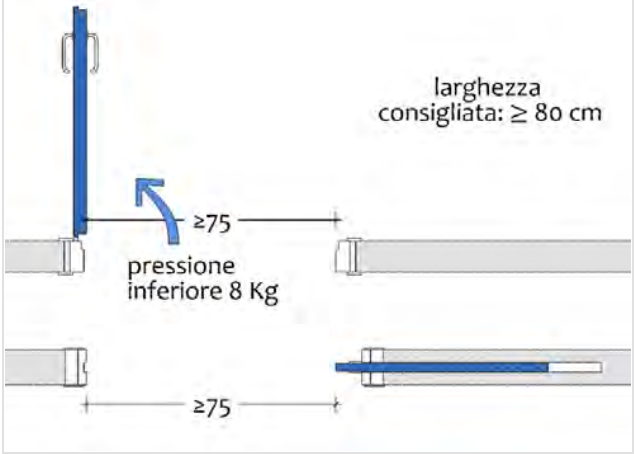

PS1336 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon

Sostituzione della porta con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 80 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **3.125 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0633**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

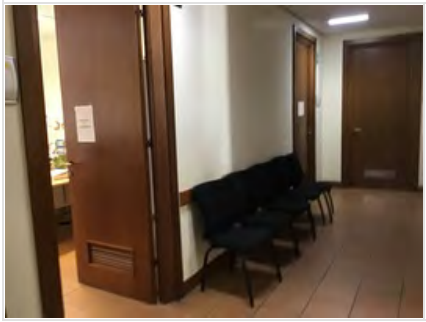




Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

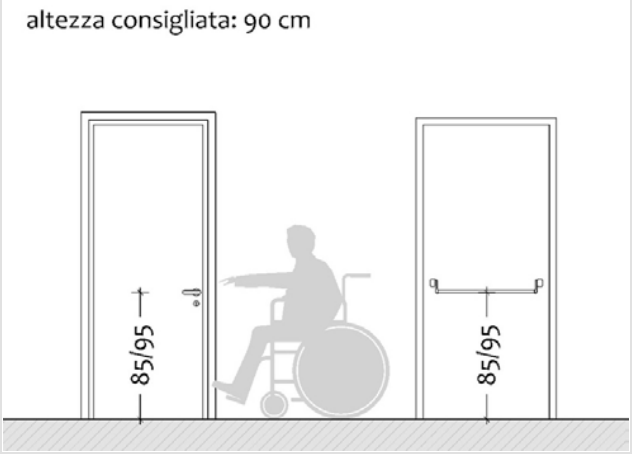

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0634**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	65	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

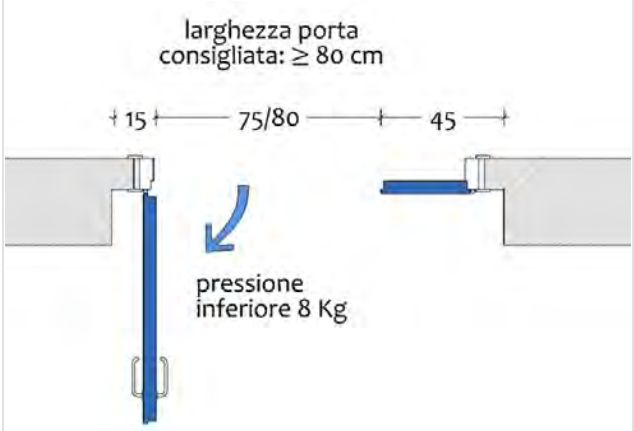

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0635**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	112	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

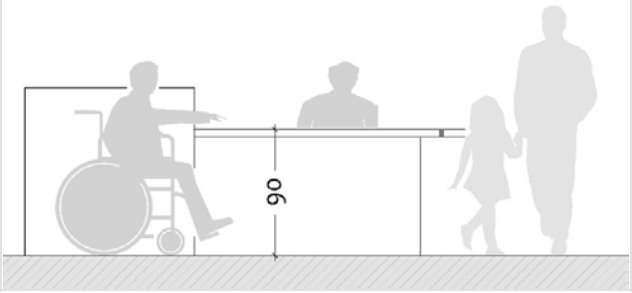

PS0033 (modificato)
Sostituzione del bancone

Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0636**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

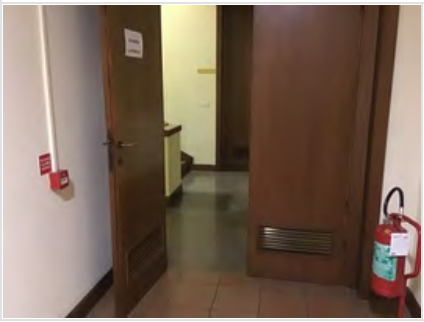




Luce netta	65	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

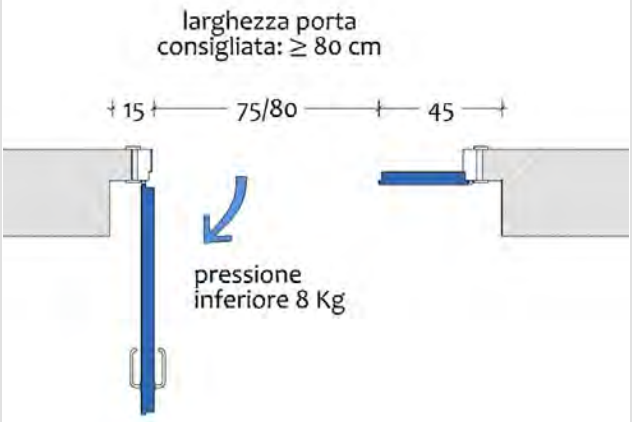

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0637**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

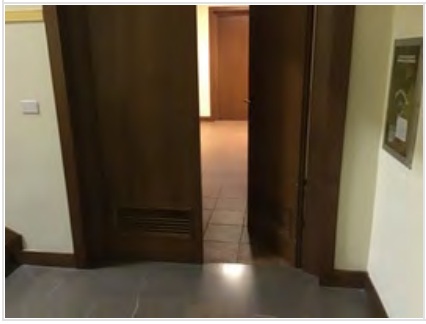




Luce netta	65	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta antibagno. Seconda anta con sblocco in alto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

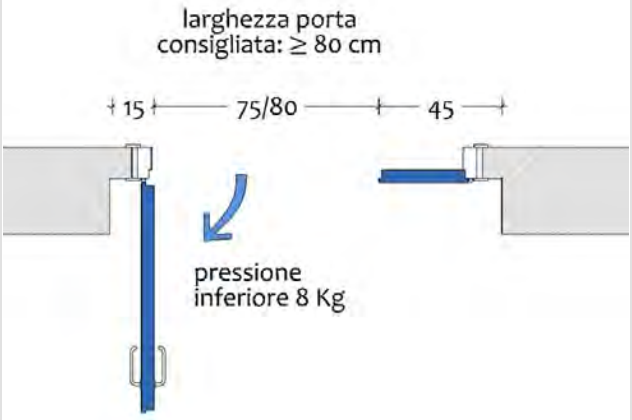

PS1337 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0638**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppi bagni maschile e femminile privi di servizi accessibili. Adattabili per dimensioni

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

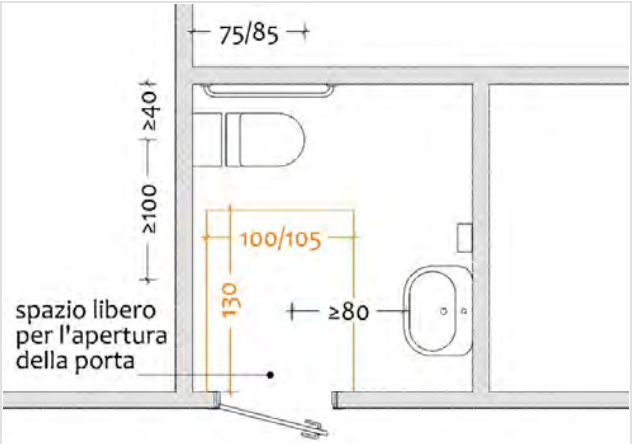

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0639**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

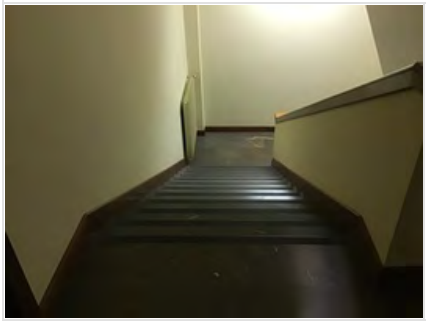




Assenza	Si
Dimensioni	X 130,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

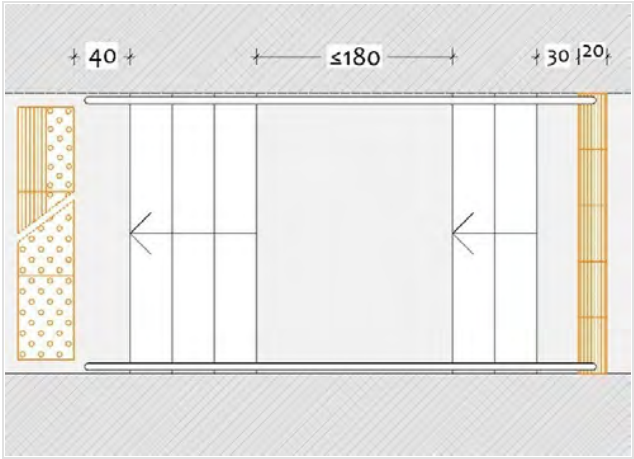

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0640

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

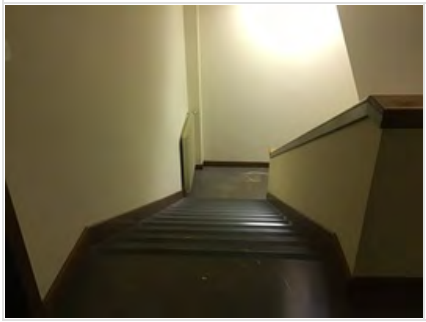




Assenza	Si	
Dimensioni	X 1500,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati. Parapetto lato interno altezza 83 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

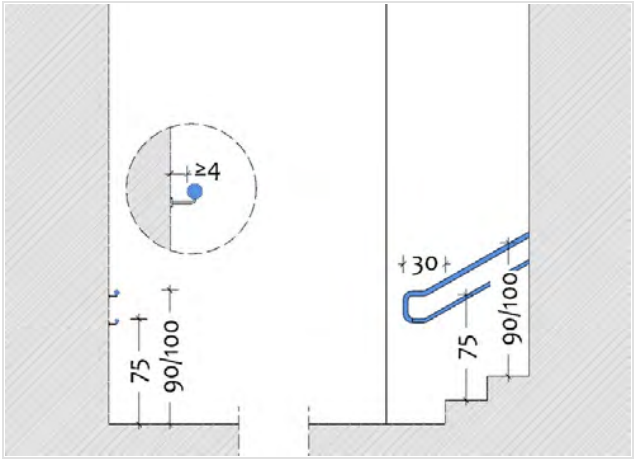

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato. Il corrimano per il lato interno deve integrare un elemento per innalzare a 100 cm il parapetto.

STIMA DEL COSTO **4.275 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0641**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

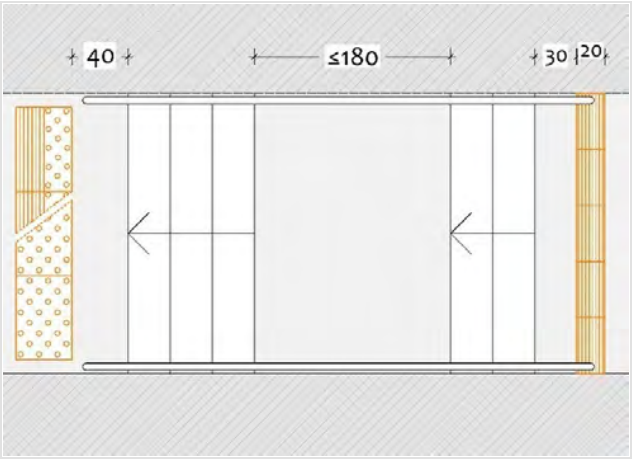

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0642**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta tipo saloon

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

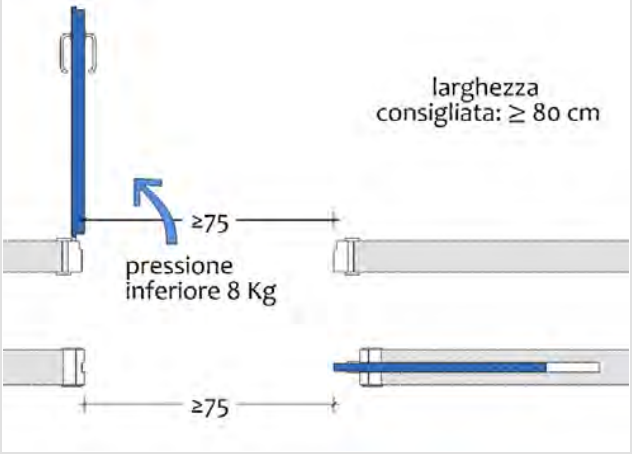

PS1336 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon

Sostituzione della porta con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 80 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **3.125 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0643**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

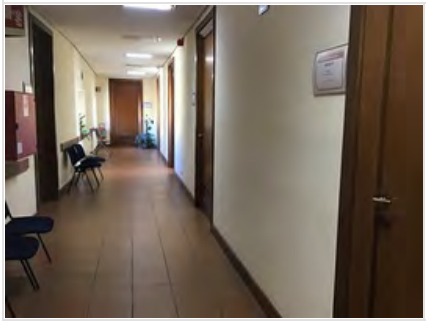




Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

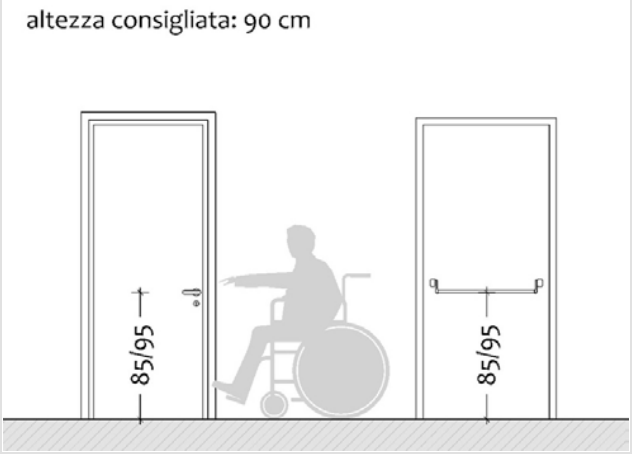

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0644**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

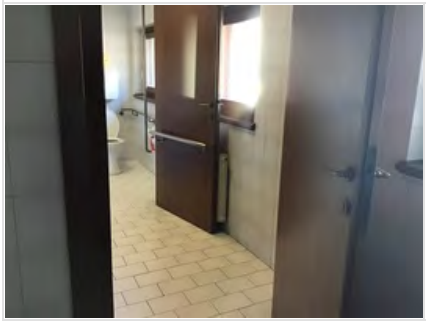




Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due porte antibagno e porta servizio igienico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

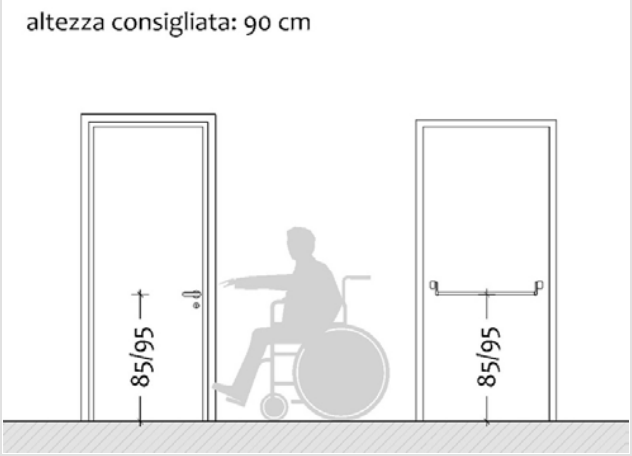

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

Contabilizzate tre porte

STIMA DEL COSTO **3.750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0645

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

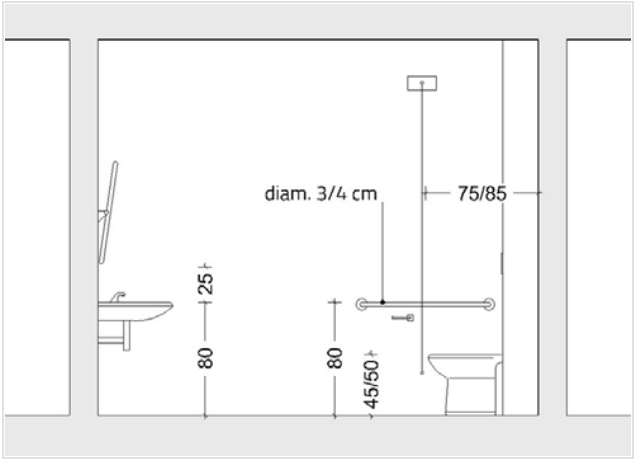

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0646**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta tipo saloon. L'anta viene lasciata aperta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

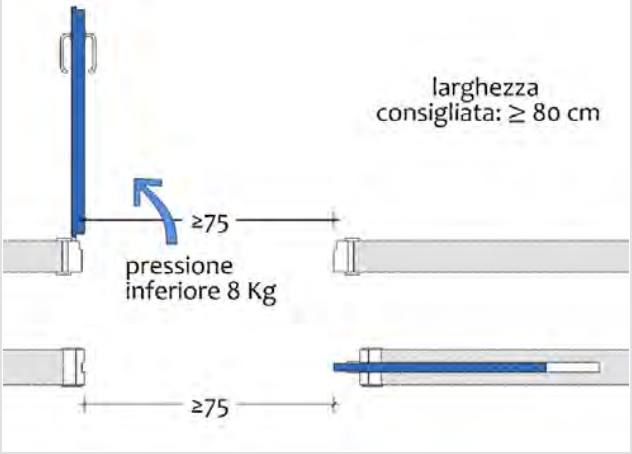

PS1336 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon

Sostituzione della porta con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 80 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **3.125 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0647**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'ala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

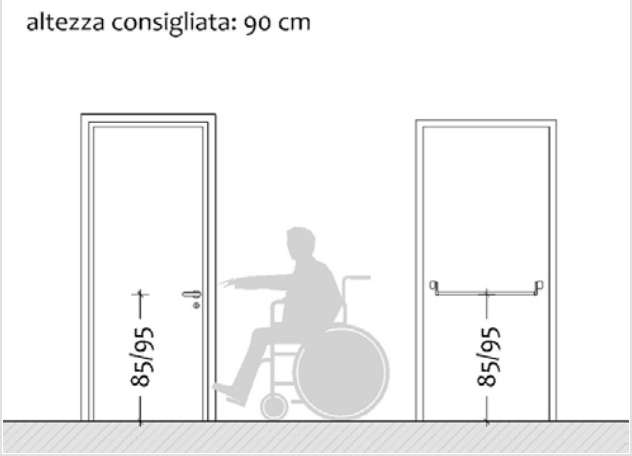

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0648**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

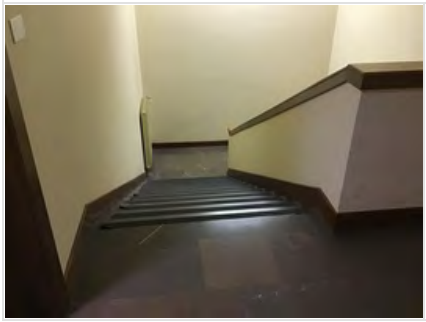




Assenza	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y - -
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

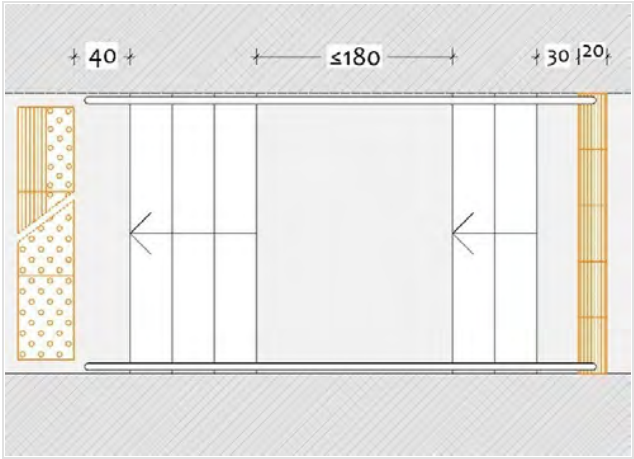

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0649

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

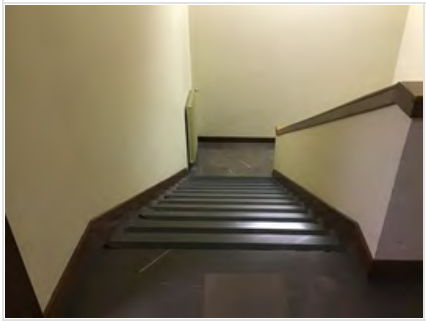




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati. Parapetto interno altezza 83 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

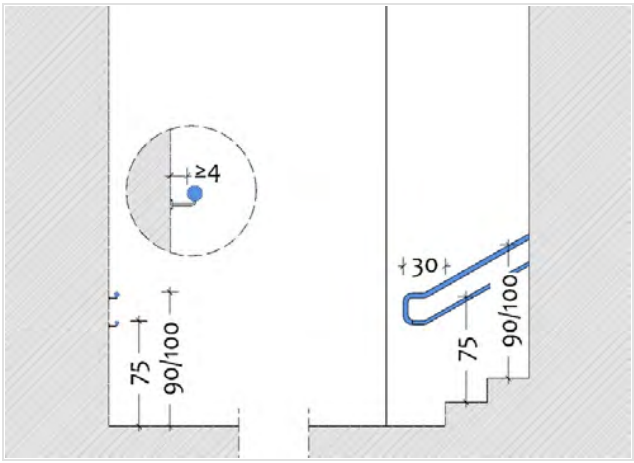

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato. Il corrimano per il lato interno deve integrare un elemento per innalzare a 100 cm il parapetto.

STIMA DEL COSTO **4.275 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0650

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO

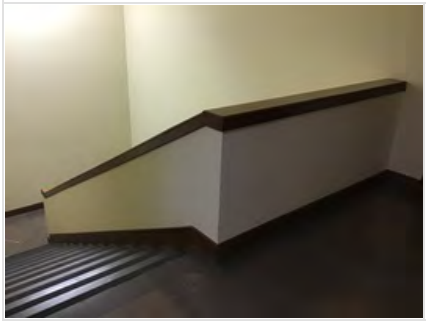




Altezza	88	≥ 100 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

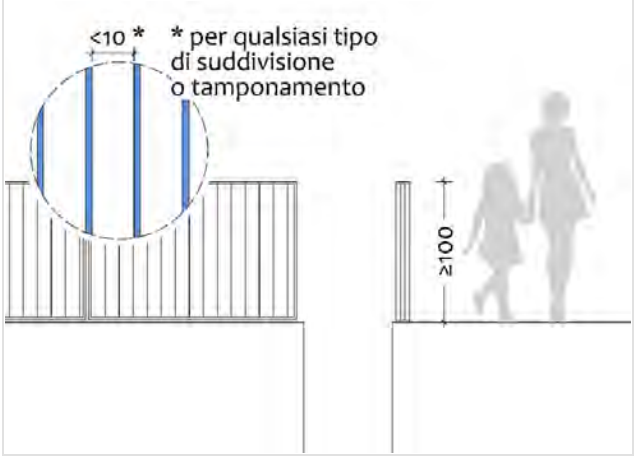

PS0111 (modificato)
Integrazione al parapetto

Integrazione al parapetto di elemento superiore per raggiungere l'altezza di almeno 100 cm, con spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 02_MUNICIPIO_UO ANAGRAFE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0651**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppi bagni maschile e femminile privi di servizi accessibili. Adattabili per dimensioni.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

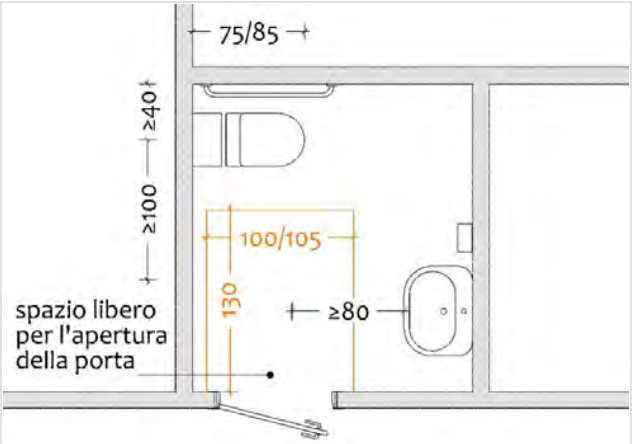

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0429**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

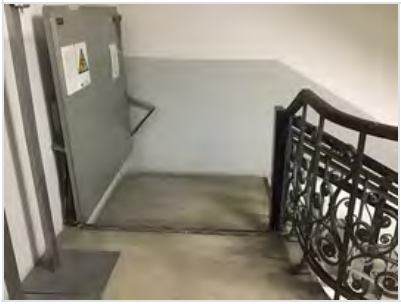




Assenza	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

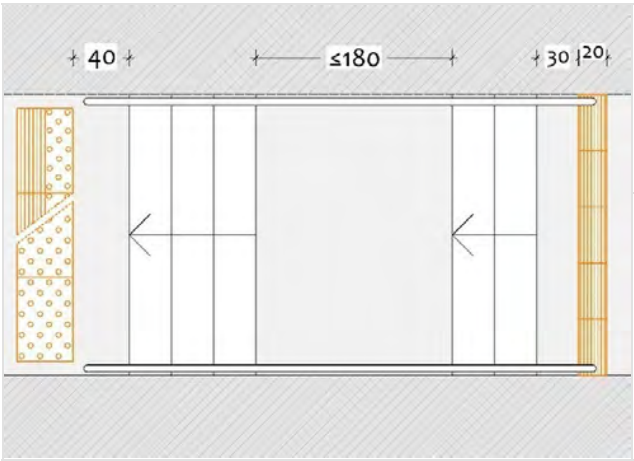

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0430**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il servoscala arriva solo fino piano primo; per superare i restanti due gradini è necessario utilizare la pedana ripoegata a parete. Il personale presente riferisce di non avere mai visto in funzione i due impianti e di non sapere come utilizzarli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0431	LIV. 1	**Assenza Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **45000 €**
6861-0450	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0473	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 431


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0431**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

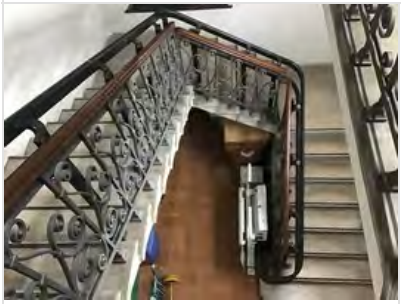



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il servoscala arriva solo fino piano primo; per superare i restanti due gradini è necessario utilizare la pedana ripoegata a parete. Il personale presente riferisce di non avere mai visto in funzione i due impianti e di non sapere come utilizzarli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0430	LIV. **1**	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0473	LIV. **1**	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0450	LIV. **1**	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1338 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Considerate le caratteristiche dell'edificio e del contesto, l'ascensore deve essere posto all'esterno all'edificio, in adiacenza ad una delle facciate che prospettano sulla corte interna; la scelta della posizione ottimale deve anche integrare lo studio dei percorsi interni per permettere che il medesimo ascensore renda accessibile anche gli spazi con ingresso al civico 12.
E' auspicabile che l'intervento riesca a rendere accessibili gli interi edifici civici 10 e 12, anche negli spazi non proprietà comunale.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 430, 450, 473
45.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0433

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

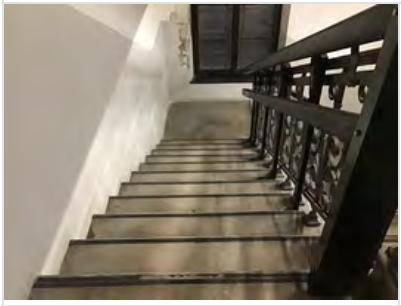




Assenza	Si
Dimensioni	X 1500,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Il corrimano presente sul lato interno della scala non è utilizzabile in quanto occupato dalla cremagliera del servoscala.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

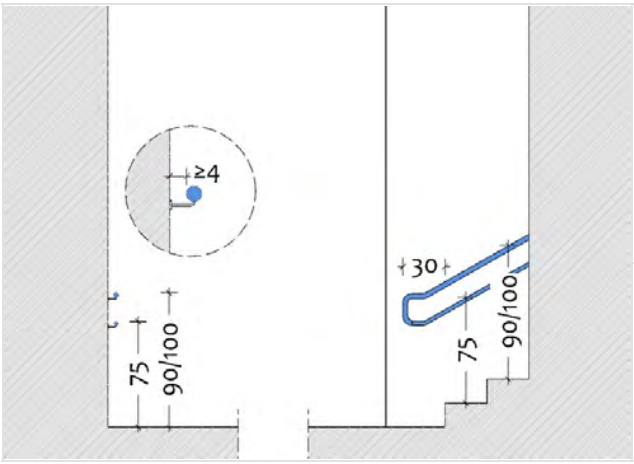

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **2.850 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0434**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile dall'interno

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

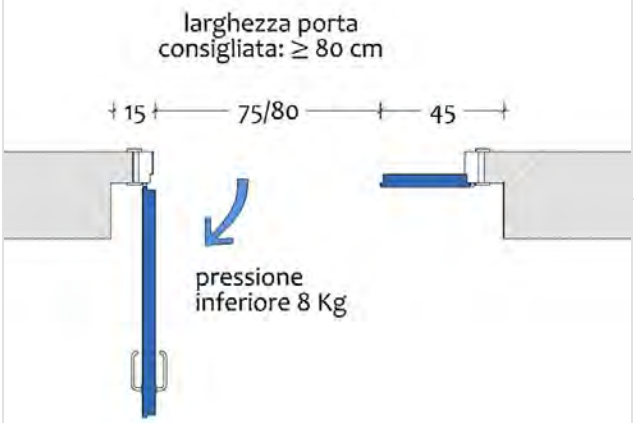

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

Mantenere aperte entrambe le ante in orario di apertura degli uffici.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0436**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

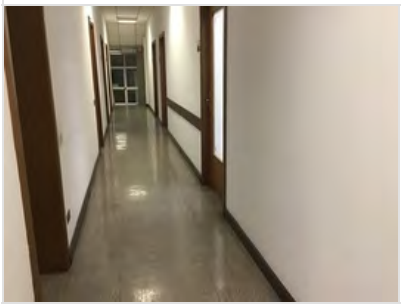




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

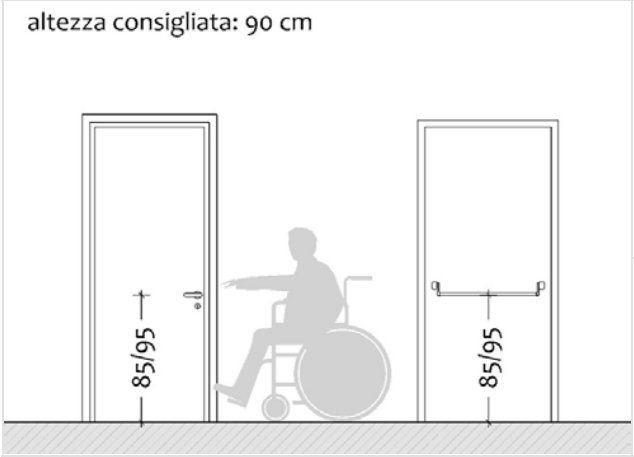

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0438

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

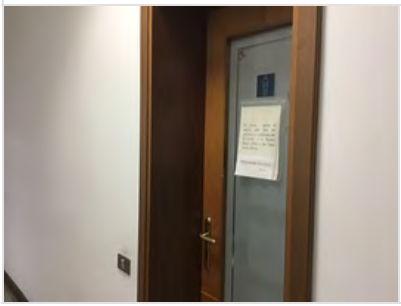




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio maschile privo di servizio accessibile. Adattabile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

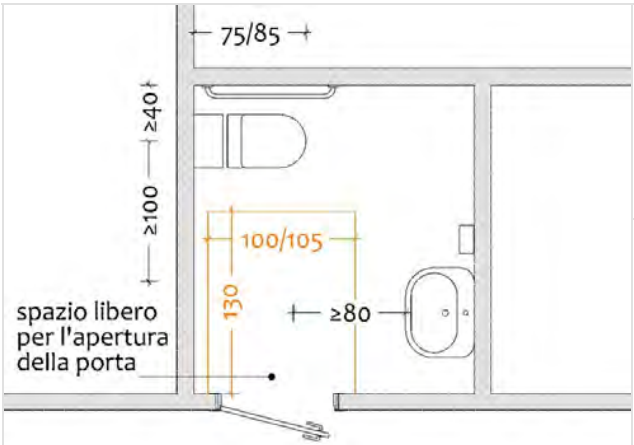

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0439**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

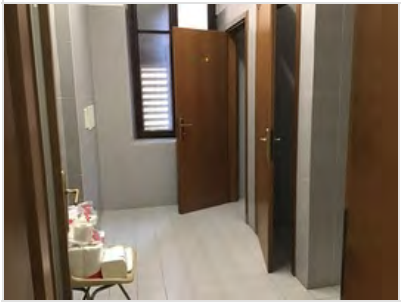




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio femminile privo di servizio accessibile. Adattabile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

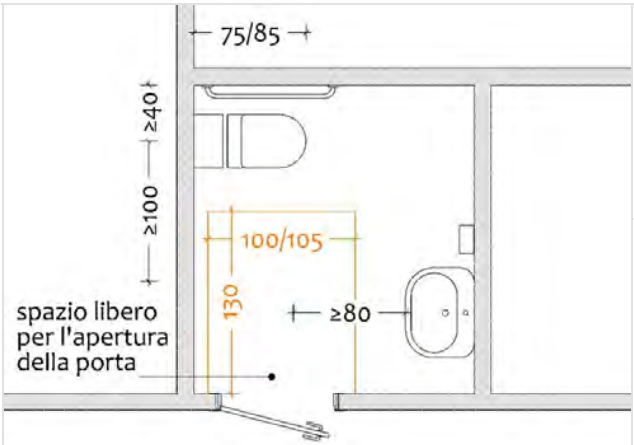

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0440**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

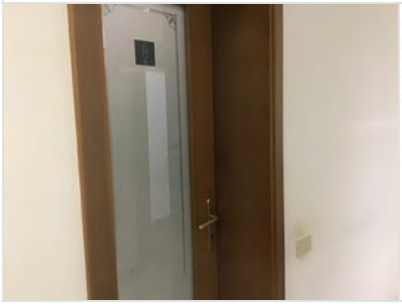




Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

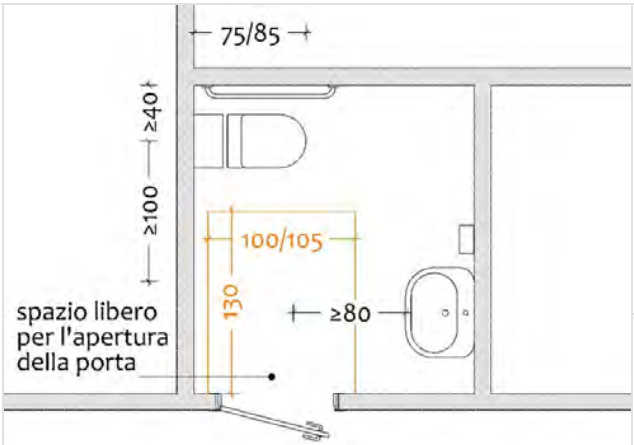

PS0150 (modificato)
Allargamento del foro porta

Allargamento del foro porta per permettere il rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89 e posa di porta con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliato min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Se non è possibile posare una porta con anta apribile verso l'esterno, prediligere una porta con anta scorrevole (interno o esterno muro).

Verificare la fattibilità dell'intervento rispetto a implicazioni strutturali e vincoli monumentali e storici.

STIMA DEL COSTO **3.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0441**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

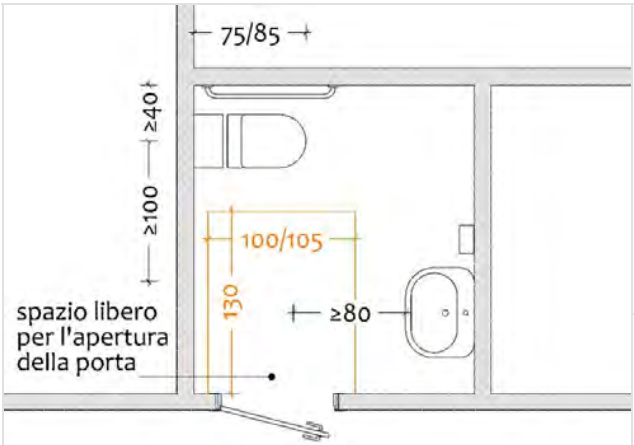

PS0150 (modificato)
Allargamento del foro porta

Allargamento del foro porta per permettere il rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89 e posa di porta con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliato min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Se non è possibile posare una porta con anta apribile verso l'esterno, prediligere una porta con anta scorrevole (interno o esterno muro).

Verificare la fattibilità dell'intervento rispetto a implicazioni strutturali e vincoli monumentali e storici.

STIMA DEL COSTO **3.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0442

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

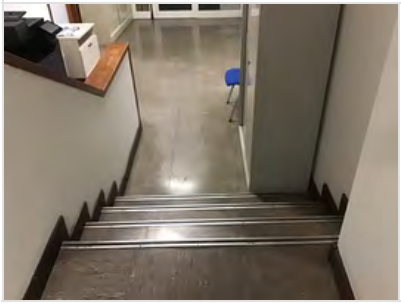




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

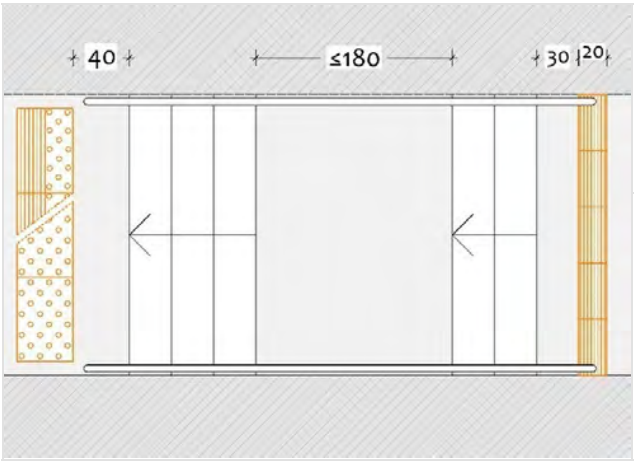

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0443**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

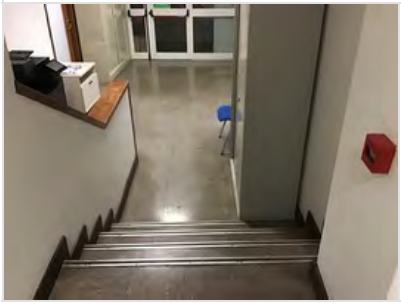




Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

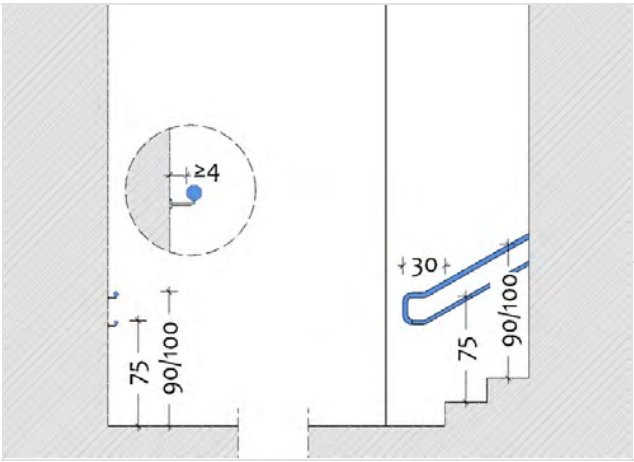

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **285 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0444

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

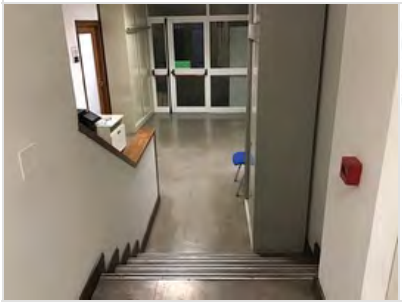




Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 70 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

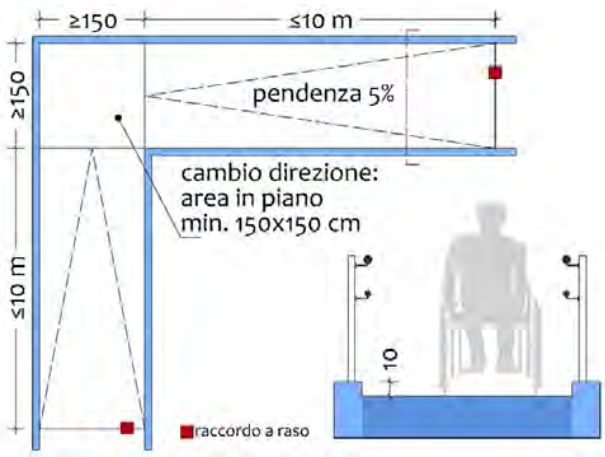

PS1339 (modificato)
Demolizione della scala e realizzazione di rampa

Demolizione della scala e realizzazione di rampe con struttura in acciaio e pavimentazione con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

La soluzione viene proposta in considerazione della destinazione d'utilizzo degli spazi, dell'alta frequentazione e delle caratteristiche spaziali che permettono l'inserimento di una rampa che, con pendenza 5%, avrebbe lunghezza di circa 14 m. La fattibilità deve essere verificata analizzando la conformazione del piano sottostante.
Viene stimato un costo minimo di riferimento.

In alernativa, considerato che lo spazio ridotto porta ad escludere l'installazione di un elevatore, il percorso accessibile che raccorda le quote dei due edifici adiacenti potrebbe avvenire attraverso la terrazza comune.


STIMA DEL COSTO **18.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0445**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | PAVIMENTAZIONE

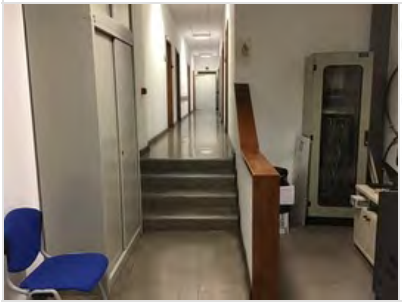




Sdrucciolevole	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pavimentazione in gomma. La scivolosità del pavimento è segnalata con un cartello.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

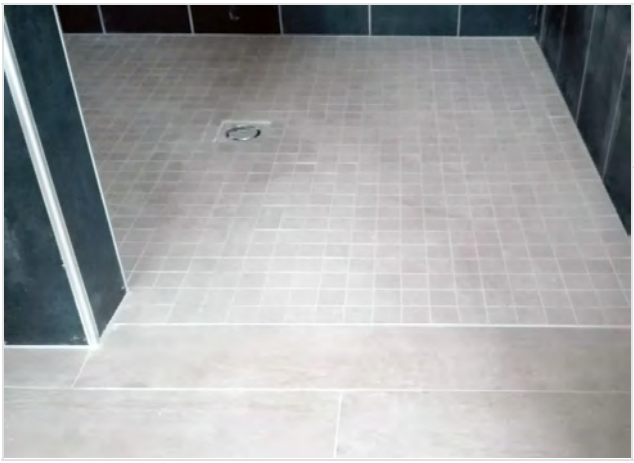

PS1340 (modificato)
Sostituzione della pavimentazione

Rimozione della pavimentazione e posa di nuova pavimentazione in gres per interni, con superficie priva di risalti, certificata R 11, incluse demolizioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **6.480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0446**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

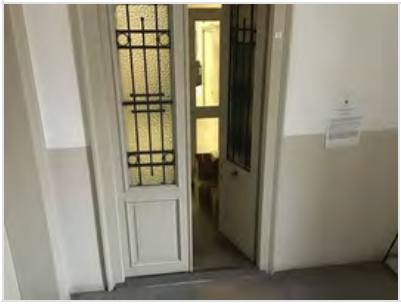




Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile ma con perni in alto. L'apertura dell'anta è limitata anche da ostacoli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

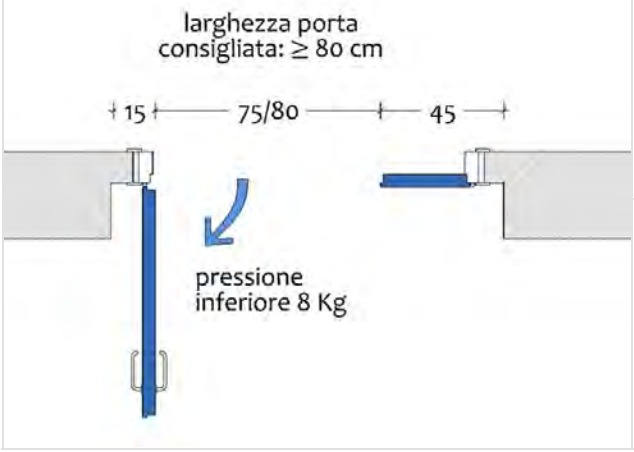

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

Mantenere aperte entrambe le ante in orario di apertura degli uffici.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0447**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO

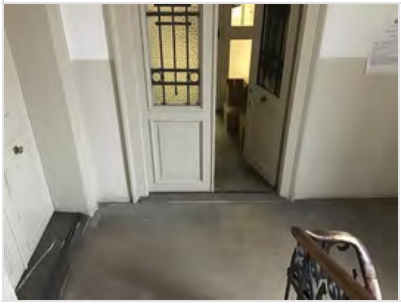



Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1341 (modificato)
Smussatura della soglia (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quote delle aree antistanti la porta, incluse assistenze murarie.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0456**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

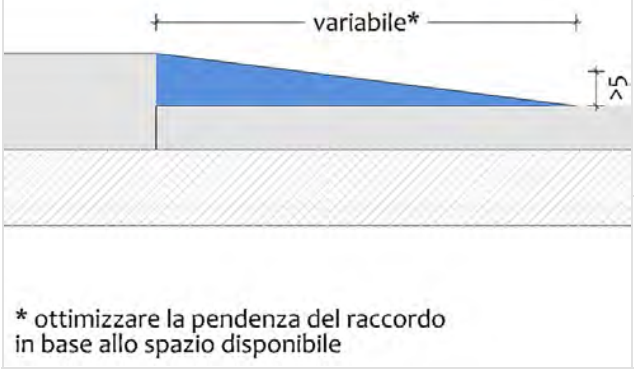

PS0160 (modificato)
Posa di elemento sagomato

Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

Qualora la rampa possa costituire ostacolo, integrare corrimano a contrasto cromatico per permetterne l'individuazione.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0457**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Attraversabile da sfera 10 cm	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala e pianerottolo

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

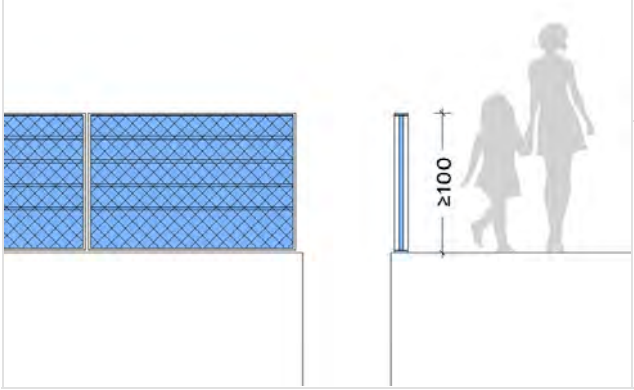

PS1342 (modificato)
Modifica al parapetto - applicazione pannello in metacrilato

Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di pannelli trasparenti in metacrilato ancorati al parapetto in modo reversibile. Altezza non inferiore a 100 cm.
Compreso profilo arrotondato di finitura del bordo superiore.


STIMA DEL COSTO **5.700 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0458**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO VERTICALE

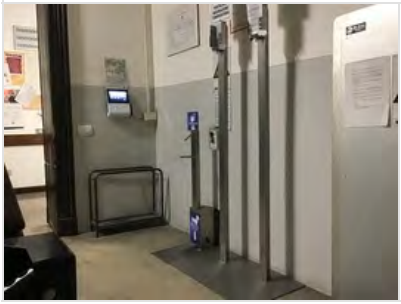




Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dispenser e segnaletica

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

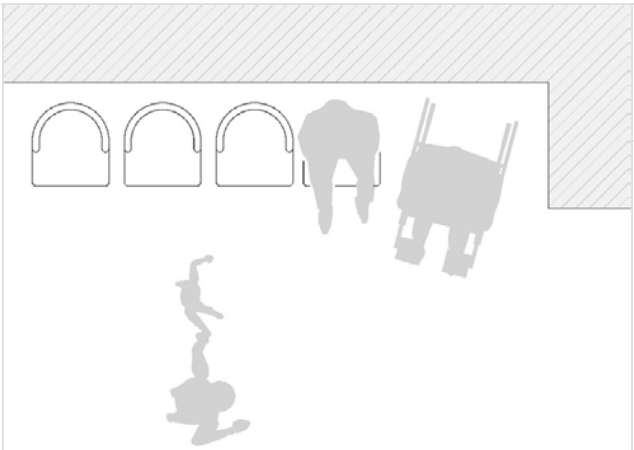

PS0131 (modificato)
Spostamento dell'arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0459**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO

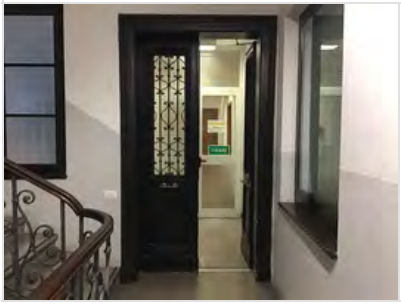




Luce netta	60	≥ 90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile ma con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

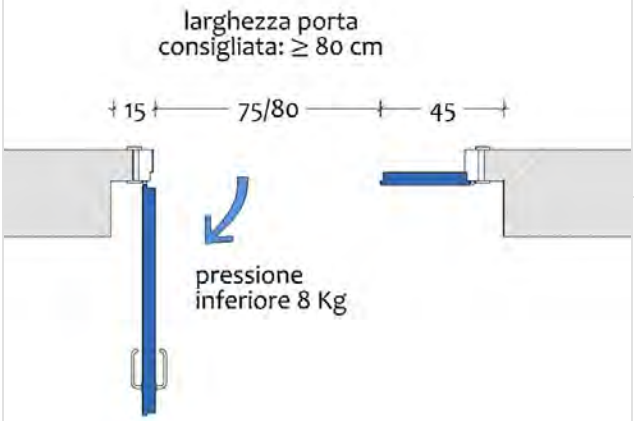

PS1343 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

Mantenere aperte entrambe le ante in orario di apertura degli uffici.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0460**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

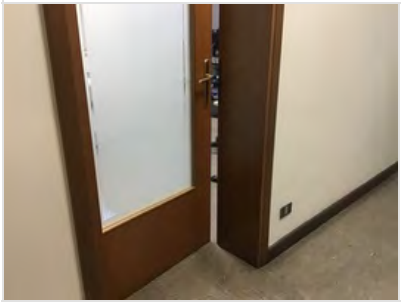




Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

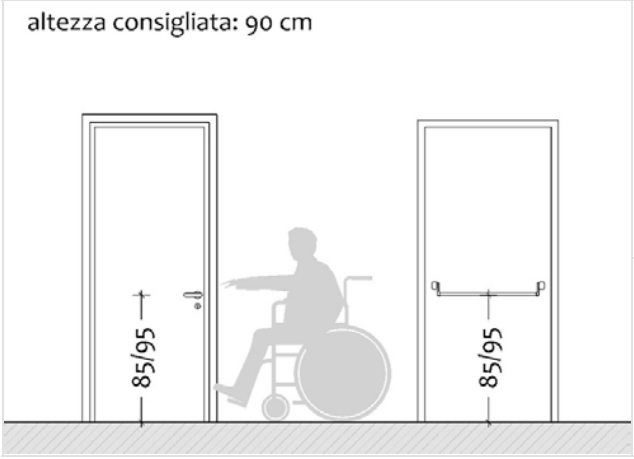

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0461

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canali impiantistici a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

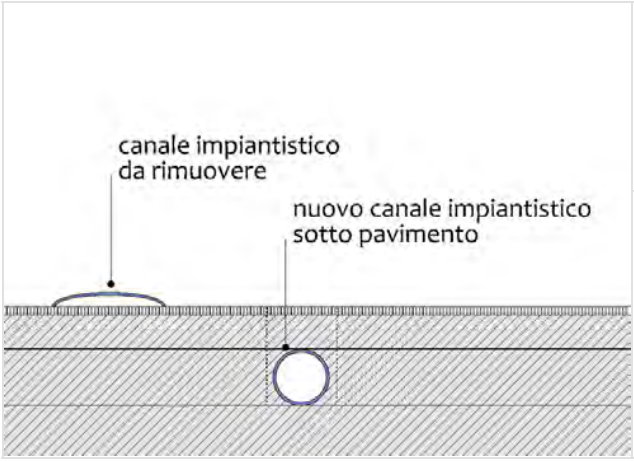

PS1379 (modificato)
Posa di cavidotto sotto pavimento

Demolizione della pavimentazione, in traccia, e posa di cavidotto al di sotto della pavimentazione per il passaggio di cavi della rete informativa, elettrica ecc, al fine di evitare la posa di canali a pavimento, incluso ripristino della pavimetnazione in materiale analogo all'esistente.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0462**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

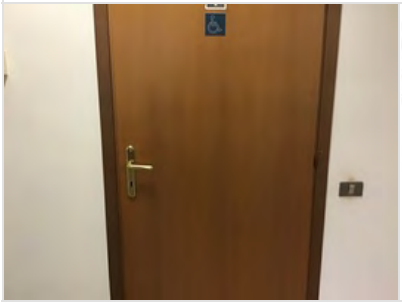




Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

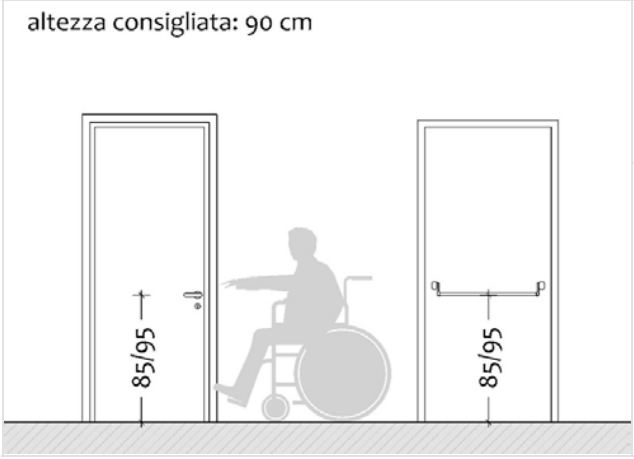

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0463**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	85	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

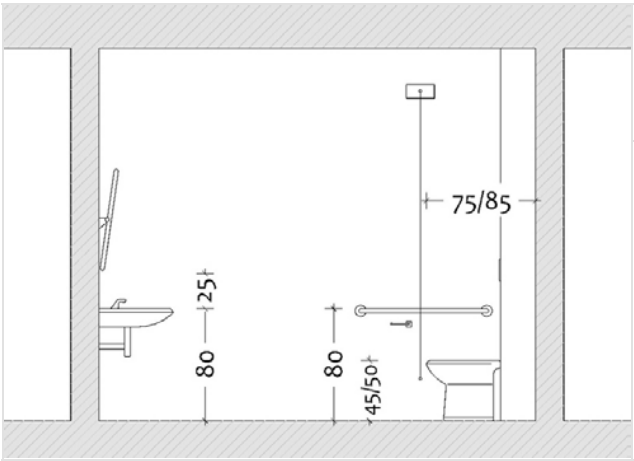

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0465

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






WC/bidet-altezza piano superficie WC dal calpestio	55	45 ≤ A ≤ 50 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

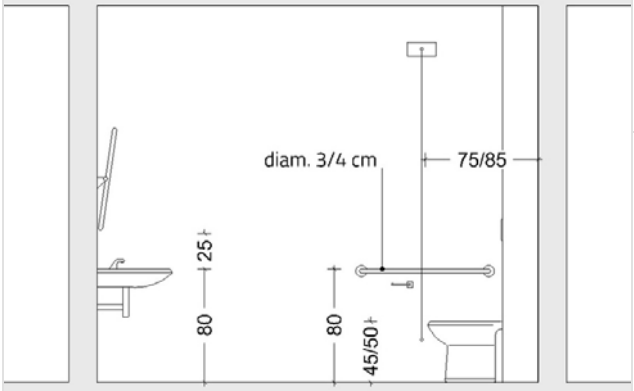

PS0203 (modificato)
Sostituzione del vaso wc

Sostituzione del vaso wc con altro di tipo non dedicato avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0467**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Posizione non ergonomica

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

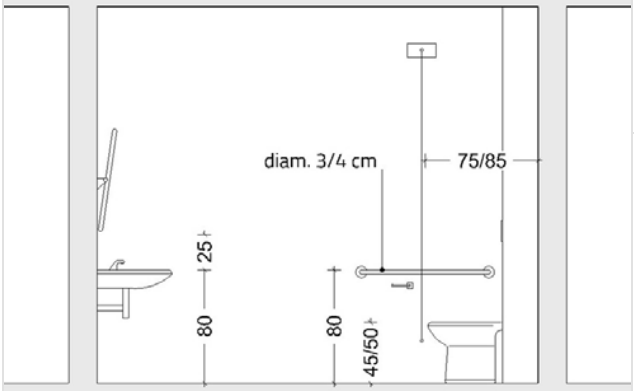

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0499**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO






Luce netta	70	≥ 90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile ma non di facile movimentazione. Non è presente maniglione antipanico.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

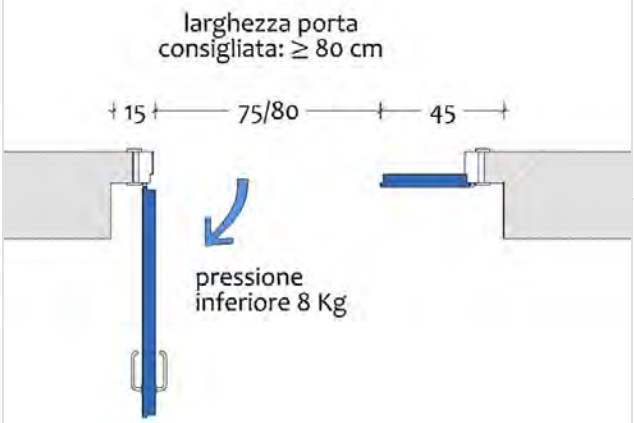

PS1343 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

Mantenere aperte entrambe le ante in orario di apertura degli uffici.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0501

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | TERMINALE IMPIANTO






Altezza pulsante di comando e campanello	150	40<A<140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

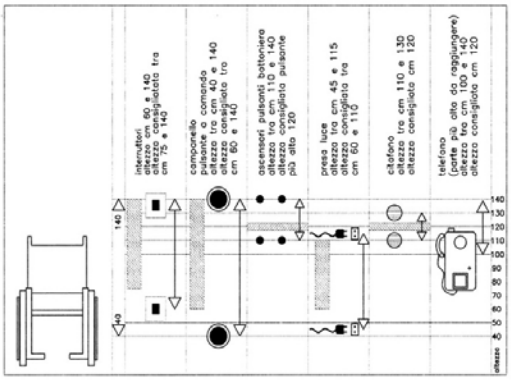

PS0052 (modificato)
Sostituzione di dispositivo di chiamata

Sostituzione del dispositivo di chiamata con altro (eventualmente di tipo wireless) composto da videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 1

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0488**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area con intervento in corso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

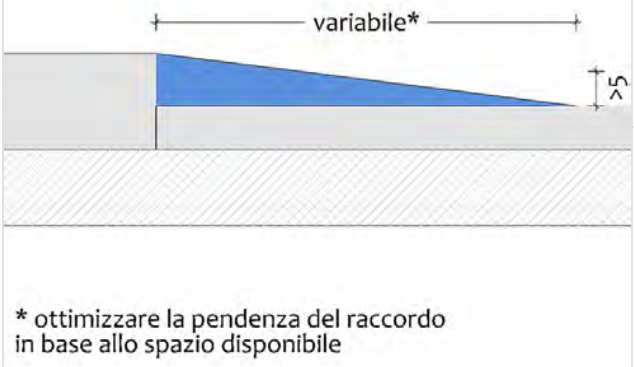

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 1

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0490**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

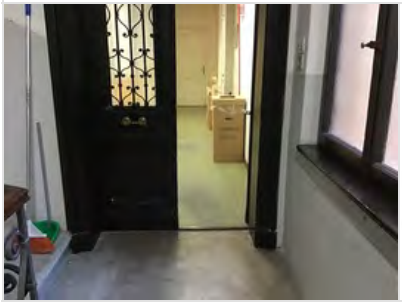




Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile ma con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

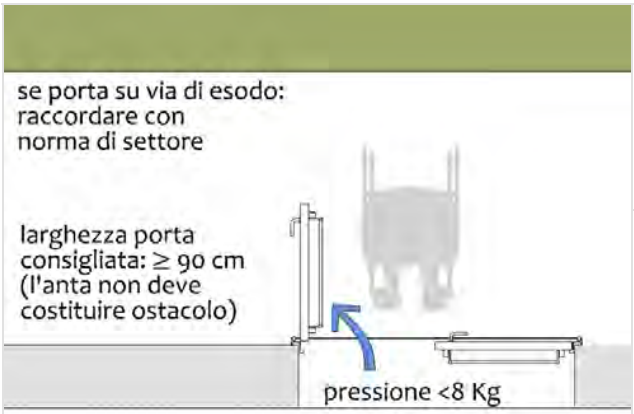

PS1345 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

Mantenere aperte entrambe le ante in orario di apertura degli uffici.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 1

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0491**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

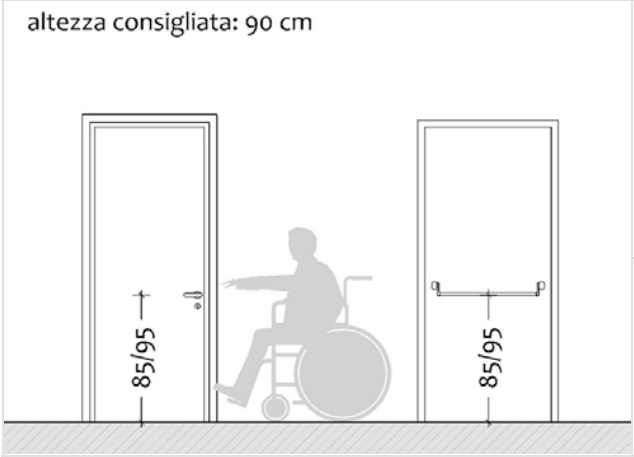

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 1

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0493**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	**Si**	
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

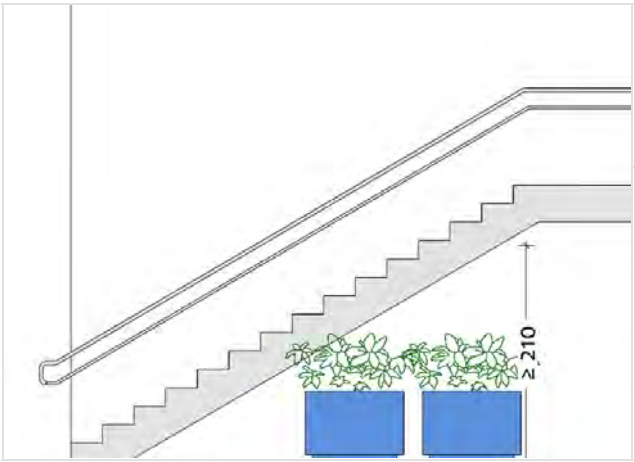

PS1171 (modificato)
Posa di arredo con funzione di protezione

Posa di elemento d'arredo con colore a contrasto cromatico rispetto al contesto con funzione di delimitazione della zona sottostante la rampa di scale fino all'altezza di 210 cm per proteggere da impatti accidentali.


STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 1

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0495**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO

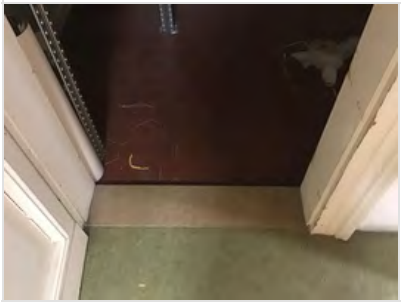




Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

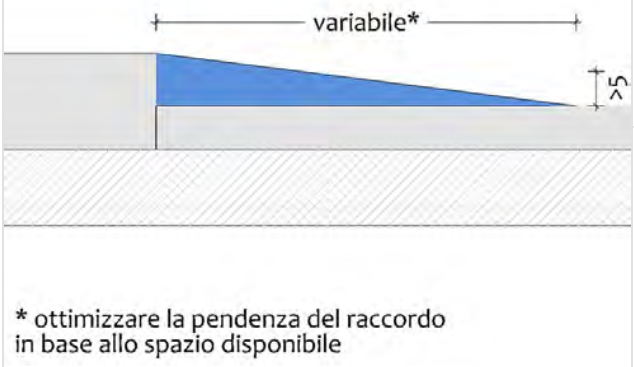

PS0160 (modificato)
Posa di elemento sagomato

Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 1

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0496**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

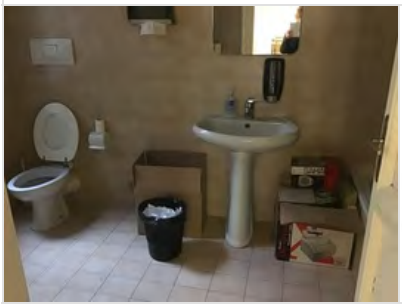




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Adattabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

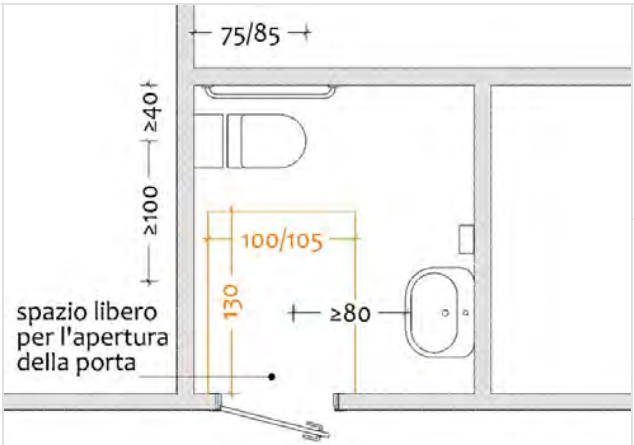

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0470**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

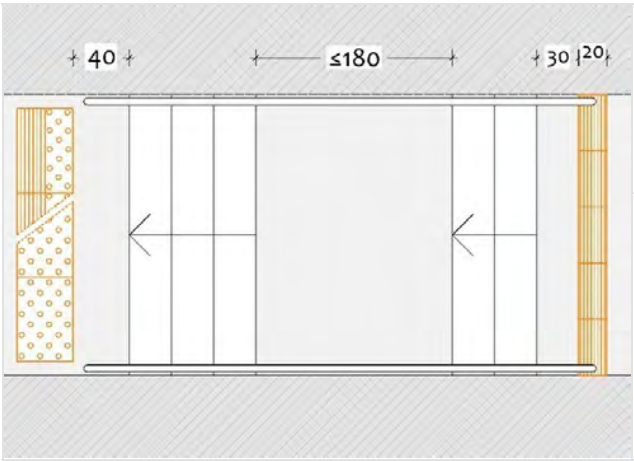

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0471**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 1500,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

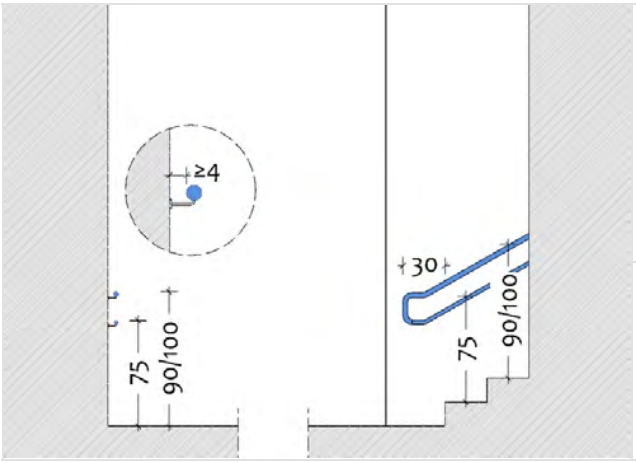

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **1.425 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0472**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Attraversabile da sfera 10 cm	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala e ballatoio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

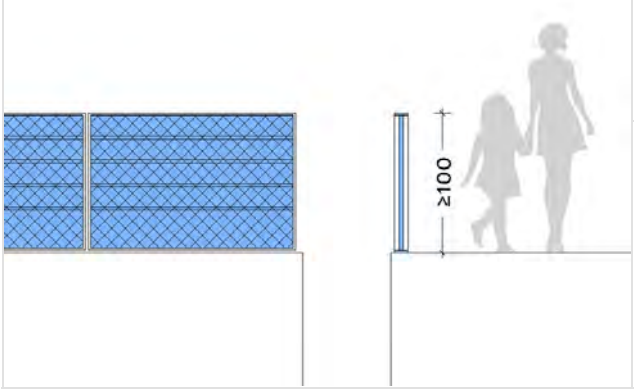

PS1342 (modificato)
Modifica al parapetto - applicazione pannello in metacrilato

Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di pannelli trasparenti in metacrilato ancorati al parapetto in modo reversibile. Altezza non inferiore a 100 cm.
Compreso profilo arrotondato di finitura del bordo superiore.

STIMA DEL COSTO **5.700 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0473**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0431	LIV. 1	**Assenza Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **45000 €**
6861-0450	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0430	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 431

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0474

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

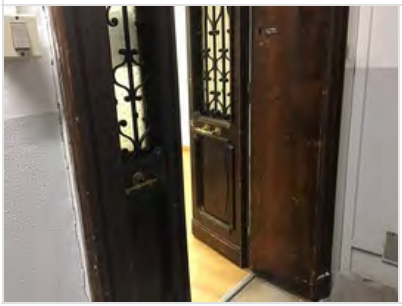




Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile ma con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

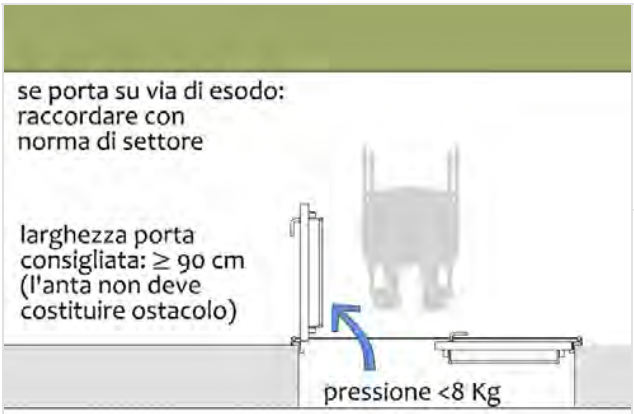

PS1345 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

Mantenere aperte entrambe le ante in orario di apertura degli uffici.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0477**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

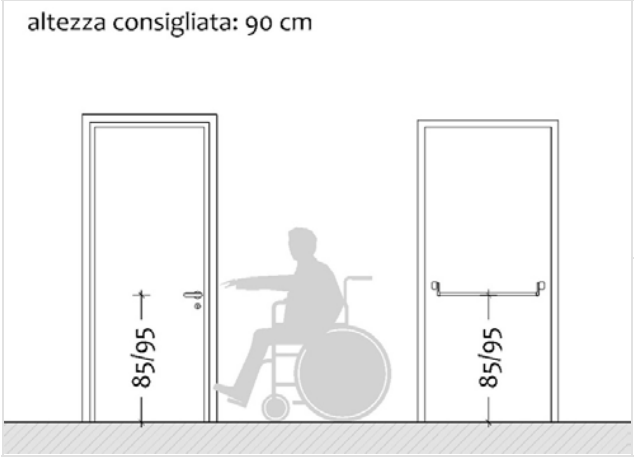

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0478**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile ma con sblocco in alto. Criticità comune a tutte le porte a due ante dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

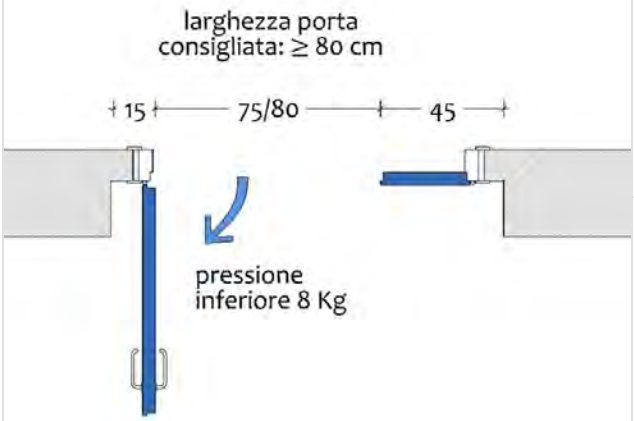

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

Mantenere aperte entrambe le ante in orario di apertura degli uffici.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0480**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1346 (modificato)
Spostamento dell'estintore

Rimozione dell'estintore e suo riposizionamento in modo da non interferire con la guida naturale.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0481**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Adattabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

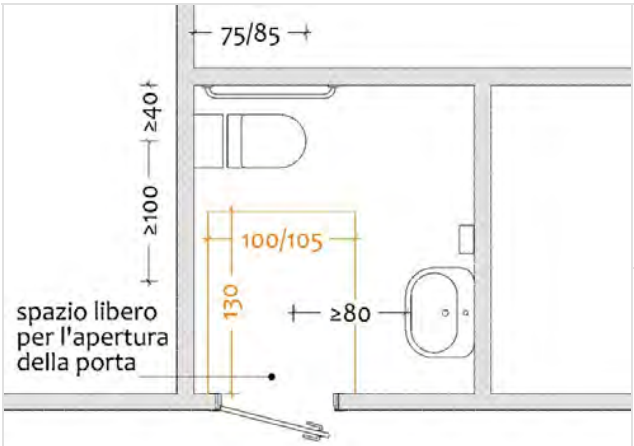

PS0143 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - sostituzione sanitari ed accessori

Modifiche al servizio igienico esistente al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria mediante l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato, maniglioni, eventuale inversione del verso di apertura della porta, ecc. incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **7.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0483**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

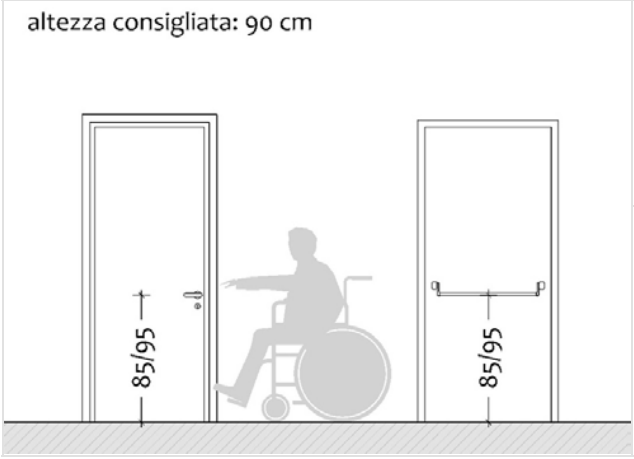

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

Due porte

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0485**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	98	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

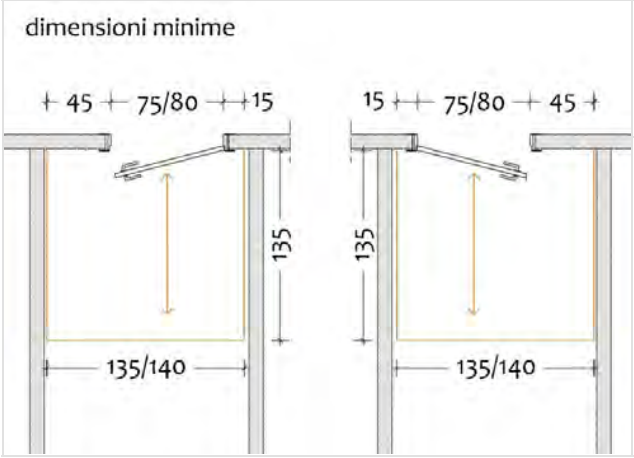

PS0540 (modificato)
Rimozione della porta

Rimozione della porta tra corridoio ed antibagno che riduce lo spazio per la movimetnazione dell'anta.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 03_MUNICIPIO_CIVICO 10 > Piano secondo - parte 2

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0487**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

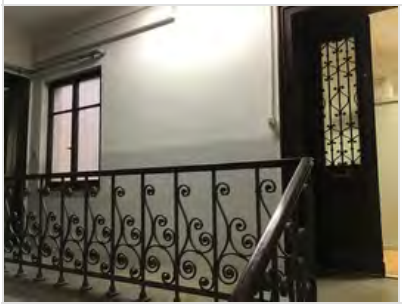



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Funzioni uffici presenti

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0534 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione su dislocazione di uffici e servizi.
Computati 5 pannelli: civico 10: piano terra, piano 1, piano 2; civico 12: piano terra e piano 1

STIMA DEL COSTO **2.750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0570

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pubbliche affissioni

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

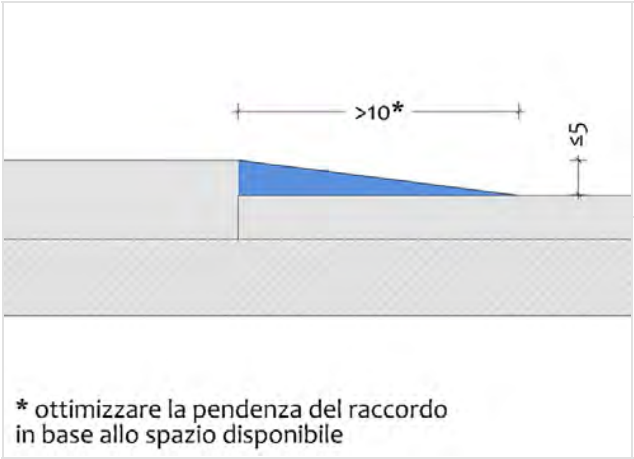

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0571

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	67	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile ma con sblocco in alto. Anche maniglia altezza 118 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

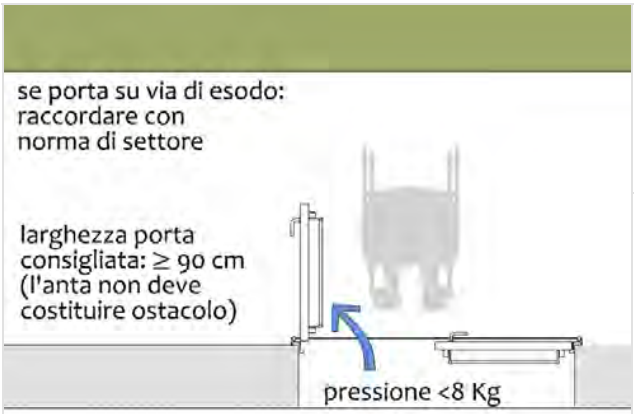

PS1345 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.
Mantenere aperte entrambe le ante in orario di apertura degli uffici.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0572**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0573**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Pendenza longitudinale	9.7	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0576	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via Stringher 12 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

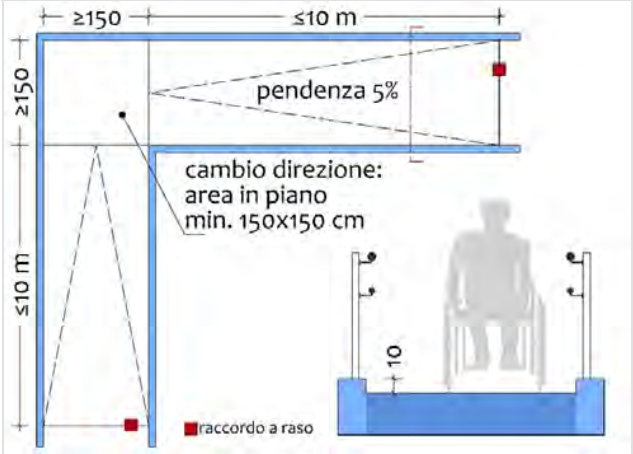

PS0165 (modificato)
Demolizione e ricostruzione della rampa

Demolizione della rampa e realizzazione di rampa o di serie di rampe con struttura in acciaio e pavimentazione con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, area in piano min 150x150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

La nuova rampa deve avere direzione opposta rispetto a quella attuale.

STIMA DEL COSTO
Comprende 576

11.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0574

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su parete esterna

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

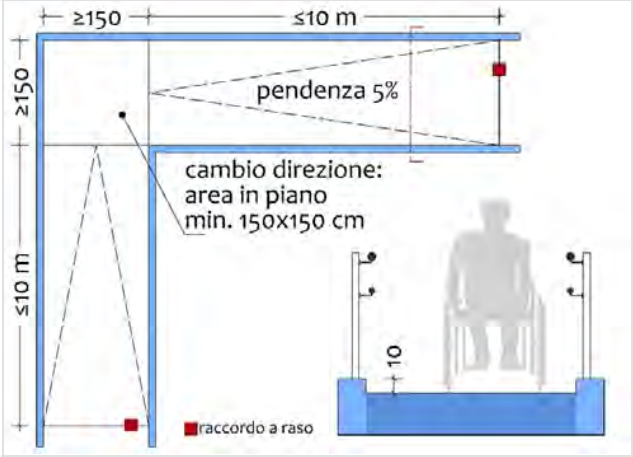

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
Contabilizzato corrimano singolo.

All'attuazione della presente soluzione è preferibile quanto indicato alla scheda 573.

STIMA DEL COSTO **152 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0575

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Cordolo - Assenza	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

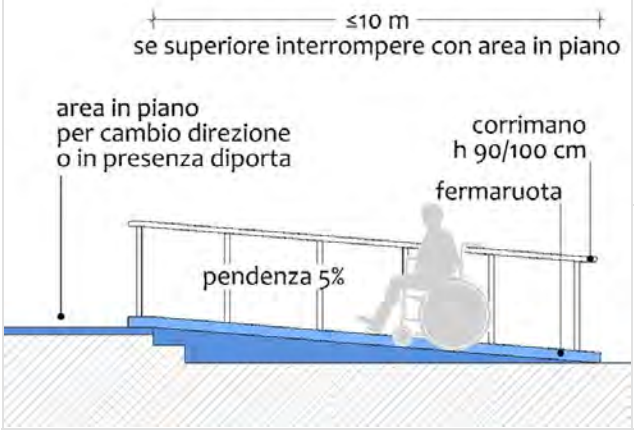

PS0351 (modificato)
Realizzazione di fermaruota

Posa di bordo laterale con funzione di fermaruota, in metallo o legno secondo le caratteristiche costruttive della rampa, con altezza di 10 cm dal piano di calpestio, da fissare lateralmente alla struttura esistente.

All'attuazione della presente soluzione è preferibile quanto indicato alla scheda 573.

STIMA DEL COSTO **144 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0576**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Pendenza longitudinale	12.6	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0573	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via Stringher 12 - Udine (Udine)	Costo stimato **11500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

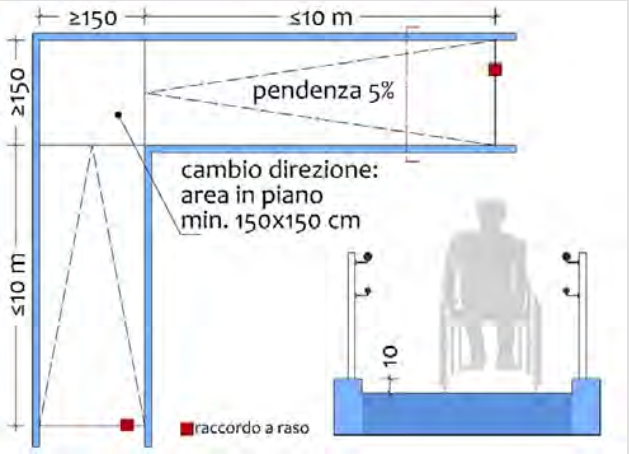

PS0165 (modificato)
Demolizione e ricostruzione della rampa

Demolizione della rampa e realizzazione di rampa con struttura in acciaio e pavimentazione con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 573


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0577**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

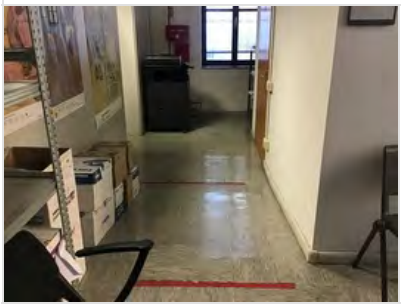




Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

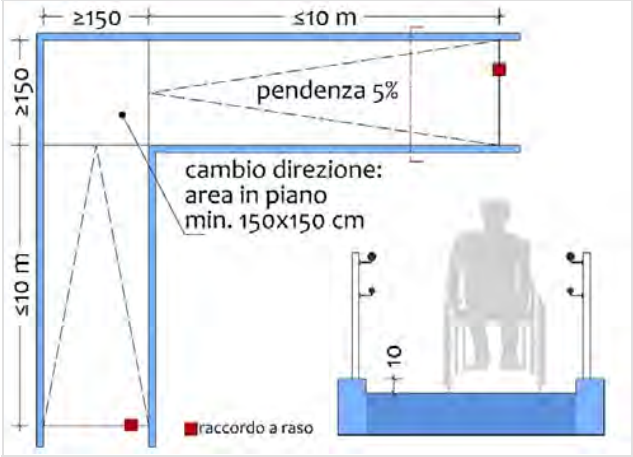

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.
All'attuazione della presente soluzione è preferibile quanto indicato alla scheda 576.

STIMA DEL COSTO **380 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0578**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta antibagno e porta bagno accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

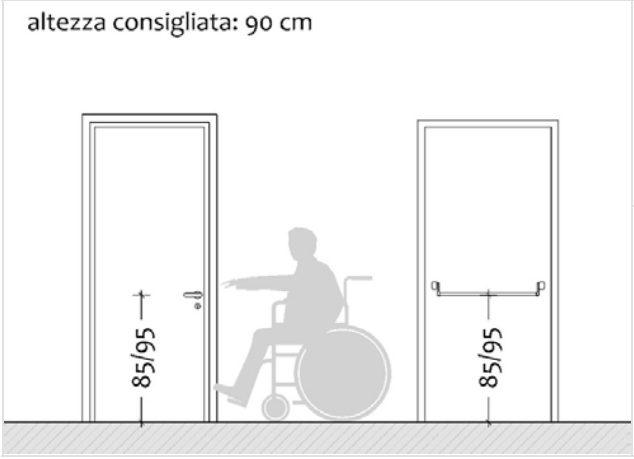

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

Contabilizzate 2 porte

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0579**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Uso improprio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0128 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono l'uso del servizio igienico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **3**

ID Scheda **6861-0580**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	100	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
65 cm a sinistra e 100 a destra

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0581 | LIV. **1** | **Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso**
via Stringher 12 - Udine (Udine)
Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

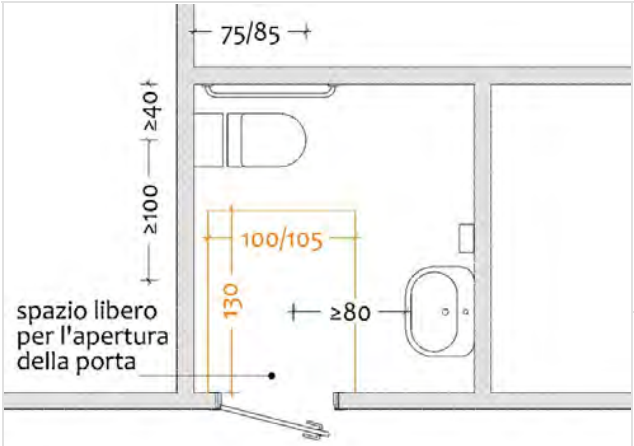

PS0086 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

Spostare il vaso a ridosso della parete a destra nella foto per allontanarlo dalla porta (rif. scheda 581)

STIMA DEL COSTO
Comprende 581

3.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0581**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

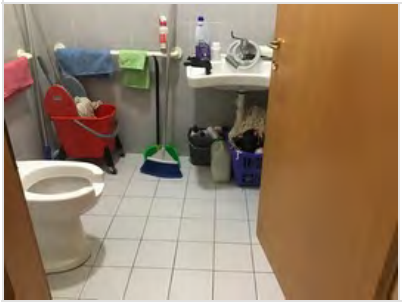




Spazio di manovra - Profondità	120	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta larghezza 90 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0580	LIV. 3	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Stringher 12 - Udine (Udine)	Costo stimato **3500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

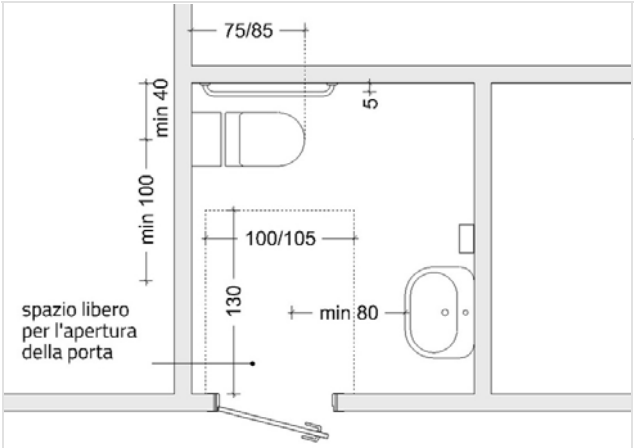

PS0435 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.

STIMA DEL COSTO
Computata in 580

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0582

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

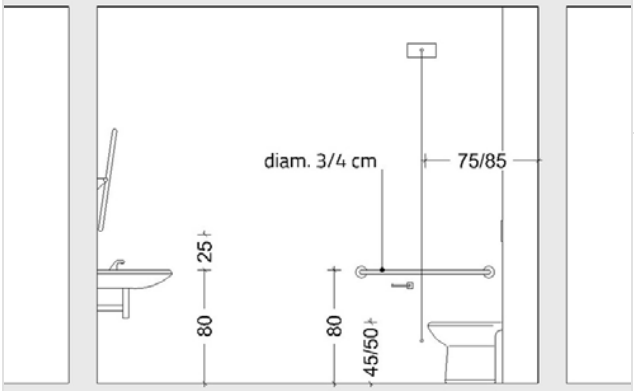

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0583**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	20	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gradinata esterna 20 + 22

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

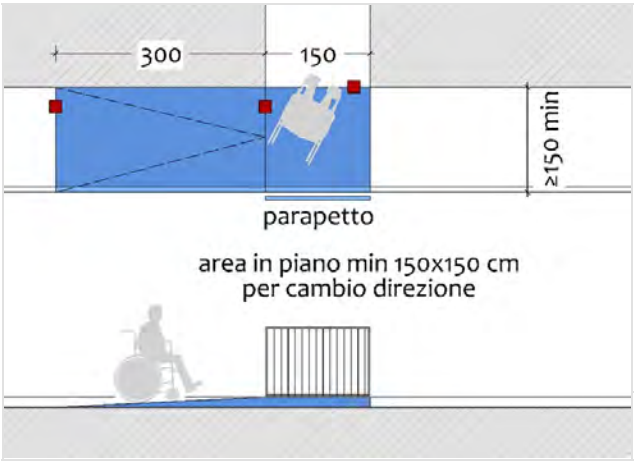

PS0898 (modificato)
Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa

Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa di raccordo, in acciaio con pavimentazione antisdrucciolo. Area in piano min. 150x150 cm oltre l'eventuale spazio per l'apertura della porta nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, rampa con pendenza max 5%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, compresi cordolo h 10 cm, corrimano e/o parapetto in funzione all'altezza del dislivello.

La rampa deve avere pendenza inversa a quella rappresentata nello schema in quanto l'area esterna è a quota superiore rispetto all'interno; il pianerottolo antistante la porta deve avere superficie in grigliato metallico per permettere il deflusso delle accque meteoriche.

STIMA DEL COSTO **10.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025


Indirizzo
via Stringher 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0584

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

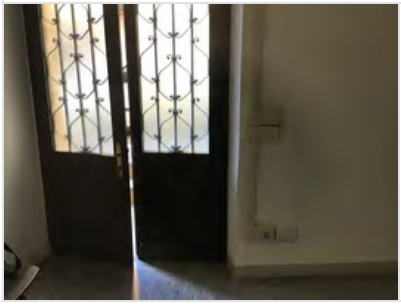




Luce netta	57	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta apribile ma con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

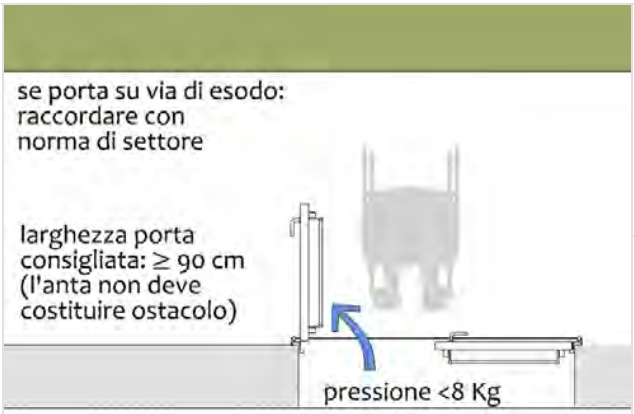

PS1345 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

La soluzione deve essere attuata previa risoluzione della scheda 583 ed in caso di necessità.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0448**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO





Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0114 (modificato)
Smussatura della soglia (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0449**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta sbloccabile ma con sblocco in alto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

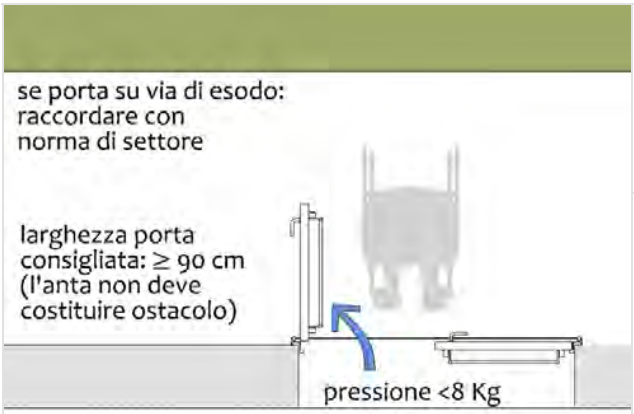

PS0985 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce passaggio non inferiore a 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **3.875 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0450**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0431	LIV. 1	**Assenza Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **45000 €**
6861-0430	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0473	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 10 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 431

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0451**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

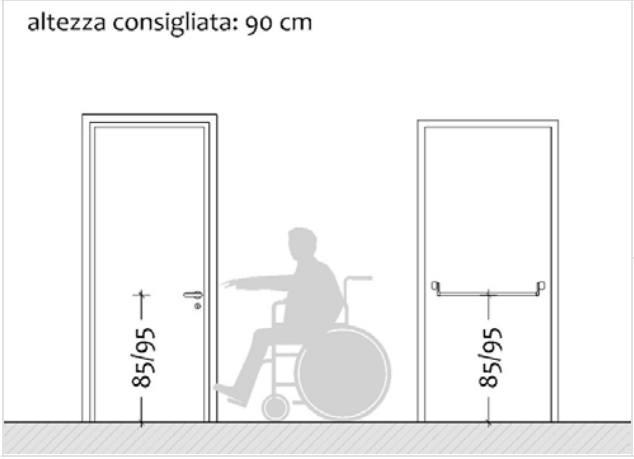

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0452**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

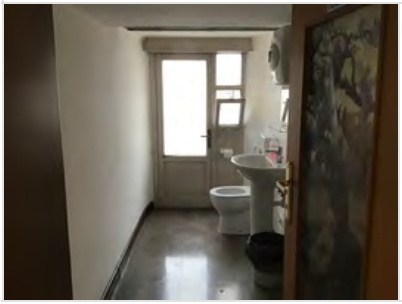




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

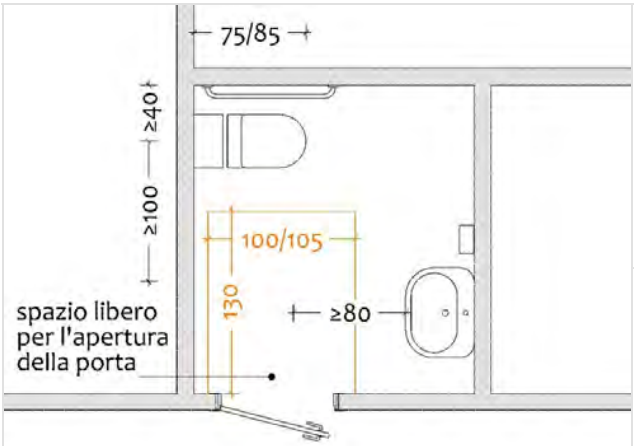

PS0143 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - sostituzione sanitari ed accessori

Modifiche al servizio igienico esistente al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria mediante l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato, maniglioni, eventuale inversione del verso di apertura della porta, ecc. incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **10.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0453**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

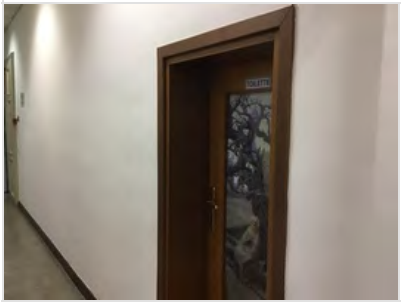




Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X 70,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Altezza porta 176 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

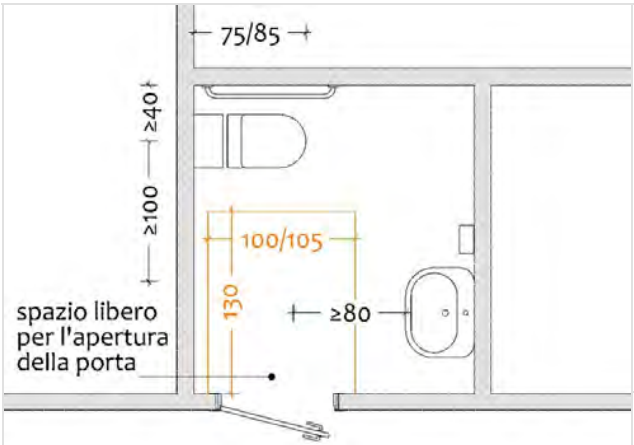

PS0150 (modificato)
Allargamento del foro porta

Allargamento del foro porta su parete divisoria non portante per permettere il rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89 e posa di porta con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliato min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Se non è possibile posare una porta con anta apribile verso l'esterno, prediligere una porta con anta scorrevole (interno o esterno muro).

Verificare la fattibilità dell'intervento rispetto a implicazioni strutturali e vincoli monumentali e storici.
Considerate le condizioni di contesto e di uso, se non è possibile modificare l'altezza del foro porta può essere mantenuto lo stato di fatto e posato un paraspigolo in gomma a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **3.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Stringher 10 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0454

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

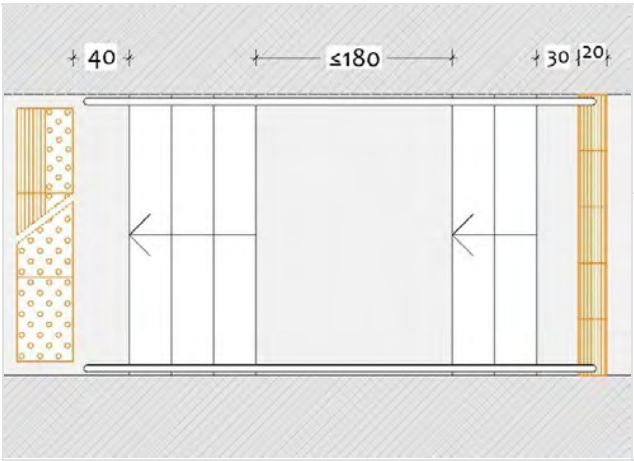

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 04_MUNICIPIO_CIVICO 12 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Stringher 10 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0455**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y ---
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

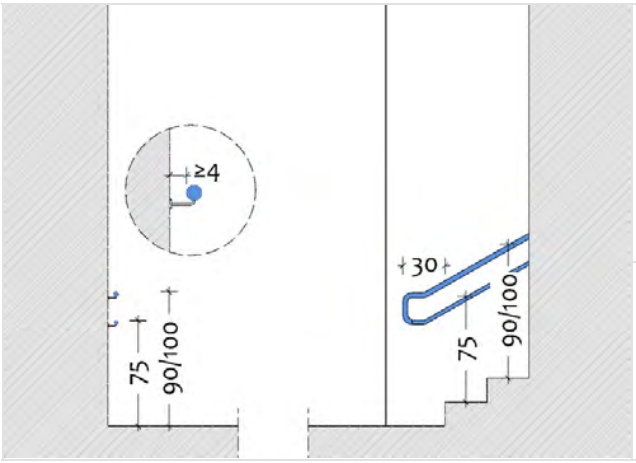

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **665 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0585**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



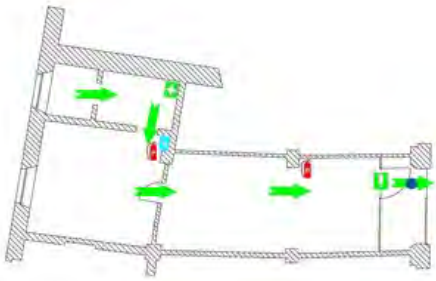


Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 96,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

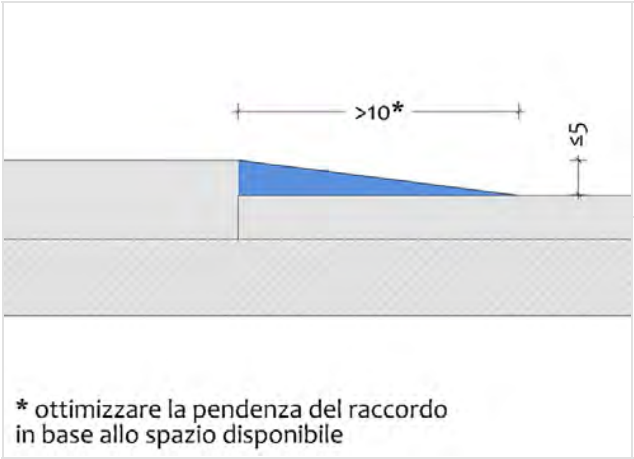

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Stringher 14 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0586**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



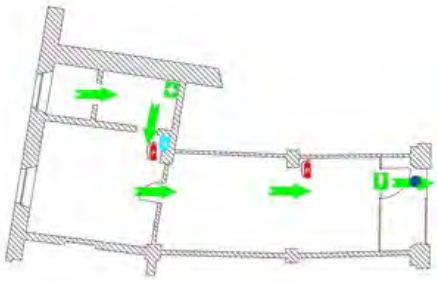


Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0587	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **8500 €**
6861-0589	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0588	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

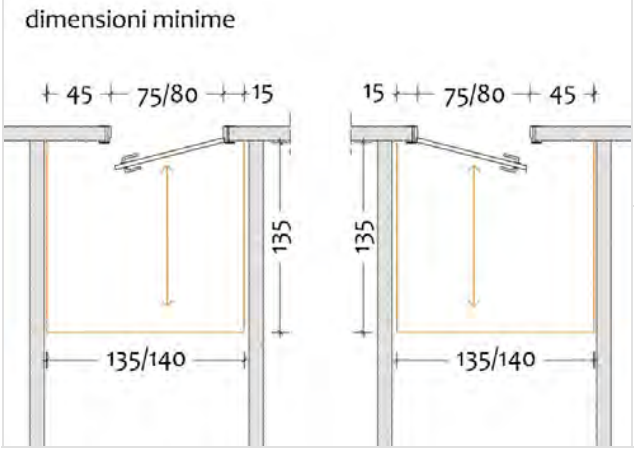

PS1443 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso

Sostituzione della porta di accesso con altra per permettere il rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, anche ad ante asimmetriche delle quali la maggiore con luce passaggio non inferiore a 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 587

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Stringher 14 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0587**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



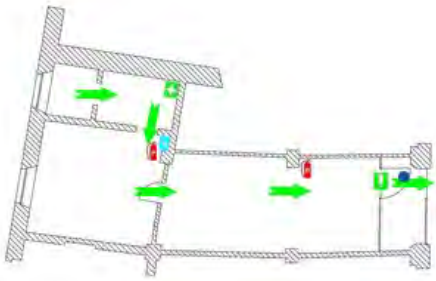


Spazio di manovra - Profondità	165	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza anta 95 cm, Apertura verso l'interno della bussola

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0586	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0588	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0589	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

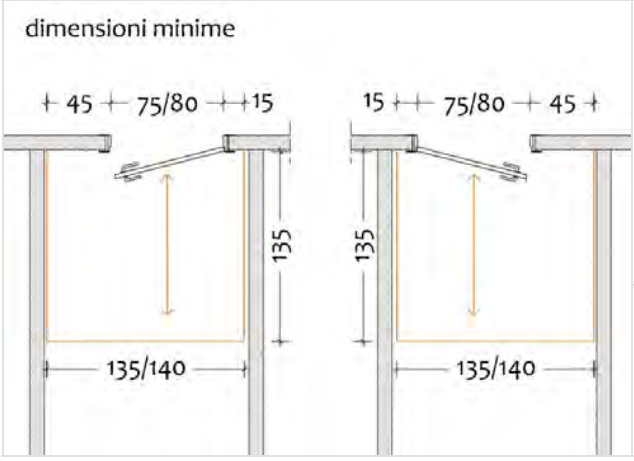

PS0923 (modificato)
Spostamento del filtro all'accesso (bussola)

Sostituzione del filtro all'accesso con altro posizionato in modo da ottenere uno spazio libero interno alla bussola tale da permettere l'agevole manovrabilità della porta nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, incluse demolizioni e ripristini.

La profondità deve essere calcolata in funzione della dimensione dell'anta, superiore ai 75/80 cm presi a riferimento dalla norma. Se lo spazio lo permette, si suggerisce la posa di porte scorrevoli ad apertura automatica.

STIMA DEL COSTO
Comprende 586, 588, 589

8.500 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0588**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



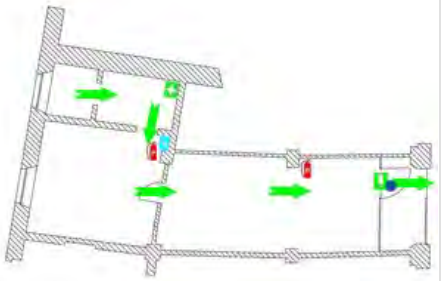


Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0587	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **8500 €**
6861-0586	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0589	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

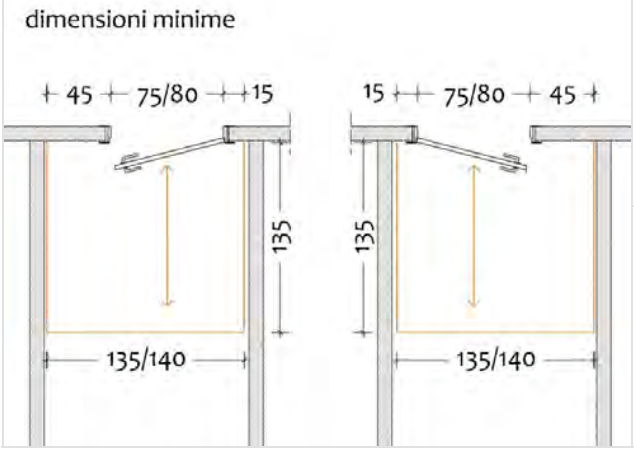

PS1443 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso

Sostituzione della porta di accesso con altra per permettere il rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, anche ad ante asimmetriche delle quali la maggiore con luce passaggio non inferiore a 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 587

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Stringher 14 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0589**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



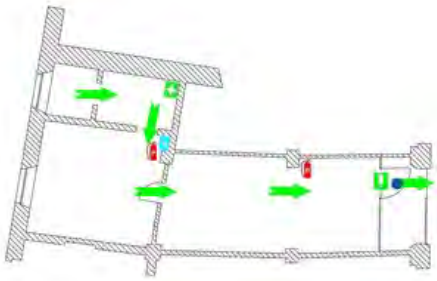


Spazio di manovra - Profondità	165	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza anta 95 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0587	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **8500 €**
6861-0586	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0588	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

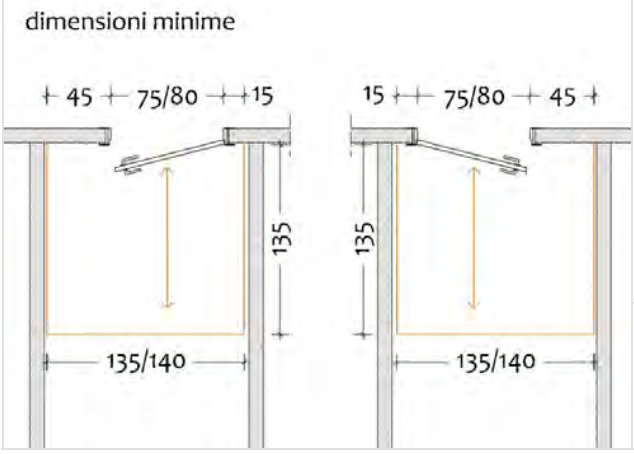

PS0923 (modificato)
Spostamento del filtro all'accesso (bussola)

Sostituzione del filtro all'accesso con altro posizionato in modo da ottenere uno spazio libero interno alla bussola tale da permettere l'agevole manovrabilità della porta nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, incluse demolizioni e ripristini.

La profondità deve essere calcolata in funzione della dimensione dell'anta, superiore ai 75/80 cm presi a riferimento dalla norma.
Se lo spazio lo permette, si suggerisce la posa di porte scorrevoli ad apertura automatica.

STIMA DEL COSTO
Computata in 587

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0590**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



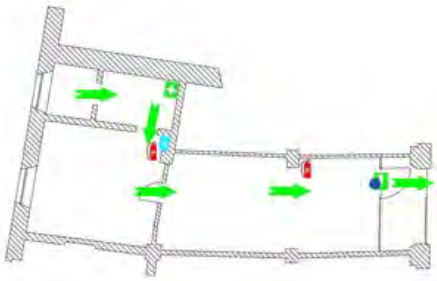

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La porta presenta una lieve raccordo per dislivello inferiore a 2,5 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0591**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE



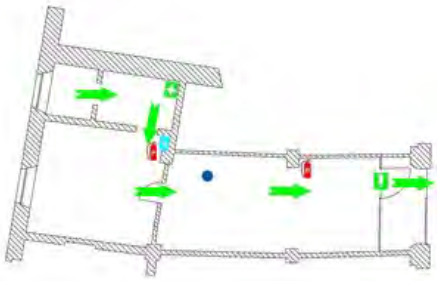

Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canali impiantistici a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1344 (modificato)
Modifica alla soluzione d'arredo

Rimozione del canale a pavimento previo studio di una soluzione d'arredo che tenga conto della posizione dei terminali impiantistici esistenti.


STIMA DEL COSTO **150 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Stringher 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0592

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

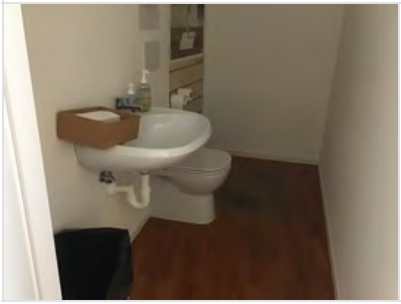

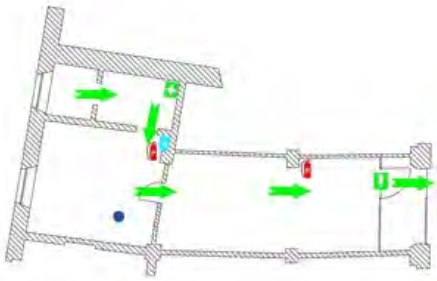


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La pianta fornita non corrisponde allo stato di fatto. Larghezza 117 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0593	LIV. 1	Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

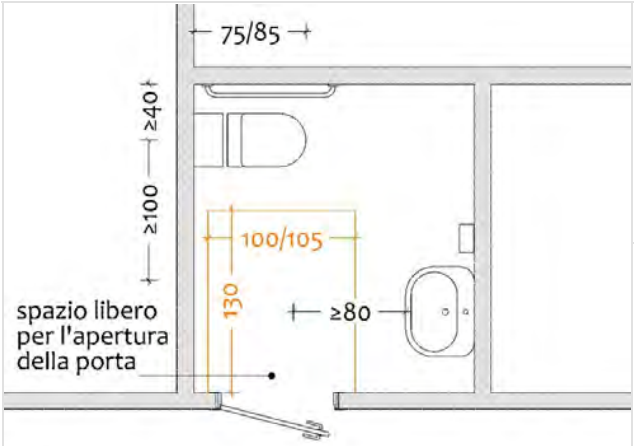

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Comprende 593

12.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Stringher 14 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0593**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

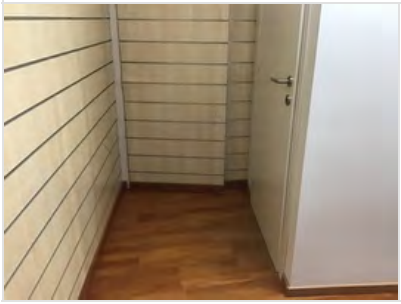

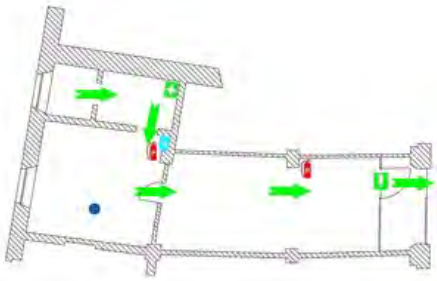

Spazio di manovra - Profondità	100	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta con maniglia altezza 110 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0592	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **12000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1399 (modificato)
Modifiche alla partizione verticale

Modifiche alla partizione verticale per allargare il corridoio e permettere le manovre per cambio di direzione come prescritte all'art. 8.1.9 del DM 239/1989 e, in caso di porta, garantire gli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del DM 239/1989.

STIMA DEL COSTO
Computata in 592


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0594**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

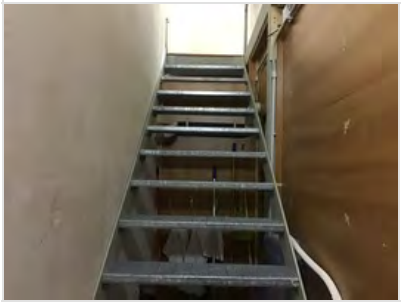

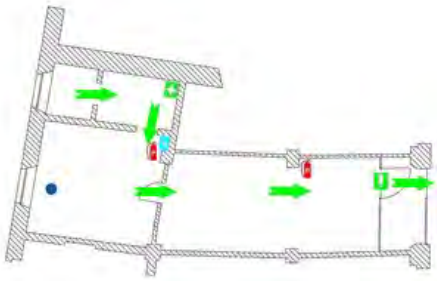


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala per soppalco archivio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

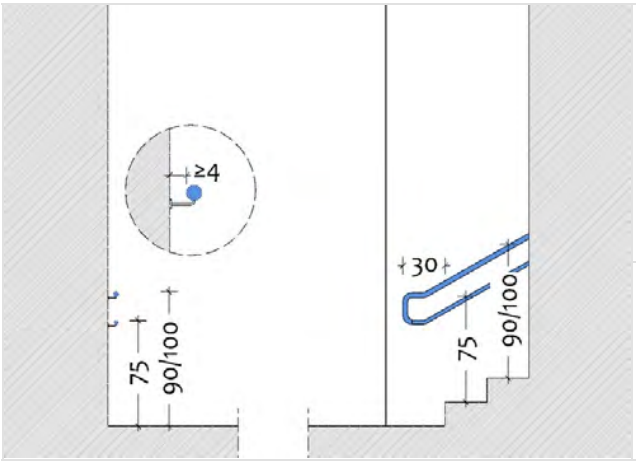

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **950 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **03 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1298**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



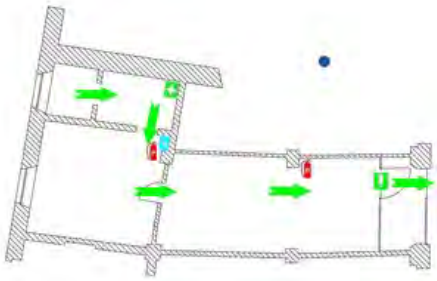


Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ingresso dall'androne per raggiungere gli uffici ai piani primo e secondo; il collegamento verticale è solo con scala.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

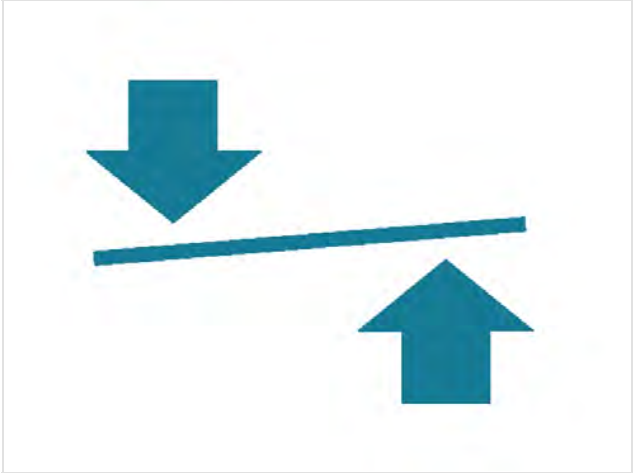

PS0174 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso (collegamento verticale solo con scale) e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **03 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1299**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

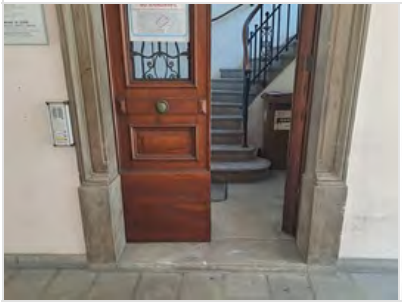

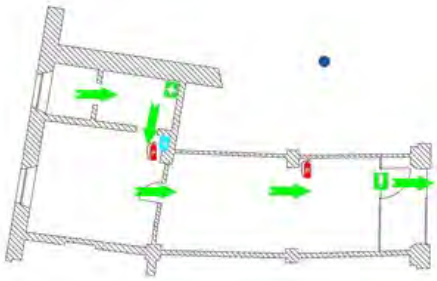


Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ingresso da androne per raggiungere gli uffici dei piani primo e secondo. Seconda anta sbloccabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

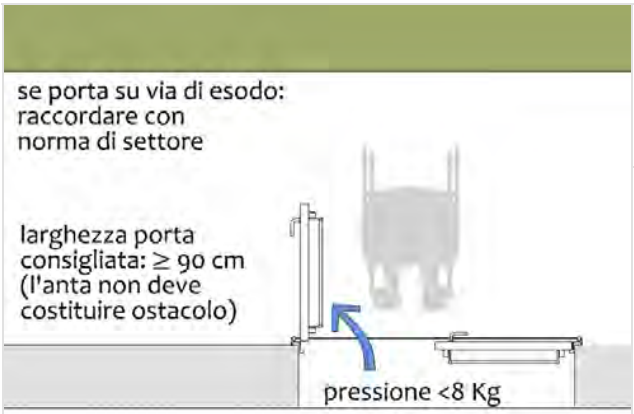

PS1345 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1248**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

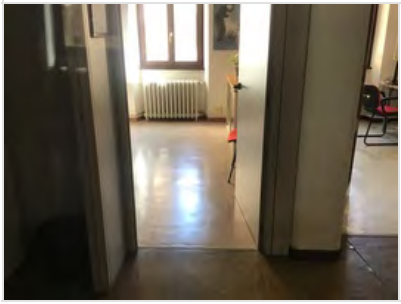

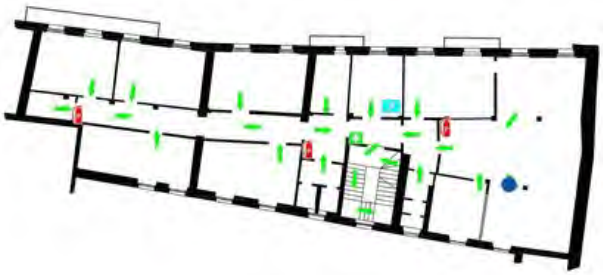


Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

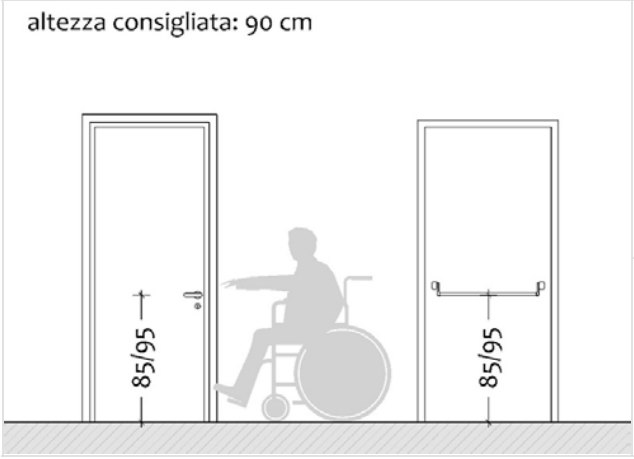

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1249**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



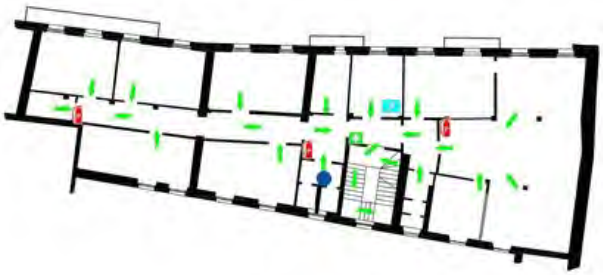


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile. Piano non accessibile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

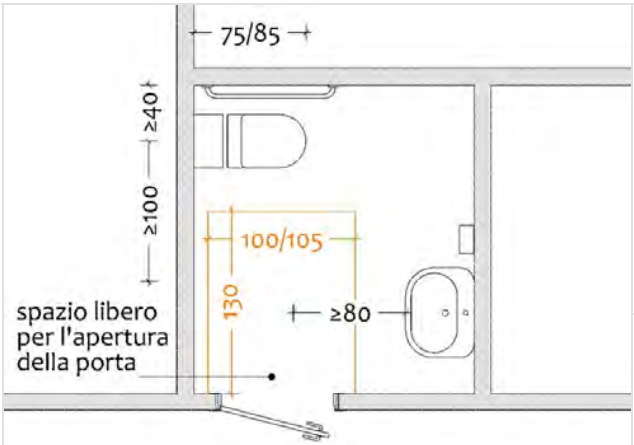

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

In caso di installazione di ascensore che permette la raggiungibilità del piano la priorità di intervento è ALTA.

STIMA DEL COSTO **12.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1250**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO



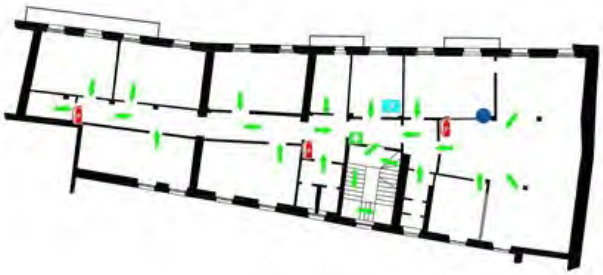


Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

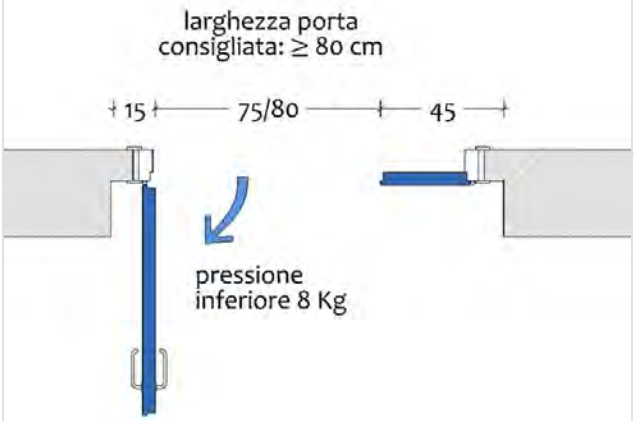

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1251**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

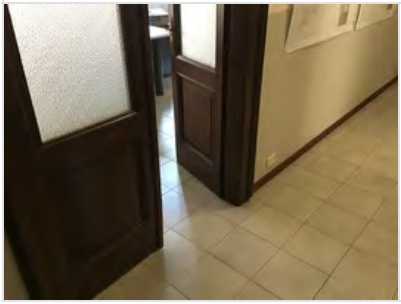

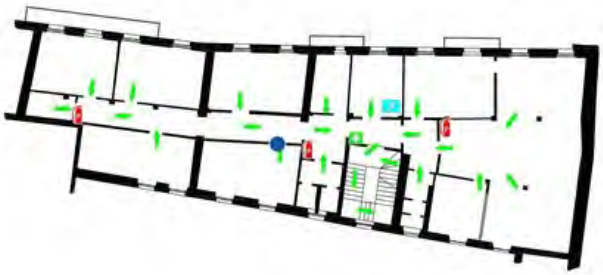


Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte, seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

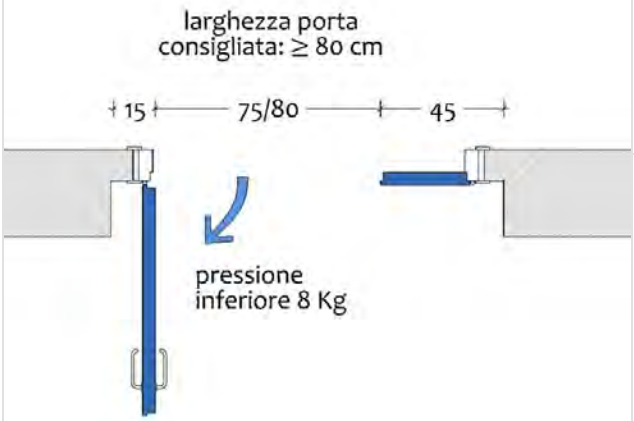

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1252**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

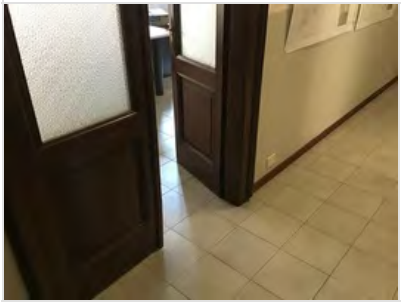

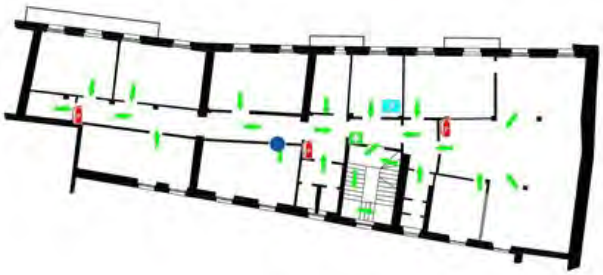


Maniglia - Altezza	104	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

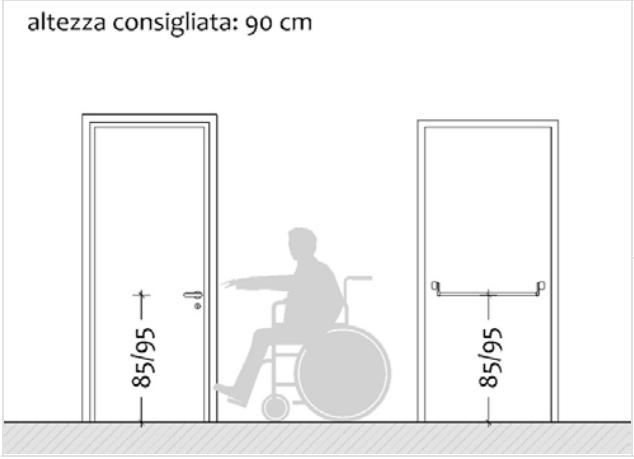

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1253**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE



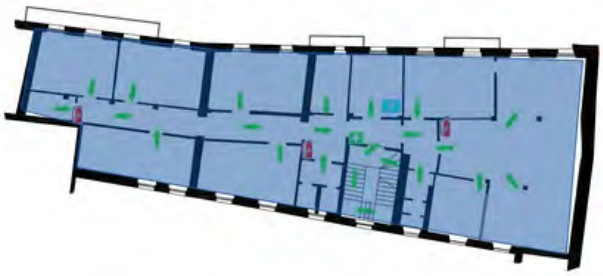

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1261	LIV. **1**	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Considerate le caratteristiche dell'edificio e del contesto, l'ascensore deve essere posto all'esterno all'edificio, in adiacenza ad una delle facciate che prospettano sulla corte interna; la scelta della posizione ottimale deve anche integrare lo studio dei percorsi interni. E' auspicabile che l'intervento riesca a rendere accessibili l'inero edificio anche negli spazi non proprietà comunale. Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.


STIMA DEL COSTO Comprende 1261	**45.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1254**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

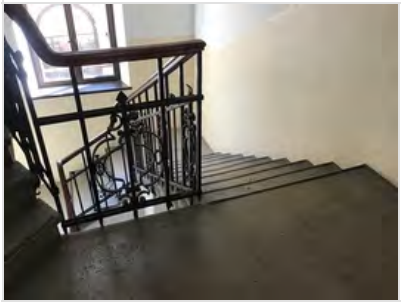

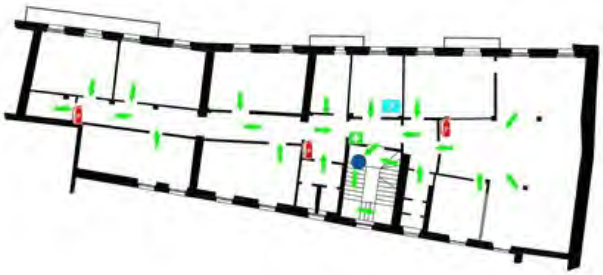


Assenza	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

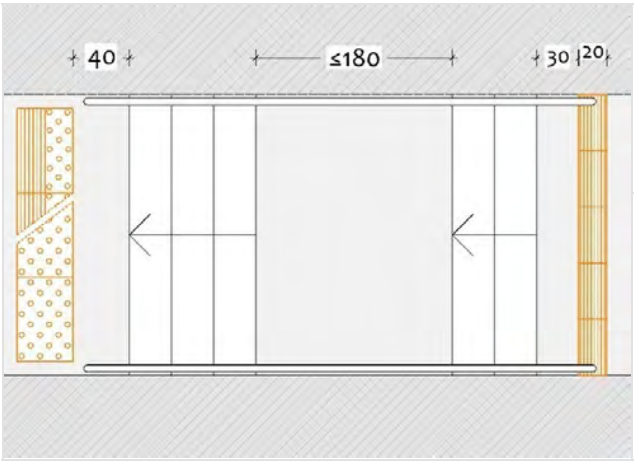

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1255**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

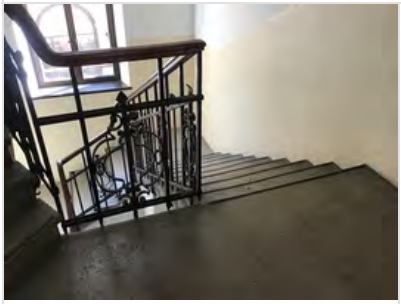

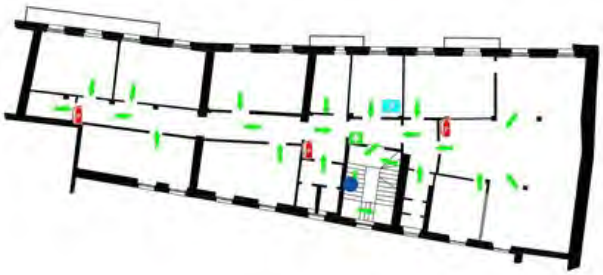


Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 1500,00 cm	Y -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

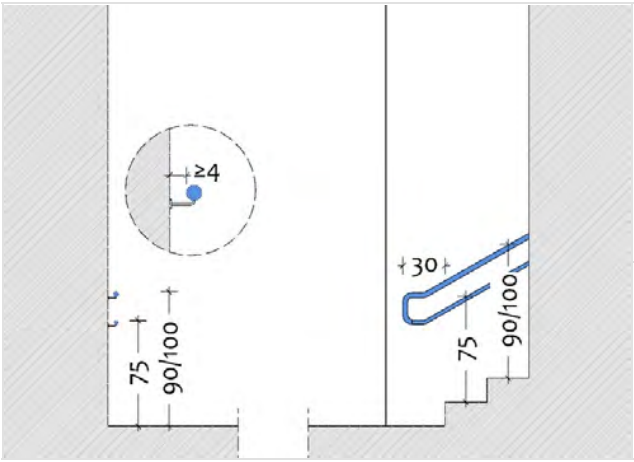

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **1.425 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1256**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

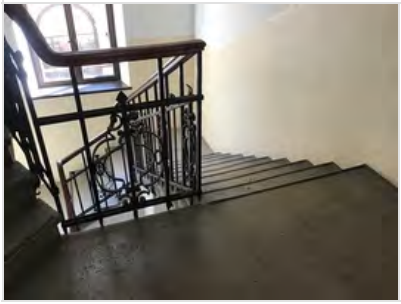

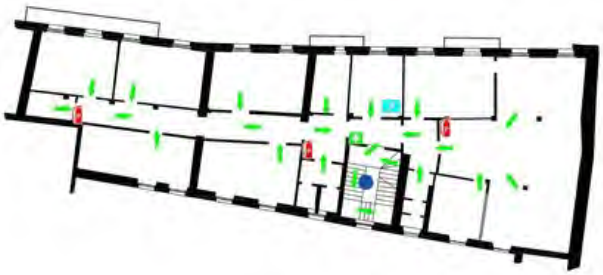


Altezza	113	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

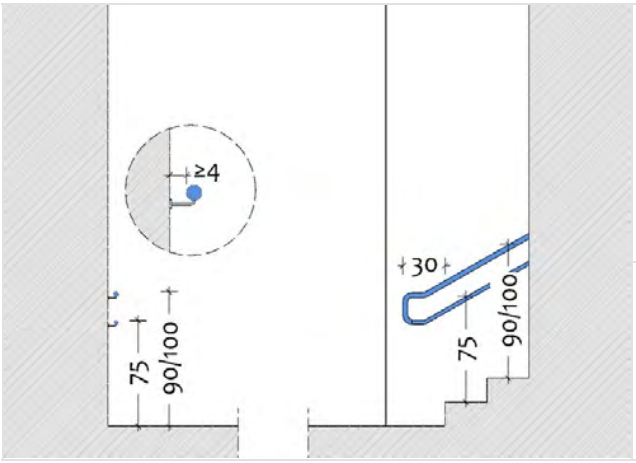

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **1.225 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1257**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

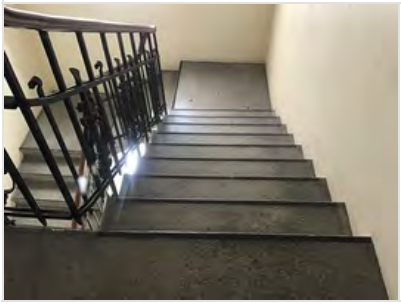




Assenza	Si
Dimensioni	X 130,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

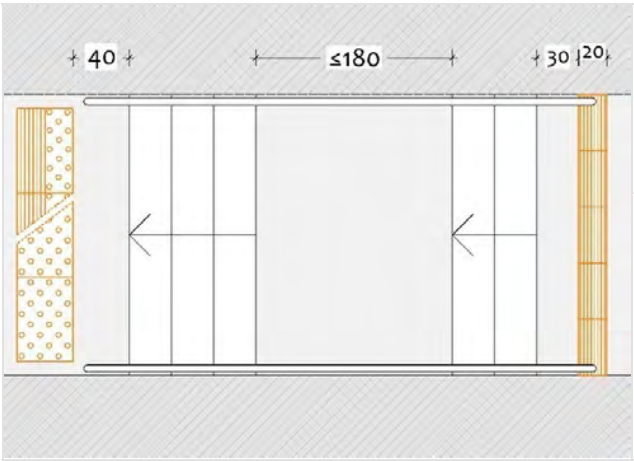

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1258**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

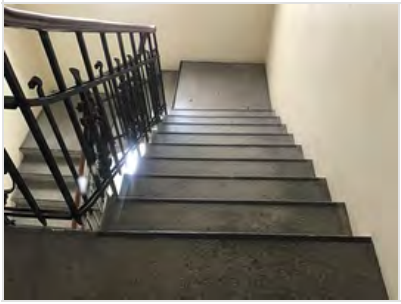




Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 1300,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

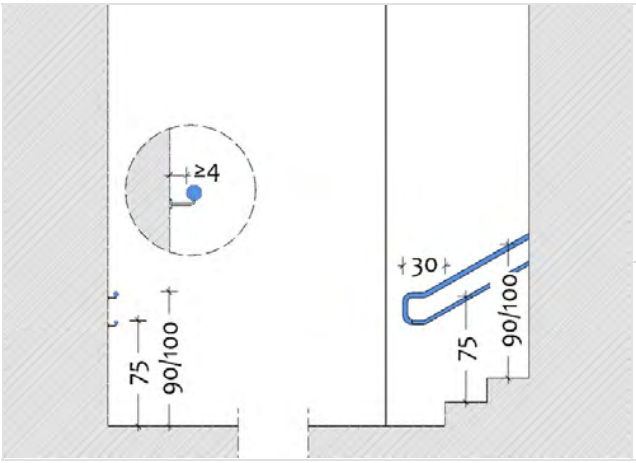

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **1.235 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1259**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

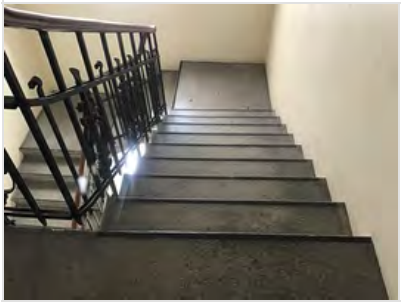




Altezza	113	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

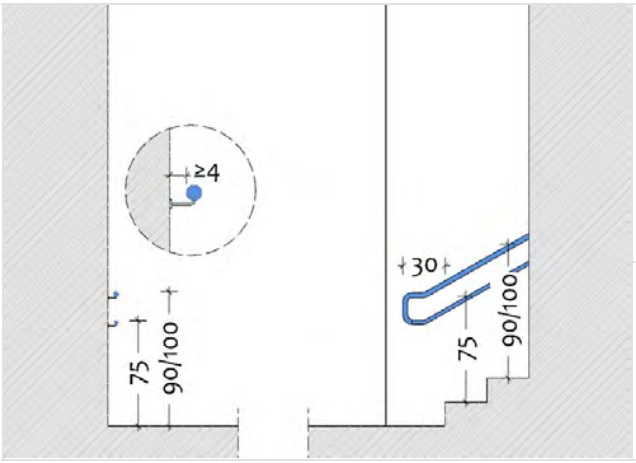

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **1.045 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Stringher 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1260

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | TERMINALE IMPIANTO






Altezza pulsante di comando e campanello	150	40<A<140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

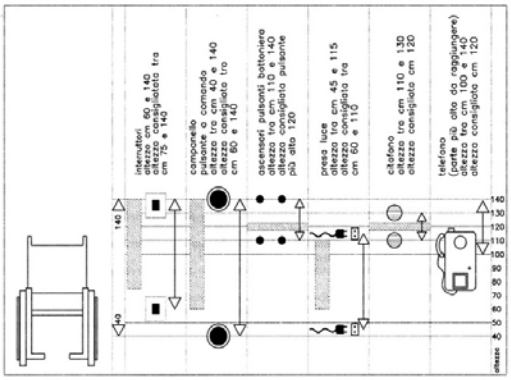

PS0052 (modificato)
Sostituzione di dispositivo di chiamata

Sostituzione del dispositivo di chiamata con altro (eventualmente di tipo wireless) composto da videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.


STIMA DEL COSTO **2.800 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1261**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

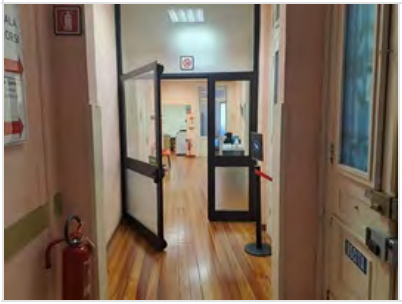

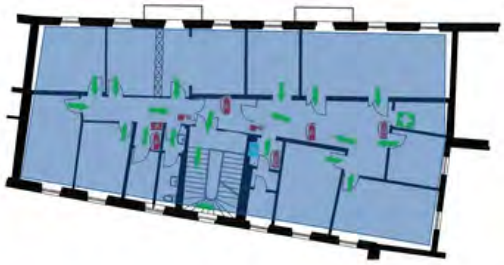

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1253	LIV. **1**	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Stringher 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **45000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1253


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1262**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

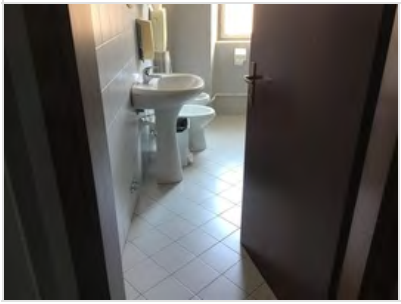




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile. Piano non accessibile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

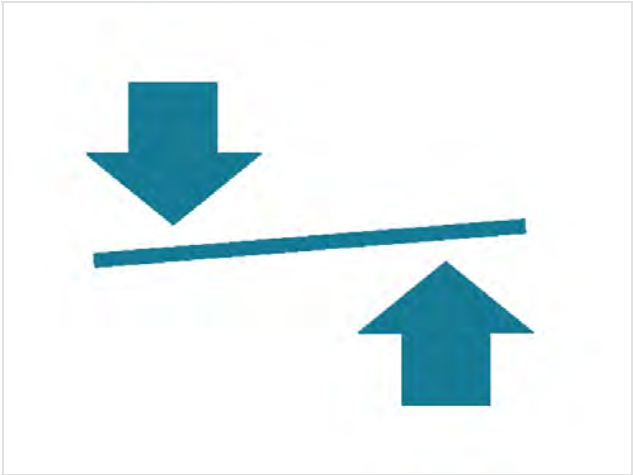

PS0107 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerata la presenza di un servizio igienico già accessibile / potenzialmente accessibile al medesimo piano dell'edificio, si ritene di non prescrivere l'intervento di adeguamento del presente gruppo bagni.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Stringher 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1263

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

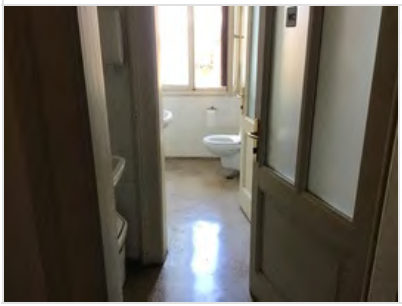




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile. Piano non accessibile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

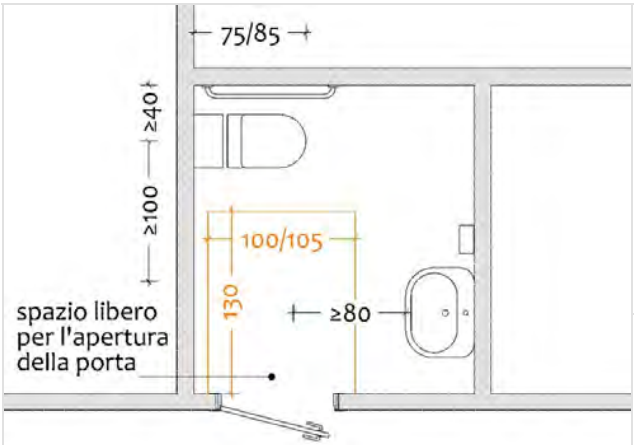

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

In caso di installazione di ascensore che permette la raggiungibilità del piano la priorità di intervento è ALTA.

STIMA DEL COSTO **12.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **03 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Stringher 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1296

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

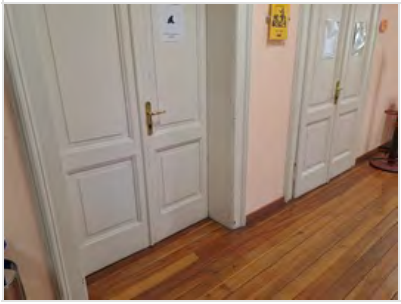




Luce netta	58	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte. Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

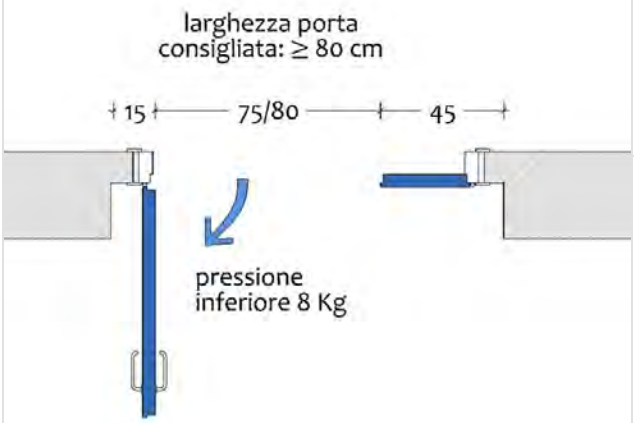

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 05_MUNICIPIO_CIVICO 14D > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **03 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1297**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

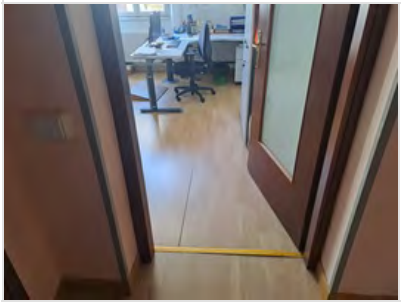




Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
5 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

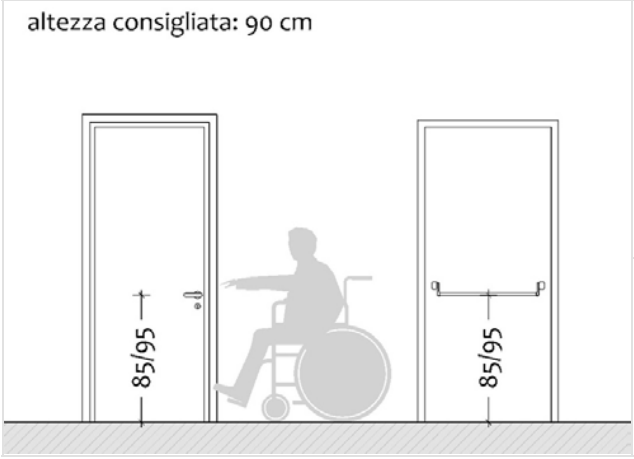

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 06_MUNICIPIO_ONORANZE FUNEBRI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Stringher 16 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-1264

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

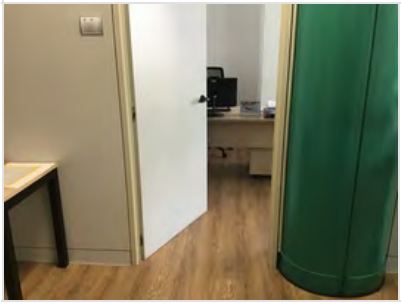




Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
5 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

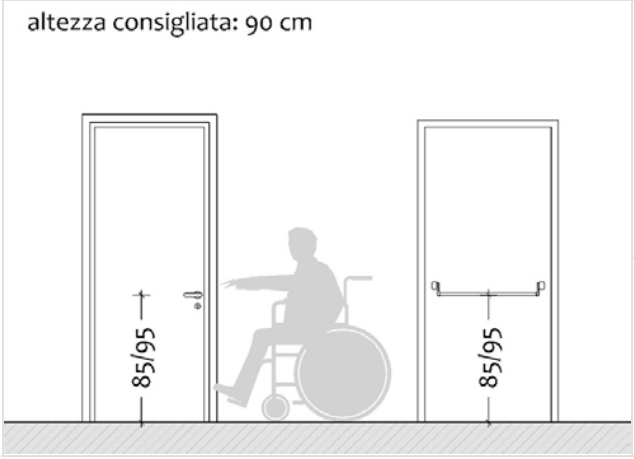

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 06_MUNICIPIO_ONORANZE FUNEBRI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1265**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE





Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Utilizzato in modo improprio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0434 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 06_MUNICIPIO_ONORANZE FUNEBRI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1266**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

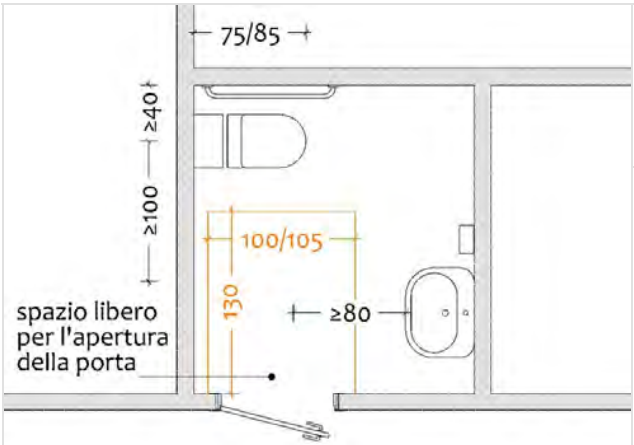

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO **145 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 06_MUNICIPIO_ONORANZE FUNEBRI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Stringher 16 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1267

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

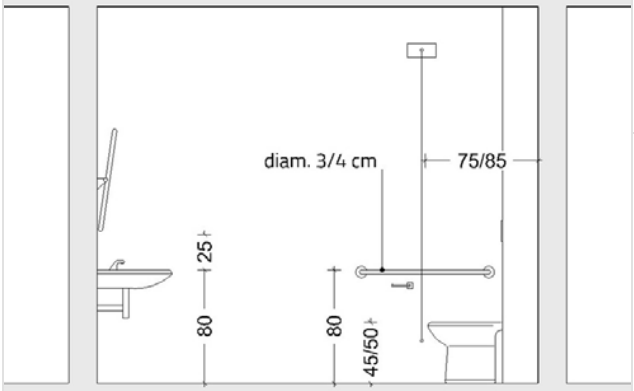

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 06_MUNICIPIO_ONORANZE FUNEBRI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Stringher 16 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1268

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

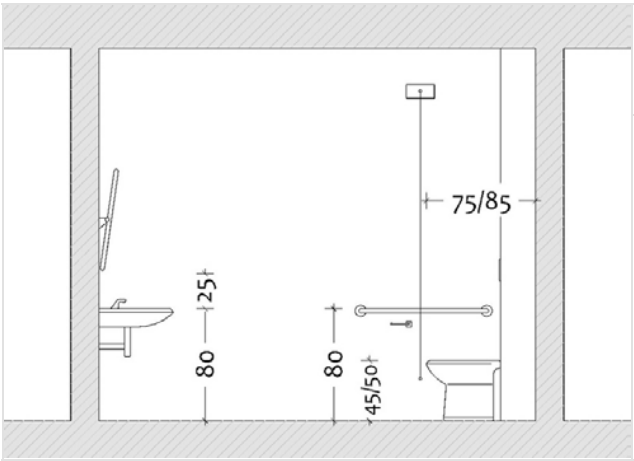

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 06_MUNICIPIO_ONORANZE FUNEBRI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1269**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

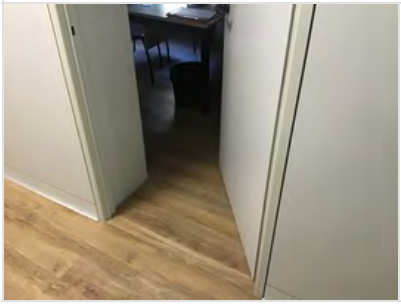




Spazio di manovra - Spalletta	3	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

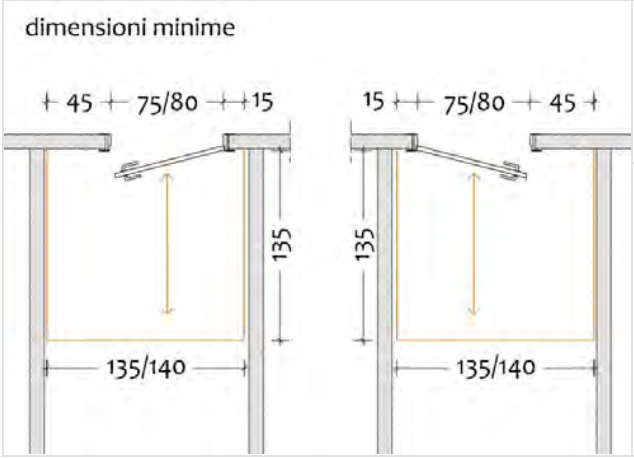

PS0146 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con altro di tipo scorrevole esterno muro

Sostituzione della porta a battente con altra di tipo scorrevole esterno muro, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglia ergonomica e a contrasto cromatico rispetto all'anta, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 06_MUNICIPIO_ONORANZE FUNEBRI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Stringher 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1270**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

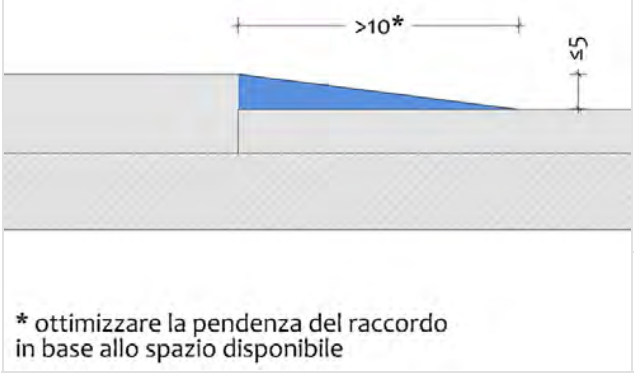

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

Se la rampa può costituire ostacolo lungo una guida naturale, posizionare lateralmente degli elementi di arredo (es. fioriere) con funzione di presegnalazione. Ridurre la pendenza quanto più possibile nel rispetto delle peculiarità del sito.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1313

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

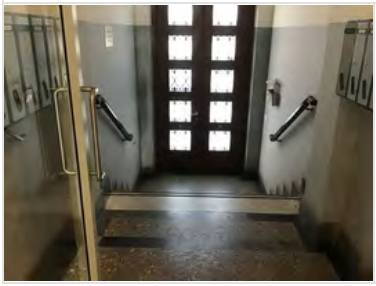



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 90 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1316	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1336	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1361	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Considerate le caratteristiche dell'edificio e del contesto, l'ascensore deve essere posto all'esterno all'edificio, in adiacenza ad una delle facciate che prospettano sulla corte interna. La scelta della posizione ottimale porterà a modificare la destinazione del locale d'arrivo: si suggerisce di utilizzare gli spazi residui per un ottenere servizio igienico accessibile a ciascun piano, considerata l'impossibilità di adeguare i servizi esistenti (larghezza porte). Gli ascensori esistenti, non adattabili in quanto circondati dal corpo scale, possono essere sostituiti da quello di nuova realizzazione.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1315, 1316, 1317, 1377, 1336, 1337, 1360, 1361, 1362, 1363, 1366, 1367

50.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1314**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0951 (modificato)
Applicazione di segnaletica

Applicazione di segnaletica composta da indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Per indicare orari di apertura e uffici presenti.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1315

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1316

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0097 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm (80x120 cm in caso di adeguamento), porta con luce min 80 cm (75 cm in caso di adeguamento), bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Considerata la soluzione proposta alla scheda 1313, l'ascensore non adeguabile può essere smantellato.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	via Gorghi 16 - Udine (Udine)	1	6861-1317

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

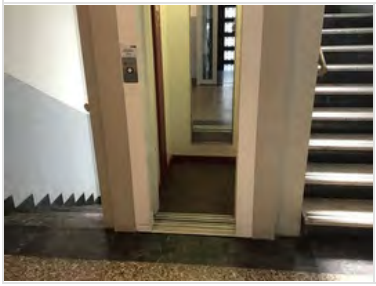



Profondità cabina	100	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato **50000 €**
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1388 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Sostituzione dell'ascensore o della piattaforma elevatrice con altro con cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Considerata la soluzione proposta alla scheda 1313, l'ascensore non adeguabile può essere smantellato.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-1318

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

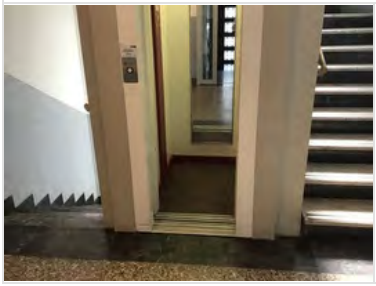




Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di segnale acustico di arrivo al piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

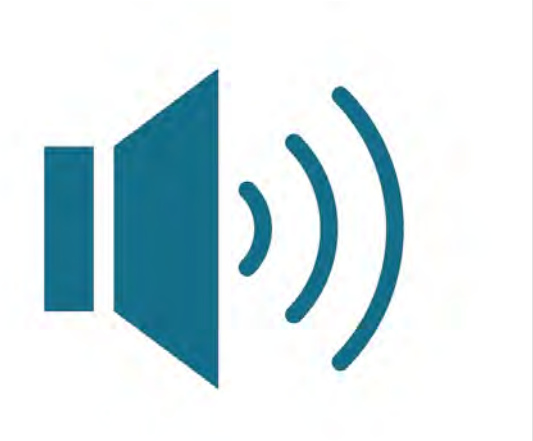

PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1319**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

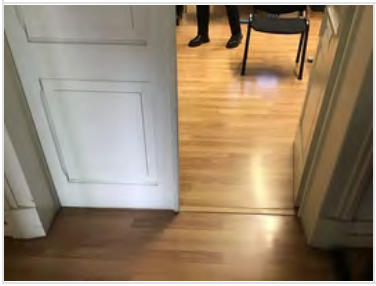




Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

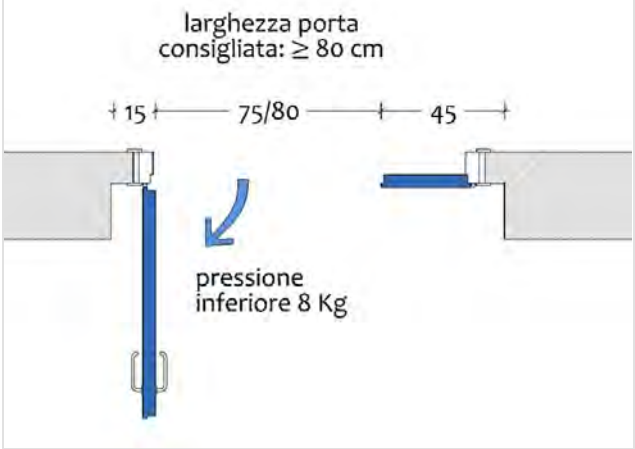

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1320

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

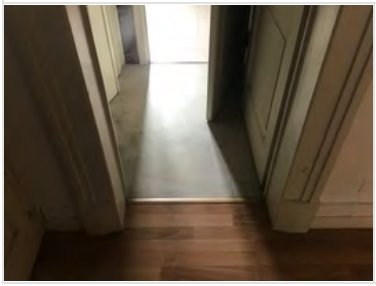



Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Porta antibagno e porta bagno

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1334	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1329	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

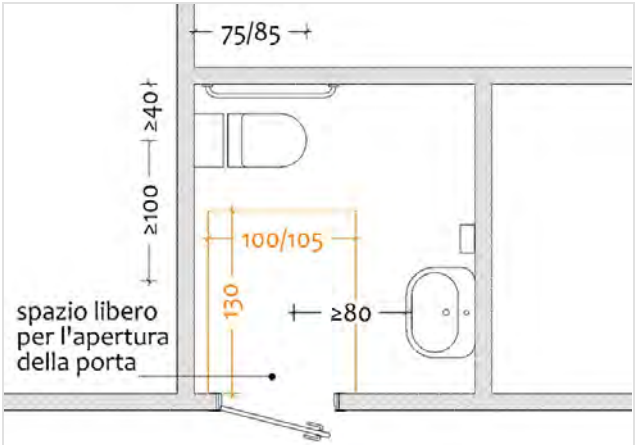

(modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione, in un'area diversa dell'edificio, di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.
Per la localizzazione alternativa rif. scheda 1313.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334


25.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1321

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

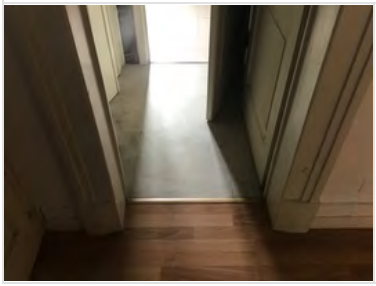



Spazio di manovra - Profondità	50	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
Versi di apertura in contrasto

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1334	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

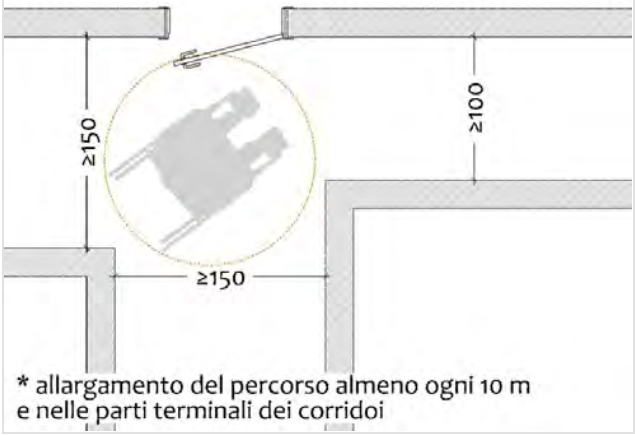

PS1399 (modificato)
Modifiche alla partizione verticale

Modifiche alla partizione verticale per allargare il corridoio e permettere le manovre per cambio di direzione come prescritte all'art. 8.1.9 del DM 239/1989 e, in caso di porta, garantire gli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del DM 239/1989.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1322

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1334	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

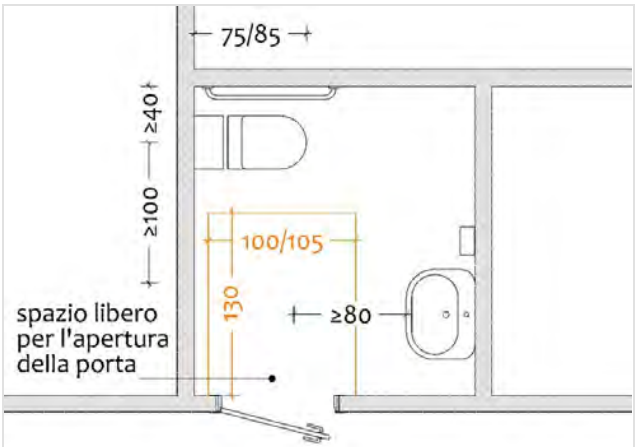

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1323

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	70	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1332	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

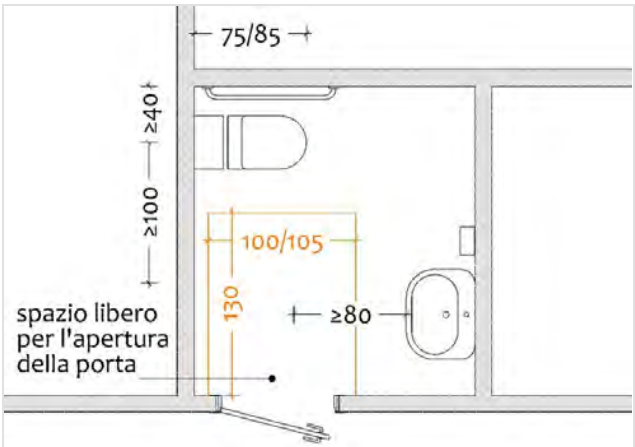

PS0086 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1324

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Lavabo-assenza spazio libero sottostante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1334	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

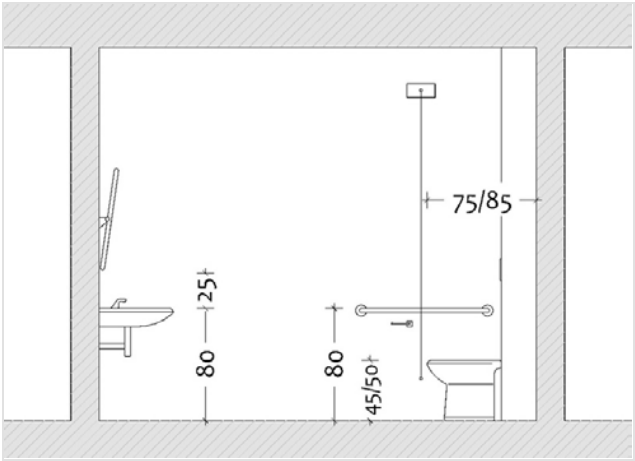

PS0979 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1325

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Lavabo-altezza piano	86	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1334	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

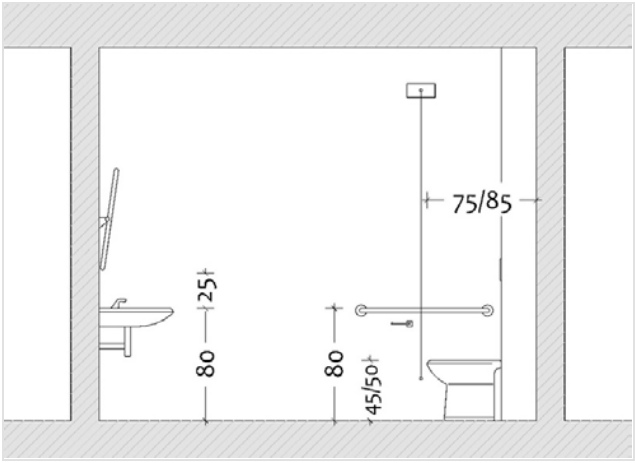

PS1362 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1326

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO





Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1334	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

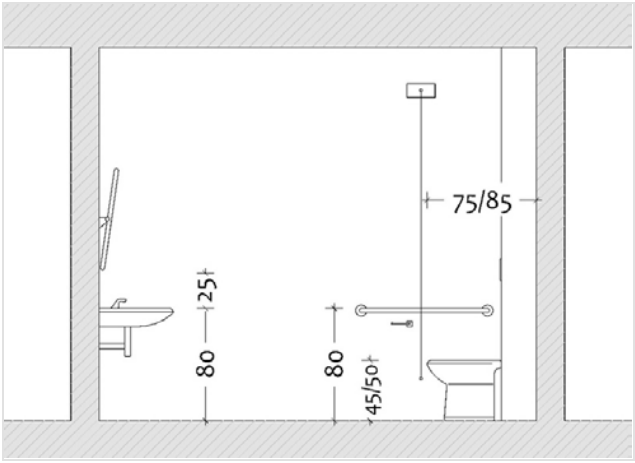

PS0155 (modificato)
Installazione campanello di emergenza

Installazione di campanello a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento e in posizione facilmente raggiungibile, compresi suoneria e diffusore sonoro.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1327

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

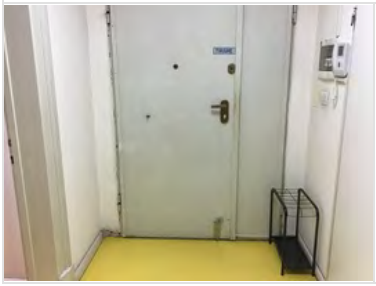




Maniglia - Altezza	115	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

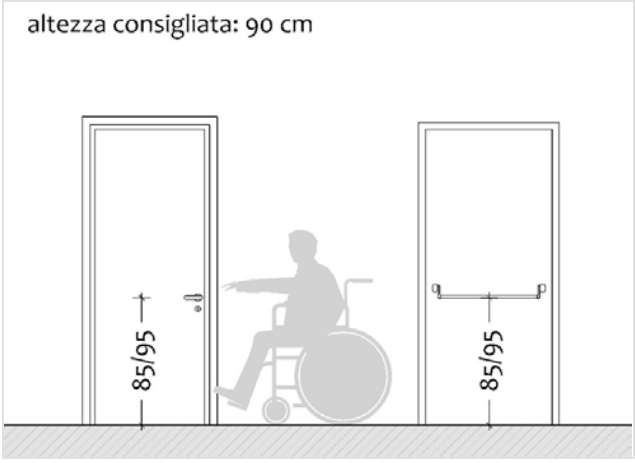

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1328**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

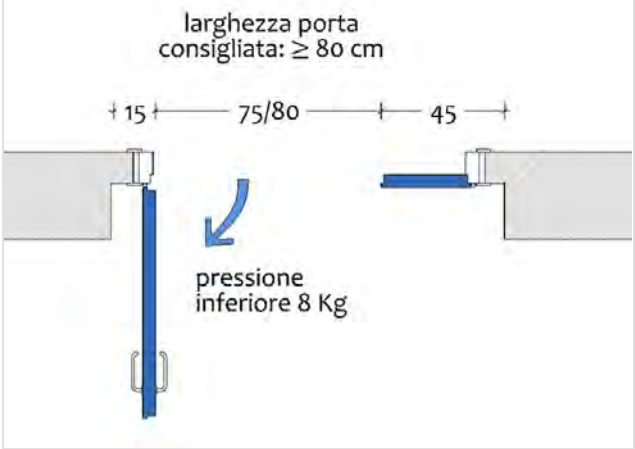

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1329

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	68	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

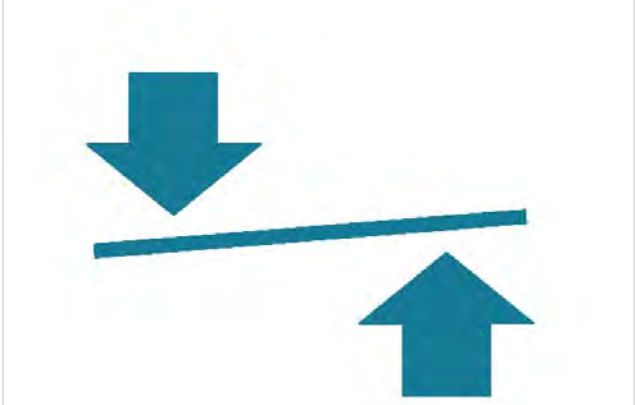

PS1500
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

Deve essere individuata una posizione alternativa per realizzare un servizio igienico accessibile.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1330

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Lavabo-altezza piano	86	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

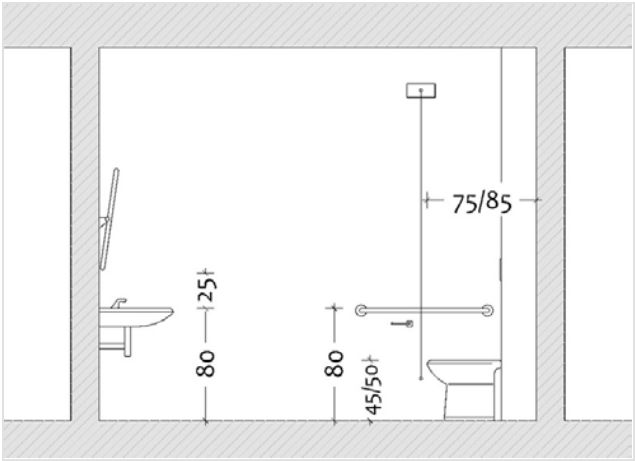

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1331

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1333	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Non ergonomico Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

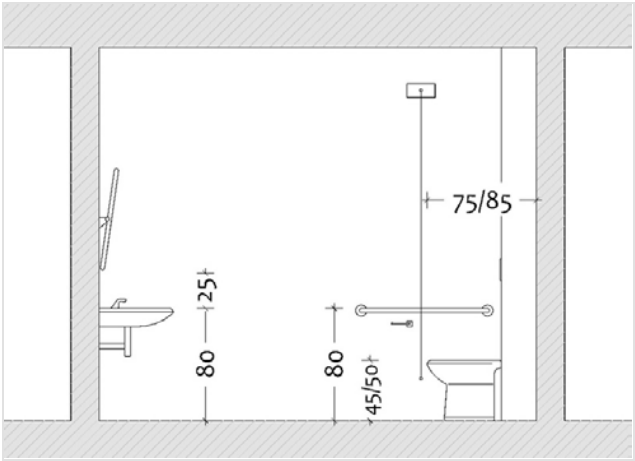

PS0039 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1332

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	70	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

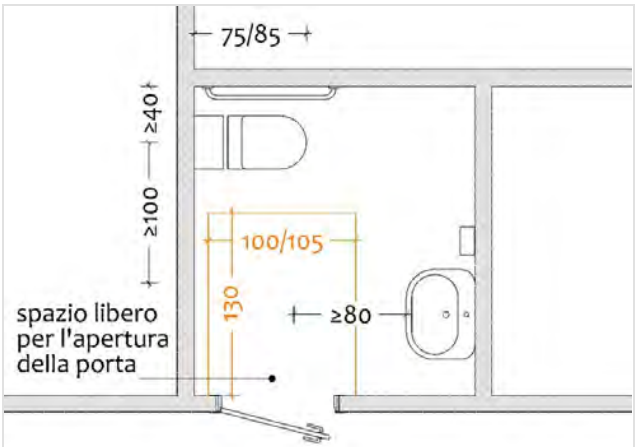

PS0086 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1333

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1334	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

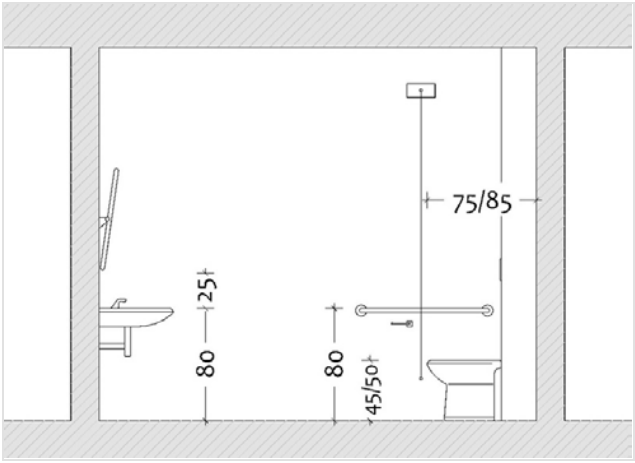

PS0446 (modificato)
Spostamento del maniglione

Spostamento del maniglione in posizione affiancata alla tazza wc per permetterne l'utilizzo e/o con il bordo superiore ad altezza di 80 cm

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1334

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO





Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1320	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1323	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1321	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1322	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1324	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1325	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1326	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

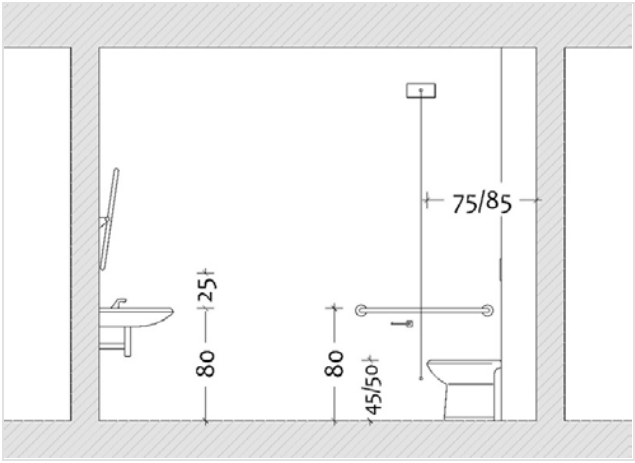

PS0155 (modificato)
Installazione campanello di emergenza

Installazione di campanello a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento e in posizione facilmente raggiungibile, compresi suoneria e diffusore sonoro.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1320


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1373

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

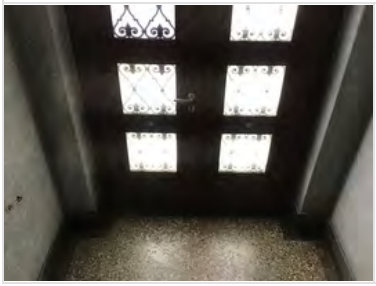




Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1374	LIV. 1	**Presenza chiudiporta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

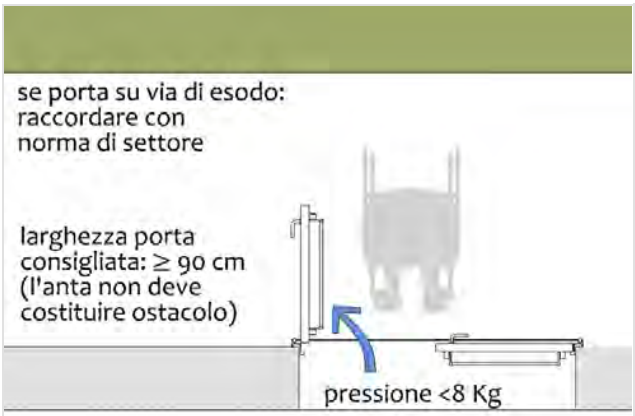

PS0091 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1374


150 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1374

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

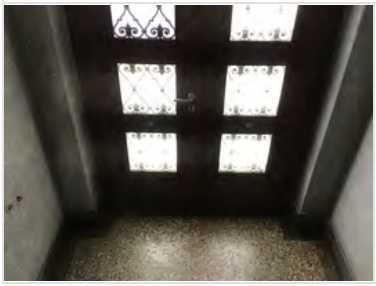



Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-1373	1	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	150 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1373


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Gorghi 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1375**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

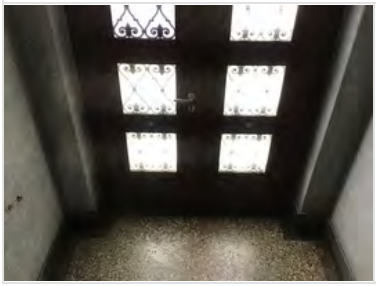



Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1345 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1376

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

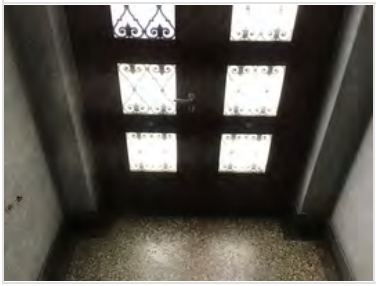




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

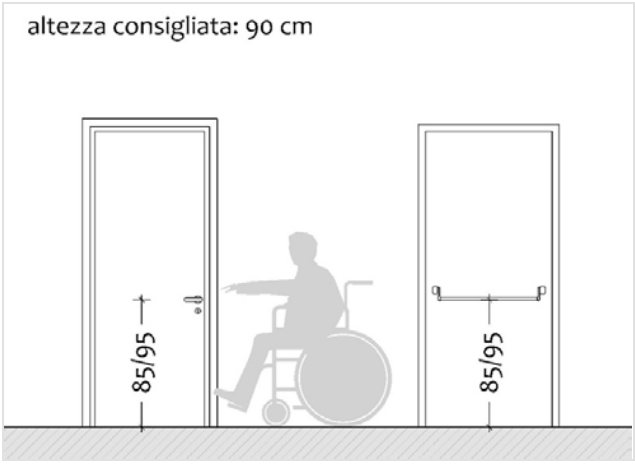

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1377

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO





Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 136,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1405 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.

La soluzione prevede la realizzazione di un ingresso accessibile, privo di gradini e con accesso all'ascensore che permette di superare anche i dislivelli presenti presso l'ingresso all'edificio. Il percorso all'ingresso accessibile deve essere segnalato.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1335

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

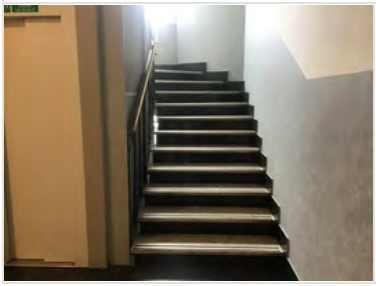




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 850,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

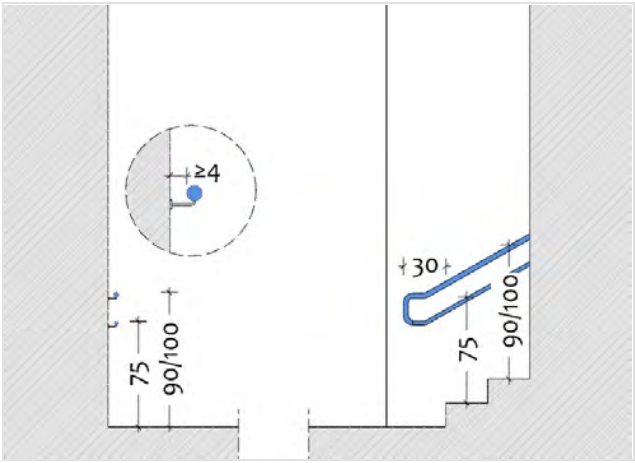

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **760 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1336

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0097 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm (80x120 cm in caso di adeguamento), porta con luce min 80 cm (75 cm in caso di adeguamento), bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1337

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025


Indirizzo
via Gorghi 16 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1338

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

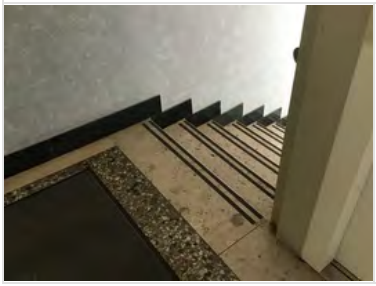




Assenza	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

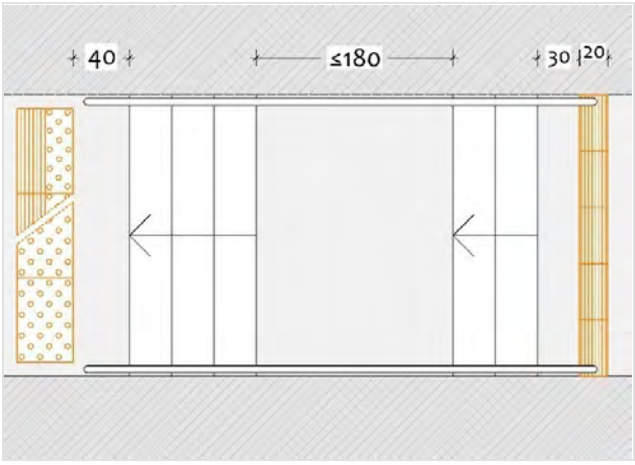

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **208 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Gorghi 16 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1339

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | TERMINALE IMPIANTO






Altezza pulsante di comando e campanello	148	40<A<140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

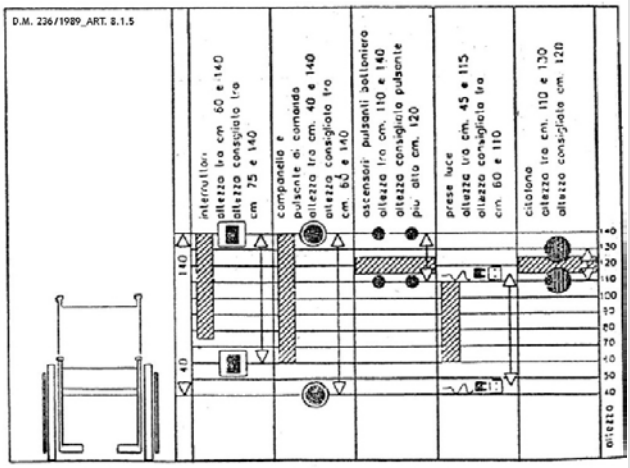

PS1502 (modificato)
Sostituzione di dispositivo di chiamata

Sostituzione del dispositivo di chiamata con altro (eventualmente di tipo wireless) composto da videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **2.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1340

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO






Luce netta	62	≥ 90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

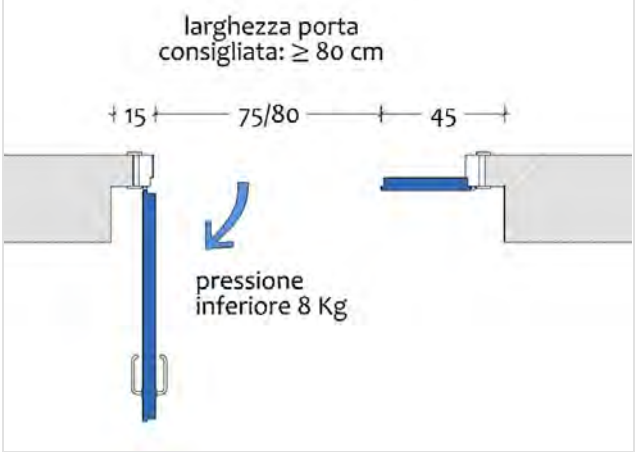

PS1343 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1341

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

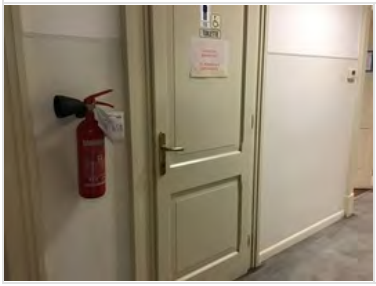




Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

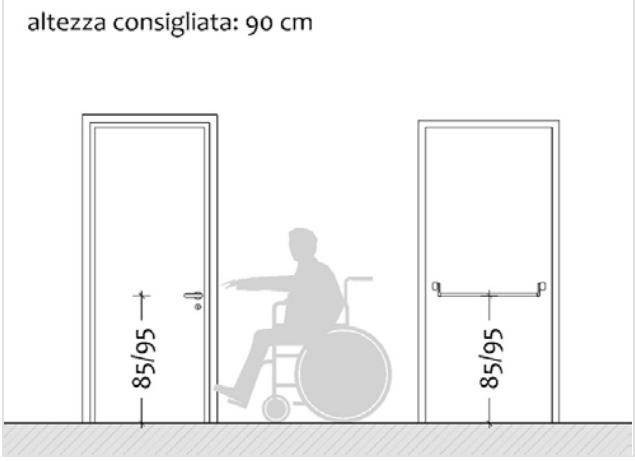

PS0085 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1342**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

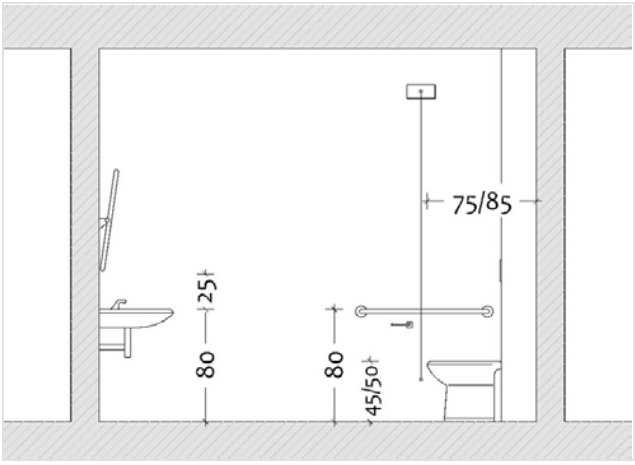

PS0446 (modificato)
Spostamento del maniglione

Spostamento del maniglione in posizione affiancata alla tazza wc per permetterne l'utilizzo e/o con il bordo superiore ad altezza di 80 cm

Spostare il maniglione dal lato opposto per garantire lo spazio libero di 100 cm dall'asse del sanitario.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1343

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

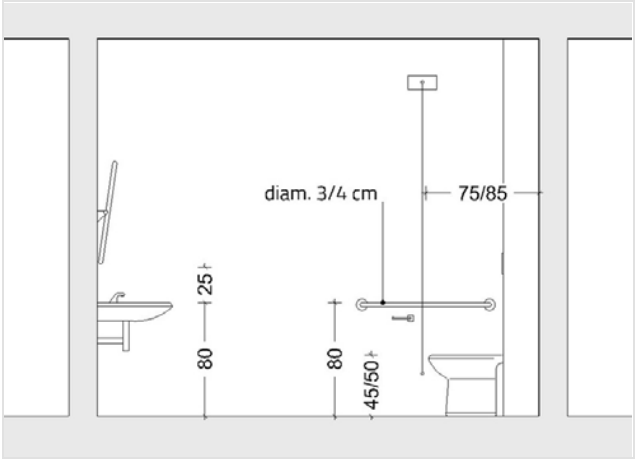

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1344**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	86	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

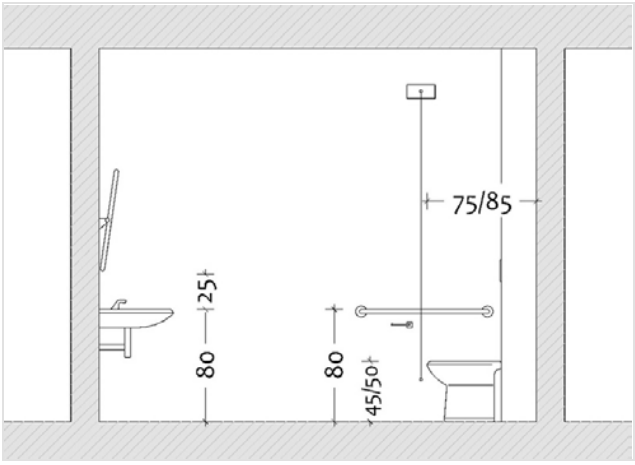

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1345**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

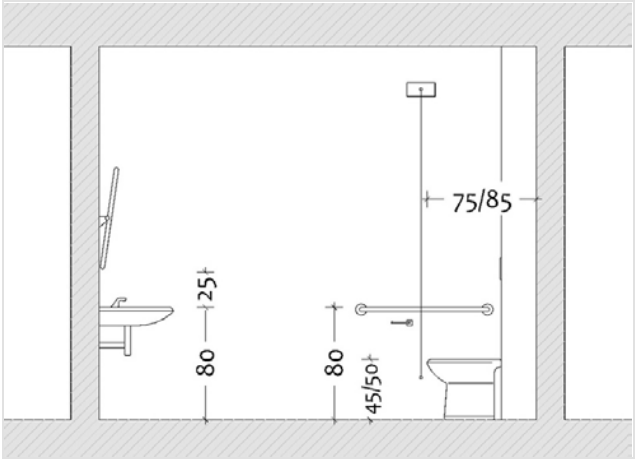

PS0039 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula.

STIMA DEL COSTO **950 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1346**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

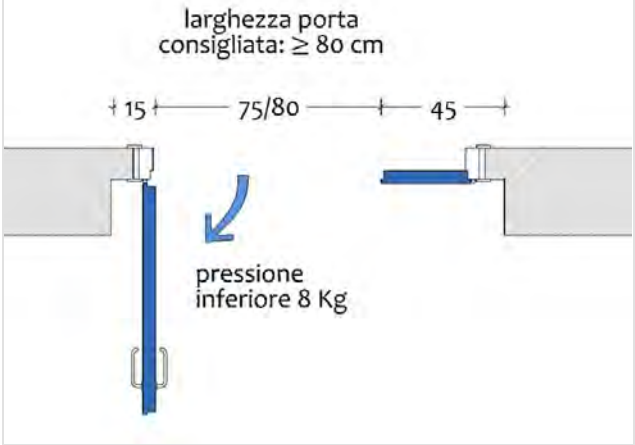

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1347**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

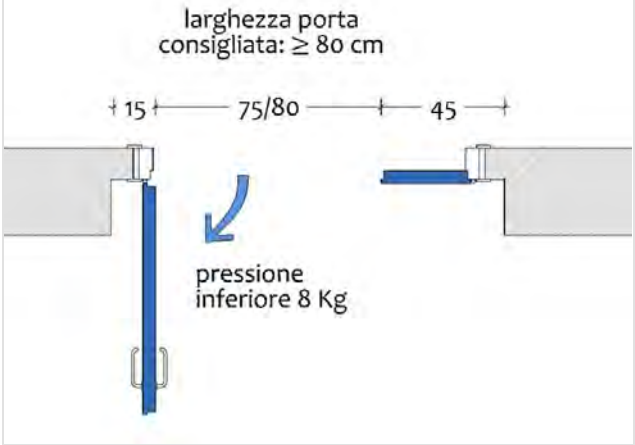

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1348

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1349	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1350	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1351	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1352	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1353	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

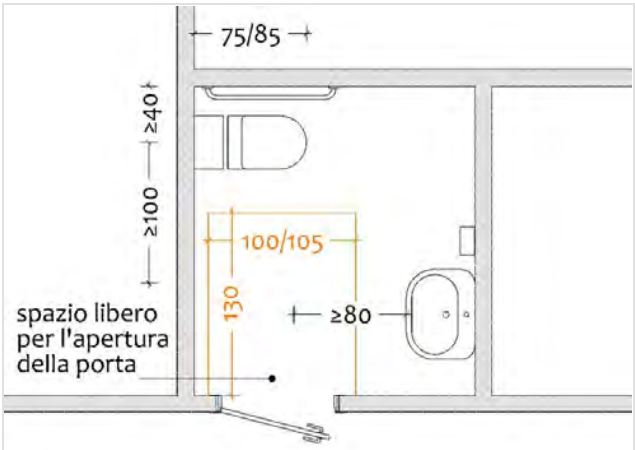

PS1501 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione, in un'area diversa dell'edificio, di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.
Per la localizzazione alternativa rif. scheda 1313.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1349, 1350, 1351, 1352, 1353


25.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1349

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | DISLIVELLO

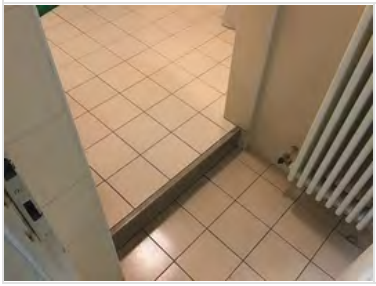



Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1348	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1350	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1351	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1353	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1352	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1348

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1350

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	60	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1348	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1349	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1351	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1353	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1352	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

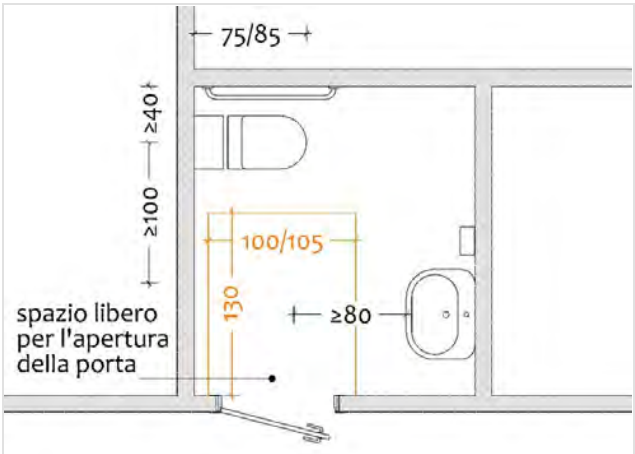

PS0086 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1348

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1351**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1348	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato **25000 €**
6861-1350	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1349	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1353	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1352	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

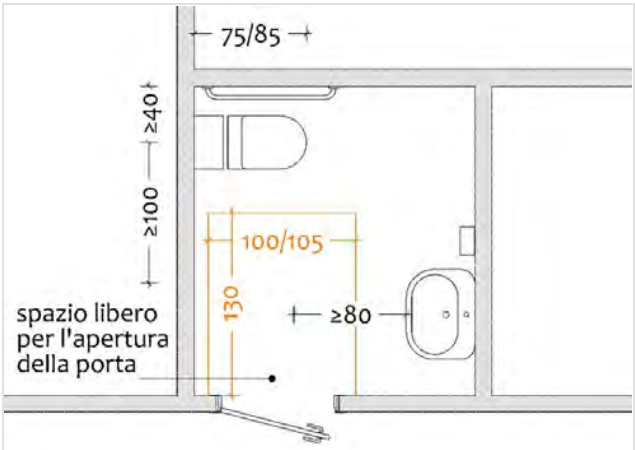

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1348

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1352**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1348	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato **25000 €**
6861-1350	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1349	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1351	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1353	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

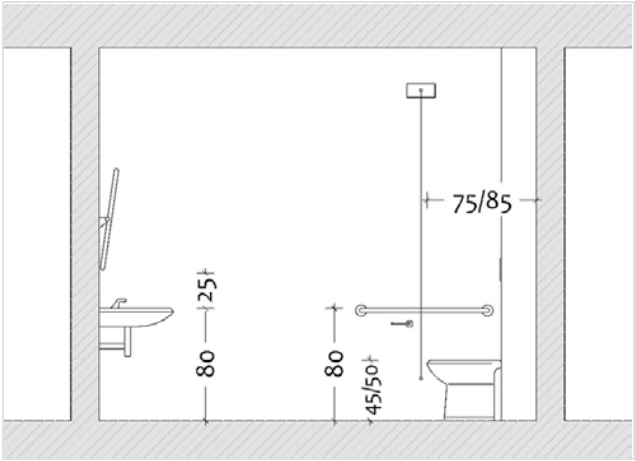

PS0155 (modificato)
Installazione campanello di emergenza

Installazione di campanello a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento e in posizione facilmente raggiungibile, compresi suoneria e diffusore sonoro.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1348

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1353

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	88	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1348	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 25000 €
6861-1350	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1349	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1351	LIV. 1	**Corrimano/maniglione - Assenza Servizio igienico** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1352	LIV. 1	**Assenza pulsante/campanello di emergenza Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

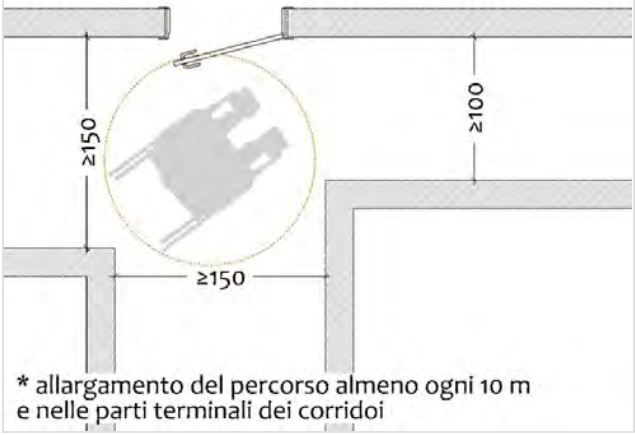

PS1399 (modificato)
Modifiche alla partizione verticale

Modifiche alla partizione verticale per allargare il corridoio e permettere le manovre per cambio di direzione come prescritte all'art. 8.1.9 del DM 239/1989 e, in caso di porta, garantire gli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del DM 239/1989.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1348


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Gorghi 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1354**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

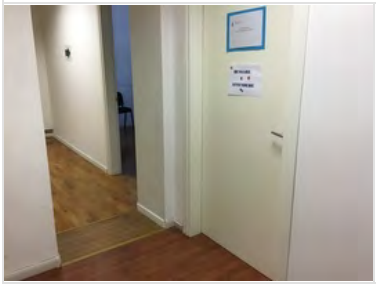




Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

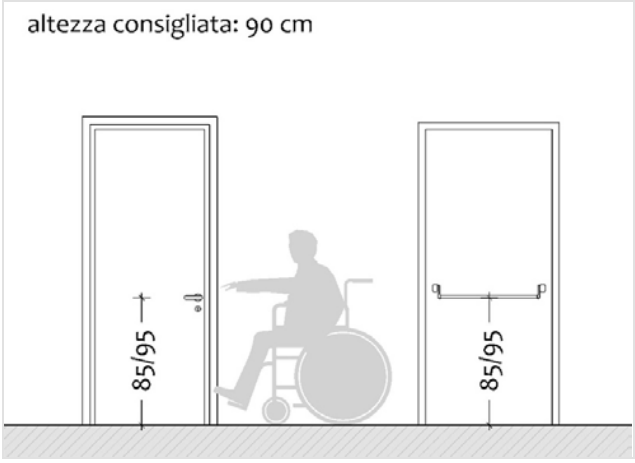

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1355**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

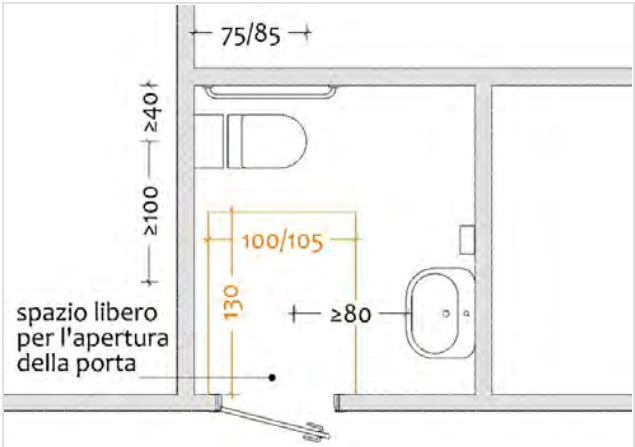

PS0143 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - sostituzione sanitari ed accessori

Modifiche al servizio igienico esistente al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria mediante l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato, maniglioni, eventuale inversione del verso di apertura della porta, ecc. incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **7.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1356

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

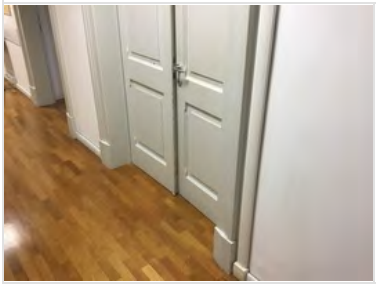




Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

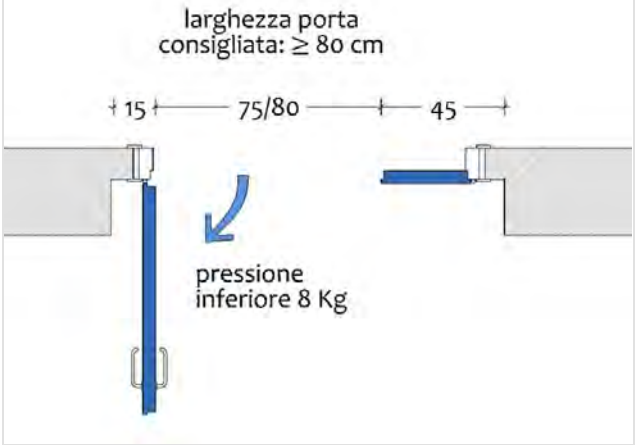

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1357

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	62	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

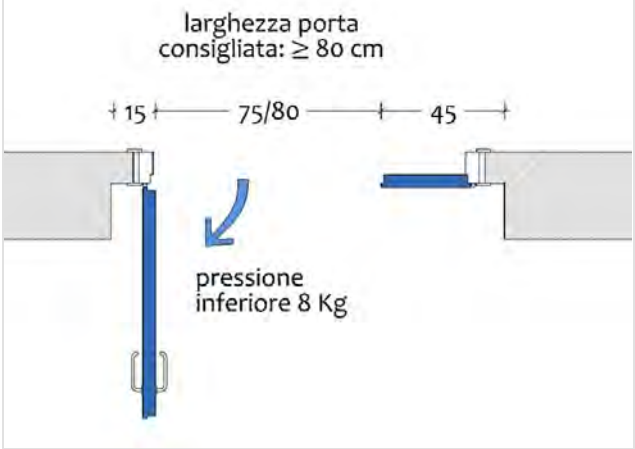

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Gorghi 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1358**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

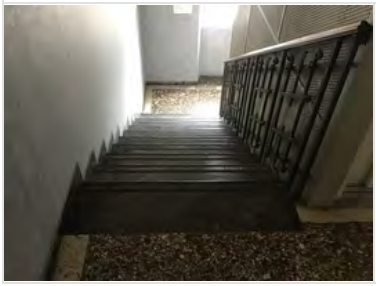




Assenza	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

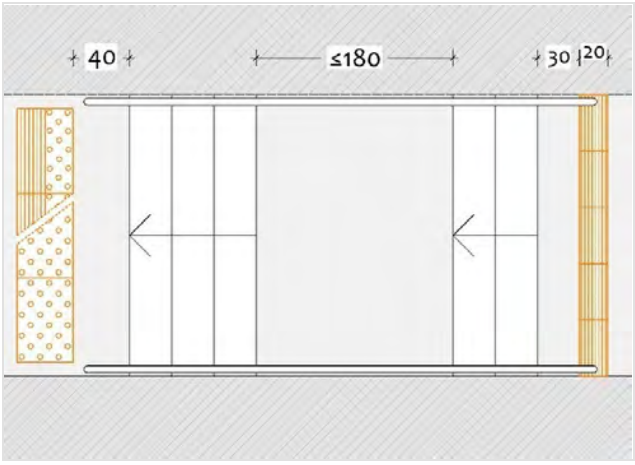

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Gorghi 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1359**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

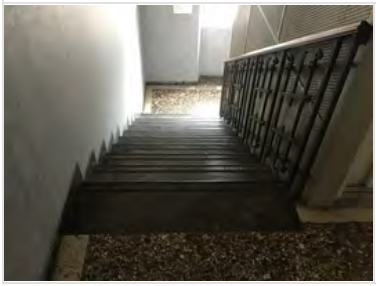




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 850,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

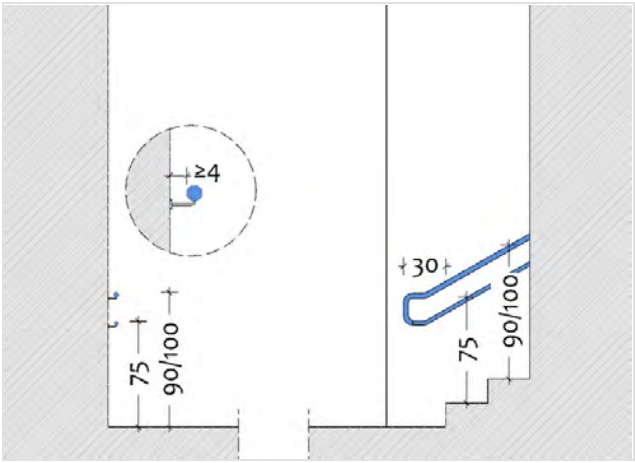

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo

STIMA DEL COSTO **807 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1360

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | FILTRO ALL'ACCESSO | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1361

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0097 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm (80x120 cm in caso di adeguamento), porta con luce min 80 cm (75 cm in caso di adeguamento), bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1362

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA





Profondità cabina	100	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1388 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Sostituzione dell'ascensore o della piattaforma elevatrice con altro con cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1363**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di segnale acustico di arrivo al piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato **50000 €**
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1364

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

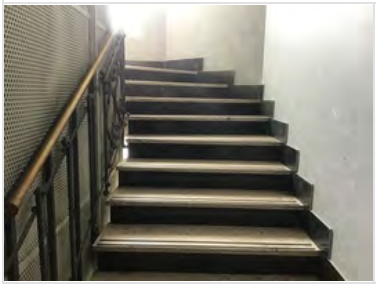




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 850,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

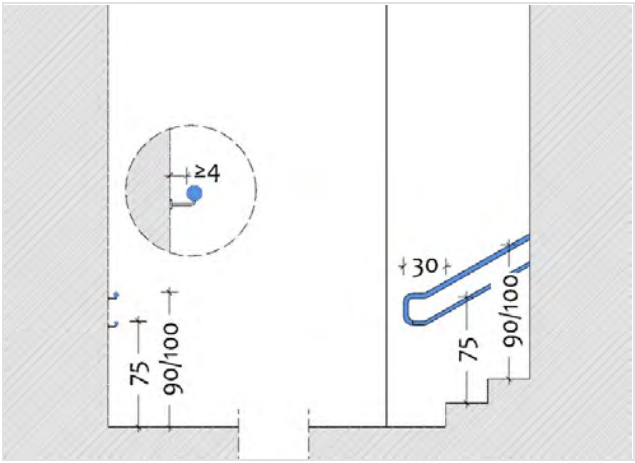

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **807 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Gorghi 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1365**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

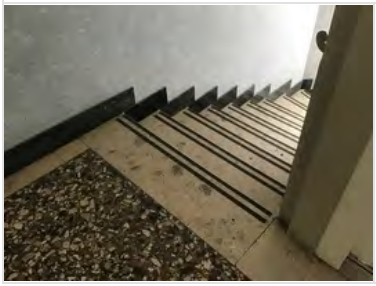




Assenza	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

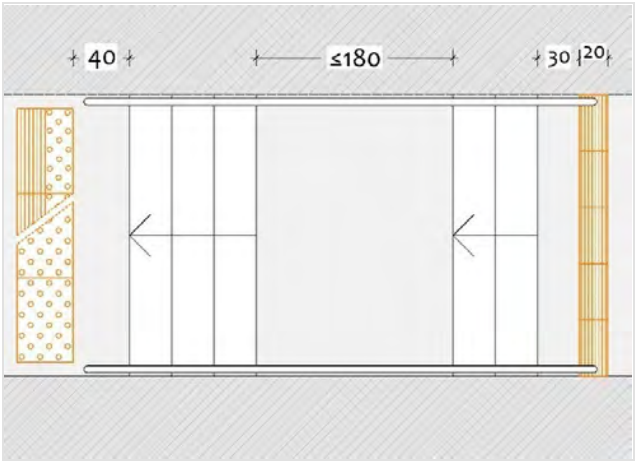

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1366

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	60	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1367	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0097 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm (80x120 cm in caso di adeguamento), porta con luce min 80 cm (75 cm in caso di adeguamento), bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1367

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 5 Criticità

6861-1313	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato 50000 €
6861-1377	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1337	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1315	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1360	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1317	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1362	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Gorghi 16 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1313

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Gorghi 16 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1368

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | TERMINALE IMPIANTO






Altezza pulsante di comando e campanello	**147**	40<A<140 cm
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

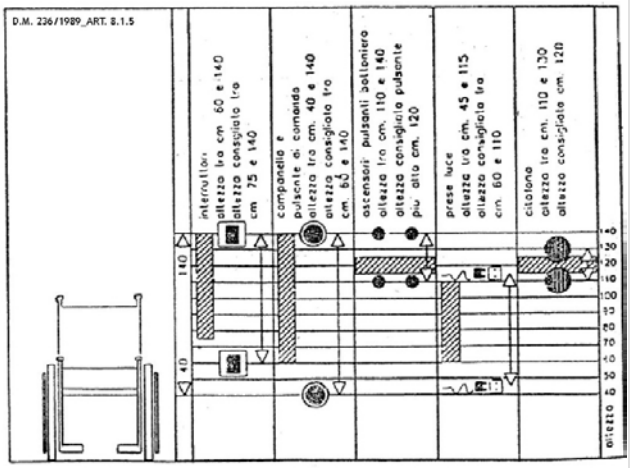

PS1502 (modificato)
Sostituzione di dispositivo di chiamata

Sostituzione del dispositivo di chiamata con altro (eventualmente di tipo wireless) composto da videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **2.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1369

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

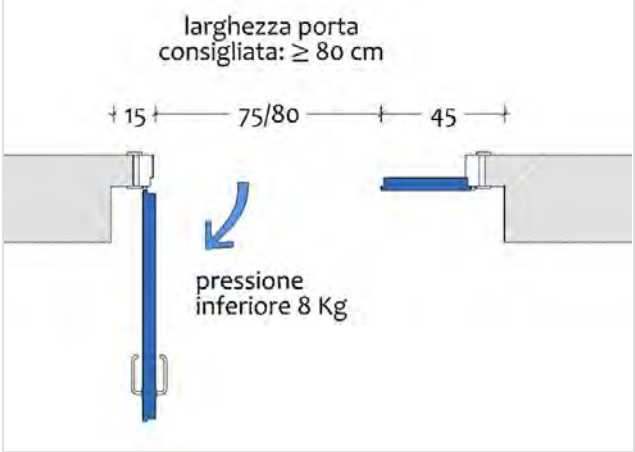

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1370

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

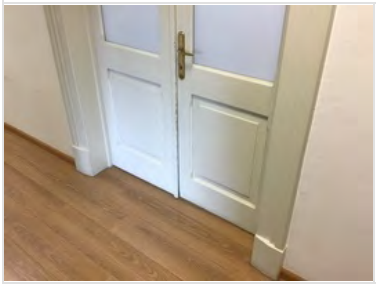




Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

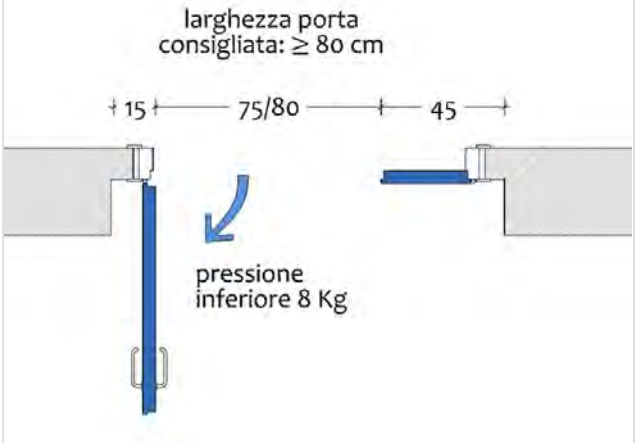

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Gorghi 16 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1371

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

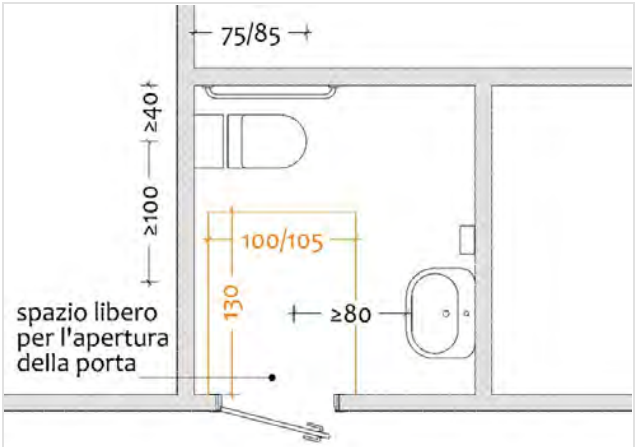

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Rif. anche scheda 1313.


STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 07_MUNICIPIO_UO SOCIALE, INCLUSIONE E ANZIANI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Gorghi 16 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1372**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | TERMINALE IMPIANTO

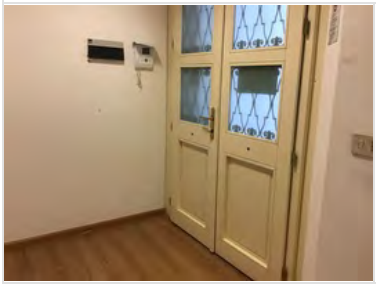




Altezza citofono	152	110<A<130 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

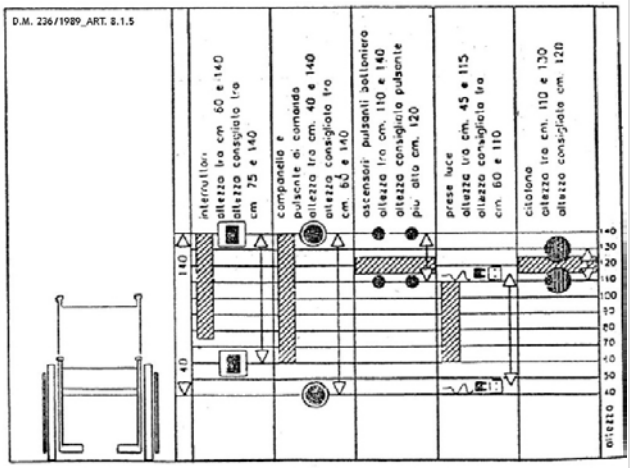

PS1440 (modificato)
Spostamento del citofono

Spostamento del citofono ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.


STIMA DEL COSTO **2.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo via Girardini 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-1390

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

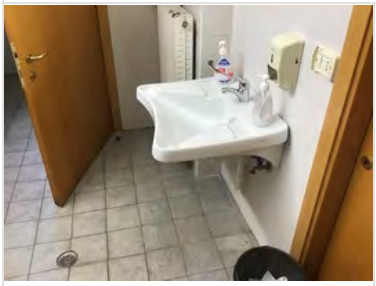




Lavabo-altezza piano	84	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
NOTA AL PIANO INTERRATO: il piano è raggiungibile con l'ascensore, accessibile direttamente dall'esterno (piano terra) con percorso alternativo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

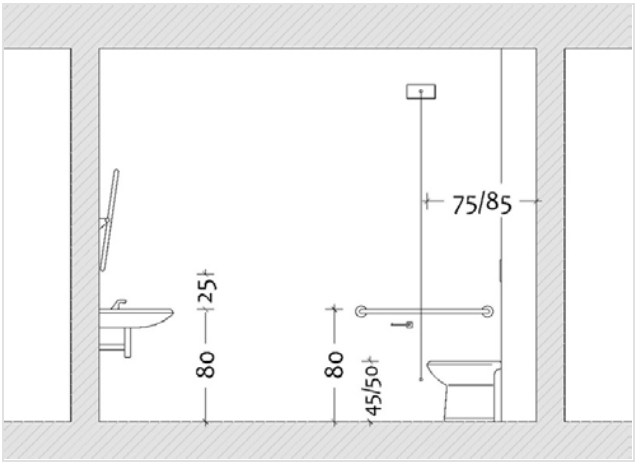

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Girardini 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-1391

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

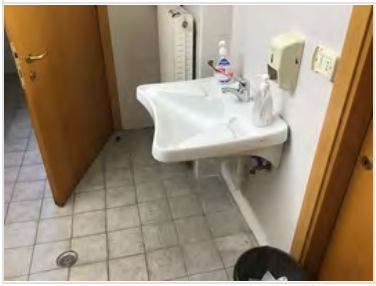




Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

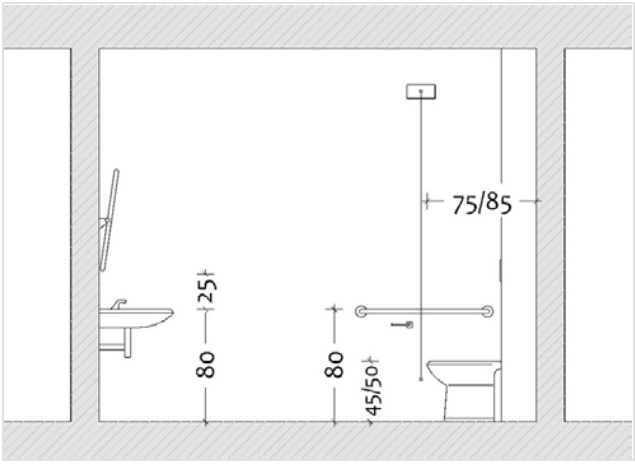

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Girardini 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1392

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

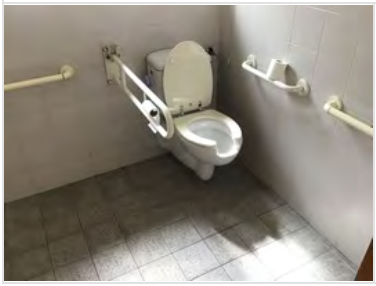




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

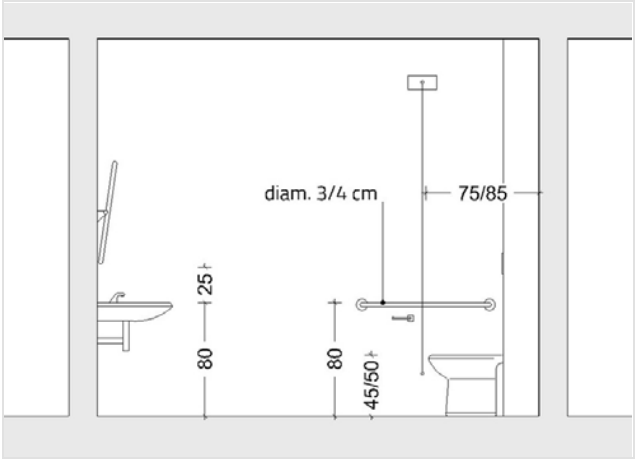

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1393**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0986 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Girardini 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-1396

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA

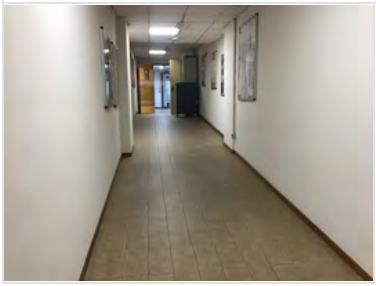




Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 215,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

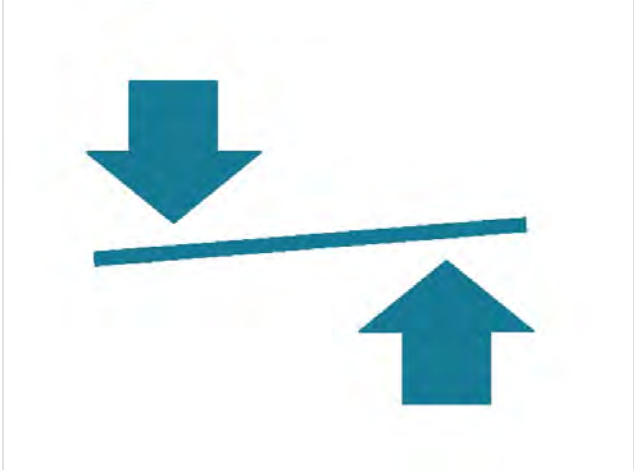

PS1503 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

Si prevede la posa di corrimano computato alla scheda 1397.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Girardini 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1397

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

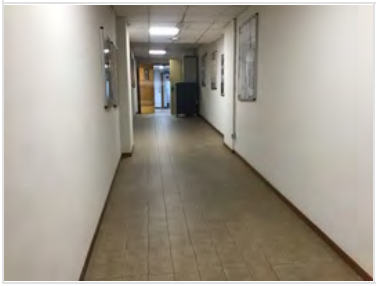




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

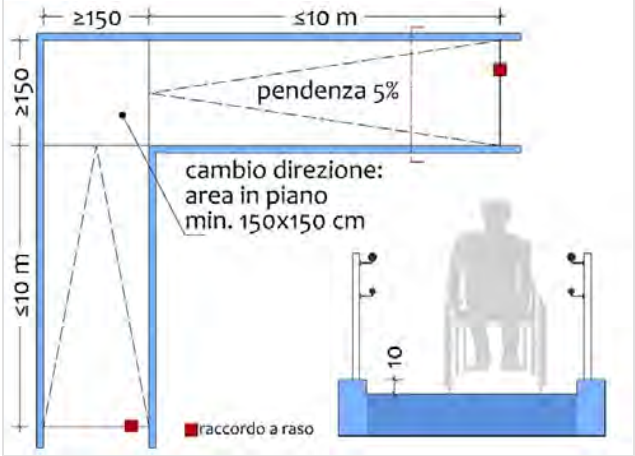

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.


STIMA DEL COSTO **2.090 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1378**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

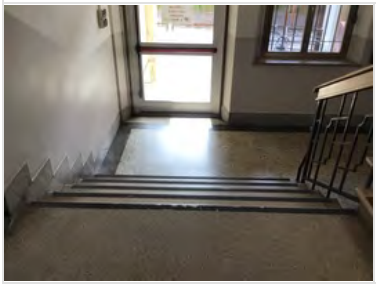

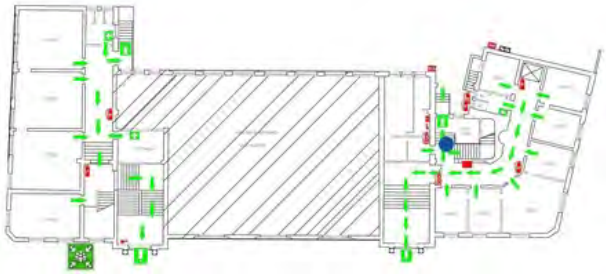


Assenza	Si
Dimensioni	X 215,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

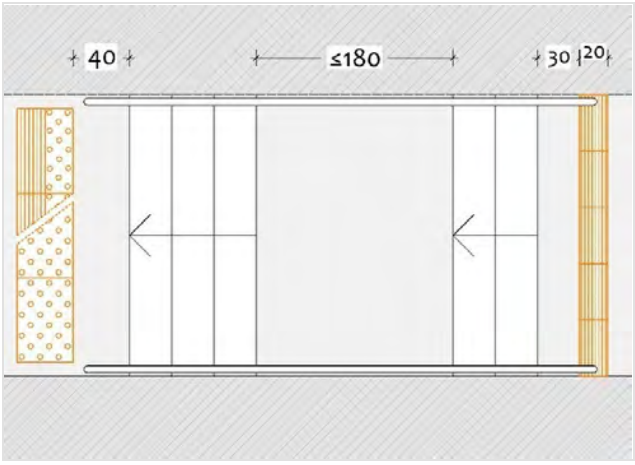

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **340 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1379**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

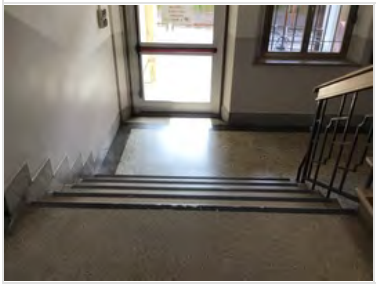

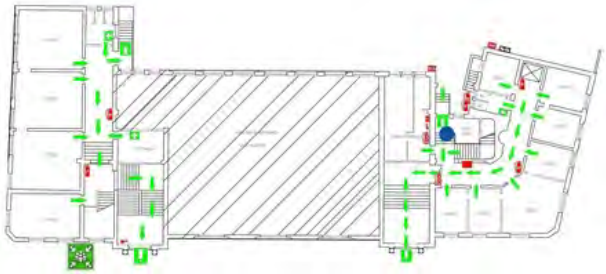


Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

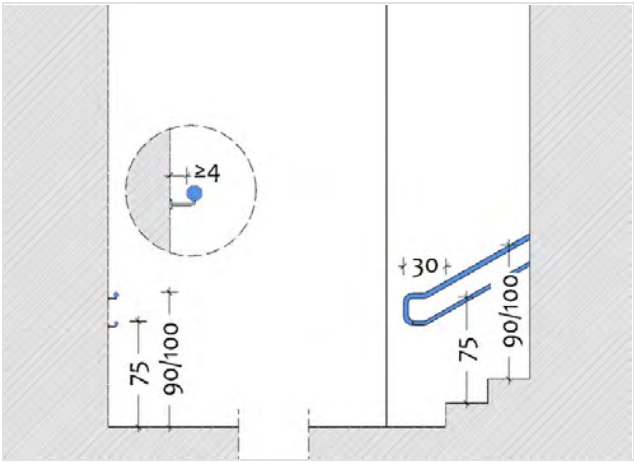

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **142 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1380**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

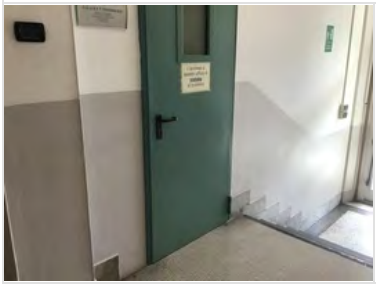

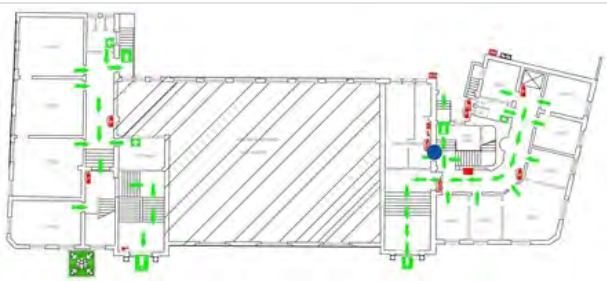


Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

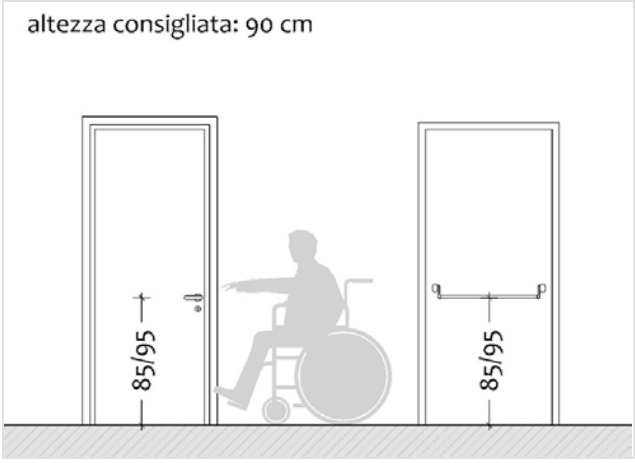

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025


Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1381

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

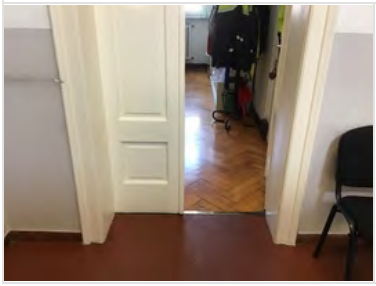

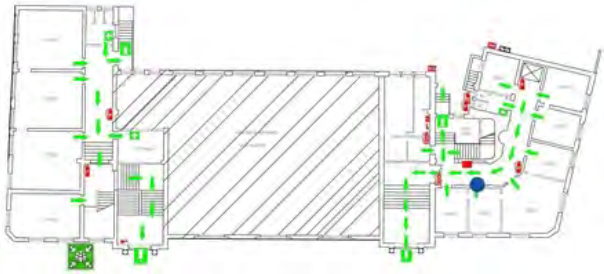


Luce netta	57	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare. 6 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

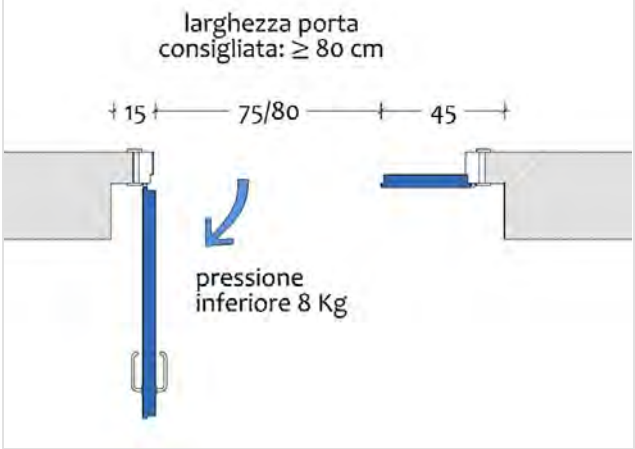

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025


Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1382

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

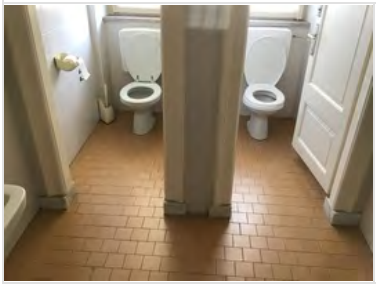

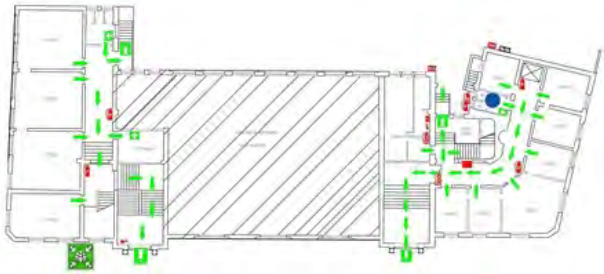


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

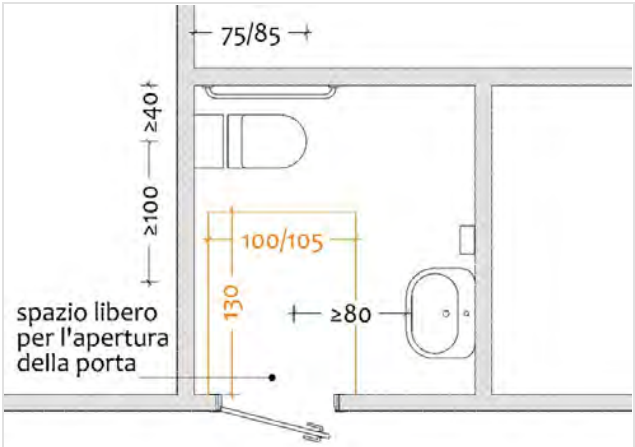

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025


Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1383

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

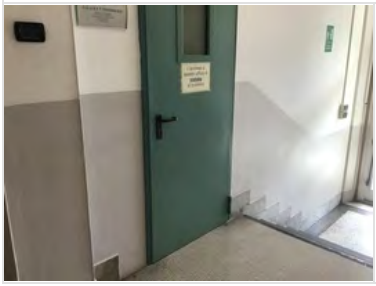

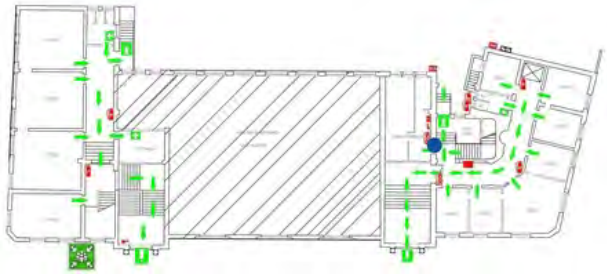

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1384**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



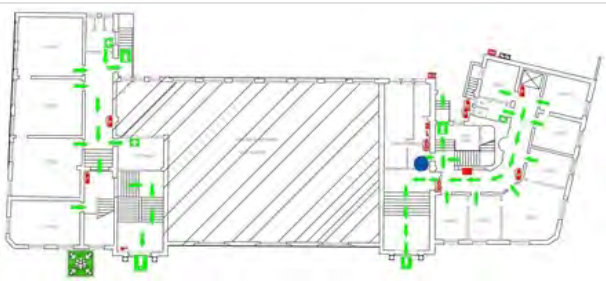


Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	106	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

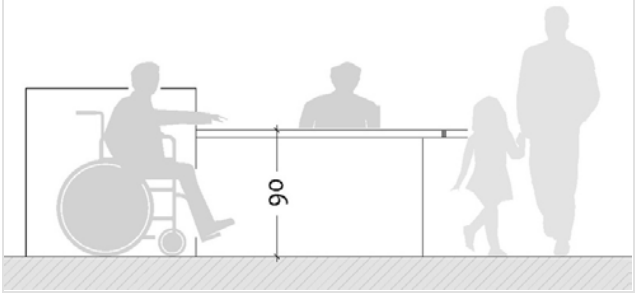

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1385**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



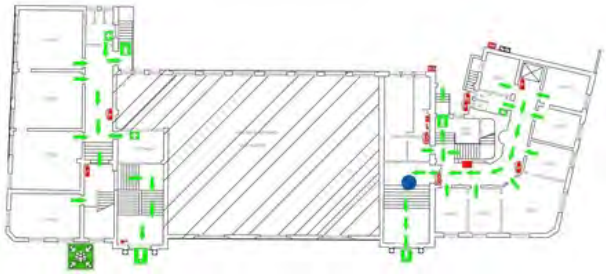


Assenza	Si	
Dimensioni	X 480,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

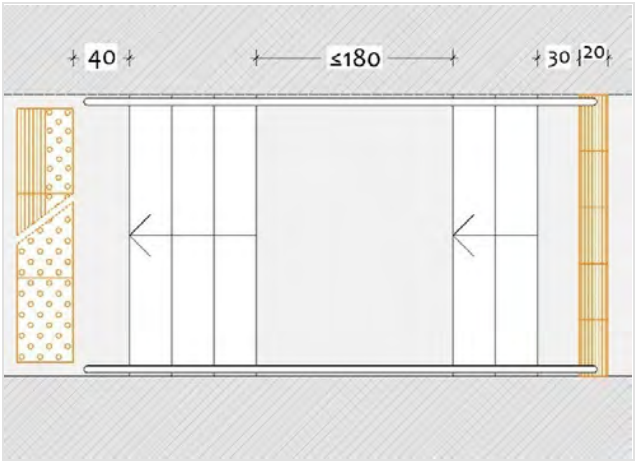

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **800 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1386**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



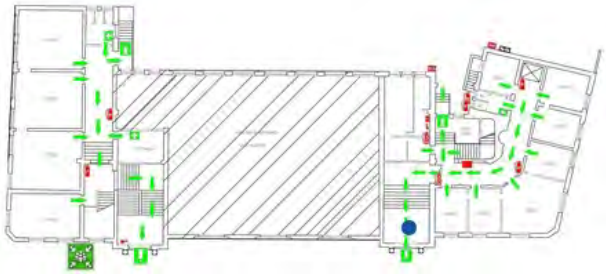


Assenza	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

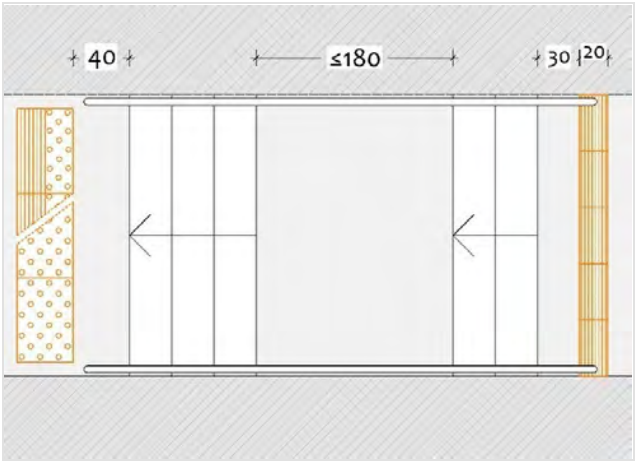

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **416 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1387**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | TERMINALE IMPIANTO

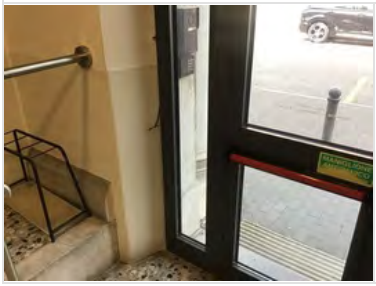

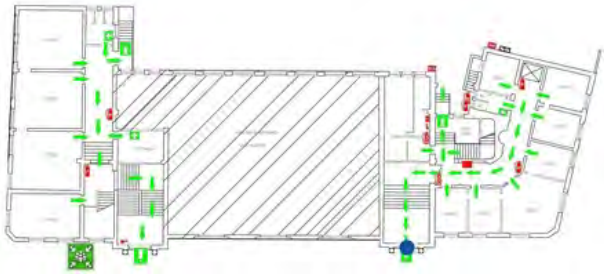


Altezza citofono	147	110<A<130 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

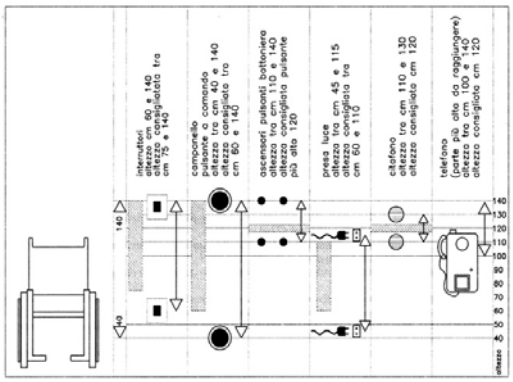

PS0186 (modificato)
Installazione di dispositivo di chiamata

Installazione di dispositivo di chiamata (eventualmente di tipo wireless) per l'attivazione del servizio di assistenza, composto da videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **2.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1388

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



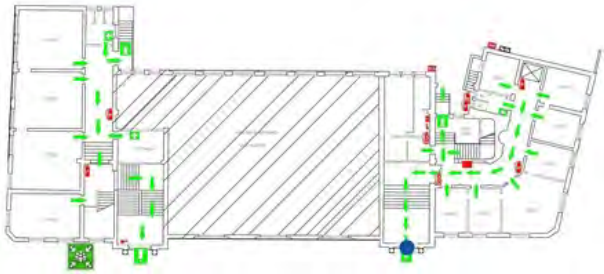

Luce netta	71	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0985 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce passaggio non inferiore a 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **5.812 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1389**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



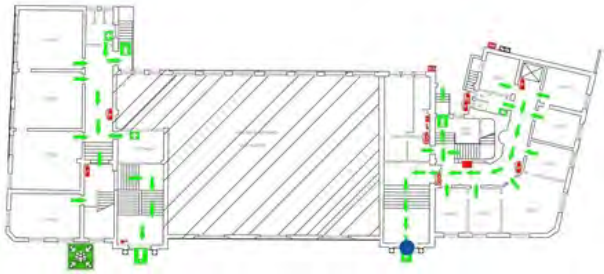


Altezza	**16**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X 220,00 cm**	**Y --**
Materiale	**--**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

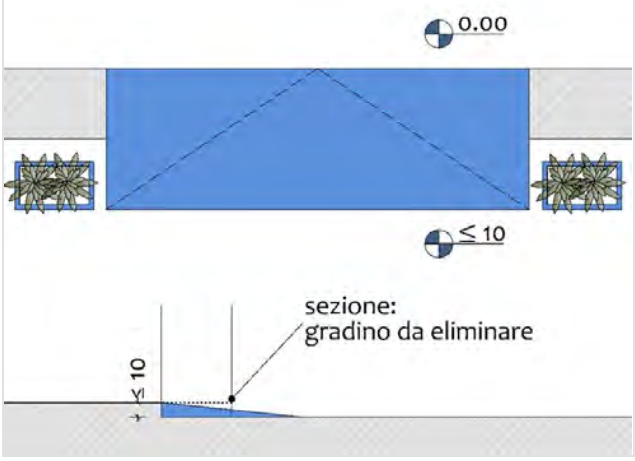

PS1504 (modificato)
Posa di elemento sagomato - imobotte

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.


STIMA DEL COSTO **450 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	via Girardini 22 - Udine (Udine)	1	6861-1394

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

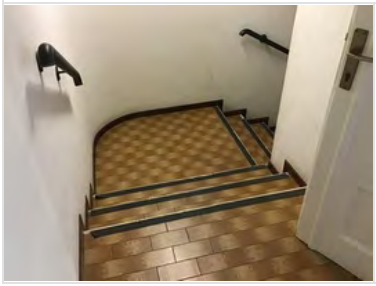

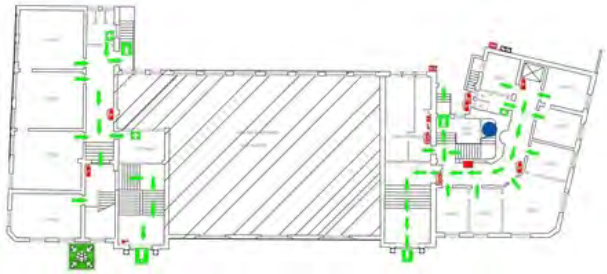


Assenza	Si
Dimensioni	X 140,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

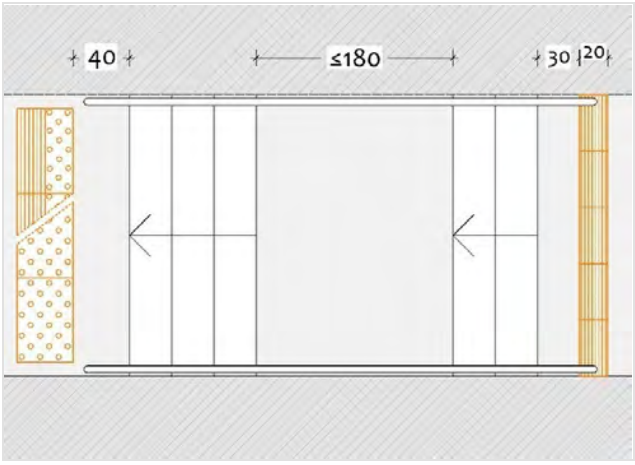

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1395

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO



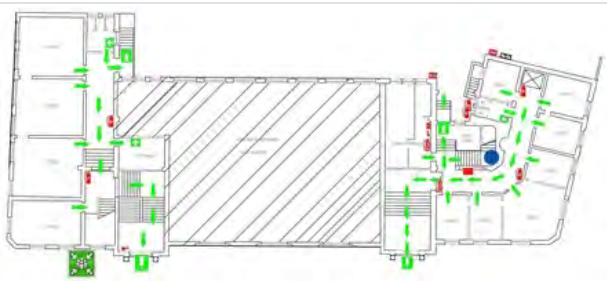


Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 550,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

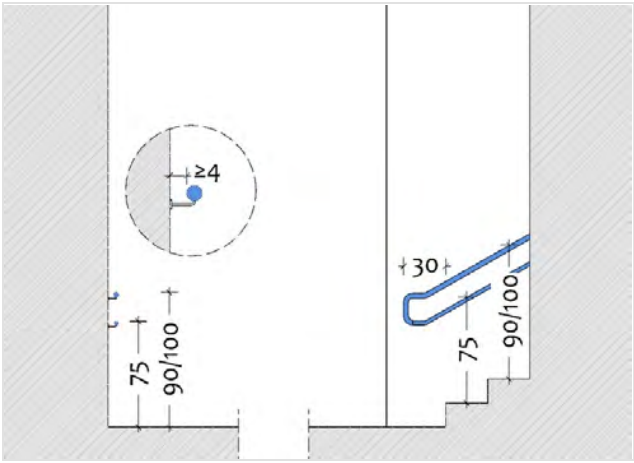

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **522 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1398**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE



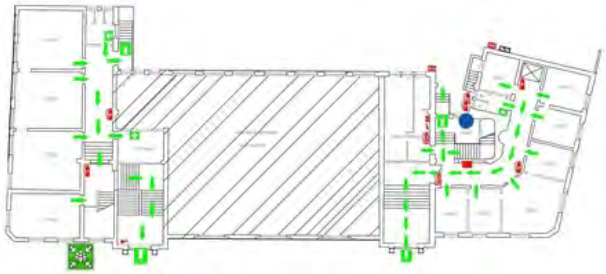

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 90 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto. L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0482**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO | **DISLIVELLO**



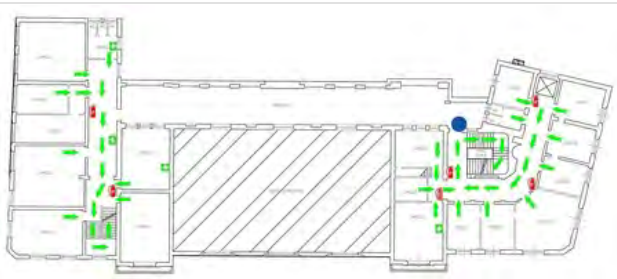


Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

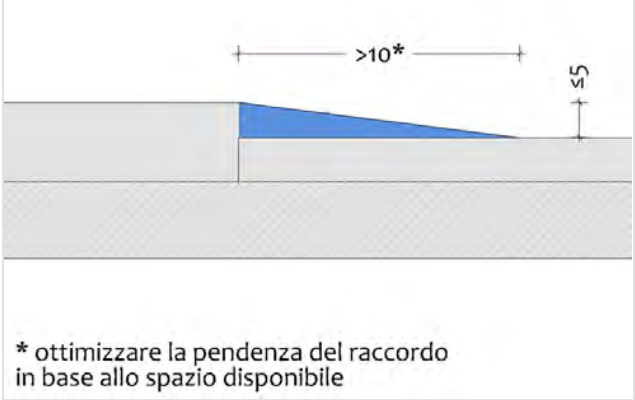

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0484

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



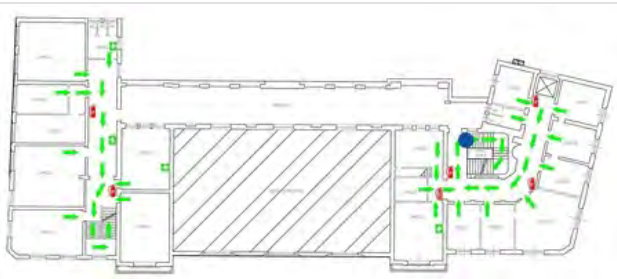


Assenza	Si
Dimensioni	X 160,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

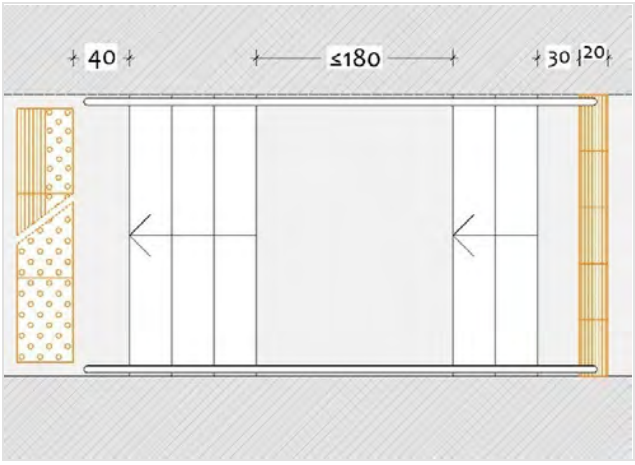

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0486

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO



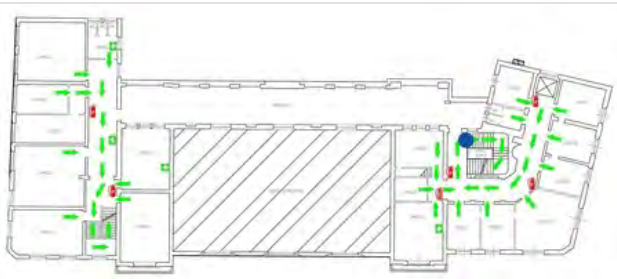


Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 1050,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

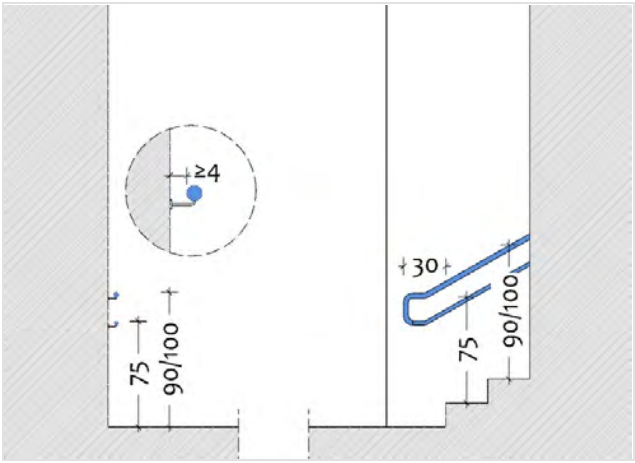

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **997 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Girardini 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0489**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO



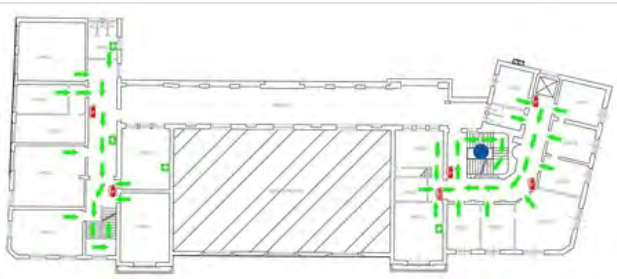


Attraversabile da sfera 10 cm	Si	
Dimensioni	X 1800,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

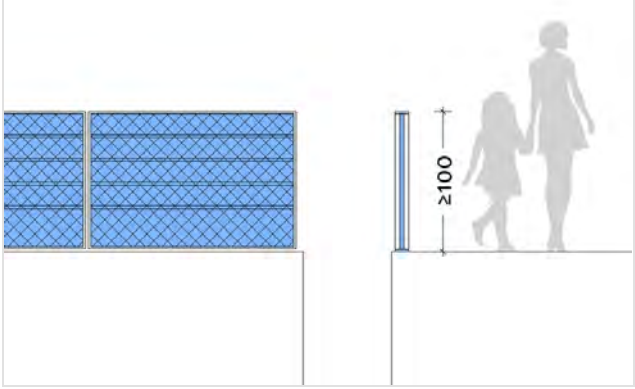

PS0340 (modificato)
Modifica al parapetto - applicazione tela metallica

Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di tela metallica a maglia semplice, zincata e verniciata in colore scuro con spazi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, ancorata al parapetto in modo reversibile.

STIMA DEL COSTO **1.350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025


Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0492

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

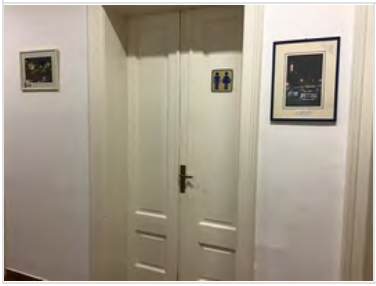

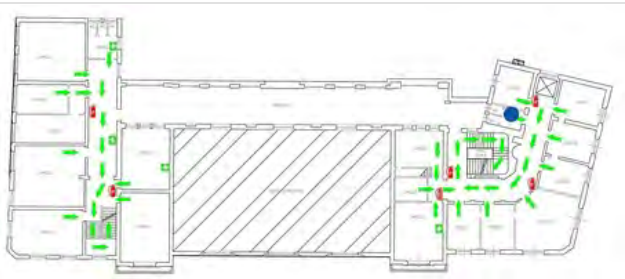


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi igienici privo di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

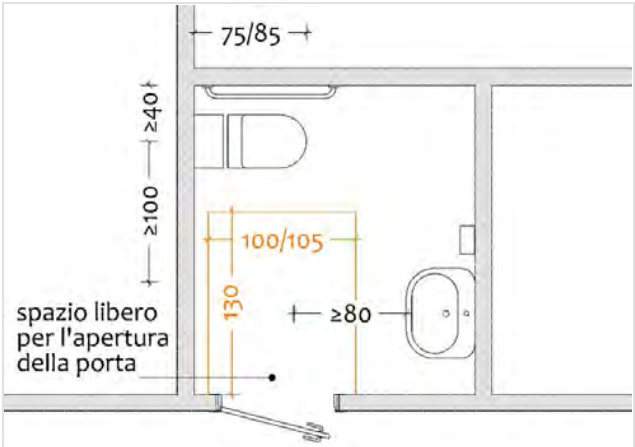

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **15.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0494**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

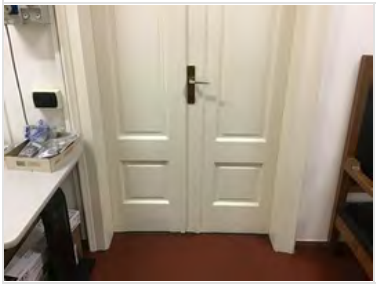

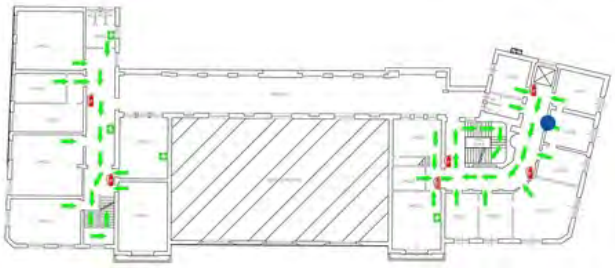


Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte del piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

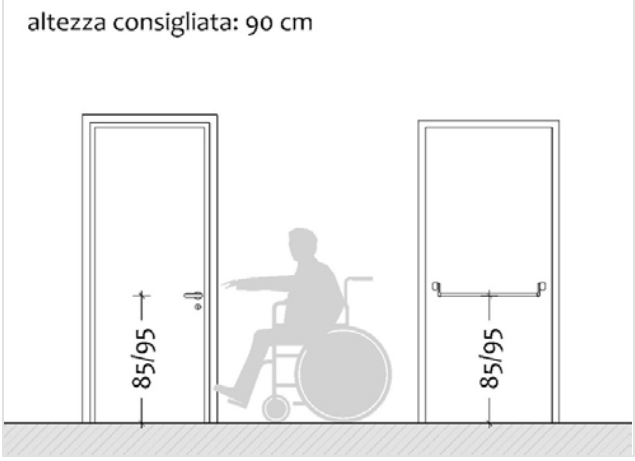

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025


Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0497

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

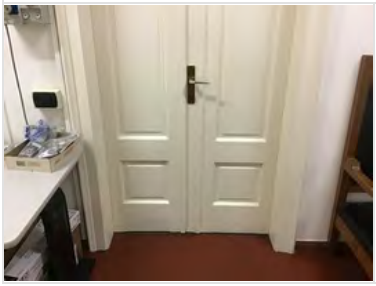

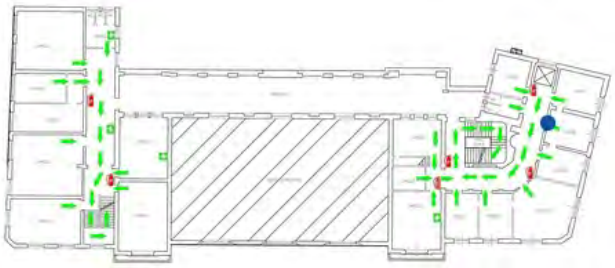


Luce netta	56	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

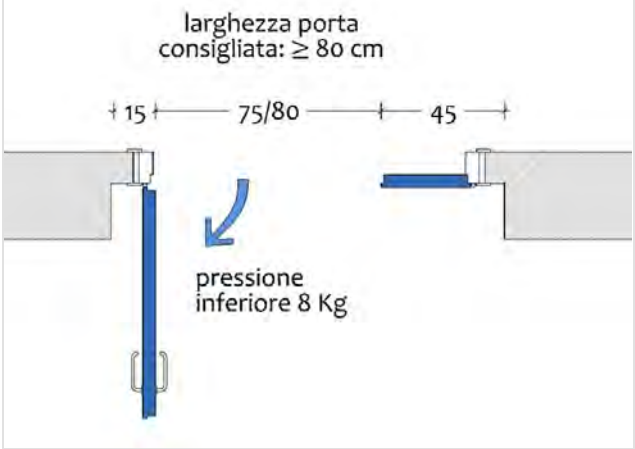

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0498**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

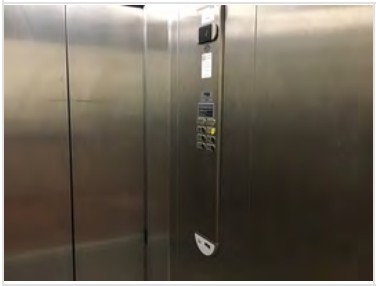

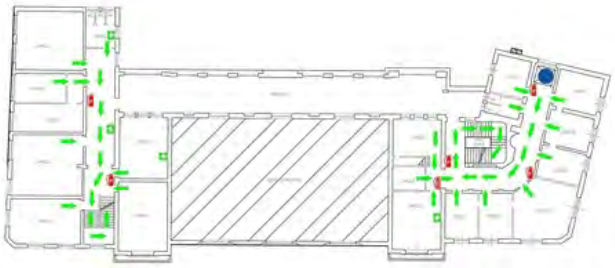

Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.


STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0500**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

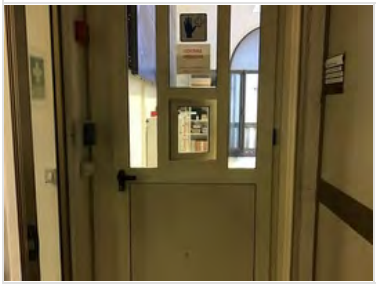




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

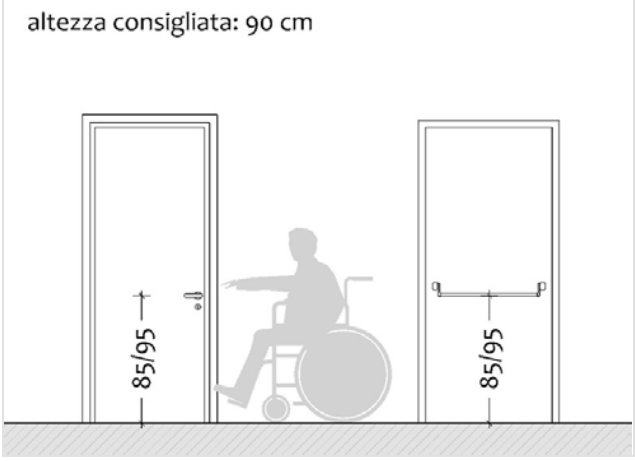

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 08_COMANDO POLIZIA LOCALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0503

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO



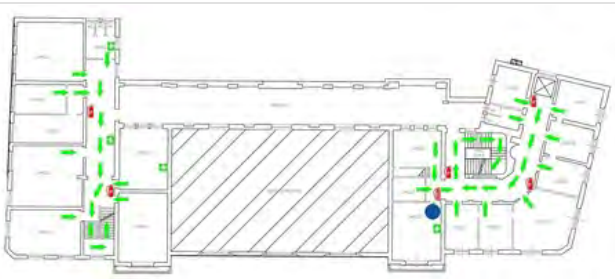


Altezza	17	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

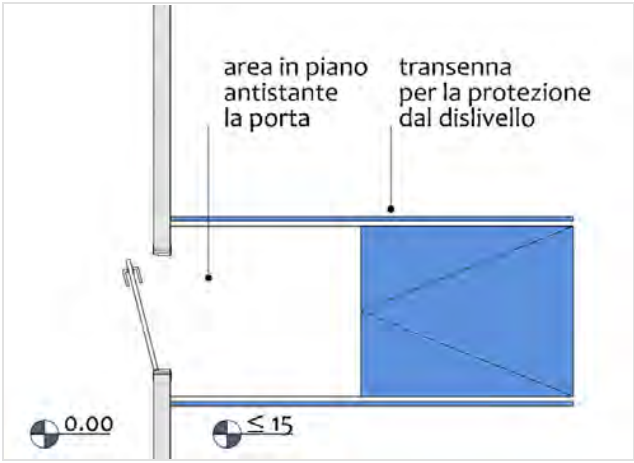

PS1349 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

STIMA DEL COSTO **2.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1400**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 240,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
La pianta non corrisponde allo stato dei luoghi (riportati invece al piano seminterrato).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

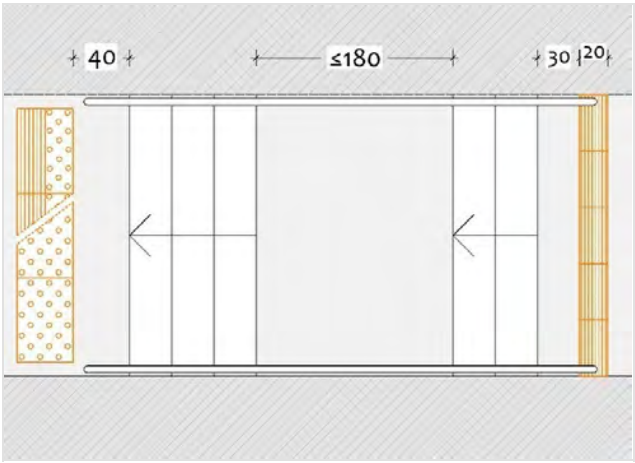

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **384 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1401**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 550,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
La pianta non corrisponde allo stato dei luoghi (riportati invece al piano seminterrato).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

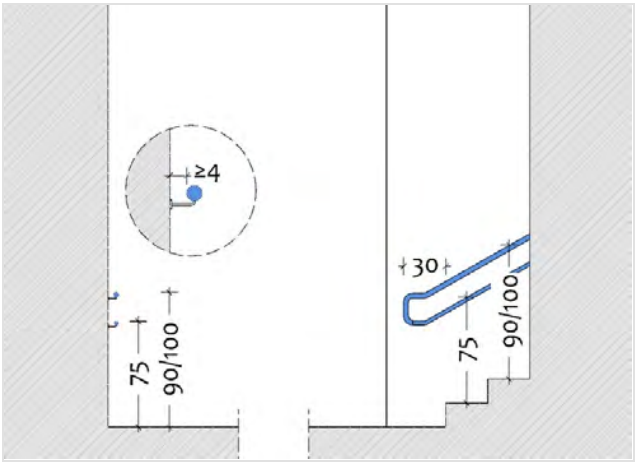

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo


STIMA DEL COSTO **522 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1402**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

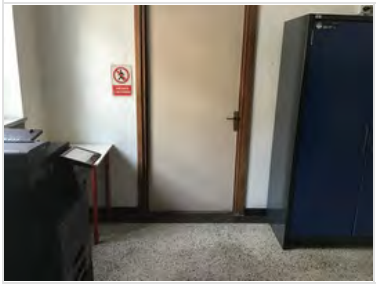




Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La pianta non corrisponde allo stato dei luoghi (riportati invece al piano seminterrato).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

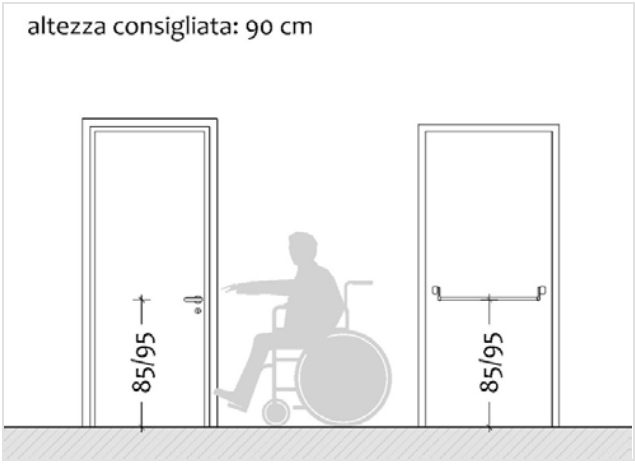

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	via Girardini 22 - Udine (Udine)	1	6861-1403

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



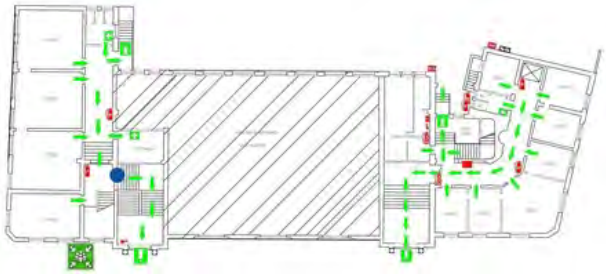


Assenza	Si
Dimensioni	X 200,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

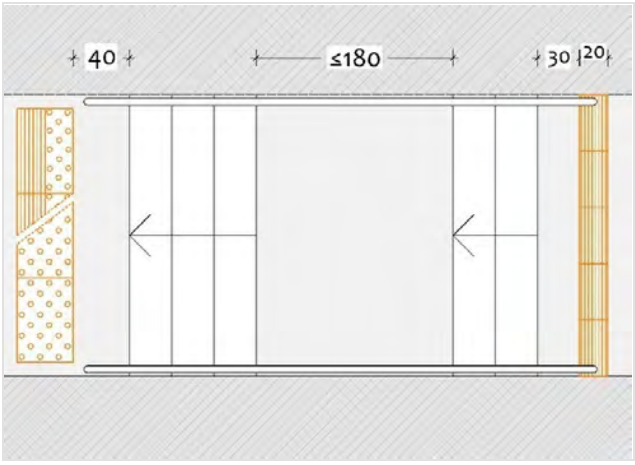

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **320 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1404**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

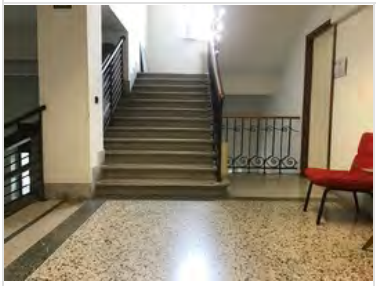

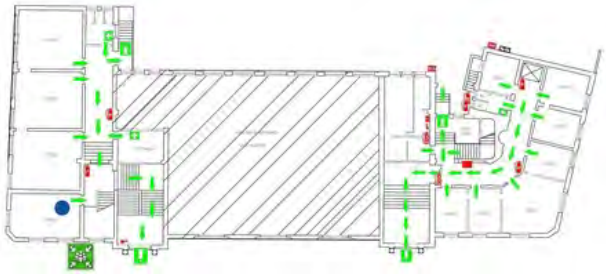

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gli altri locali dell'ala sono raggiungibili dall'ingresso secondario con servoscala.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	via Girardini 22 - Udine (Udine)	1	6861-1405

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



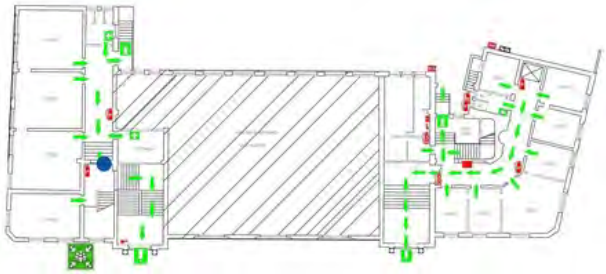


Assenza	Si
Dimensioni	X 200,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

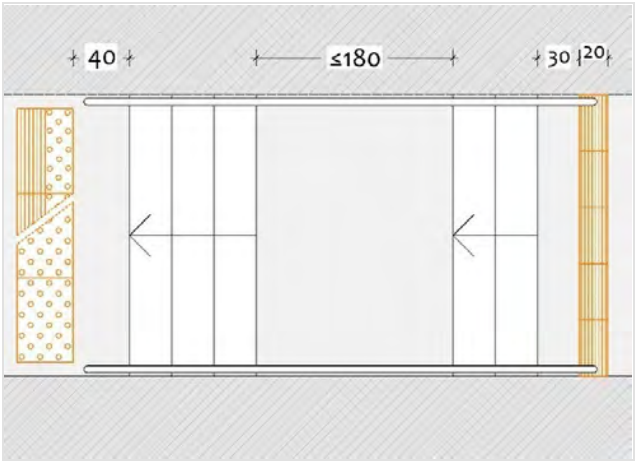

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **320 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1406

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO



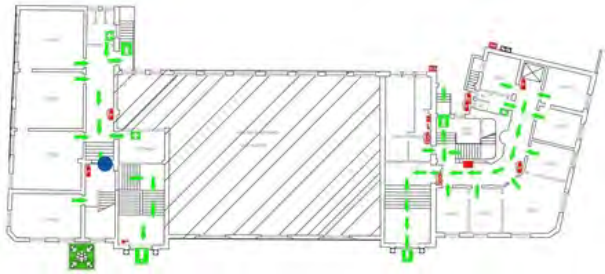


Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

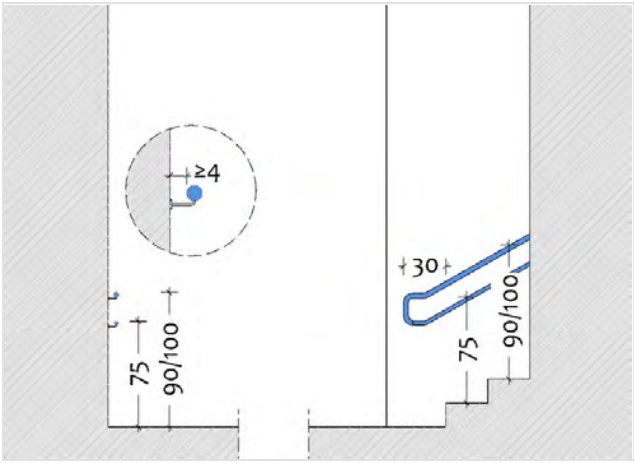

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **570 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1407**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO



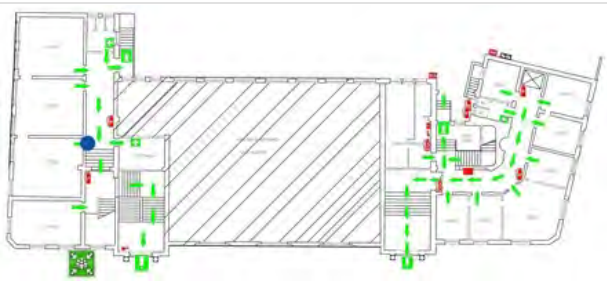


Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
3 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

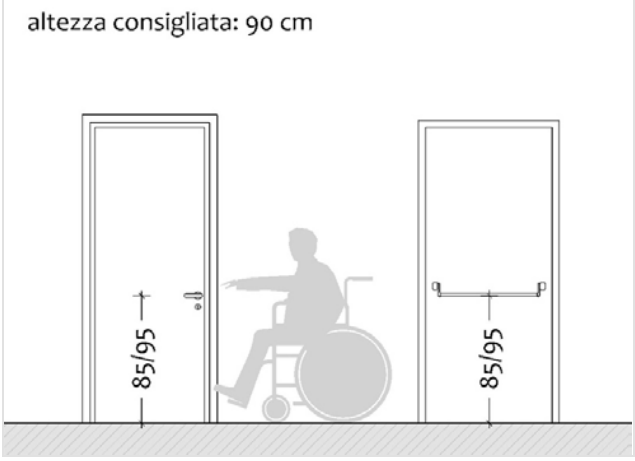

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1408**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



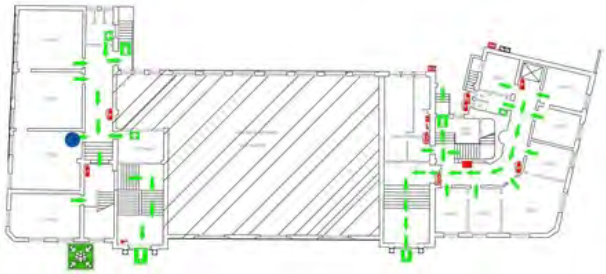


Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	113	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

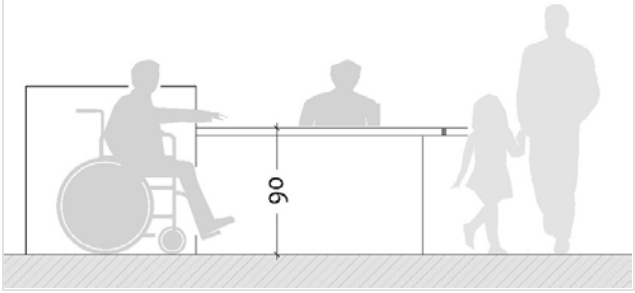

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1409**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



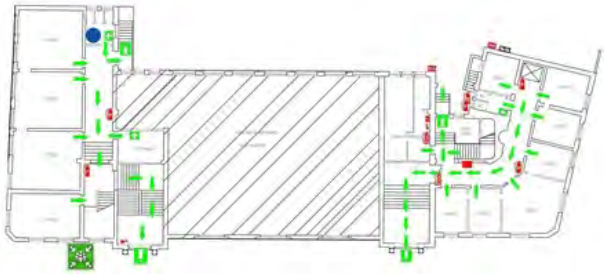


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

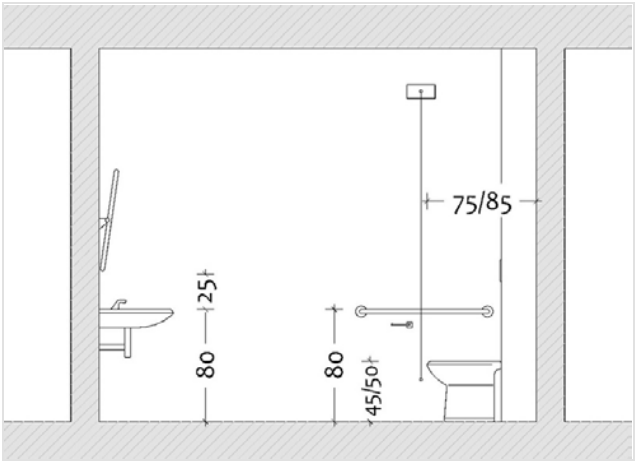

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1410**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



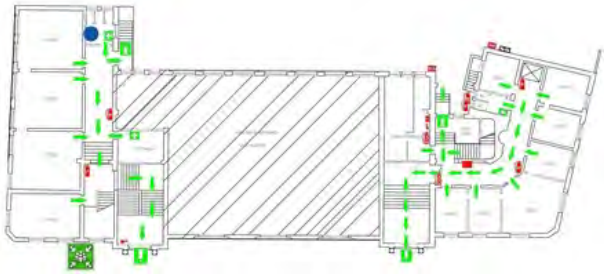


Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

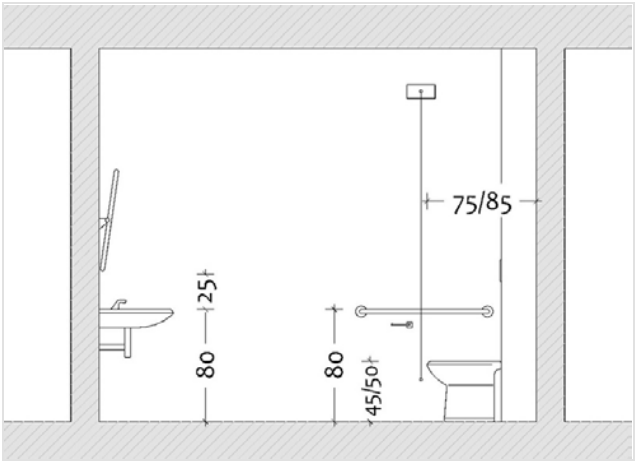

PS0446 (modificato)
Spostamento del maniglione

Spostamento del maniglione in posizione affiancata alla tazza wc per permetterne l'utilizzo e/o con il bordo superiore ad altezza di 80 cm

Maniglione a parete

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo via Girardini 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-1411

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO



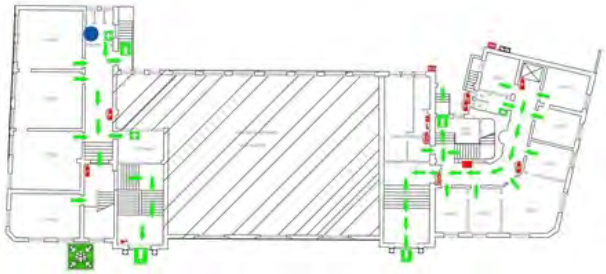


Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

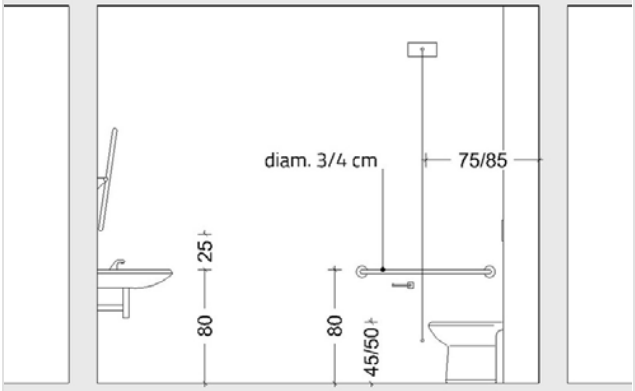

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo via Girardini 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda **6861-1412**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



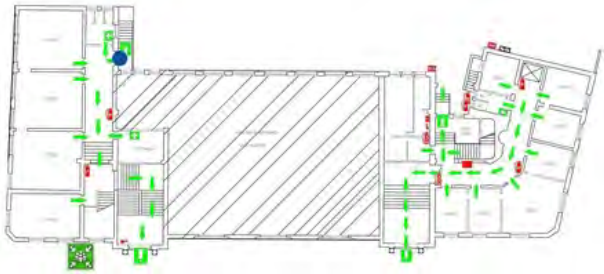


Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1420	LIV. 1	**Assenza Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato **40000 €**
6861-1414	LIV. 1	**Spazio di manovra - Larghezza Filtro all'accesso** via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

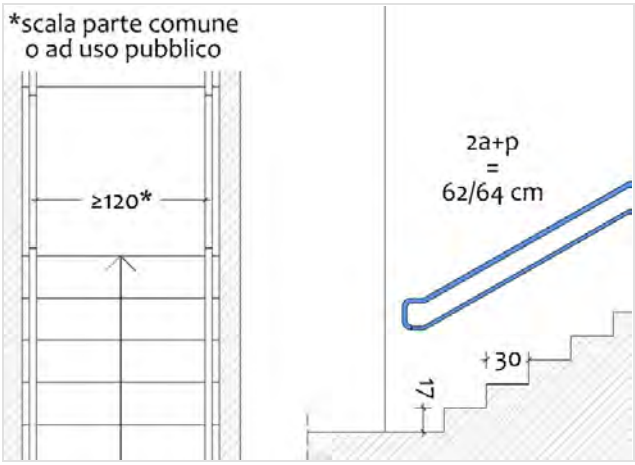

PS1360 (modificato)
Demolizione della scala e sua ricostruzione

Demolizione della scala e sua ricostruzione con larghezza non inferiore a 120 cm al netto del corrimano, rapporto alzata/pedata pari a 2a+p=62/64 cm e dimensioni costanti di alzate e pedate, con pavimentazione in pietra antisdrucciolo a contrasto cromatico tra alzata e pedata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Pianerottolo antistante la porta di uscita con dimensioni tali da permettere l'apertura della porta nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, pianerottolo intermedio min 120x150 cm almeno ogni 10 gradini e pianantistante la porta.

Il pianerottolo deve anche fungere da piano di arrivo per l'ascensore previsto alla scheda 1414 ed essere a raso rispetto alla pavimentazione interna.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1420

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1413**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



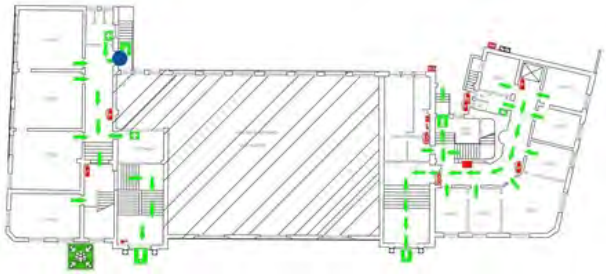

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1414**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



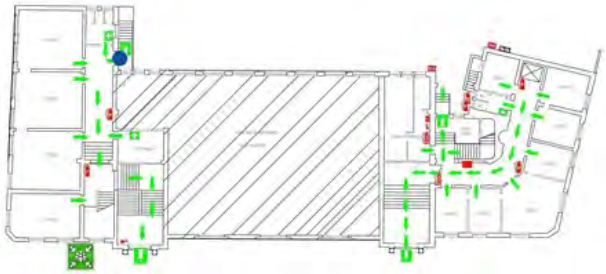

Spazio di manovra - Larghezza	30	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1420	LIV. 1	**Assenza Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato **40000 €**
6861-1412	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Girardini 22 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Demolizione della scala e sua ricostruzione

Demolizione della scala e sua ricostruzione con larghezza non inferiore a 120 cm al netto del corrimano, rapporto alzata/pedata pari a 2a+p=62/64 cm e dimensioni costanti di alzate e pedate, con pavimentazione in pietra antisdrucciolo a contrasto cromatico tra alzata e pedata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Pianerottolo antistante la porta di uscita con dimensioni tali da permettere l'apertura della porta nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, pianerottolo intermedio min 120x150 cm almeno ogni 10 gradini e pianantistante la porta.

Il pianerottolo deve anche fungere da piano di arrivo per l'ascensore previsto alla scheda 1414 ed essere a raso rispetto alla pavimentazione interna.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1420
0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1415

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | TERMINALE IMPIANTO



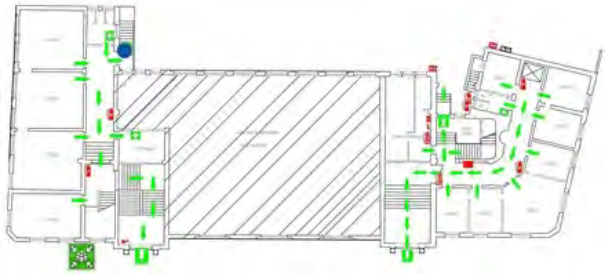


Altezza citofono	147	110<A<130 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

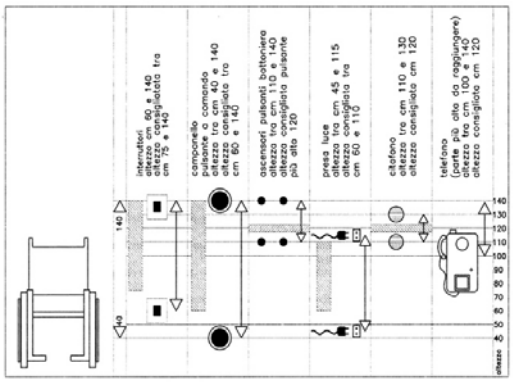

PS0186 (modificato)
Installazione di dispositivo di chiamata

Installazione di dispositivo di chiamata (eventualmente di tipo wireless) per l'attivazione del servizio di assistenza, composto da videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **2.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **09 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025


Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1416

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO

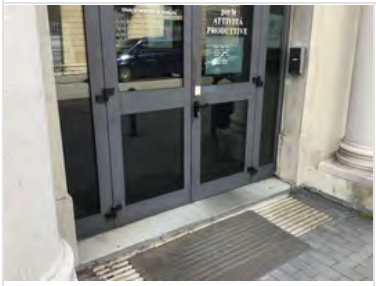




Altezza	6	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 220,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La pianta non corrisponde allo stato dei luoghi (riportati invece al piano seminterrato).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

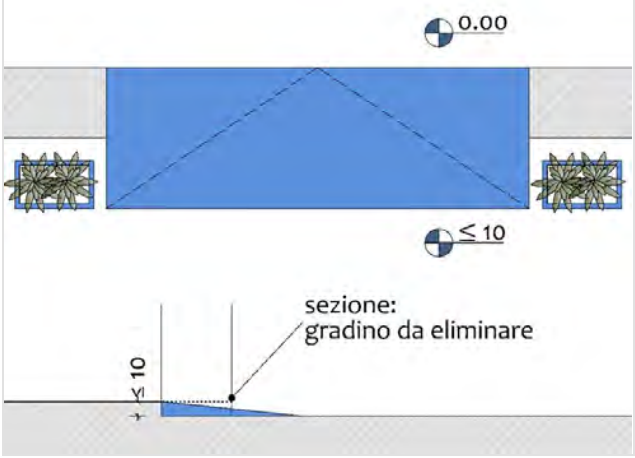

PS1504 (modificato)
Posa di elemento sagomato - imobotte

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1417**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

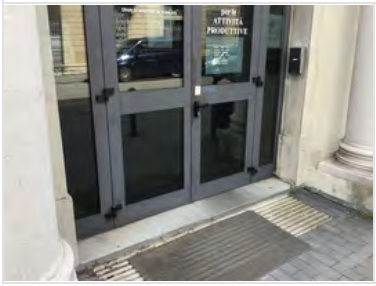



Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La pianta non corrisponde allo stato dei luoghi (riportati invece al piano seminterrato).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0985 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce passaggio non inferiore a 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **5.812 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1418**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

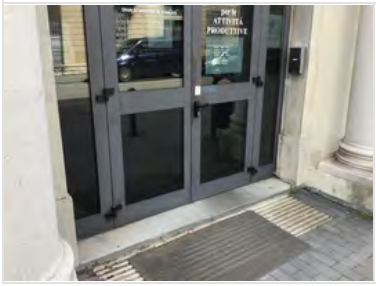



Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La pianta non corrisponde allo stato dei luoghi (riportati invece al piano seminterrato).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **09 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1419**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**



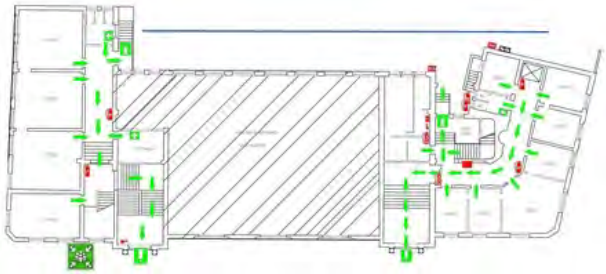


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

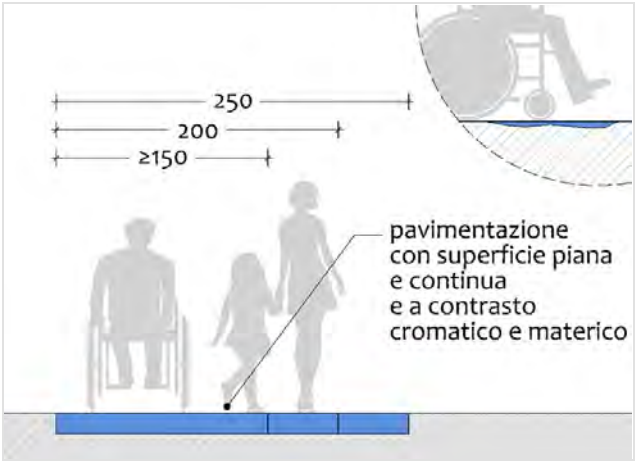

PS1361 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO **7.350 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano rialzato

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **10 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	via Girardini 22 - Udine (Udine)	1	6861-1420

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA



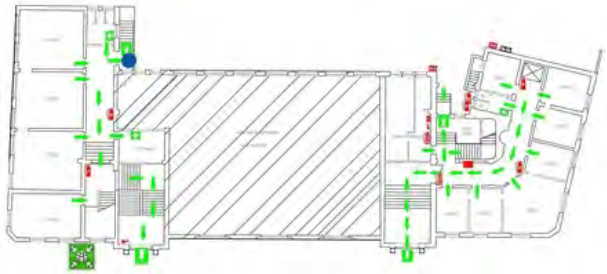

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-1412	1	**Altezza Dislivello** via Girardini 22 - Udine (Udine)	--
6861-1414	1	**Spazio di manovra - Larghezza Filtro all'accesso** via Girardini 22 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1338 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1412, 1414

40.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0464

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE



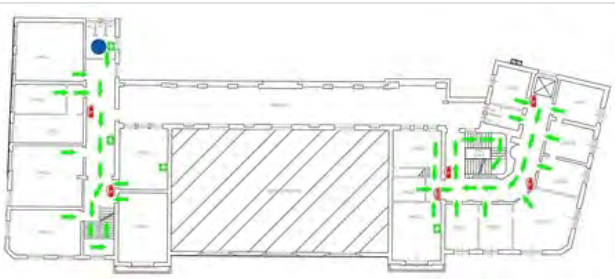

Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio igienico utilizzato in modo improprio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0137 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono l'uso del servizio igienico.

STIMA DEL COSTO **35 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025


Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0466

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

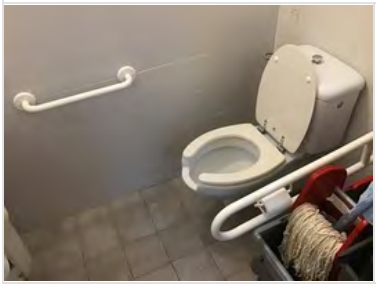

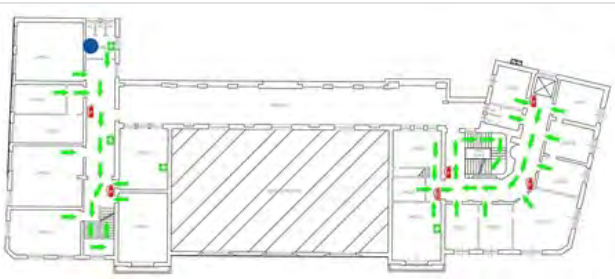


Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

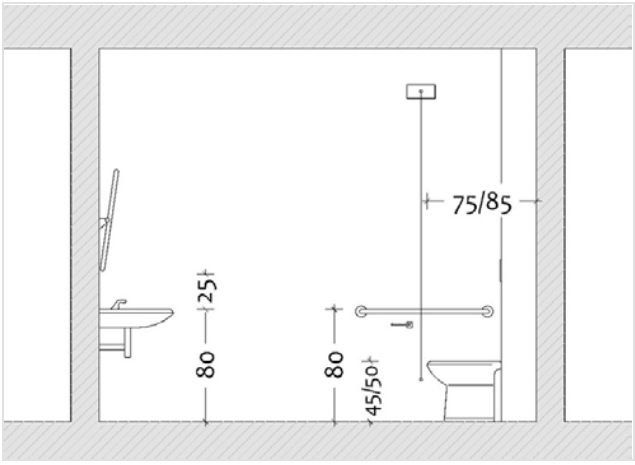

PS0446 (modificato)
Spostamento del maniglione

Spostamento del maniglione in posizione affiancata alla tazza wc per permetterne l'utilizzo e/o con il bordo superiore ad altezza di 80 cm

Maniglione a parete

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025


Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0468

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

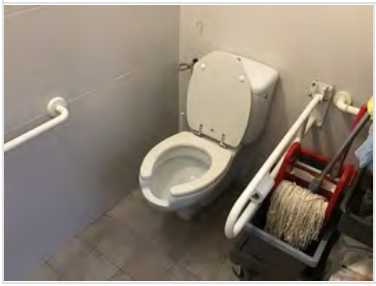

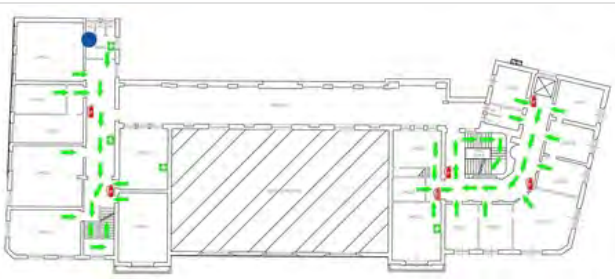


Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

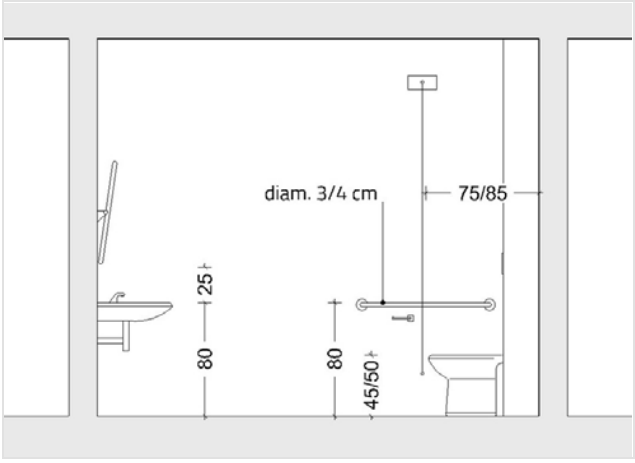

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0469**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO



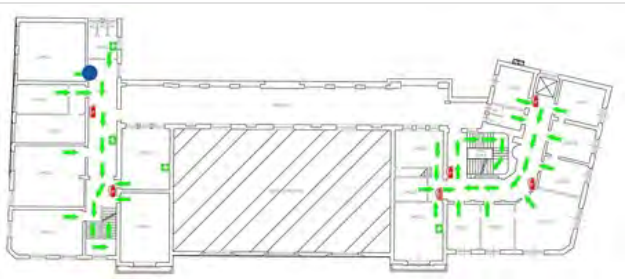


Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte del piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

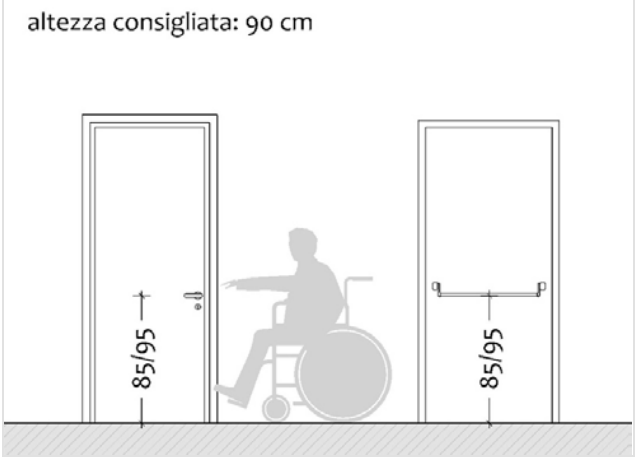

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0475

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



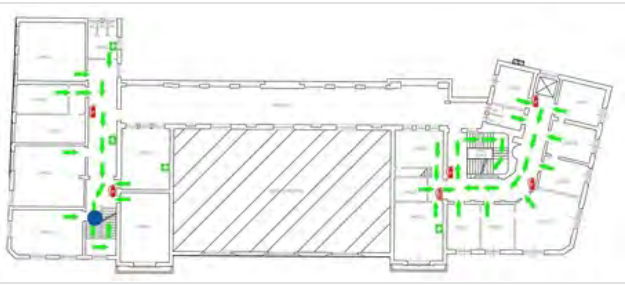


Assenza	Si
Dimensioni	X 155,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

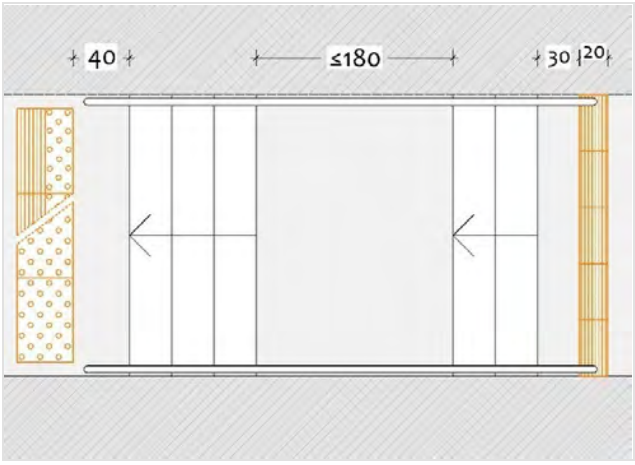

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **23 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025

Indirizzo
via Girardini 22 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0476

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO



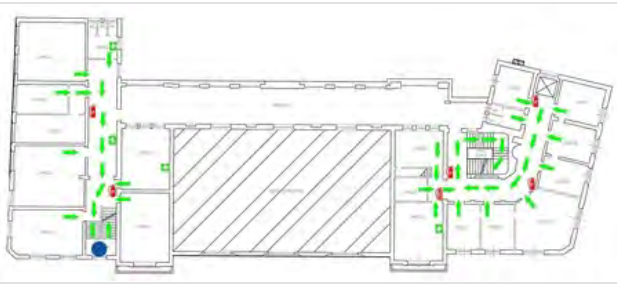


Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 800,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

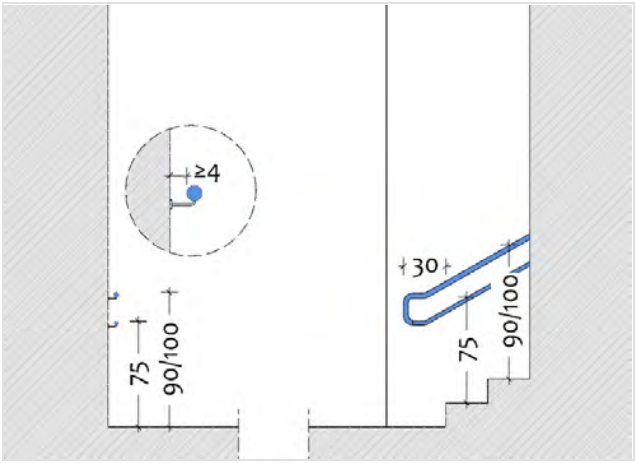

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **760 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 09_SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUAP > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **23 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 09 Aprile 2025	Indirizzo **via Girardini 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0479**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA INFORMATIVA

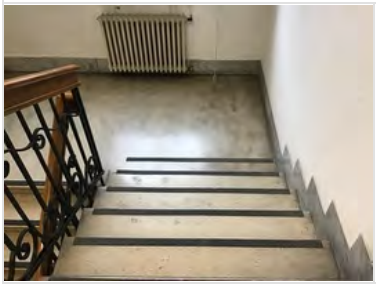

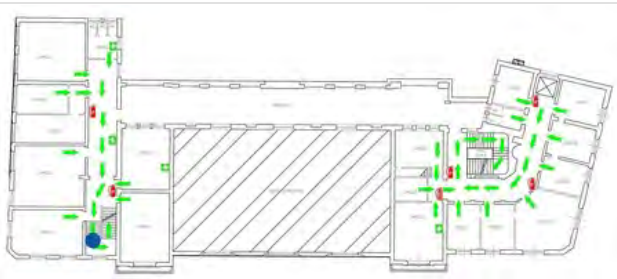

Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rimozione di marca gradino

Rimozione del marca gradino che provoca una percezione non corretta della scansione delle alzate della scala.

Marcagradino sul pianerottolo


STIMA DEL COSTO **10 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-0188

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

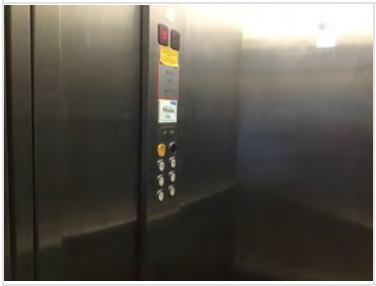



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Videocamera di emergenza	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.

STIMA DEL COSTO **2.200 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0192

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | RAMPA BREVE DI RACCORDO



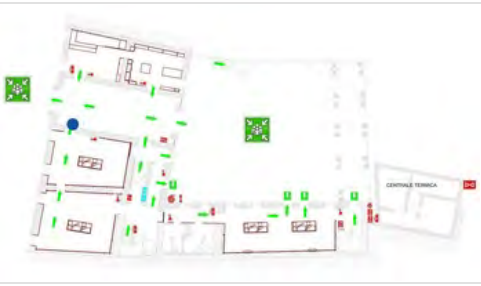


Pendenza longitudinale	16	≤ 15%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 20 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0196	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

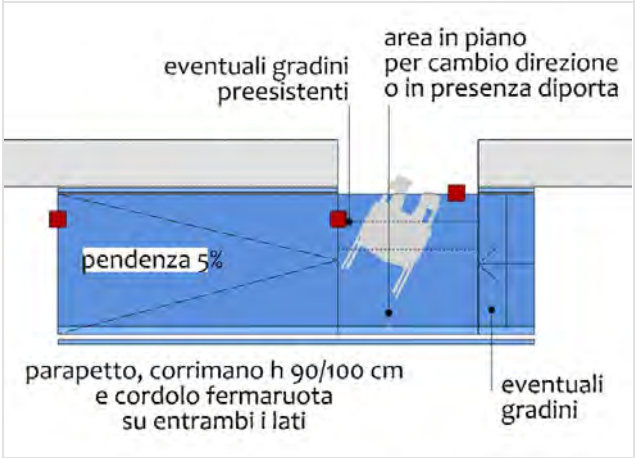

PS1505 (modificato)
Posa di rampa removibile in acciaio

Posa di rampa in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di volta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

STIMA DEL COSTO
Comprende 196

5.000 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0196

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



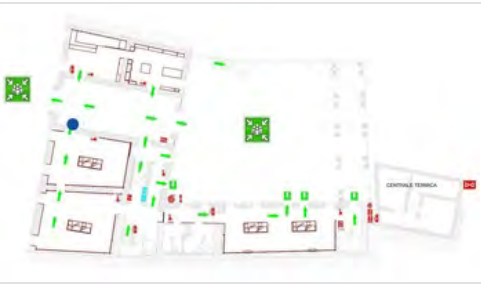


Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
pendenza 16%

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0192	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	Costo stimato 5000 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

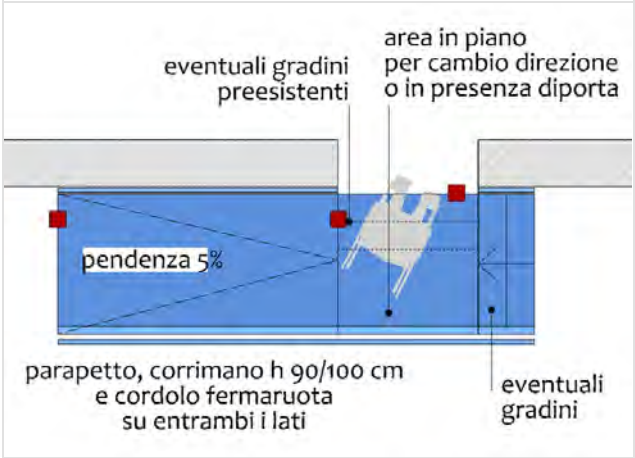

PS1506 (modificato)
Posa di rampa removibile in acciaio

Posa di rampa in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

STIMA DEL COSTO
Computata in 192

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-0198

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



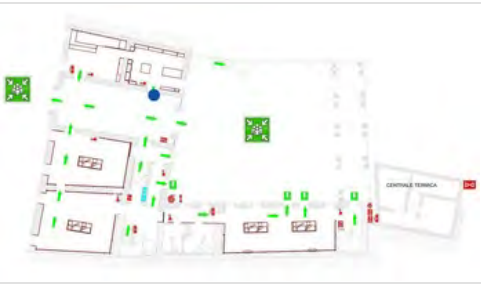


Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pendenza 13%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

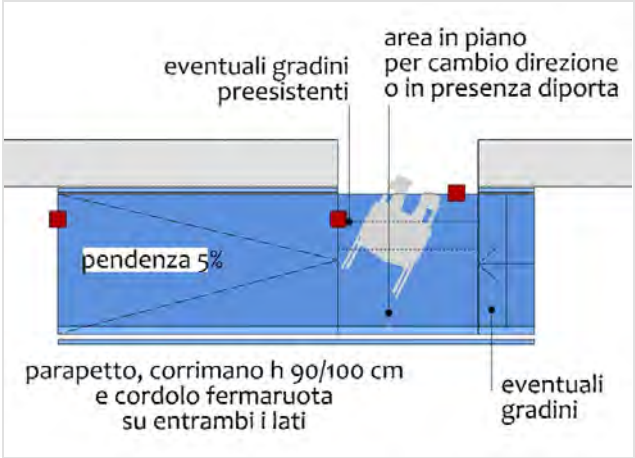

PS1506 (modificato)
Posa di rampa removibile in acciaio

Posa di rampa in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

STIMA DEL COSTO **5.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0199

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO



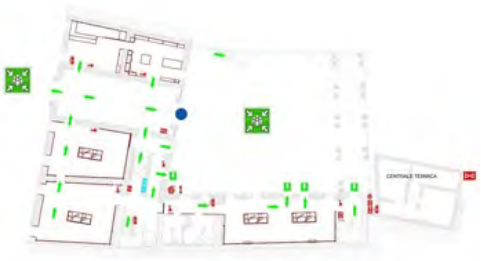


Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 235,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

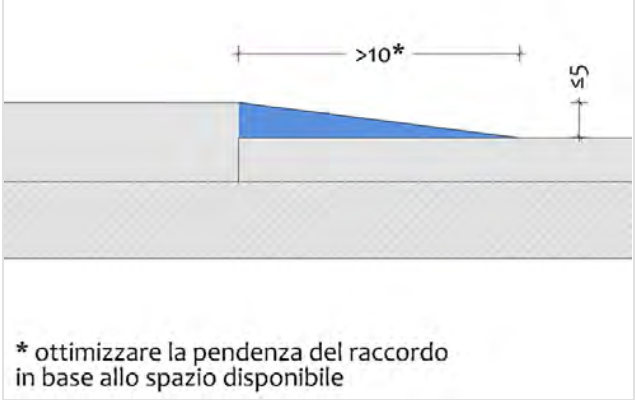

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello, cordolo fermaruota h 10 cm.

STIMA DEL COSTO **350 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0202

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | PAVIMENTAZIONE



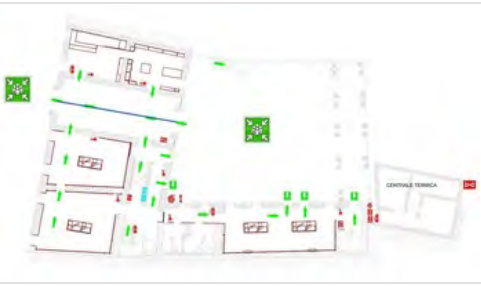


Giunture	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 12500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

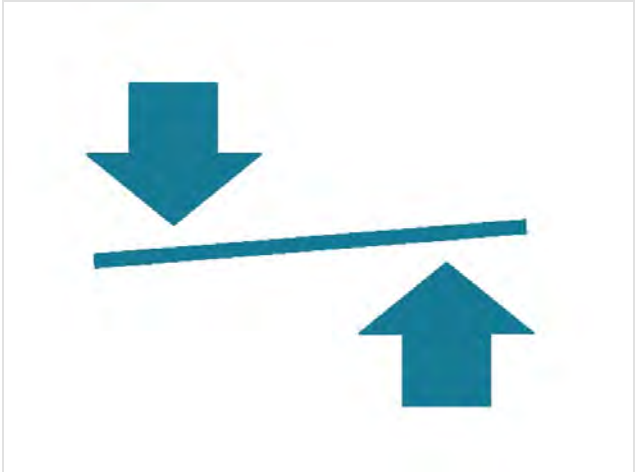

PS1444
Mantenimento stato di fatto

Considerando il valore storico ed architettonico dell'edificio e che la presenza della criticità non pregiudica la percorribilità della pavimentazione pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non prescrivere nel PEBA l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0204**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO



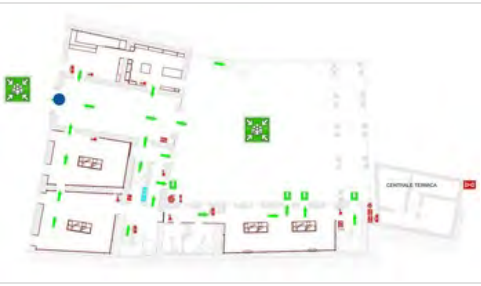


Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 235,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

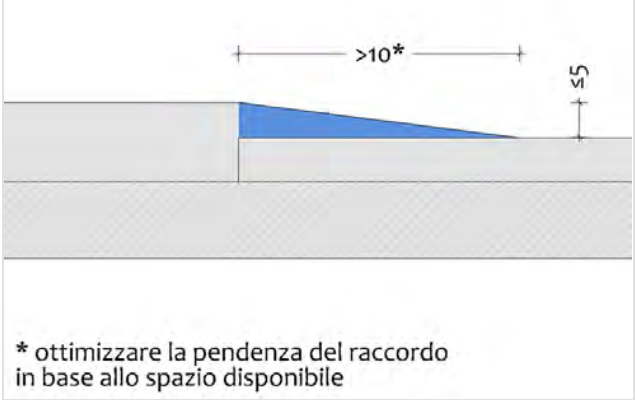

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello, cordolo fermaruota h 10 cm.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **03 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1300**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

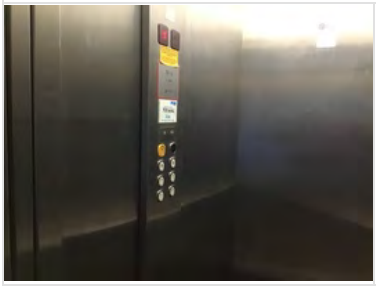



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Segnalazione acustica di arrivo al piano.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0168

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

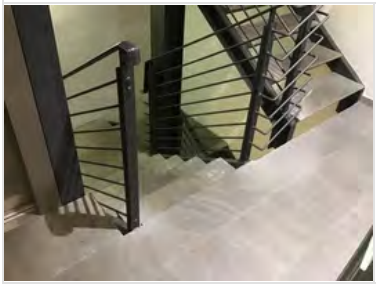




Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

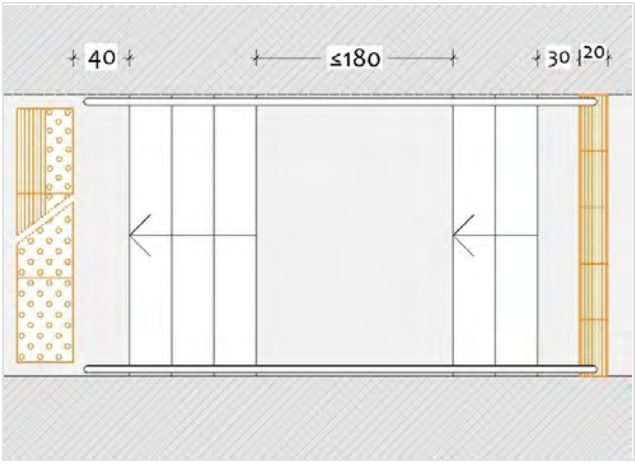

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0171

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA





Larghezza	90	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1448
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto l'intervento edilizio di rifacimento della scala nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, identificare e segnalare un percorso verticale alternativo.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0173**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
18 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

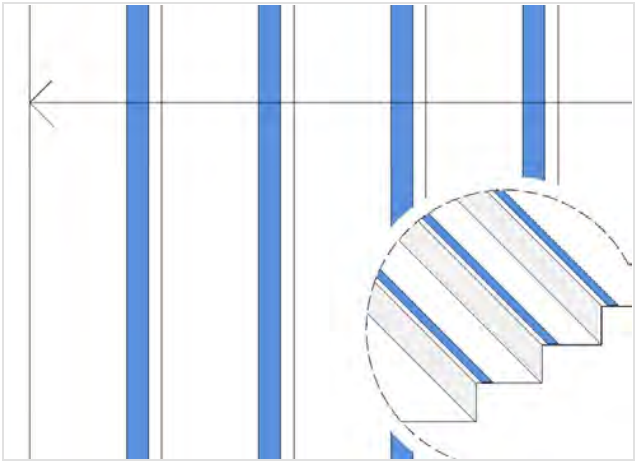

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **180 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0175**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

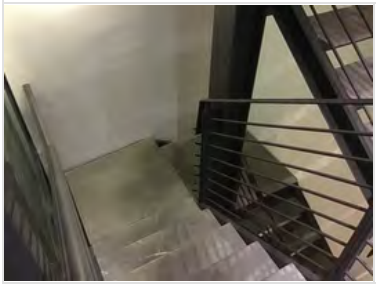




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 750,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

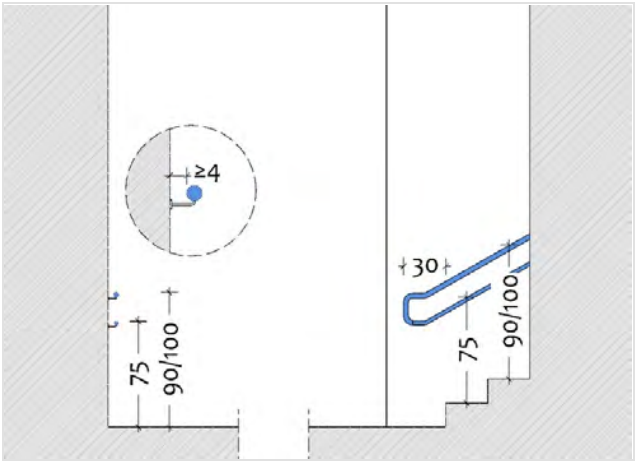

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **712 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025

Indirizzo
via Savorgnana 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0179

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta dell'antibagno del servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0092 (modificato)
Applicazione di segnaletica

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del contrassegno con il simbolo dell'accessibilità, con eventuali testi ad alta leggibilità e contrasto cromatico tra pittogrammi/testo e sfondo.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0180**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Utilizzato in modo improprio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0128 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono l'uso del servizio igienico.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0181

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

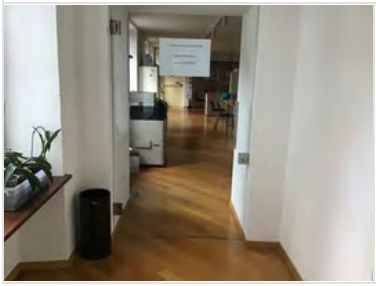

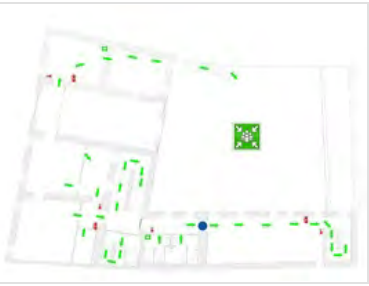


Assenza vetrofania	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

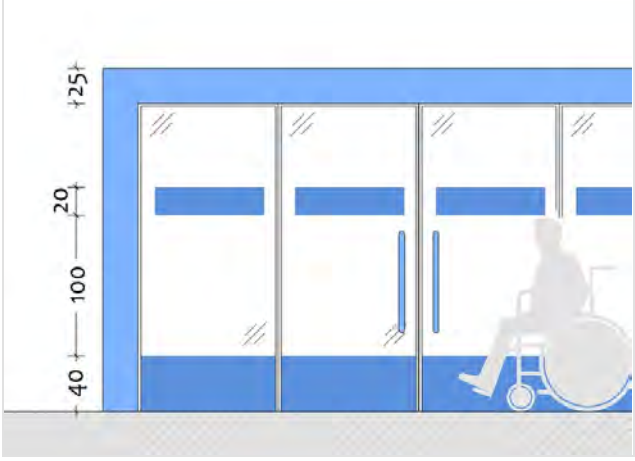

PS0084 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Savorgnana 12 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0182

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

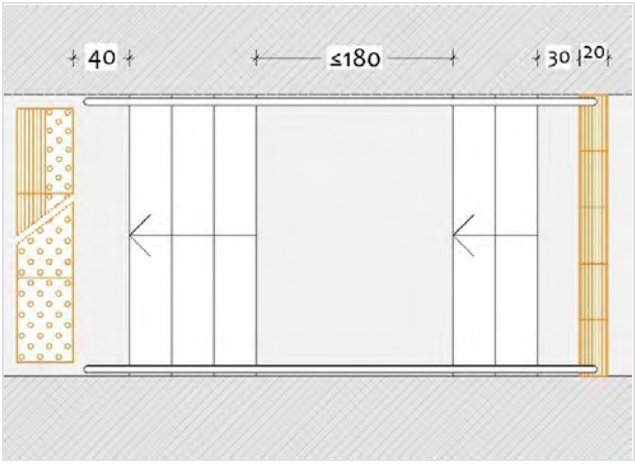

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **272 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0183**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO



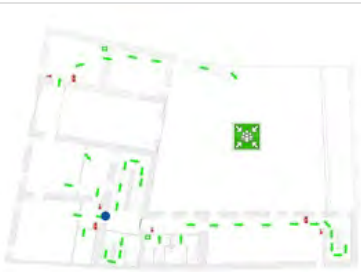


Luce netta	52	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

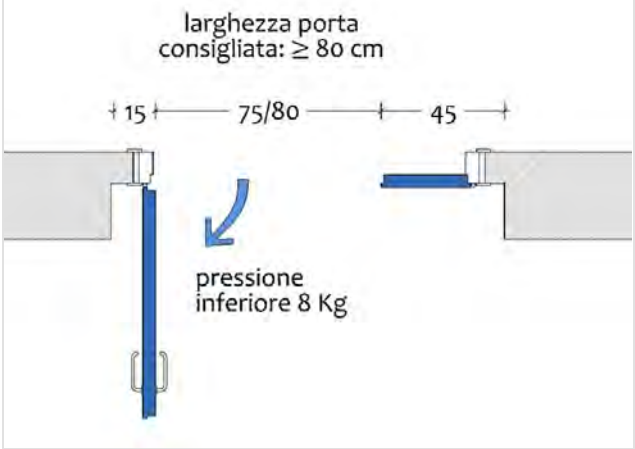

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0154**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

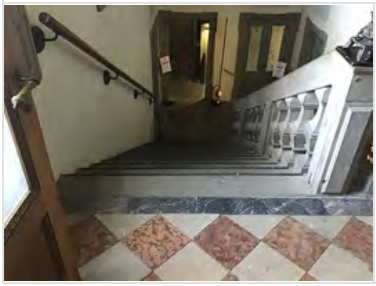

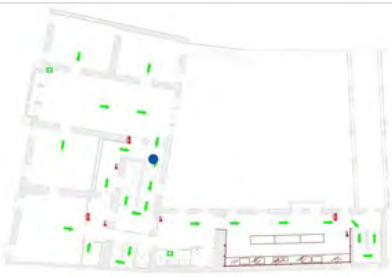


Assenza	Si	
Dimensioni	X 175,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

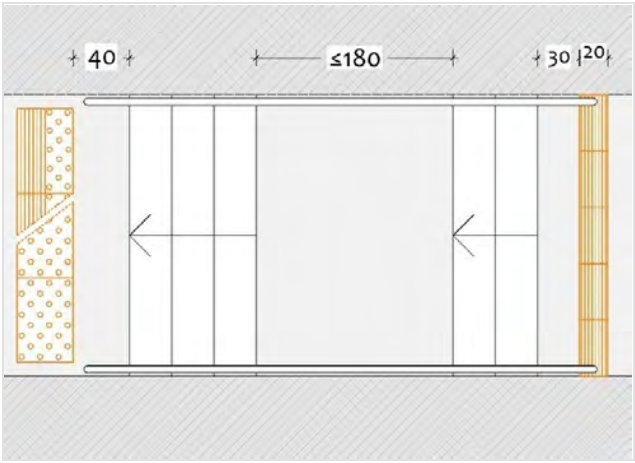

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **272 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0157**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | SEGNALETICA INFORMATIVA

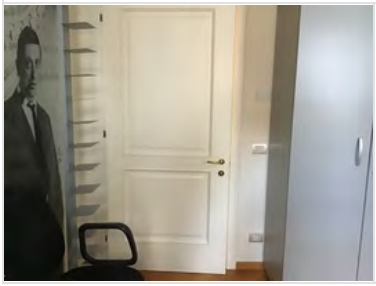



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0172 (modificato)
Applicazione di segnaletica

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del contrassegno con il simbolo dell'accessibilità, con eventuali testi ad alta leggibilità e contrasto cromatico tra pittogrammi/testo e sfondo.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0159**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Utilizzato in modo proprio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

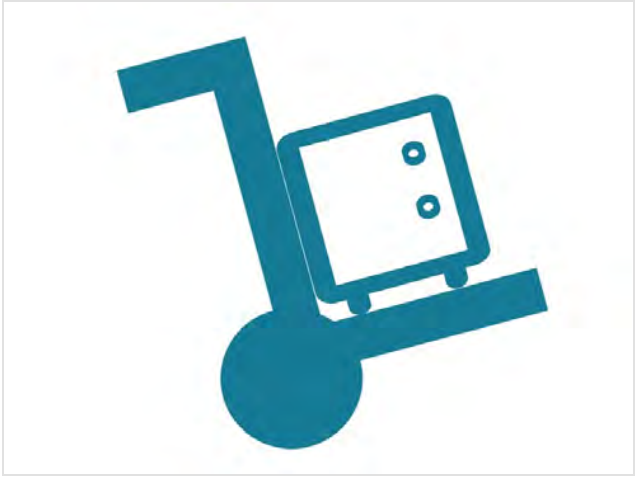

PS0128 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono l'uso del servizio igienico.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0161**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

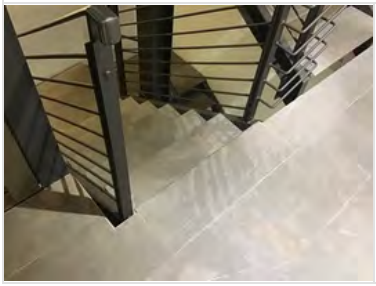




Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

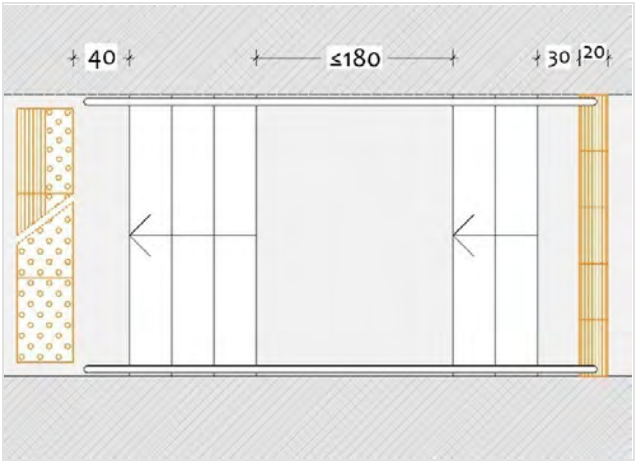

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0162**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

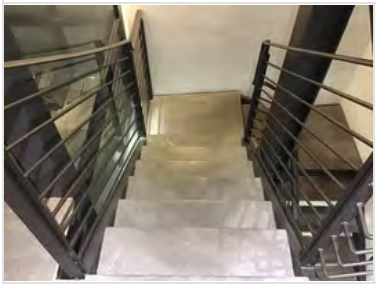




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
15 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

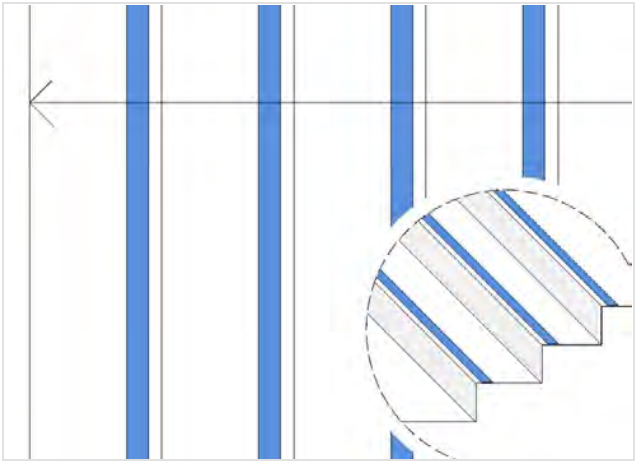

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0163**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

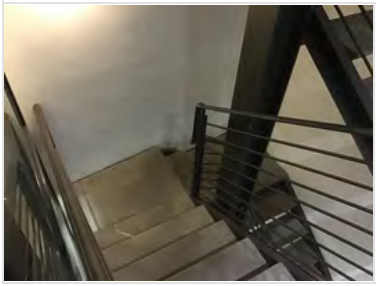




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

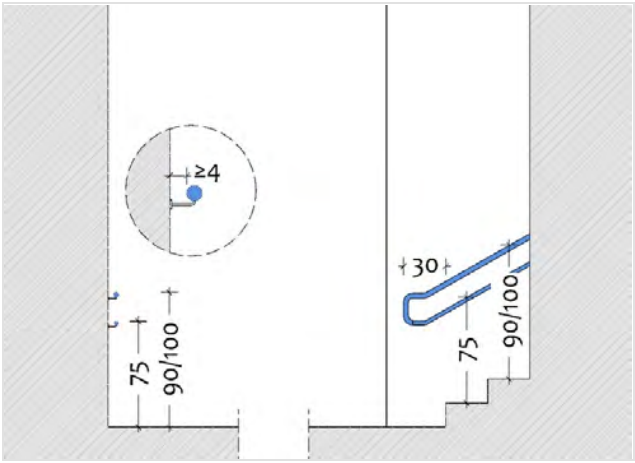

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **570 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0170**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

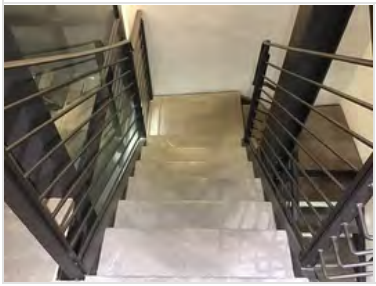

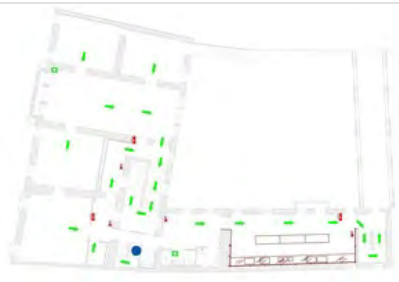

Larghezza	90	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1448
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto l'intervento edilizio di rifacimento della scala nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, identificare e segnalare un percorso verticale alternativo.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0185**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	45	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

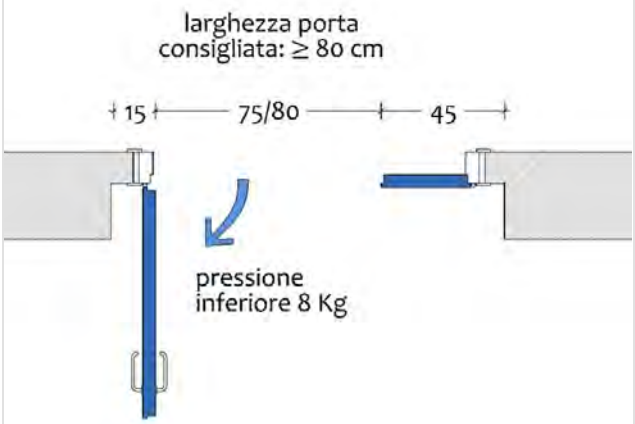

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via Savorgnana 12 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0186**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO



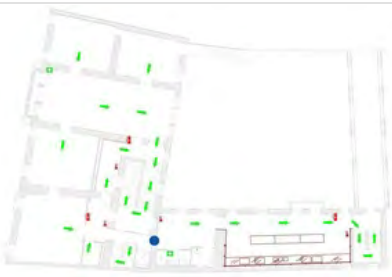


Luce netta	52	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Seconda anta da sbloccare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

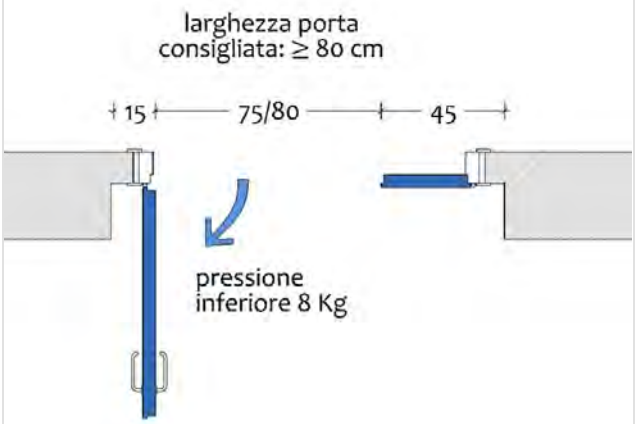

PS0078 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0144**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

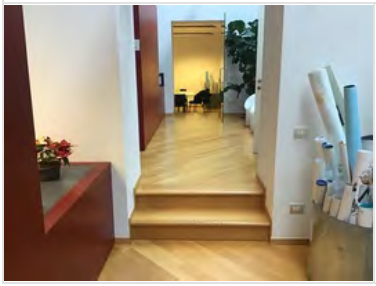

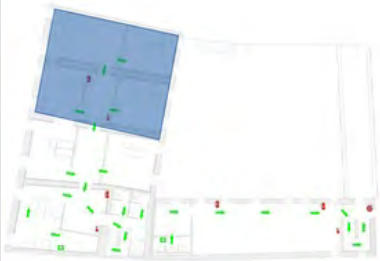

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0109 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Installazione di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. In presenza di porta il pianerottolo deve rispettare i requisiti per gli spazi antistanti e retrostanti.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0145**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

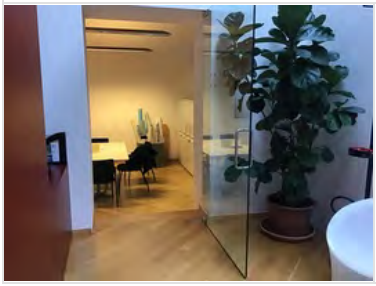




Assenza vetrofania	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

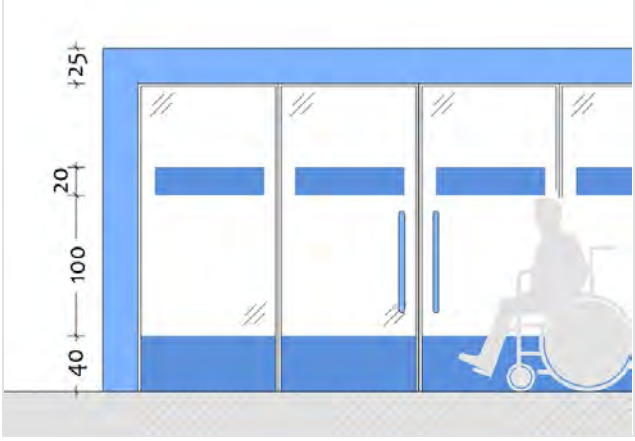

PS0084 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0146**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

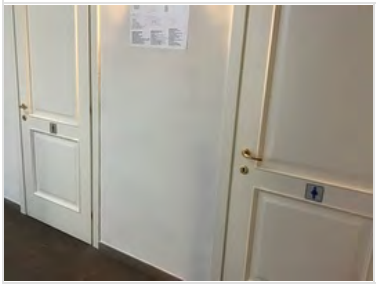




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi privo di bagno accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

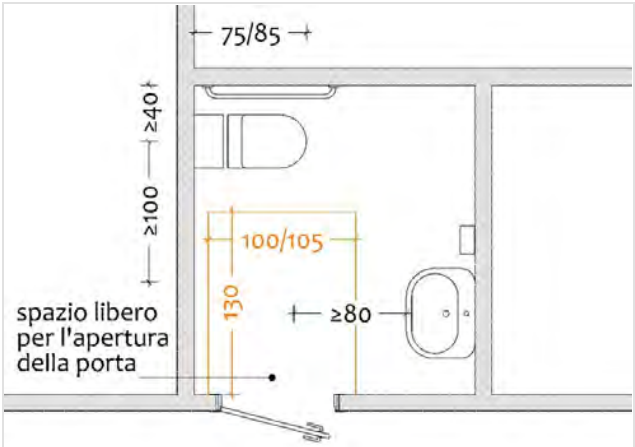

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Rendere accessibile uno dei due bagni.


STIMA DEL COSTO **10.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0147

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

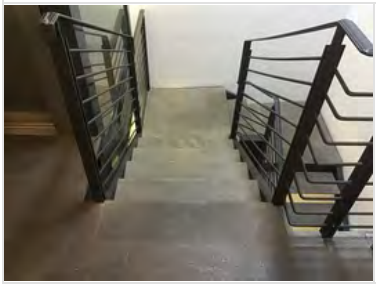




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

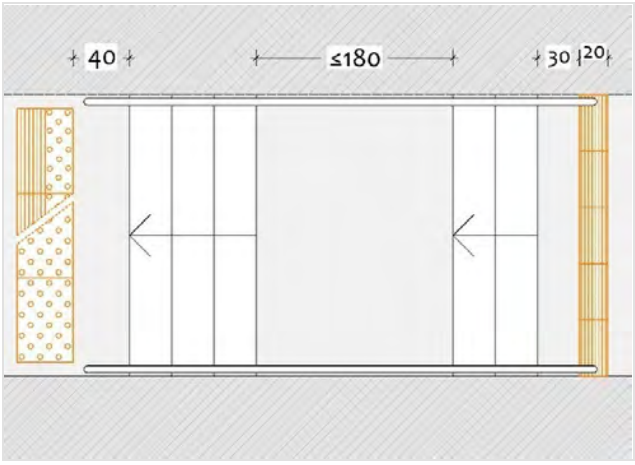

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0148**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

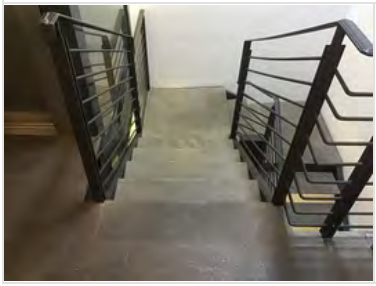



Larghezza	90	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1448
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto l'intervento edilizio di rifacimento della scala nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, identificare e segnalare un percorso verticale alternativo.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0149**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

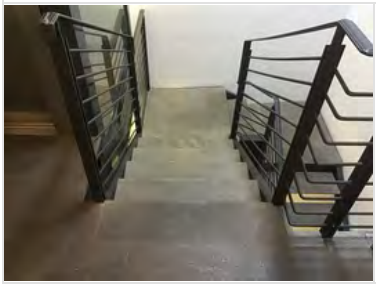




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
27 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

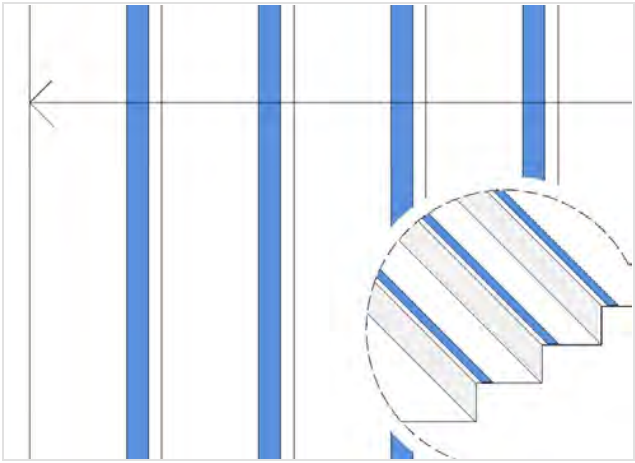

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **270 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 10_MUNICIPIO_ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO – PALAZZO MORPURGO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Savorgnana 12 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0150

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

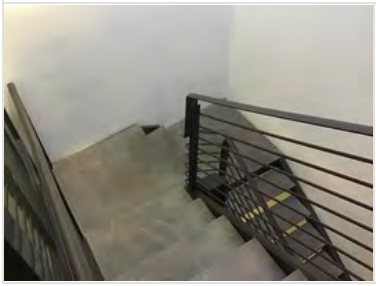




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 1200,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

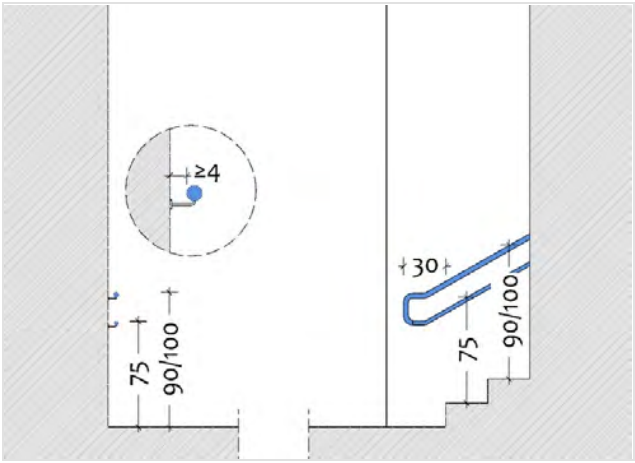

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **1.140 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0864**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO

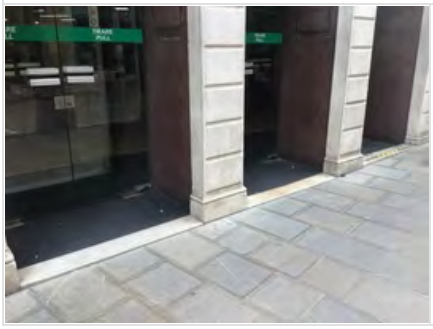




Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre ingressi larghezza 130 cm ciascuno; la pavimentazione del marciapiede non è in piano e determina un dislivello variabile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

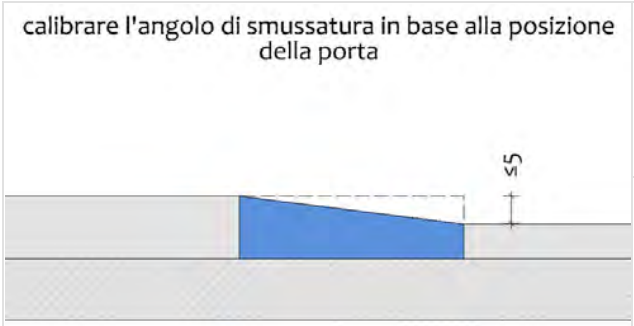

PS0114 (modificato)
Smussatura della soglia (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0865**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello verso l'interno

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

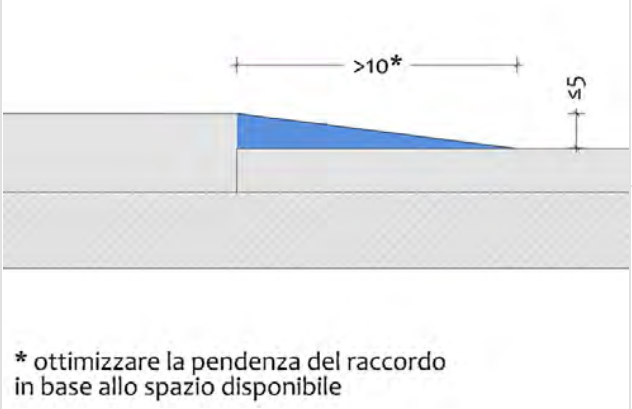

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0866**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre coppie di ante fronte strada e verso l'interno a formare una bussola.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0867	LIV. 1	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0868	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato 17000 €
6861-0869	LIV. 2	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0985 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce passaggio non inferiore a 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 868

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0867**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre coppie di ante su ciascun lato della bussola

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0866	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0868	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato **17000 €**
6861-0869	LIV. 2	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0103 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso

Sostituzione della porta di accesso con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 868

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0868**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

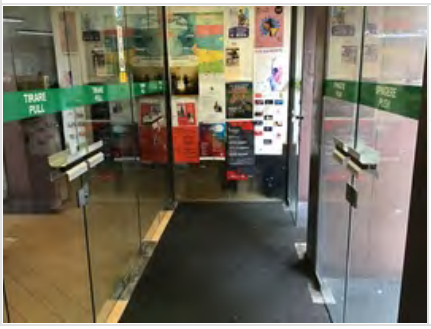




Spazio di manovra - Profondità	130	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza della bussola 130 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0866	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0867	LIV. 1	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0869	LIV. 2	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

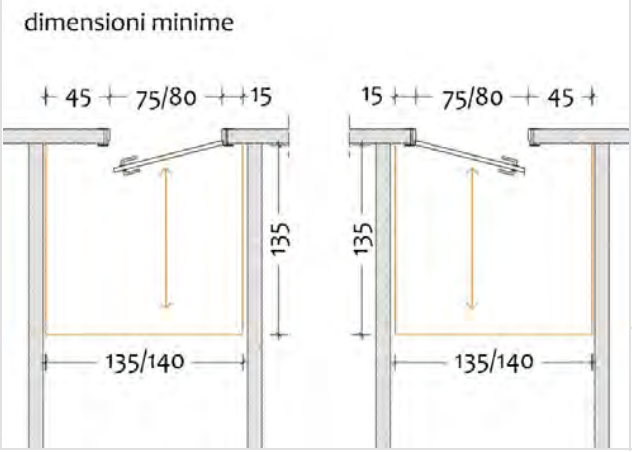

PS0923 (modificato)
Spostamento del filtro all'accesso (bussola)

Sostituzione del filtro all'accesso con altro posizionato in modo da ottenere uno spazio libero interno alla bussola tale da permettere l'agevole manovrabilità della porta nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, incluse demolizioni e ripristini.

La profondità deve essere calcolata in funzione della dimensione dell'anta, superiore ai 75/80 cm presi a riferimento dalla norma.
Se lo spazio lo permette, si suggerisce la posa di porte scorrevoli ad apertura automatica.

STIMA DEL COSTO
Comprende 866, 867, 869

17.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **2**

ID Scheda **6861-0869**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

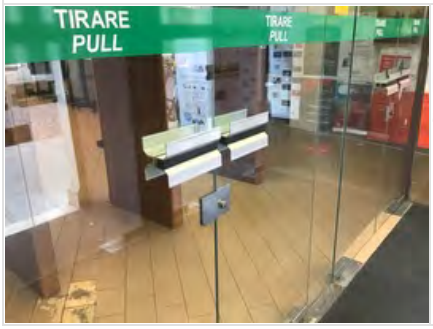




Maniglia - Altezza	100	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Altezza 100 cm parte inferiore, 111 cm parte superiore. 12 ante

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0866	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0868	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato 17000 €
6861-0867	LIV. 1	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

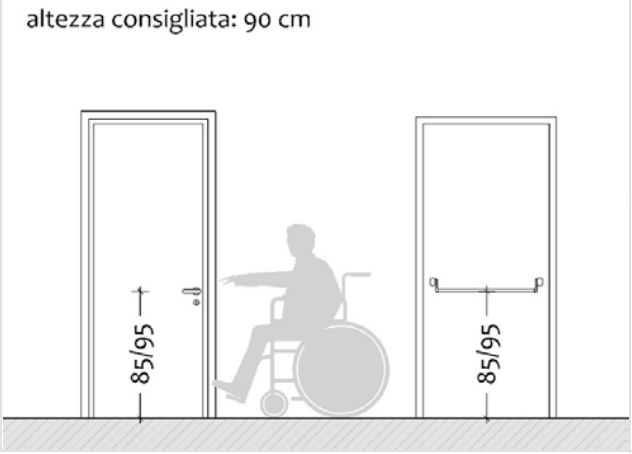

PS0102 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso

Sostituzione della porta di accesso con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 868

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0871**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0872	LIV. 1	**Spazio di manovra - Larghezza Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato **1250 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

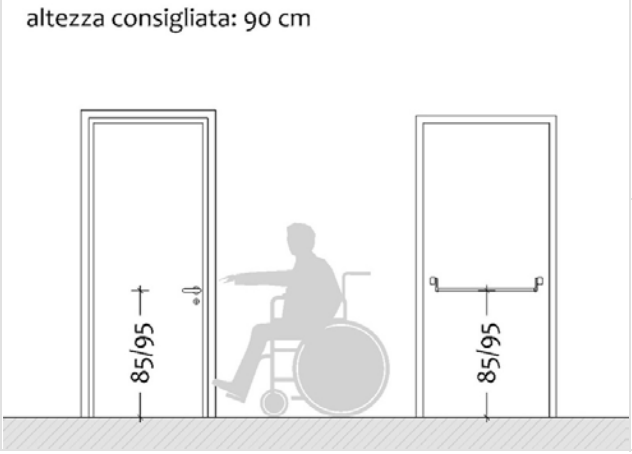

PS0125 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 872

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0872**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

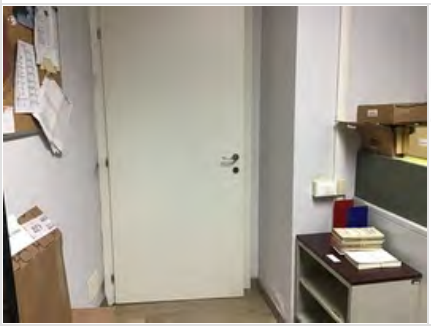




Spazio di manovra - Larghezza	10	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta con larghezza 90 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0871	LIV. 3	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

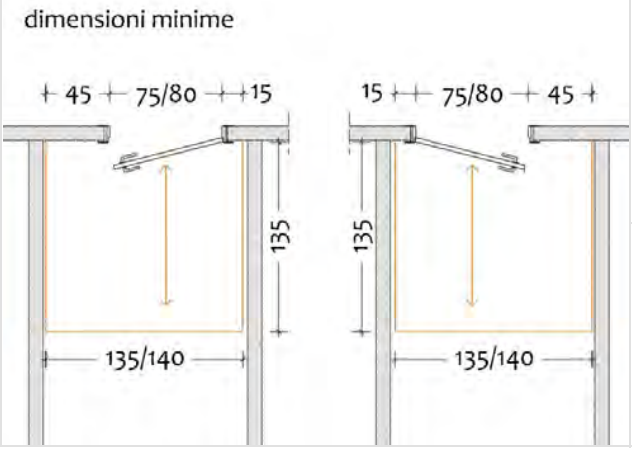

PS1451 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con inversione del verso di apertura

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 871


1.250 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0874**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | SEGNALETICA INFORMATIVA

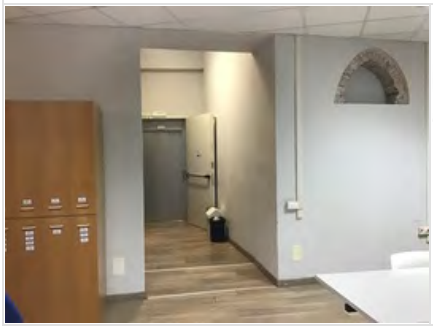



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Indicazione ascensore

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0204 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione ascensore e sezioni raggiungibili ai piani superiori. Compresa la colorazione del perimetro dell'imbotte della porta del'acensore per facilitarne la percezione.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0876

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

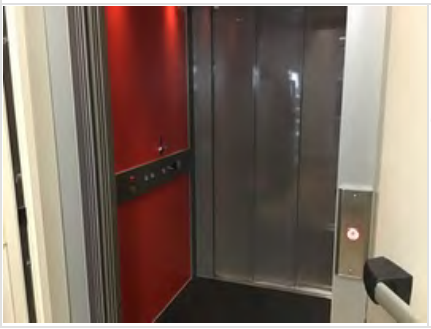



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.

STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0880

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala ad uso del personale, collega il piano interrato ad uso deposito.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

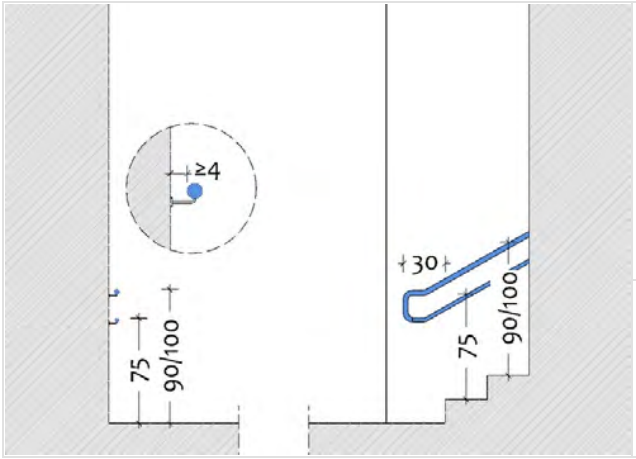

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **3.900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0881

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala ad uso del personale, collega il piano interrato ad uso deposito.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

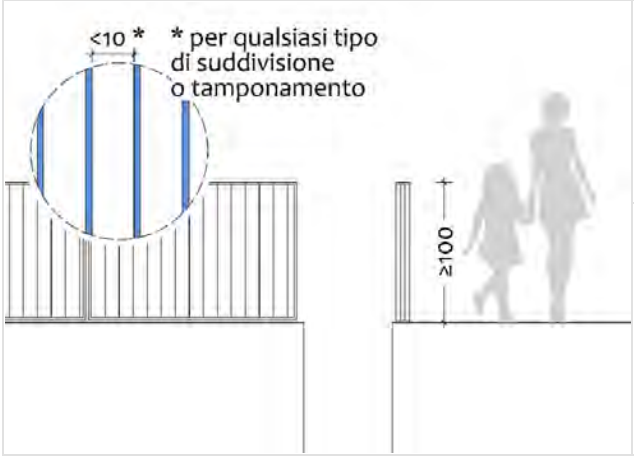

PS0164 (modificato)
Posa di cancello

Protezione del percorso verso l'inizio della rampa di scale in discesa mediante posa di cancello in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **682 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **21 Marzo 2025**	**riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	**3**	**6861-0883**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025			

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	108	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
6861-0884	1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato **2500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

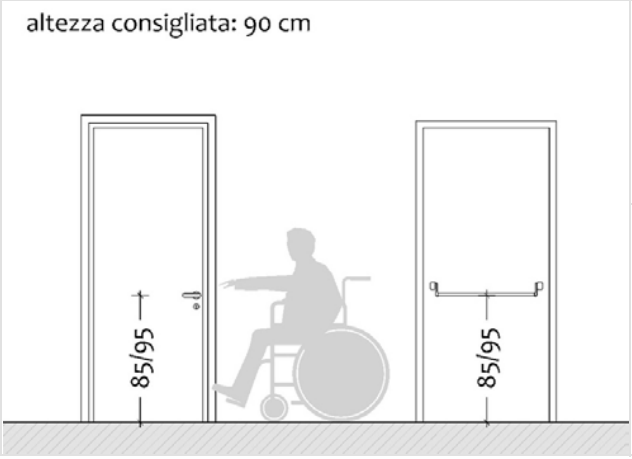

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 884

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0884**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

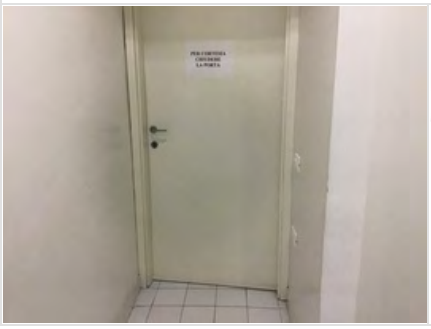




Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0883	LIV. 3	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

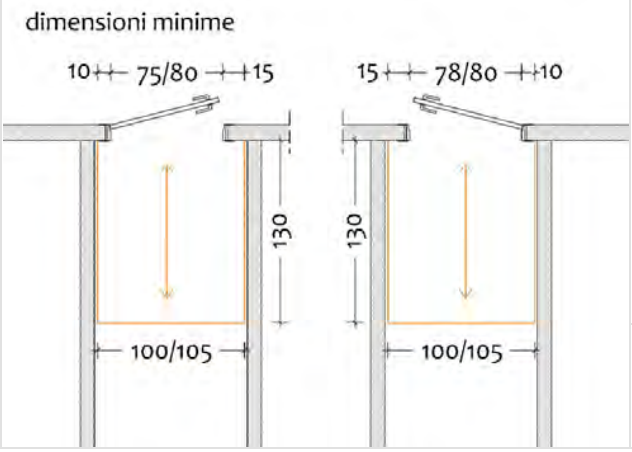

PS0142 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con altro di tipo scorrevole esterno muro

Sostituzione della porta a battente con altra di tipo scorrevole esterno muro, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglia ergonomica e a contrasto cromatico rispetto all'anta, incluse rimozioni e ripristini.

La soluzione poterbbe richiedere lo spostamento della parete con la porta verso la sala e l'adeguamento della posizione dei presidi antincendio: si indica un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 883

2.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0886**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

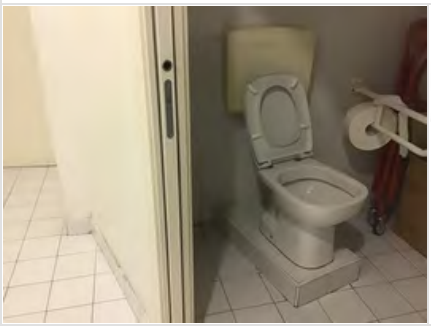




WC/bidet - Distanza asse da parete laterale	65	≥ 40 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0889	LIV. 1	**WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet Servizio igienico** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

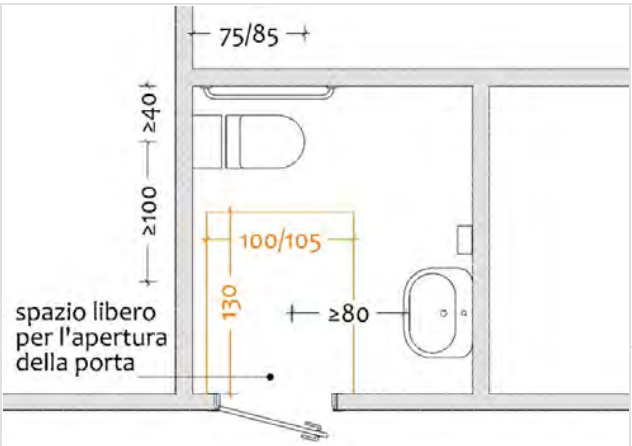

PS0135 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale di 45 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.
Compresa posa di maniglione fisso a parete a 40 cm dall'asse del sanitario.

STIMA DEL COSTO
Comprende 889

3.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0889**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	90	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La parete inclinata riduce lo spazio libero per l'accostamento laterale

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0886	LIV. 1	**WC/bidet - Distanza asse da parete laterale Servizio igienico** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato **3500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

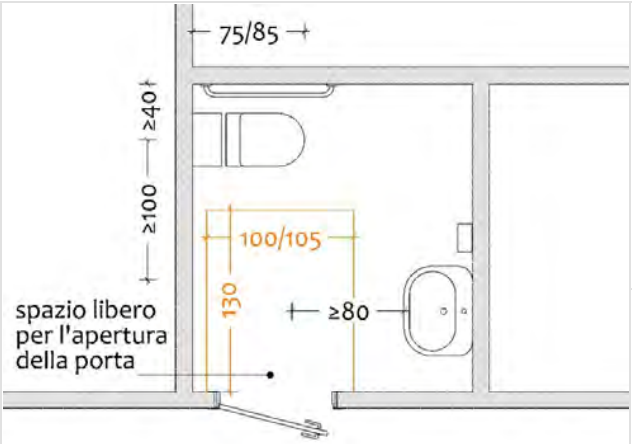

PS0086 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 886

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0892

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

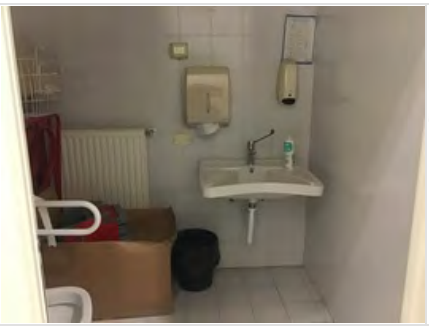




Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Altezza e posizione dispenser sapone e asciugamani

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

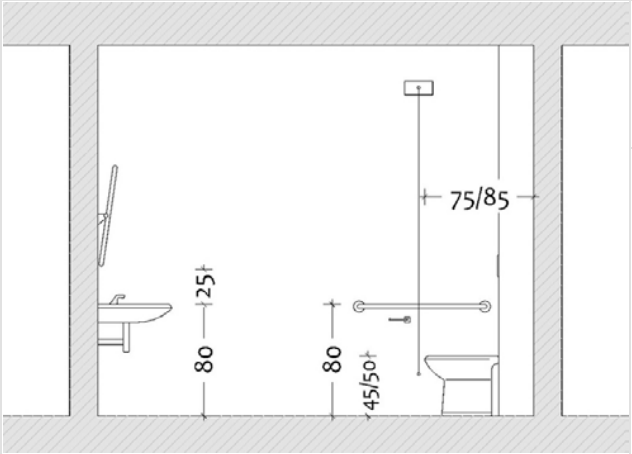

PS1350 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0893**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE

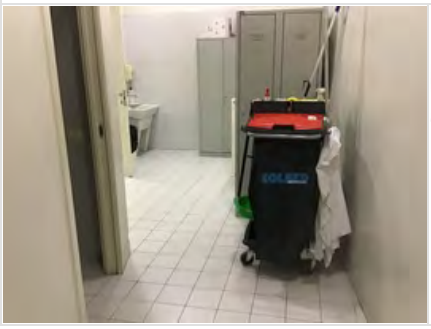




Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Materiali per pulizie davanti all'area di manovra per accesso

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

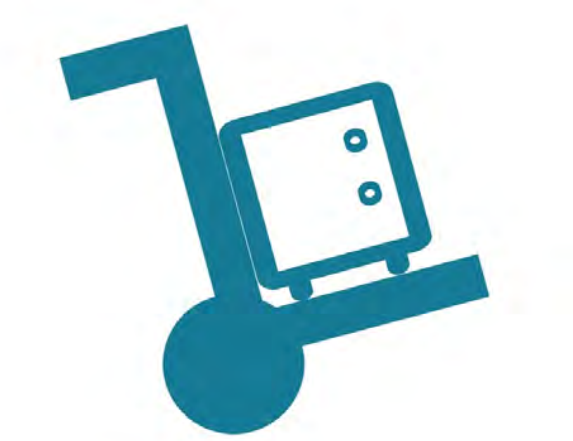

PS0137 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che riducono gli spazi di manovra antistanti la porta del servizio igienico accessibile.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0894**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 48 cm, due lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

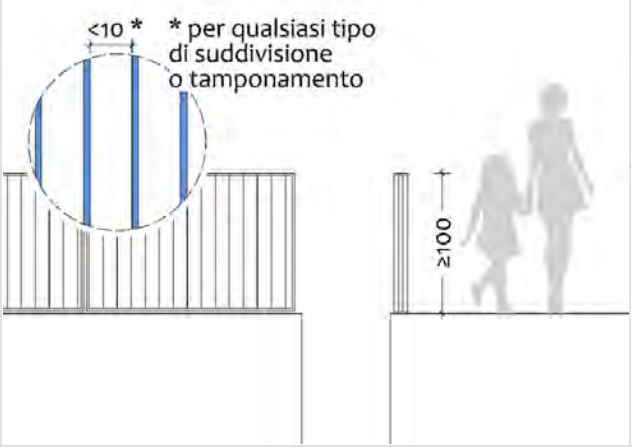

PS0124 (modificato)
Posa di parapetto

Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **995 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
I 6861-0895

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento in corrispondenza dell'accesso all'area accoglienza

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

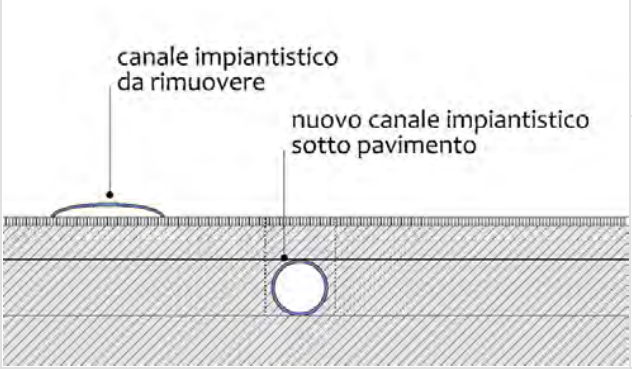

PS1379 (modificato)
Posa di cavidotto sotto pavimento

Demolizione della pavimentazione, in traccia, e posa di cavidotto al di sotto della pavimentazione per il passaggio di cavi della rete informativa, elettrica ecc, al fine di evitare la posa di canali a pavimento, incluso ripristino della pavimetnazione in materiale analogo all'esistente.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Sala Corgnali - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **03 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1301

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | ILLUMINAZIONE

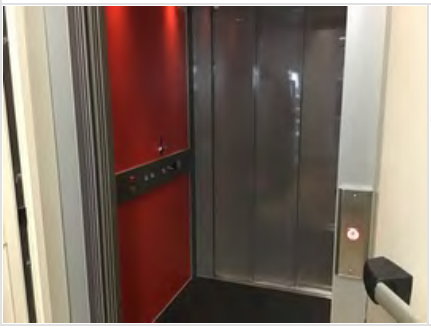



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Si segnala scarsa illuminazione all'interno della cabina

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1452 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per adeguare la luminosità all'interno della cabina.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0861

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

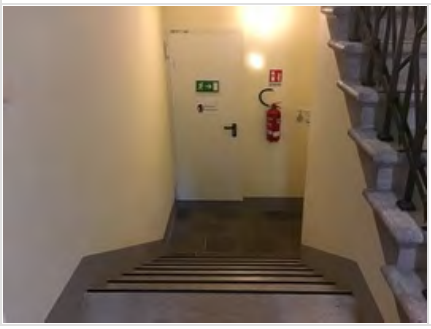

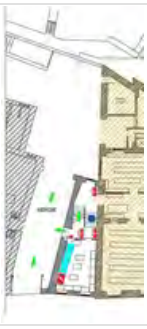


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

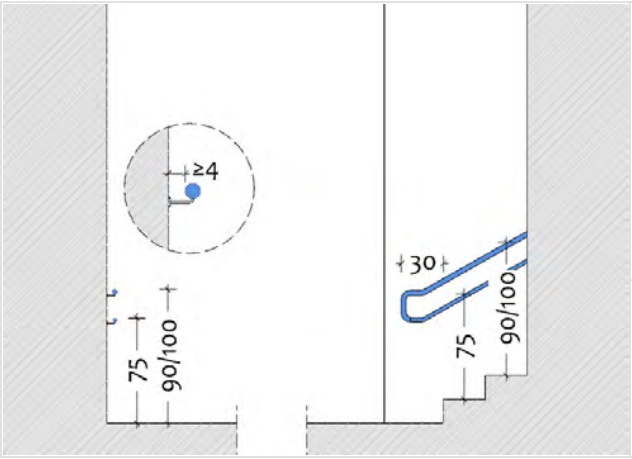

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **570 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0862**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



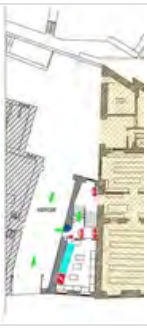

Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
All'interno percorso solo con scale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0853	**1**	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0989 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione ingresso accessibile: il collegamento verticale con ascensore è raggiungibile dall'interno di Sala Corgnali.

STIMA DEL COSTO
Comprende 853

350 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
I 6861-0863

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | ACCESSO | **DISLIVELLO**



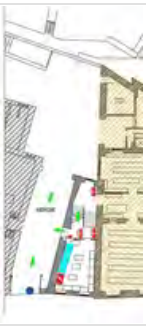


Altezza	**4**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La pavimentazione del marciapiede non è in piano e determina un dislivello variabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

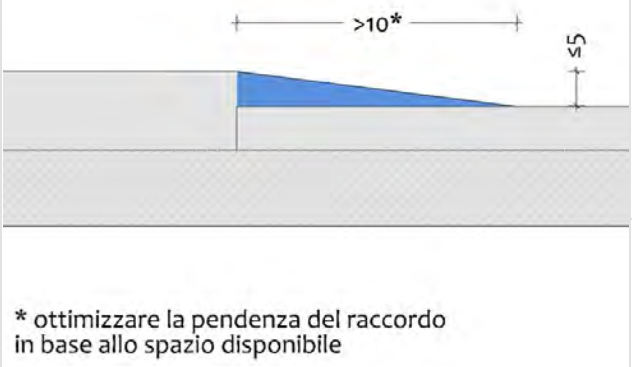

PS1159 (modificato)
Posa di elemento sagomato (dislivello fino 5 cm)

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

La chiusura dell'anta a sinistra nella foto riduce l'impatto della criticità: si suggerisce di mentenere l'anta in tale posizione.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0851**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO

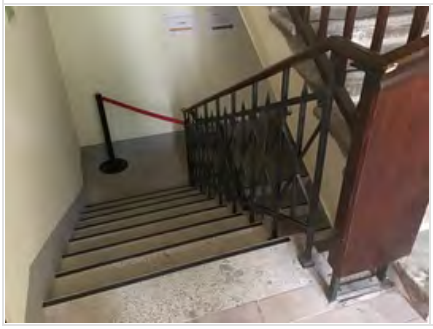




Attraversabile da sfera 10 cm	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

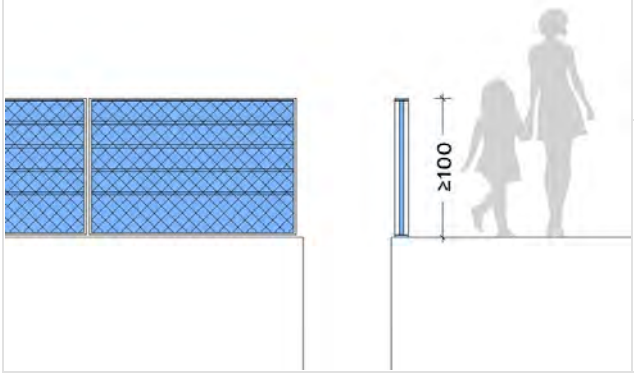

PS1342 (modificato)
Modifica al parapetto - applicazione pannello in metacrilato

Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di pannelli trasparenti in metacrilato ancorati al parapetto in modo reversibile.
Altezza non inferiore a 100 cm.
Compreso profilo arrotondato di finitura del bordo superiore.


STIMA DEL COSTO **2.280 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0852**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

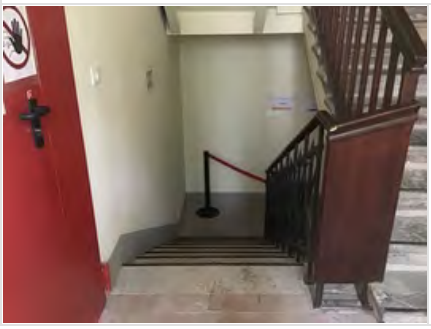




Non presente su entrambi i lati	**Si**	
Dimensioni	**X --**	**Y 750,00 cm**
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

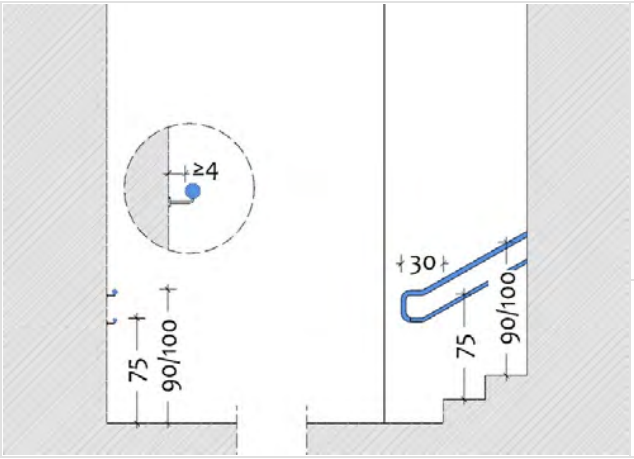

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **712 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0853**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X 16,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Sezione musica e cinema

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0862	LIV. 1	**Altezza Dislivello** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato **350 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0154 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità per informare circa la presenza di un percorso alternativo ed accessibile per raggiungere l'area raccordata da gradini.

Indicazione ingresso accessibile: il collegamento verticale con ascensore è raggiungibile dall'interno di Sala Corgnali.

STIMA DEL COSTO
Computata in 862

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0854**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Spazio di manovra - Profondità	80	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta con gradino retrostante

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1453 (modificato)
Criticità non eliminabile - Posa di segnaletica

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.

Posa, in posizione facilmente visibile, di segnaletica per allertare circa la situazione di pericolo non eliminabile e colorazione del margine del gradino per rafforzarne la percezione visiva.

Sulla porta è presente l'avviso "attenzione gradino".

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0859**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Attraversabile da sfera 10 cm	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

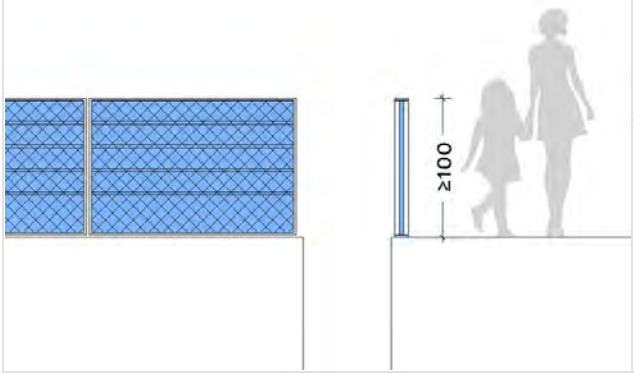

PS1342 (modificato)
Modifica al parapetto - applicazione pannello in metacrilato

Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di pannelli trasparenti in metacrilato ancorati al parapetto in modo reversibile.
Altezza non inferiore a 100 cm.
Compreso profilo arrotondato di finitura del bordo superiore.


STIMA DEL COSTO **2.280 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0860**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

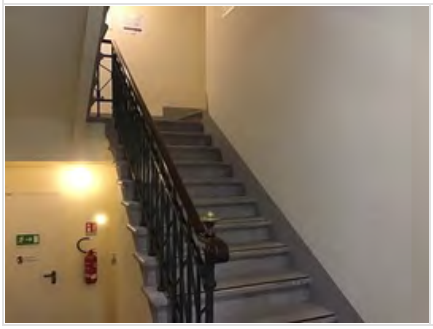




Non presente su entrambi i lati	**Si**	
Dimensioni	**X** --	**Y** 550,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

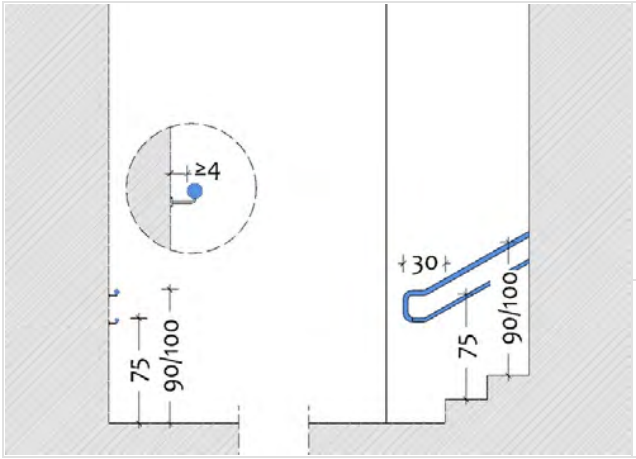

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **522 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano primo

Rilevatore **0034**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **03 Aprile 2025**	riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	1	I 6861-1303
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025			

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Collegamento con Palazzo Bartolini

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0109 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Installazione di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. In presenza di porta il pianerottolo deve rispettare i requisiti per gli spazi antistanti e retrostanti.

Si suggerisce di realizzare la rampa adiacente ad una delle pareti laterali e, per favorrne l'inserimento nel contesto storico, integrare elementi di arredo. Si indica un costo minimo di riferimento.


STIMA DEL COSTO **4.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0843**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

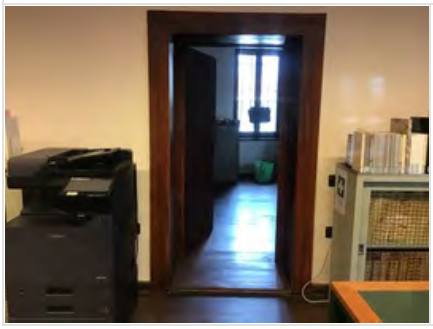




Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 95,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Sezione manoscritti e rari. Anche assenza di contrasto cromatico.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

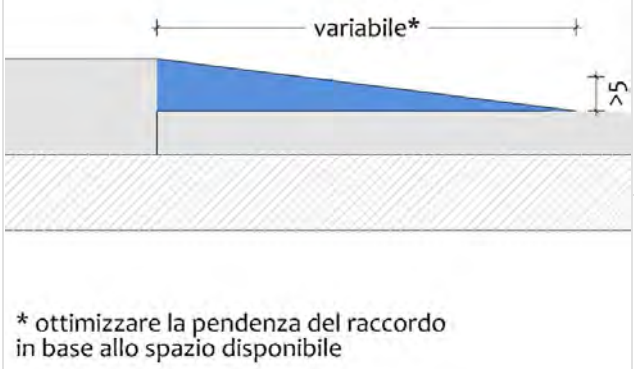

PS0909 (modificato)
Posa di elemento sagomato su porta

Posa di elemento sagomato, in legno, stabilmente fissato alla pavimentazione, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

Se possibile, realizzare l'elemento di raccordo all'interno dell'imbotte per evitare che costituisca ostacolo all'interno del vano.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0844**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

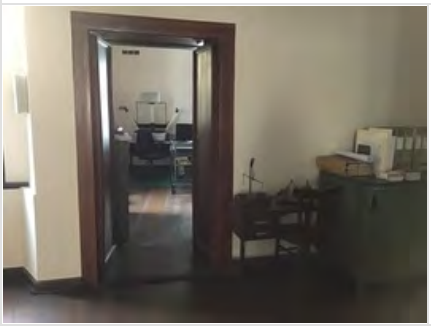




Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche assenza di contrasto cromatico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

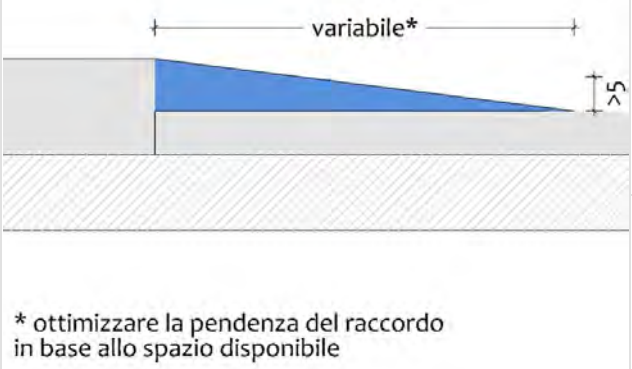

PS0909 (modificato)
Posa di elemento sagomato su porta

Posa di elemento sagomato, in legno, stabilmente fissato alla pavimentazione, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

Se possibile, realizzare l'elemento di raccordo all'interno dell'imbotte per evitare che costituisca ostacolo all'interno del vano.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0845**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche assenza di contrasto cromatico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

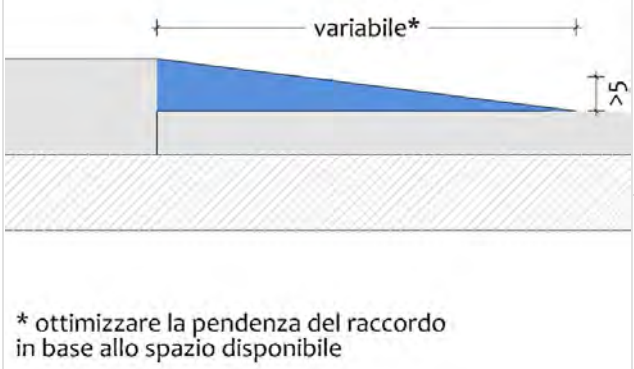

PS0909 (modificato)
Posa di elemento sagomato su porta

Posa di elemento sagomato, in legno, stabilmente fissato alla pavimentazione, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

Se possibile, realizzare l'elemento di raccordo all'interno dell'imbotte per evitare che costituisca ostacolo all'interno del vano.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0846**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre alzate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

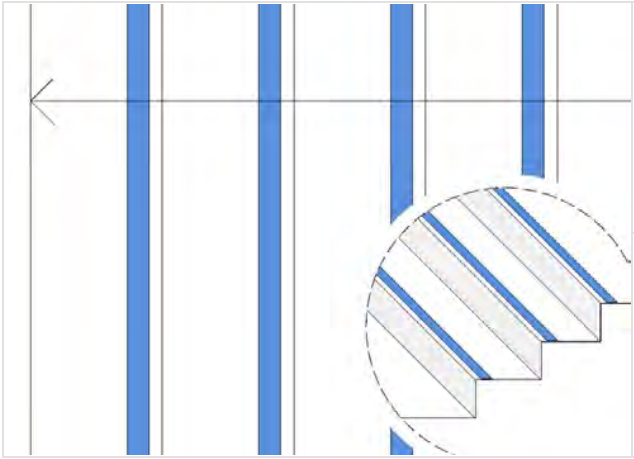

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0847**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

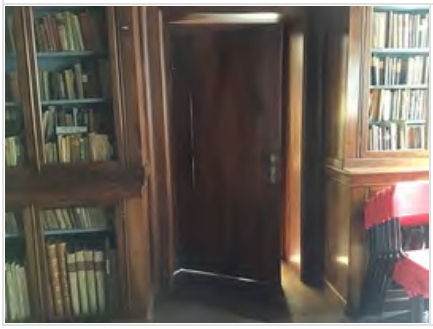



Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porte in nicchia, prive di spallettae con maniglie non ergonomiche.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1454
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto la modifica delle porte nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, mantenere le porte aperte per non renderne necessaria la movimentazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0848**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Piano raggiungibile esclusivamente con scale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0955 (modificato)
Criticità non risolvibile (bene culturale) - percorso alternativo

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del bene culturale e dei vincoli storici e monumentali che insistono sul complesso.

Si suggerisce di vaultare l'accessibiltà al piano attraverso i collegamenti verticali accessibili nell'adiacente Palazzo Bartolini, non oggetto di PEBA, e dando quindi attuazione alla soluzione prevista alla scheda 1302.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
I 6861-0849

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO

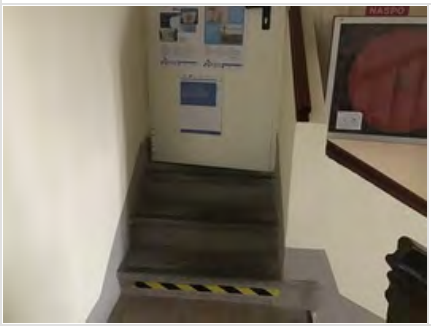



Altezza	20	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gradino in discesa verso il pianerottolo oltre la porta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1455 (modificato)
Criticità non eliminabile - Posa di segnaletica

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.

Posa, in posizione facilmente visibile, di segnaletica per allertare circa la situazione di pericolo non eliminabile e colorazione del margine del gradino per rafforzarne la percezione visiva.
Sulla porta è presente l'avviso "attenzione gradino".

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0850**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO






Attraversabile da sfera 10 cm	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

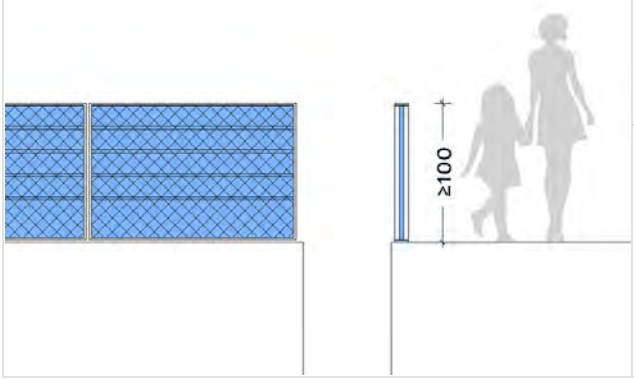

PS1342 (modificato)
Modifica al parapetto - applicazione pannello in metacrilato

Modifica al parapetto esistente mediante applicazione di pannelli trasparenti in metacrilato ancorati al parapetto in modo reversibile.
Altezza non inferiore a 100 cm.
Compreso profilo arrotondato di finitura del bordo superiore.

STIMA DEL COSTO **2.280 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11A_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI > Palazzo Andriotti - Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **03 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1302

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Collegamento con Palazzo Bartolini

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0109 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Installazione di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. In presenza di porta il pianerottolo deve rispettare i requisiti per gli spazi antistanti e retrostanti.

Si suggerisce di realizzare la rampa adiacente ad una delle pareti laterali e, per favorrne l'inserimento nel contesto storico, integrare elementi di arredo. Si indica un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **4.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0903**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Zerbino spesso con bordo smussato raccorda il dislivello di 1,5 cm della soglia di ingresso

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1446 (modificato)
Posa di zerbino su misura

Rimozione dello zerbino che costituisce ostacolo e posa di zerbino tecnico anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote, con lunghezza pari a quella della campata con la porta di ingresso per evitare che i margini dello zerbino possano provocare inciampo.

STIMA DEL COSTO **300 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0904**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

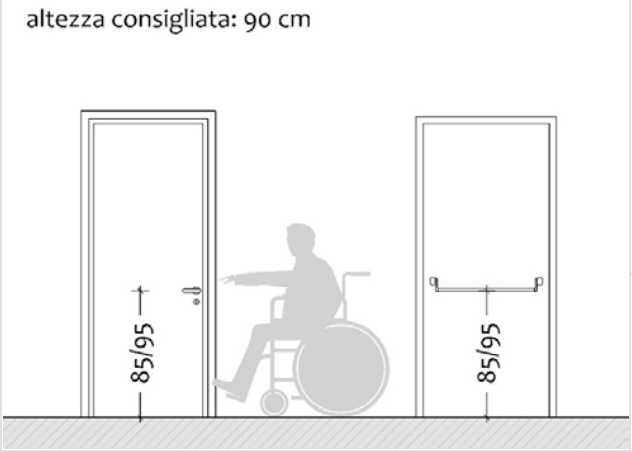

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0906**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Zerbino non incassato

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0034 (modificato)
Posa di zerbino ad incasso

Rimozione dello zerbino che costituisce ostacolo e realizzazione di incasso a pavimento con posa di zerbino tecnico anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0907**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1347 (modificato)
Modifica alla rete impiantistica

Rimozione del canale a pavimento previo studio di una soluzione impiantistica alternativa.

Si propone di installare un canale passacavi lungo il perimetro della porta, da mitigare con adguata scelta cromatica e dimensionale dei componenti.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0908**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

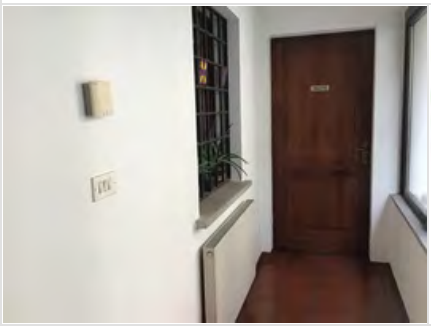




Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due porte: disimpegno e accesso ai servizi igienici

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

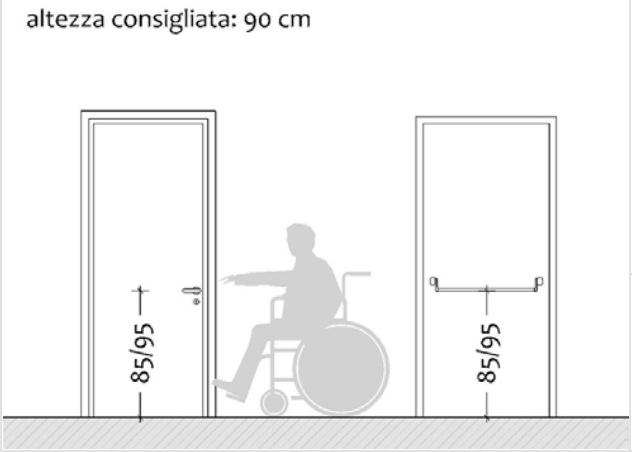

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0909**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

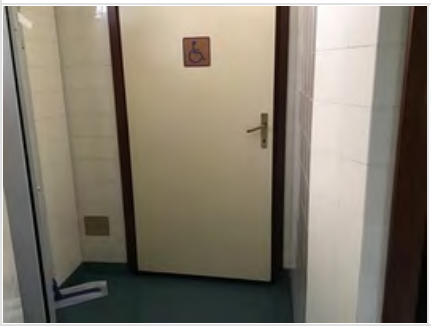




Spazio di manovra - Spalletta	5	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0910	LIV. 3	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

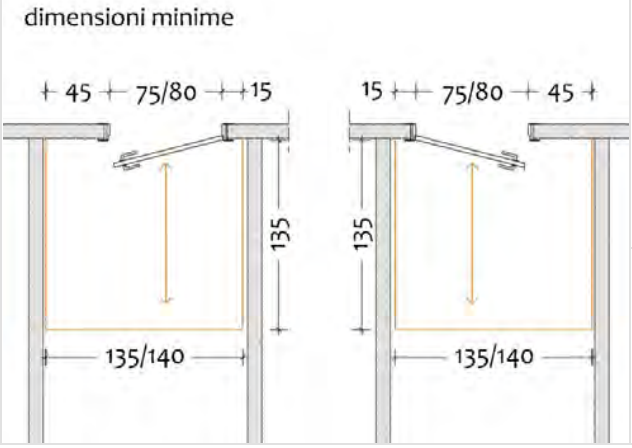

PS1447 (modificato)
Spostamento della parete con la porta

Spostamento della parete con la porta nel vano a forma irregolare fino ad ottenere una spalletta con dimensioni non inferiore a 45 cm, nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89 e posa di porta con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliato min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 910

3.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **3**

ID Scheda **6861-0910**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

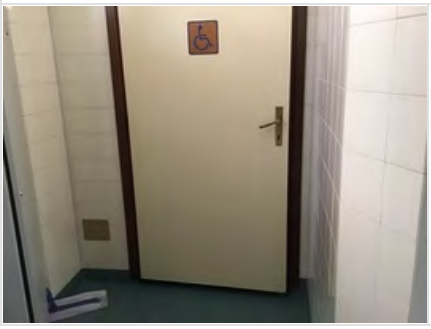




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0909	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** riva Bartolini 3 - Udine (Udine)	Costo stimato **3000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

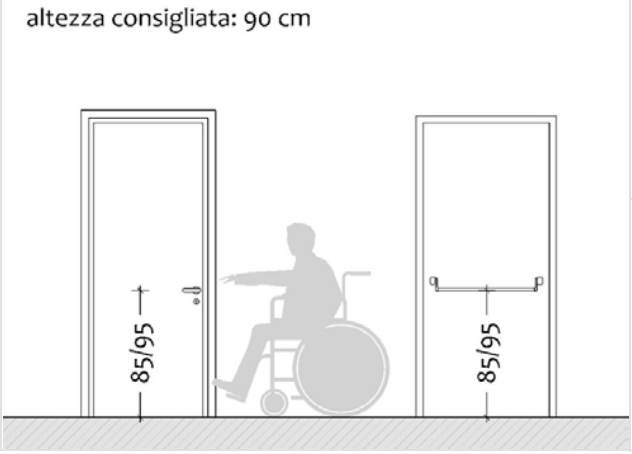

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 909


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0912**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

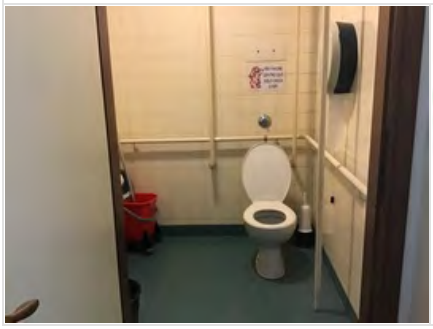




Corrimano/maniglione - Non ergonomico	**Si**	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

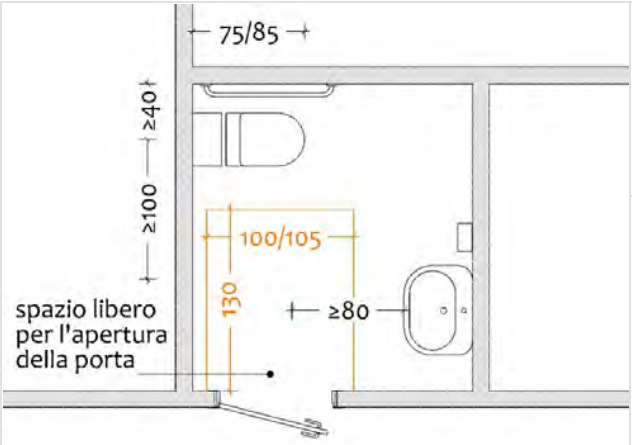

PS0196 (modificato)
Rimozione del maniglione

Rimozione del maniglione in quanto non utile e possibile ostacolo all'approccio ed uso dei sanitari.

Maniglioni verticali.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0914**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-accostamento frontale	70	≥ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spazio occupato dal wc

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

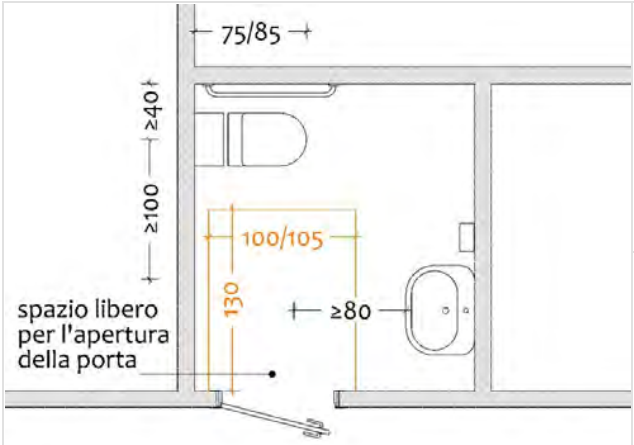

PS0928 (modificato)
Modifica alla posizione del lavabo

Modifica alla posizione del lavabo per ottenere uno spazio libero frontale a quest'ultimo non inferiore a 80 cm, con altezza del piano pari ad 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

Allontanare il lavabo dal wc utilizzando lo spazio ricavato con l'ampliamento del vano (rif. scheda 909)

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0915**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Carta igienica altezza 125 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

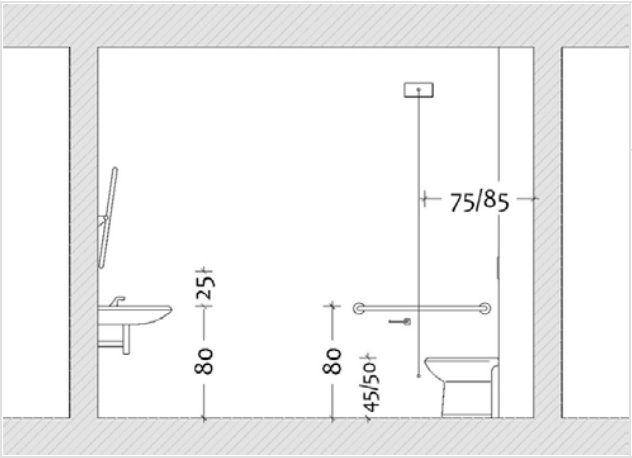

PS1350 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0916**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE

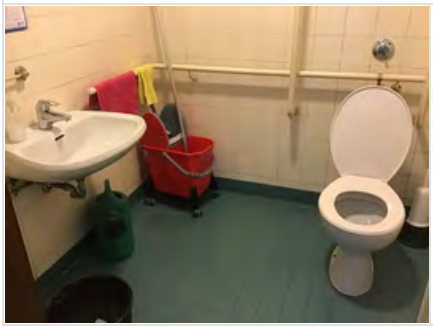



Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Materiali pulizie

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0434 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0917**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

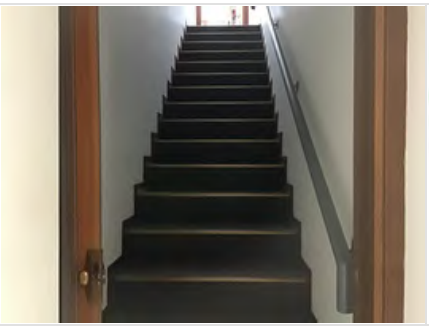



Larghezza	105	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1448
Criticità non risolvibile (bene culturale)

Criticità non risolvibile in quanto l'intervento edilizio di rifacimento della scala nel rispetto dei requisiti normativi non è compatibile con i vincoli storici, artistici o monumentali del bene oggetto di tutela.

Se possibile, identificare e segnalare un percorso verticale alternativo.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0918**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

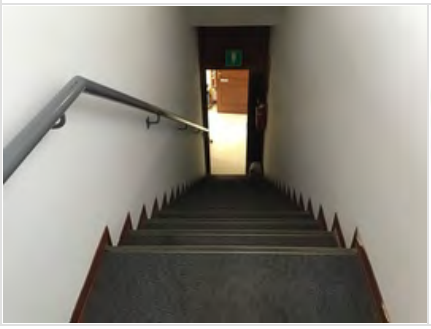




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X --	Y 800,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

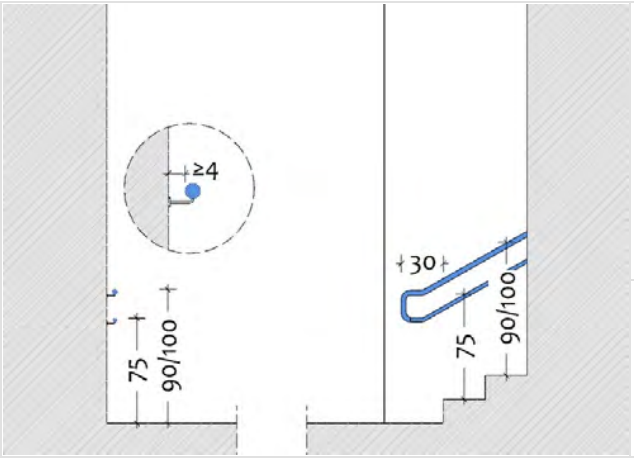

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **760 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0919**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

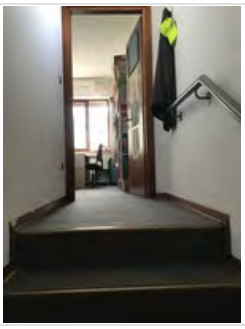



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Al piano primo si trova una sola stanza adibita ad ufficio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0049 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0921

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

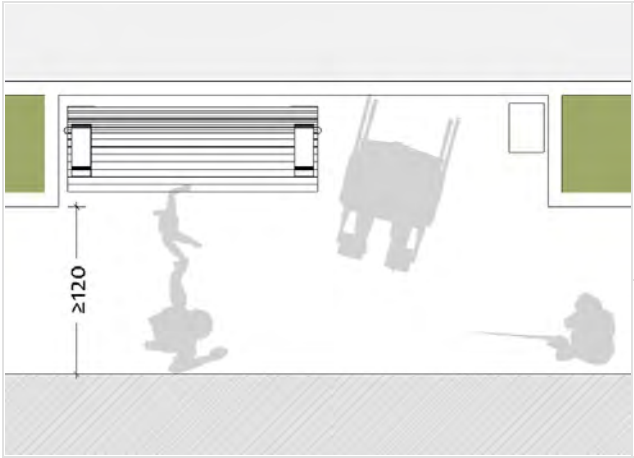

PS0180 (modificato)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in lastre di pietra, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rifacimento dell'area con panchine ampliandola fino al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO **4.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0922**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Intero percorso in cubetti di porfido

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

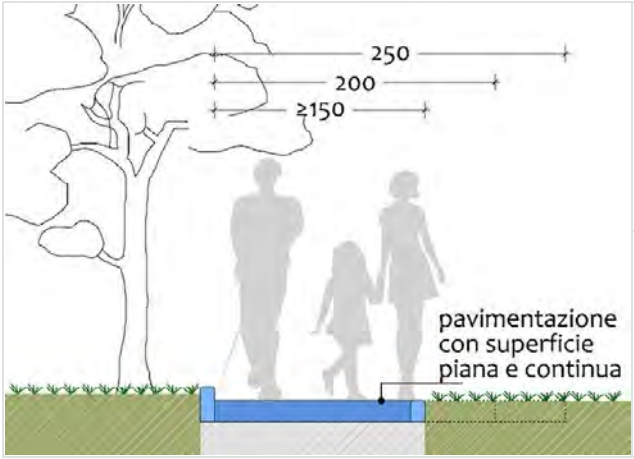

PS1449 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e realizzazione di percorso in cls architettoncio

Demolizione della pavimentazione e realizzazione di percorso in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **13.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **riva Bartolini 3 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0925**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE






Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

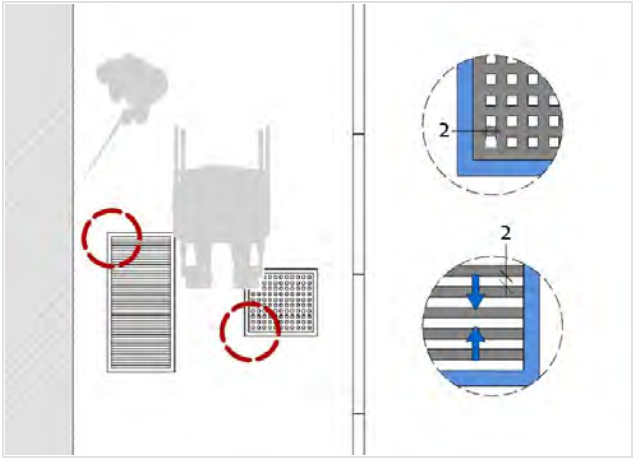

PS1450 (modificato)
Sostituzione della caditoia o della griglia

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO **1.350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0926

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area prima della caditoia

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

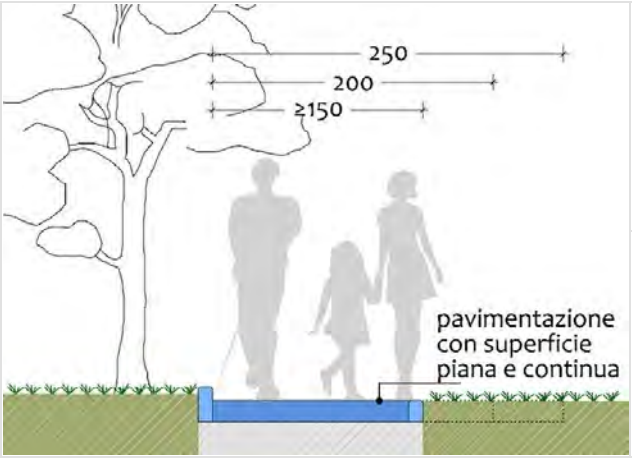

PS1449 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e realizzazione di percorso in cls architettoncio

Demolizione della pavimentazione e realizzazione di percorso in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **5.520 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 11B_BIBLIOTECA CIVICA JOPPI_CASA PELLIS > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
riva Bartolini 3 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0928

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA INFORMATIVA

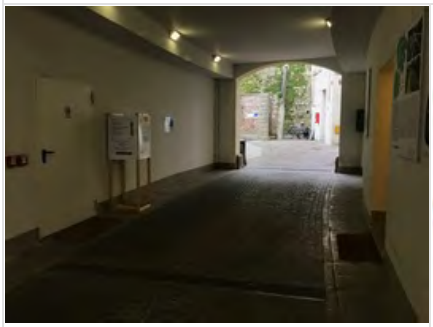



Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La segnaletica nell'espositore a sinistra nella foto è affiancata da altre informazioni; la segnaletica oltre il portico non è percepibile dall'ingresso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0903 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica di difficile comprensione e/o bassa leggibilità con altra con testo e icone ad alta leggibiltà, di adeguate dimensioni e a contrasto cromatico rispetto allo sfondo, eventualmente integrata con un dedicata sorgente luminosa nascosta.

Due pannelli per indicare il percorso verso Casa Pellis - biblioteca ragazzi.


STIMA DEL COSTO **500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0139**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

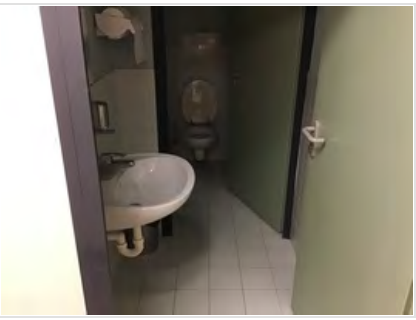

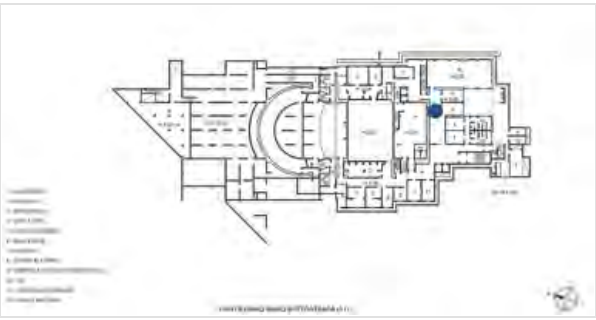


Assenza	Si	
Dimensioni	X - -	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di bagno accessibile. Sala prove danza

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0098	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-1312	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1311	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0142	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

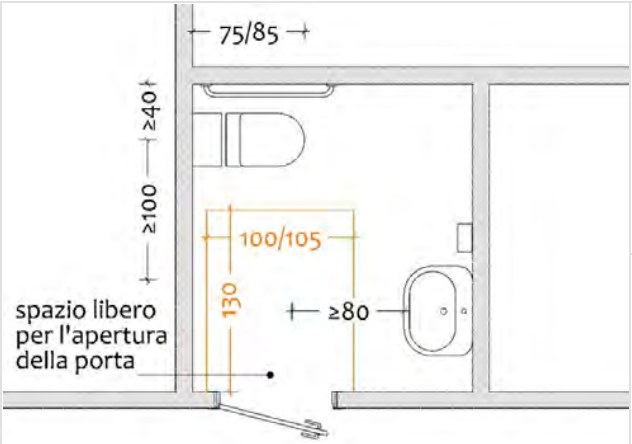

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Computata in 98


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0140**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

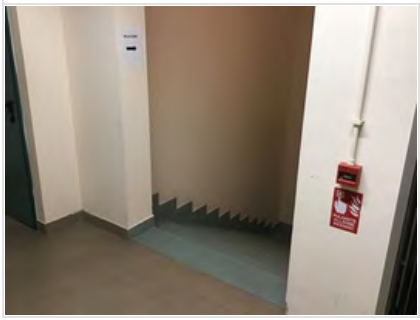

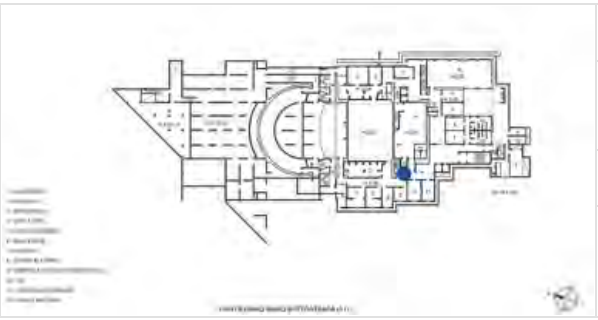


Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

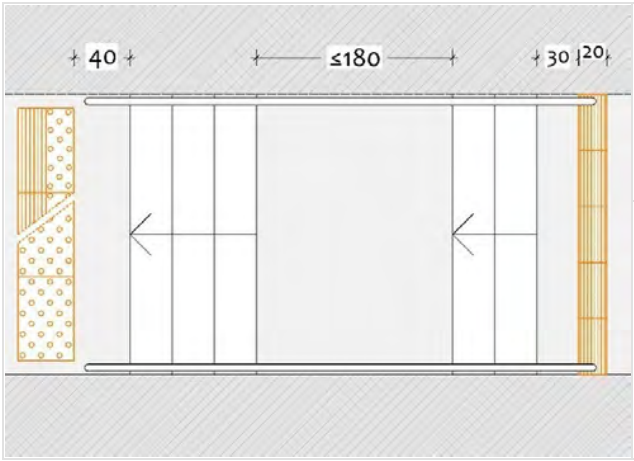

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0141**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

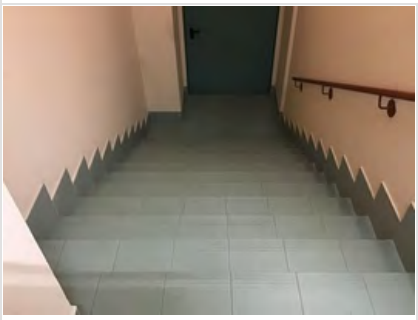

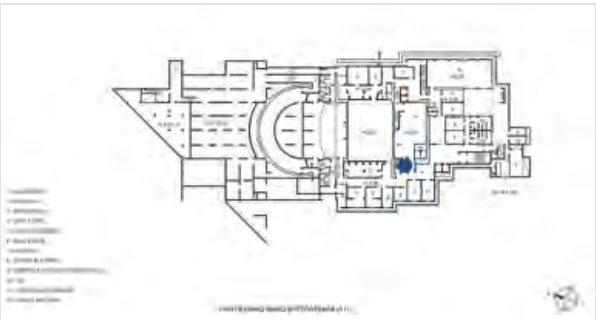


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
11 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

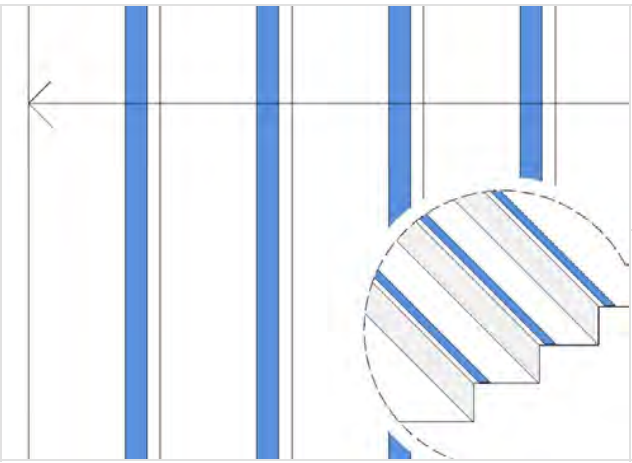

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **220 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0142**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

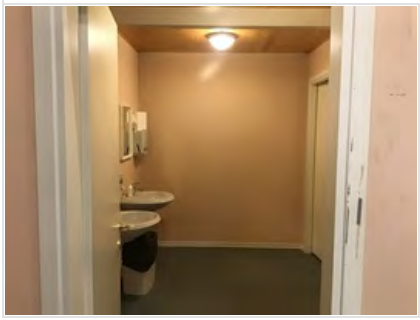

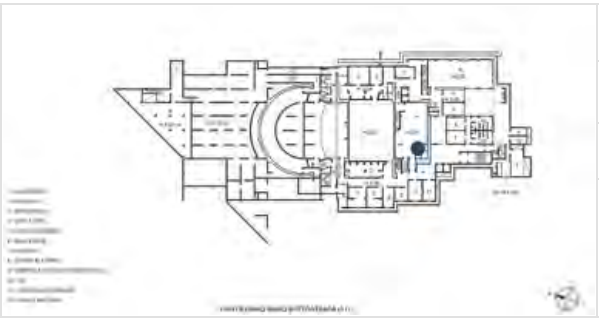


Assenza	Si	
Dimensioni	X - -	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0098	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-1312	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1311	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0139	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

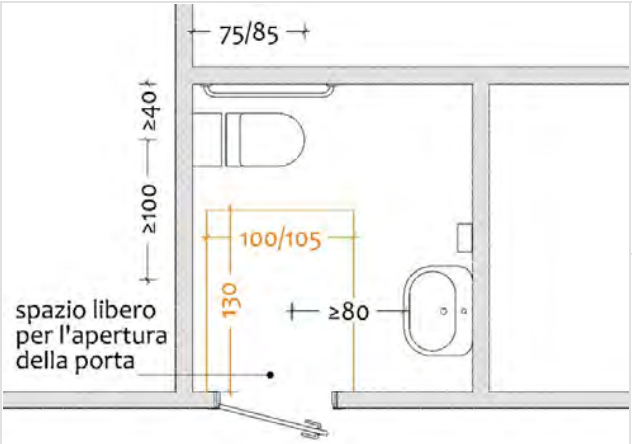

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Computata in 98

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0017

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	102	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

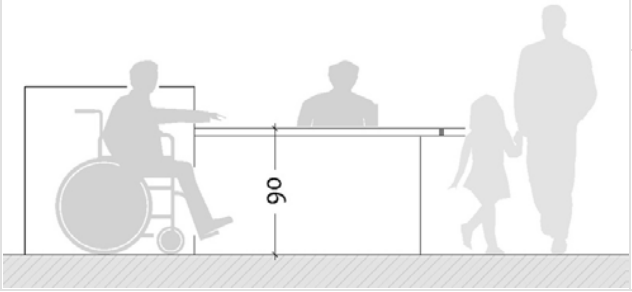

PS0033 (modificato)
Sostituzione del bancone

Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Sostituzione di uno dei banconi.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0019

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

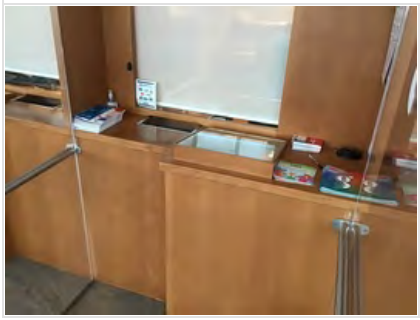



Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Schermo per la scelta posto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1477 (modificato)
Installazione di monitor

Installazione di monitor su supporto accessibile anche a persone con disabilità motorie e di bassa statura, con adeguato spazio per l'approccio e l'uso.


STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0021**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

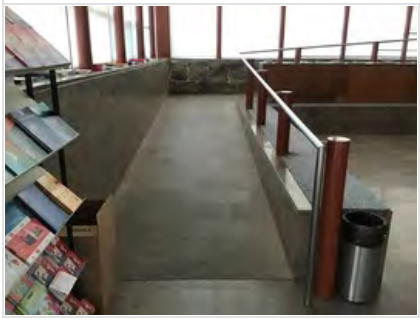




Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 1800,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

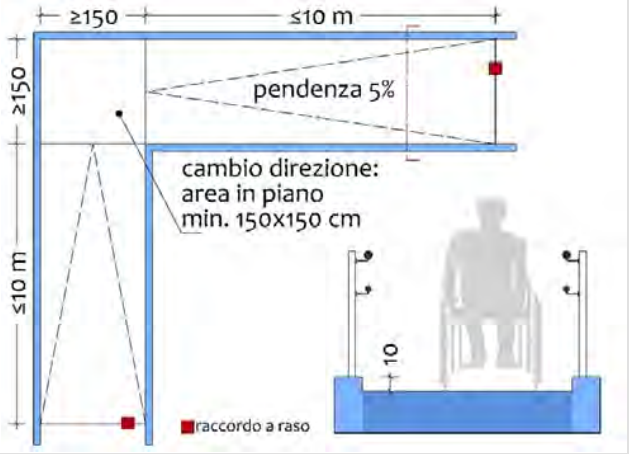

PS0074 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.710 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0022

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

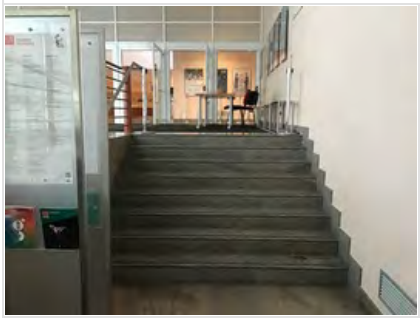




Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 450,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

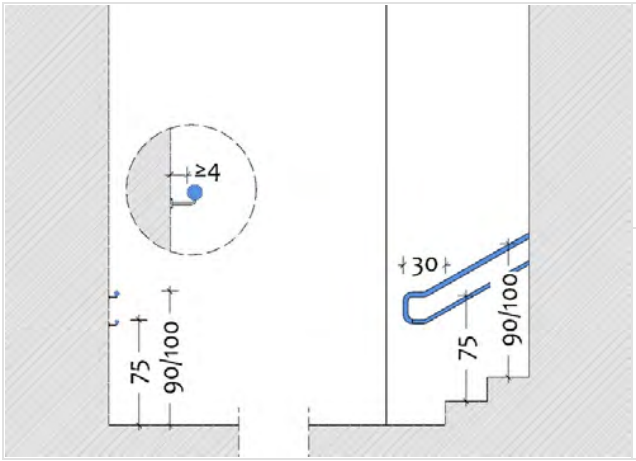

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **950 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0023**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 250,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

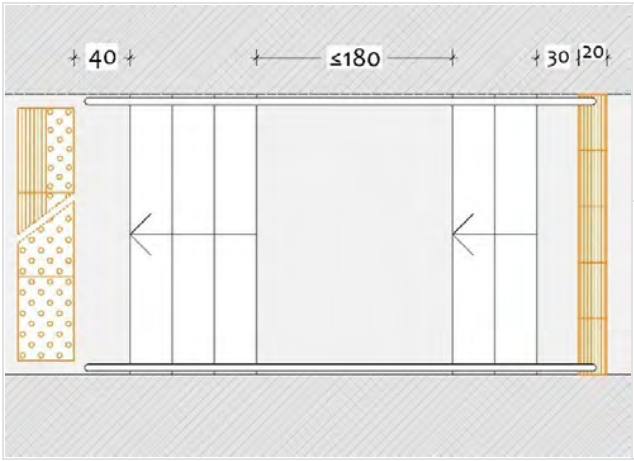

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0024

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

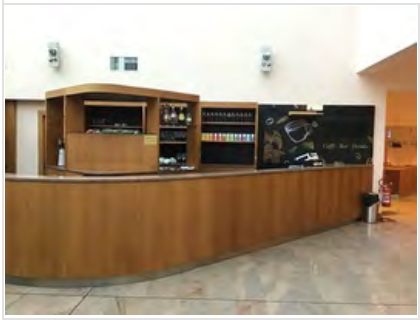




Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	117	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

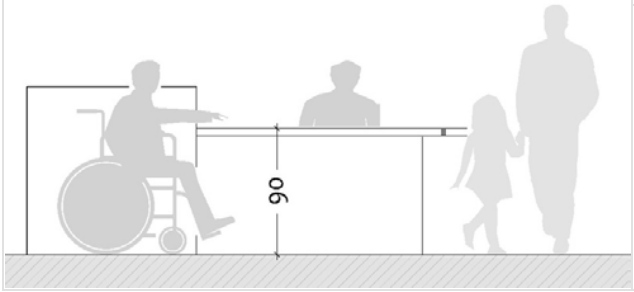

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0026

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

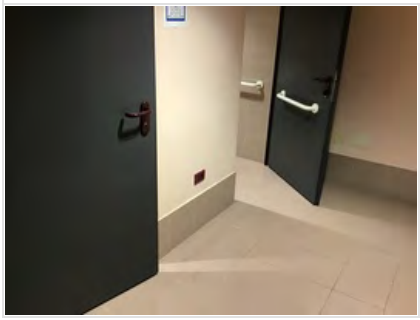




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due bagni accessibili. Le porte all'interno hanno maniglione ad altezza adeguata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

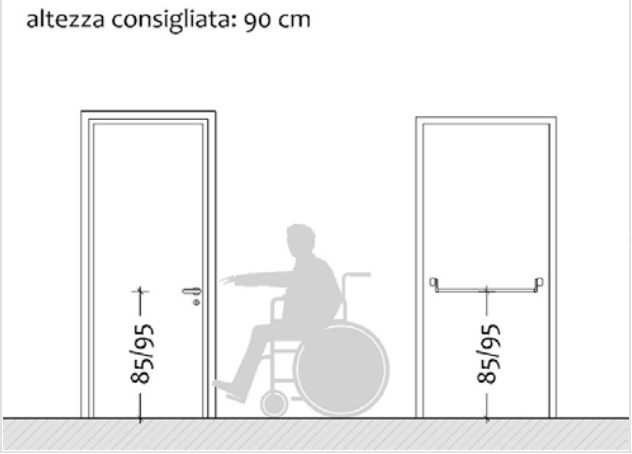

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

Contabilizzati due interventi.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo via Trento 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0028

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

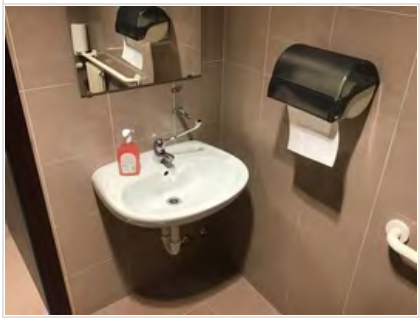




Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Per entrambi i servizi igienici

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

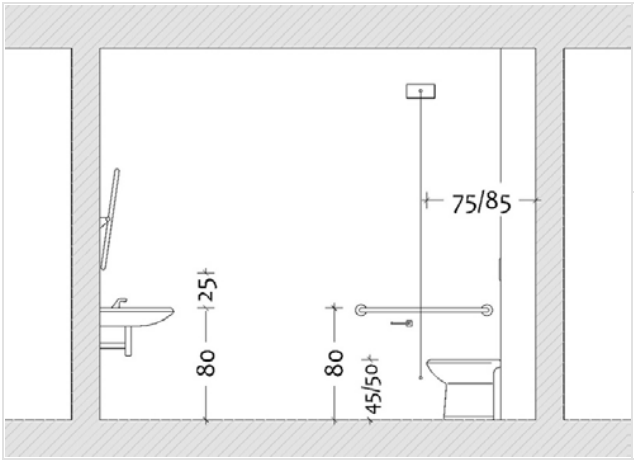

PS0039 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula.

Contabilizzati due interventi.

STIMA DEL COSTO **1.900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0029

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE

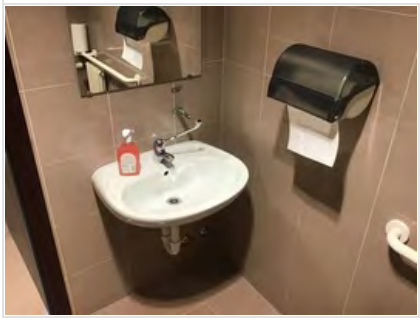




Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta asciugamani in posizione non adeguata per l'accostamento al lavabo. Per entrambi i servizi igienici

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

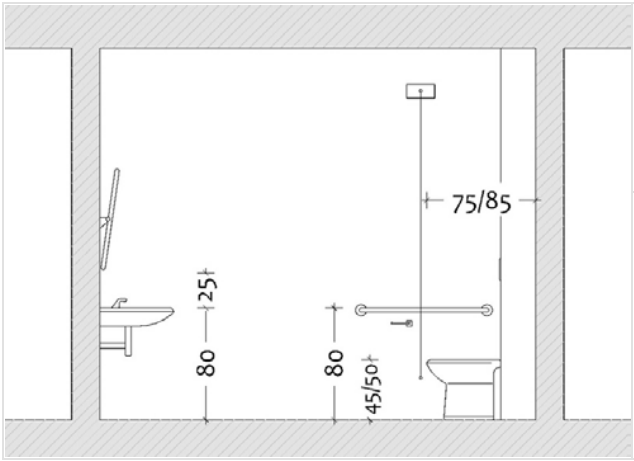

PS1478 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.

Contabilizzati due interventi.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0032

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il cordino è annodato, non arriva fino a quota pavimento. Per entrambi i servizi igienici

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

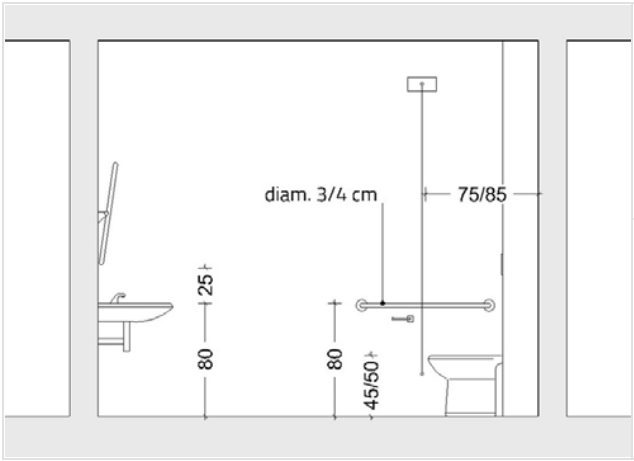

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

Contabilizzati due interventi.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0034

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

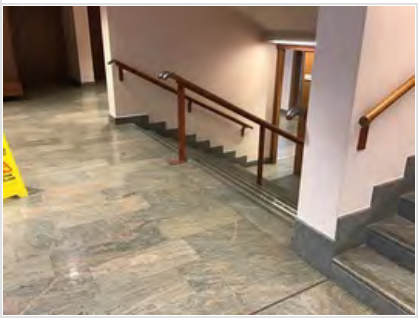




Assenza	Si
Dimensioni	X 415,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

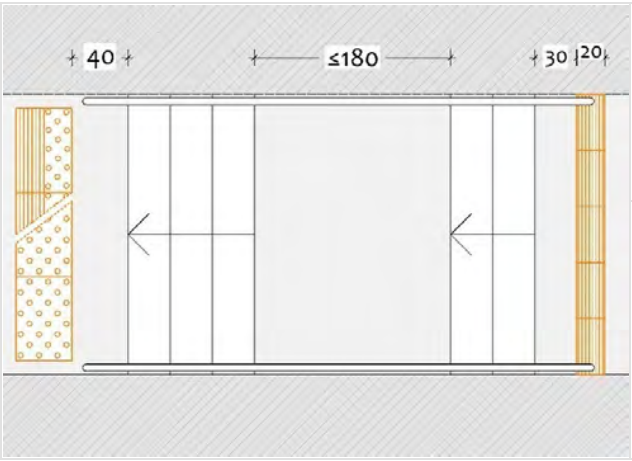

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **640 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0037**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

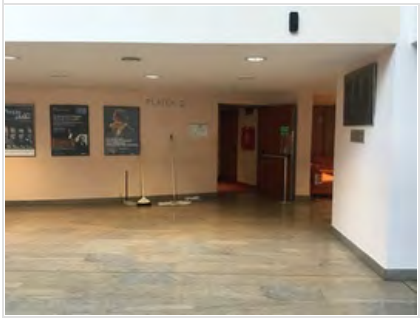



Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Segnaletica priva di contrasto cromatico in generale per tutti gli spazi aperti al pubblico

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0039	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1086	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1479 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

Considerate le caratteristiche del contesto, la segnaletica richiede uno studio progettuale specifico condotto secondo i principi della comunicazione inclusiva ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA.
Si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 039, 1086


5.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0039**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

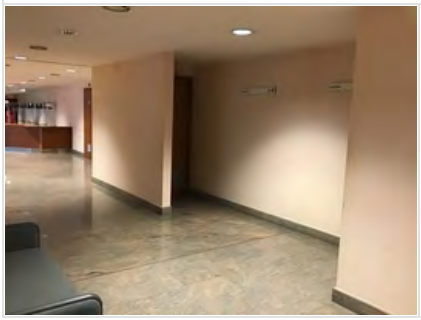



Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
In particolare uscendo dalla platea

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0037	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **5000 €**
6861-1086	LIV. 1	**Assenza Segnaletica informativa** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1480 (modificato)
Sostituzione della segnaletica

Sostituzione della segnaletica con altra con contenuti grafici e testuali ad alta visibilità.

STIMA DEL COSTO
Computata in 037


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0041**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

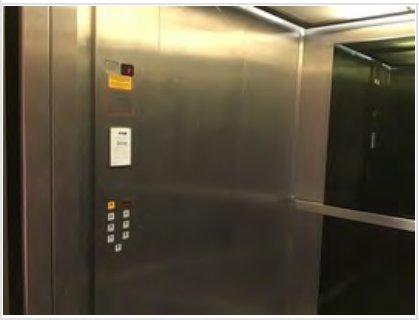



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.


STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0044**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

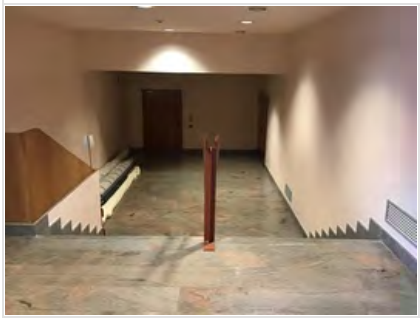




Assenza	Si
Dimensioni	X 350,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

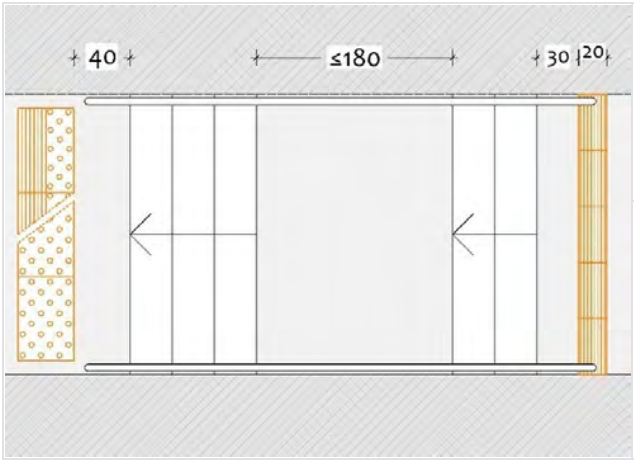

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **560 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0046**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO

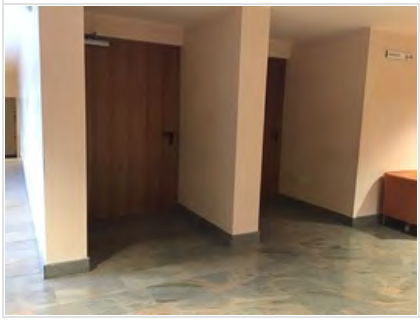



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Sette porte di accesso ai disimpegni verso la platea. Con chiudiporta-

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0584 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **700 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0053

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0055**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0057**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

La platea è raccordata solo tramite tre gradini e pertanto non accessibile. La pianta è stata colorata per meglio comprendere gli spazi ed i percorsi accessibili aperti agli spettatori: Verde: percorsi e servizi accessibili (piano terra) Viola: spazi per gli spettatori in sedia a ruote (intera sala)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

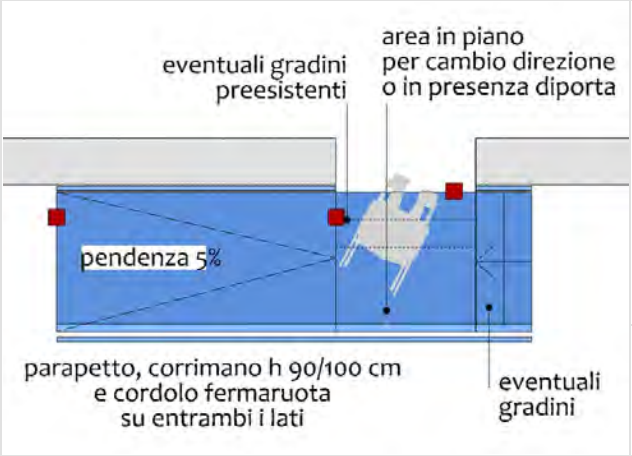

PS1464 (modificato)
Demolizione della scala e realizzazione di rampe

Realizzazione di rampe con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di svolta.

La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico il cui costo non è stimabile in sede di PEBA: si indica, pertanto, un costo minimo di riferiemento.

STIMA DEL COSTO **10.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0059**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	111	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

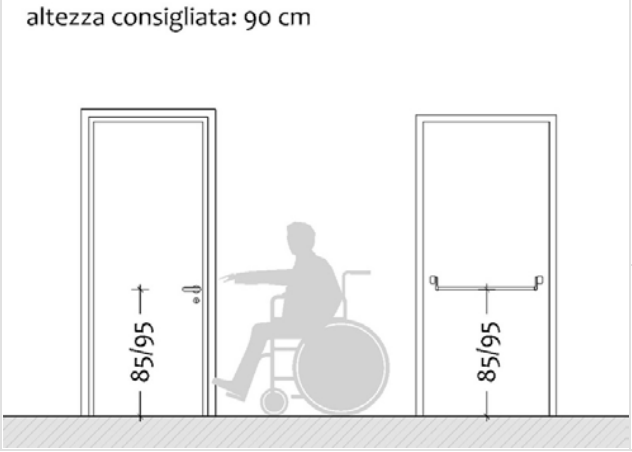

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0061**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	111	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

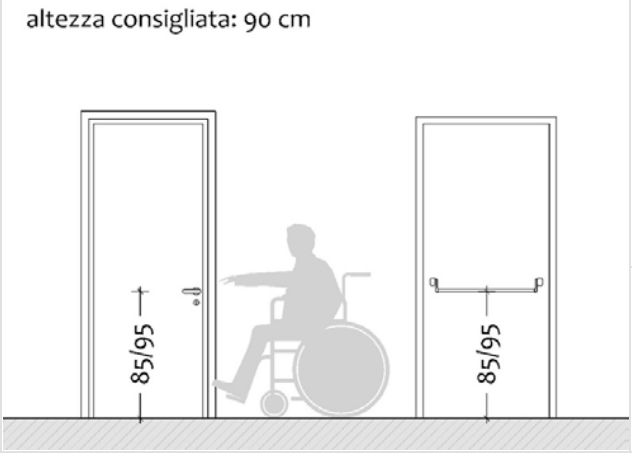

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0064

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

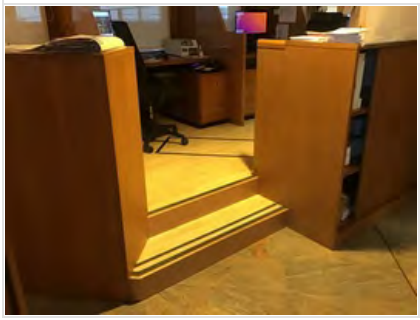




Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Postazioni di lavoro biglietteria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

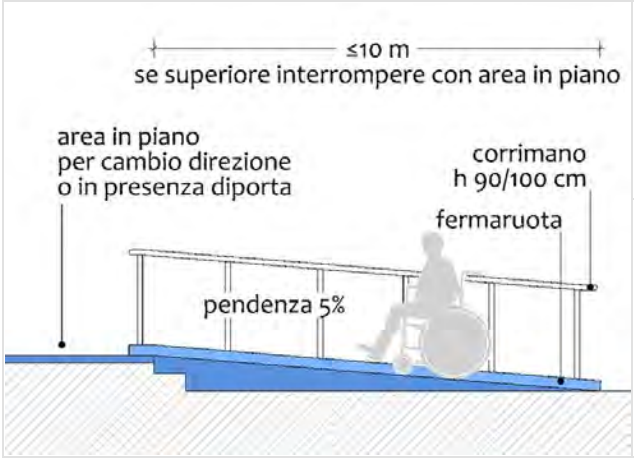

PS0109 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Installazione di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. In presenza di porta il pianerottolo deve rispettare i requisiti per gli spazi antistanti e retrostanti.

STIMA DEL COSTO **1.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0069**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.

STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0120**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0121**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Avvisatore acustico di arrivo al piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0122**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE

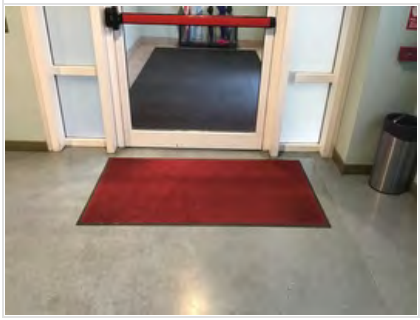



Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0034 (modificato)
Posa di zerbino ad incasso

Rimozione dello zerbino che costituisce ostacolo e realizzazione di incasso a pavimento con posa di zerbino tecnico anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote, incluse demolizioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0123**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

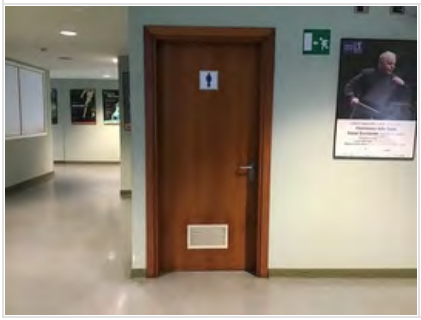



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Manca la segnaletica di bagno accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0172 (modificato)
Applicazione di segnaletica

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del contrassegno con il simbolo dell'accessibilità, con eventuali testi ad alta leggibilità e contrasto cromatico tra pittogrammi/testo e sfondo.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0124**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

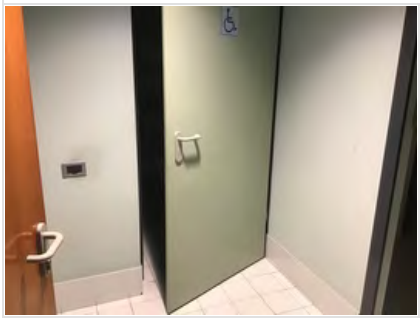




Maniglia - Altezza	108	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

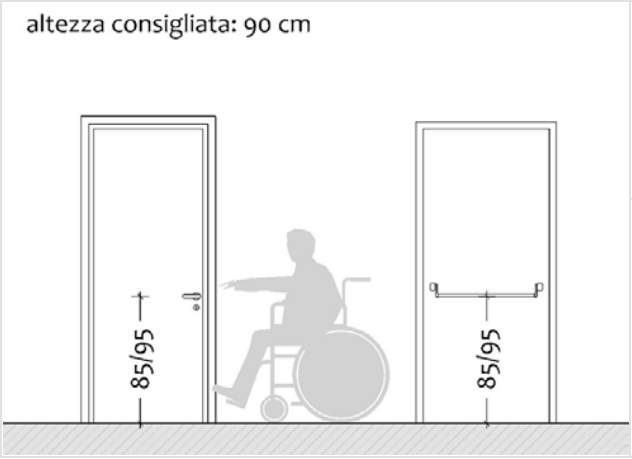

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0125**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

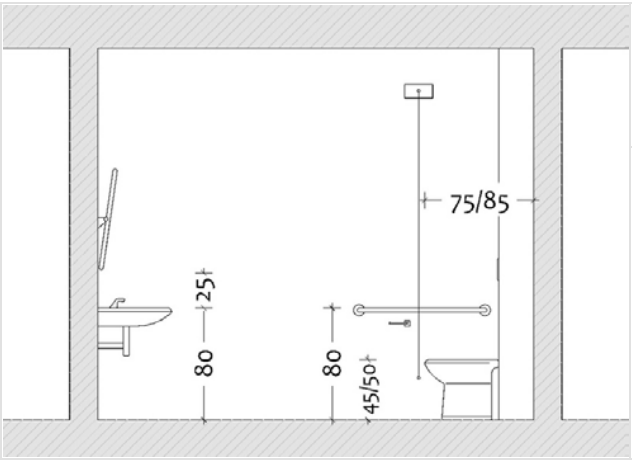

PS0039 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula.

STIMA DEL COSTO **950 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0126

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE






Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta asciugamani in posizione non adeguata

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

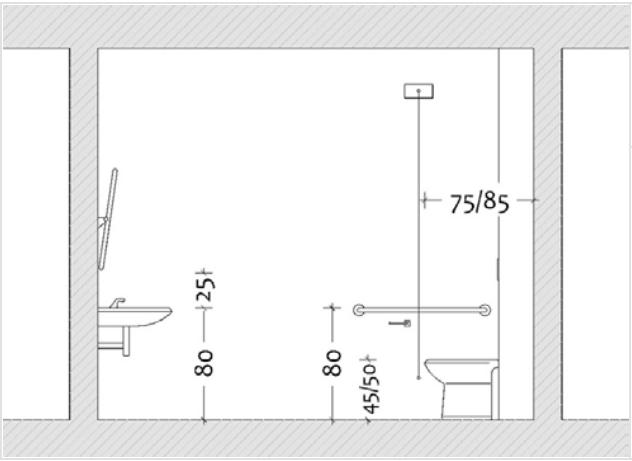

PS1478 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0127**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

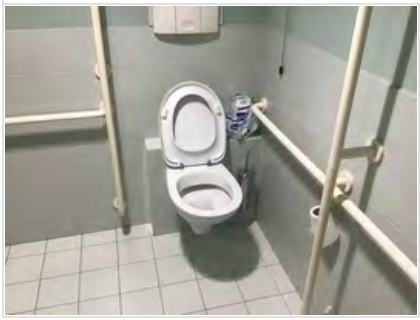




Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Maniglioni verticali non utili.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

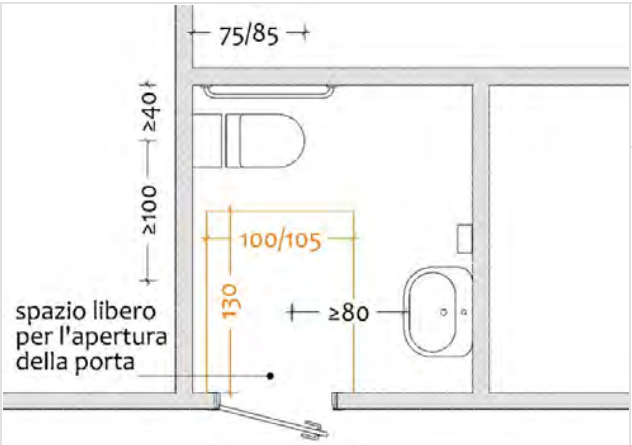

PS0196 (modificato)
Rimozione del maniglione

Rimozione del maniglione in quanto non utile e possibile ostacolo all'approccio ed uso dei sanitari.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0128

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

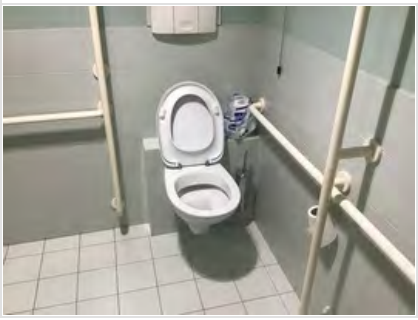




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiugibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

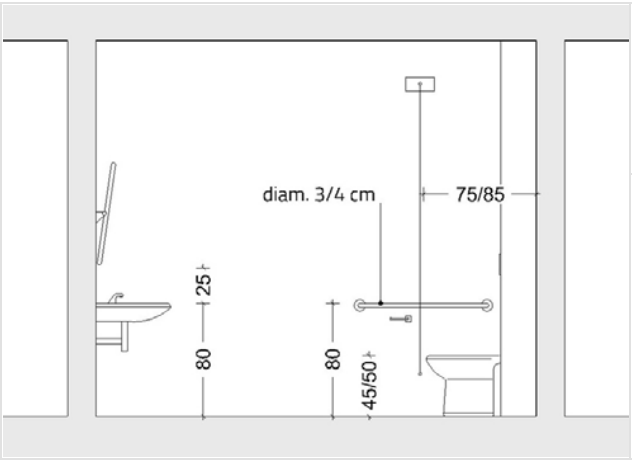

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0129

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Manca la segnalazione di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0172 (modificato)
Applicazione di segnaletica

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del contrassegno con il simbolo dell'accessibilità, con eventuali testi ad alta leggibilità e contrasto cromatico tra pittogrammi/testo e sfondo.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0130**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

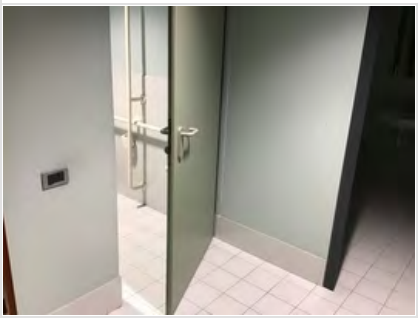




Maniglia - Altezza	108	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

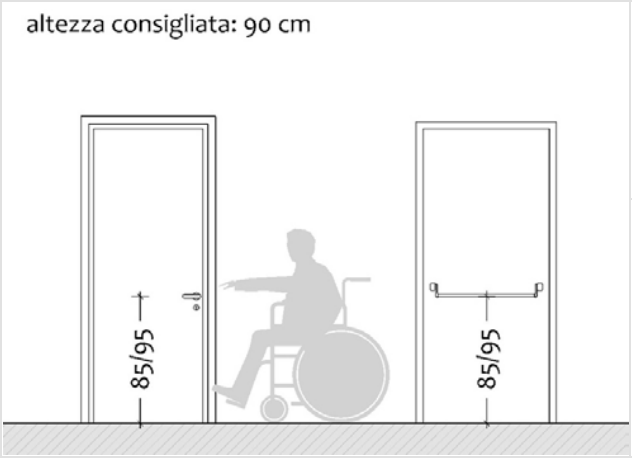

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0131

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Maniglioni verticali non utili.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

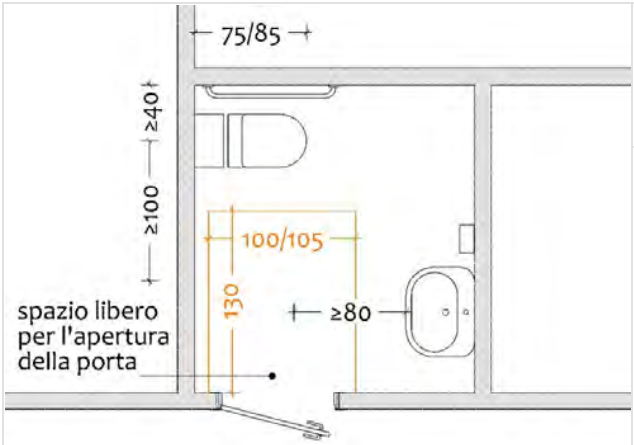

PS0196 (modificato)
Rimozione del maniglione

Rimozione del maniglione in quanto non utile e possibile ostacolo all'approccio ed uso dei sanitari.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0132

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

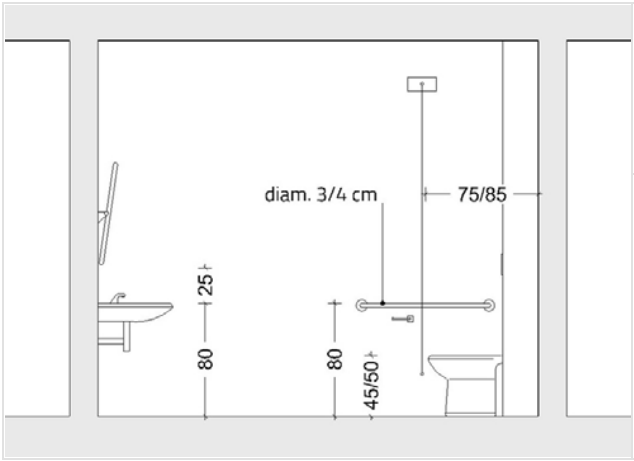

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0133**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

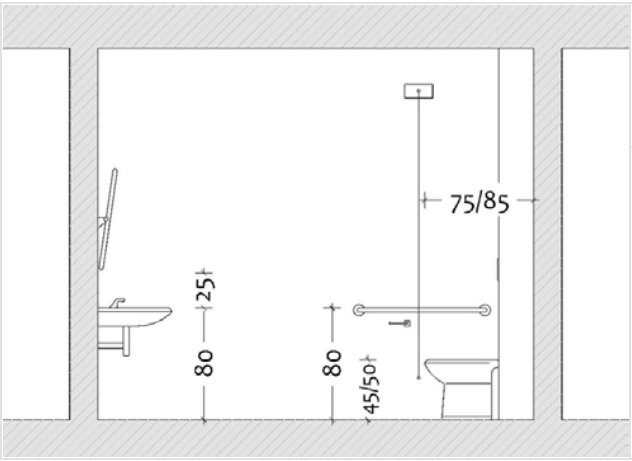

PS0039 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula.

STIMA DEL COSTO **950 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0134

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE






Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta asciugamani in posizione non adeguata

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

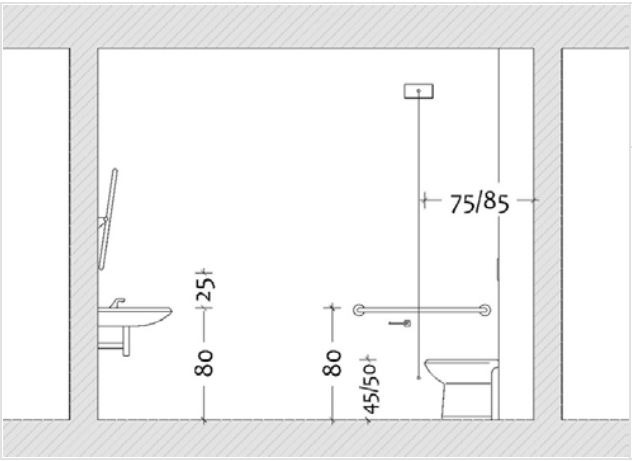

PS1478 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0135**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

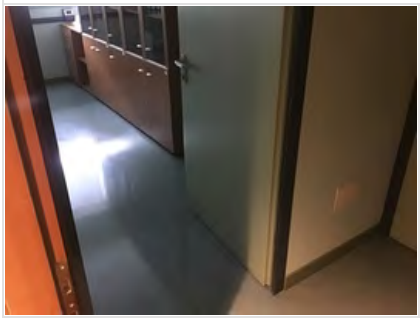




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

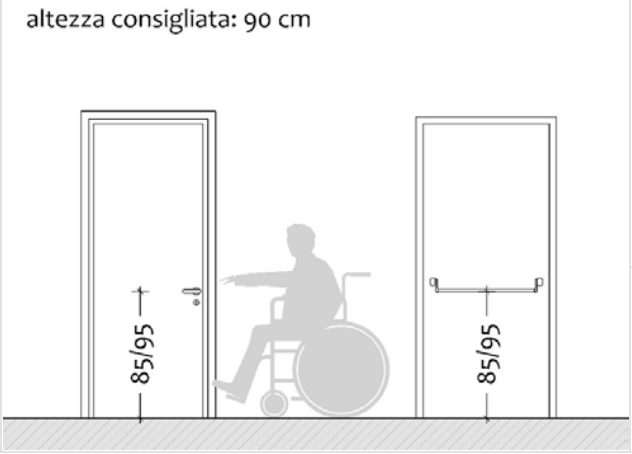

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0143**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Foyer, servizi e punti di interesse (es. accessi)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

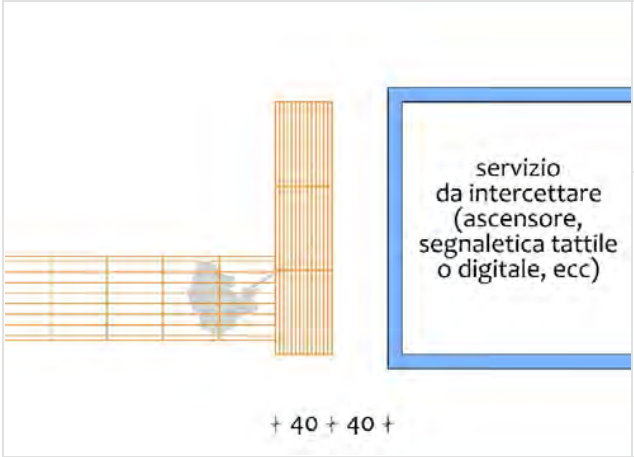

PS1481 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale

Realizzazione di guida artificiale all'interno di edifici, da realizzarsi con elementi idonei al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione.

STIMA DEL COSTO **5.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1063**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
4 stalli

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1064	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Stallo riservato** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **4335 €**
6861-1067	LIV. 2	**Altezza Dislivello** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

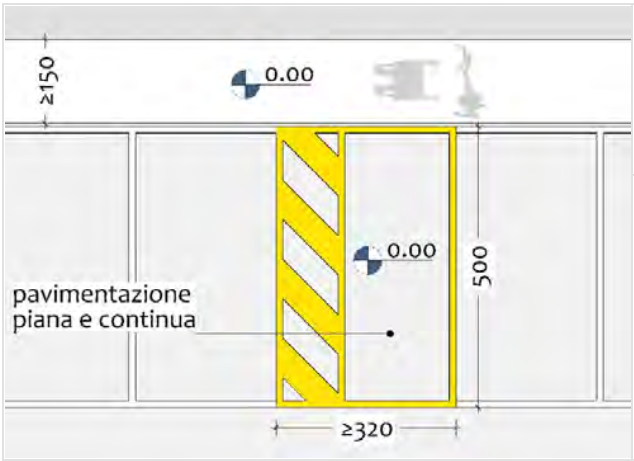

PS1393 (modificato)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1064

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1064**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Pendenza longitudinale	4.5	≤ 1%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
5 stalli

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1063	LIV. 2	**Assenza Segnaletica orizzontale** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1067	LIV. 2	**Altezza Dislivello** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

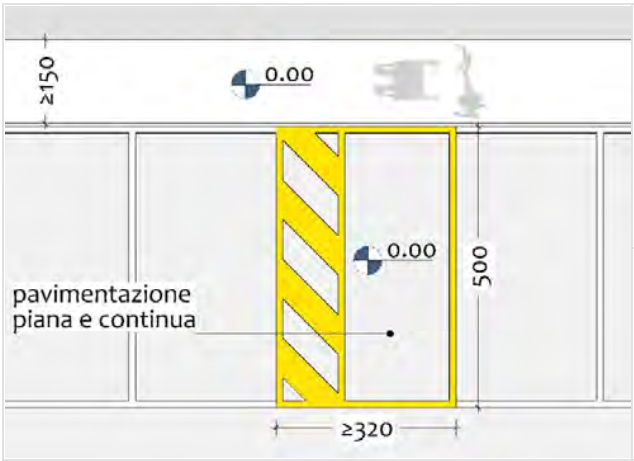

PS1482 (modificato)
Rifacimento della pavimentazione (stallo a pettine)

Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in materiale analogo all'esistente, per ottenere una superficie priva di pendenze e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1063, 1067

4.335 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1067**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 1500,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1064	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Stallo riservato** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **4335 €**
6861-1063	LIV. 2	**Assenza Segnaletica orizzontale** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

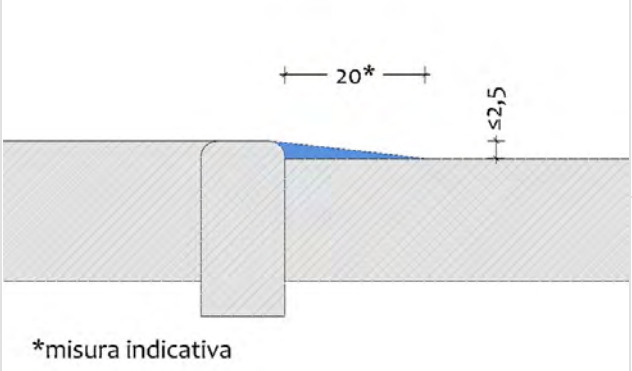

PS1483 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1064

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1072

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO






Assenza	Si
Dimensioni	X 950,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Pendenza rampa 8%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

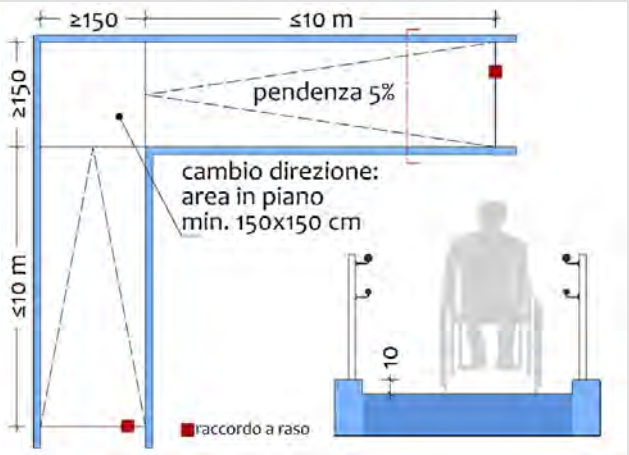

PS0347 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **4.655 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1075**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Pendenza longitudinale	**15**	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 800,00 cm**	**Y --**
Materiale	**--**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1093	LIV. **1**	**Assenza Corrimano** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

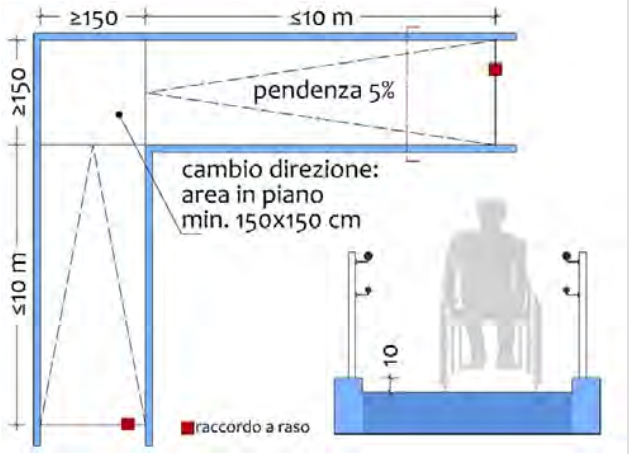

PS0165 (modificato)
Demolizione e ricostruzione della rampa

Demolizione della rampa e realizzazione di rampa o di serie di rampe con struttura in cls e pavimentazione in pietra con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm , area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

La rampa deve essere progettata in relazione alle caratteristiche del contesto. Viene stimato un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1093

8.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1077**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due tagli trasversali al percorso

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

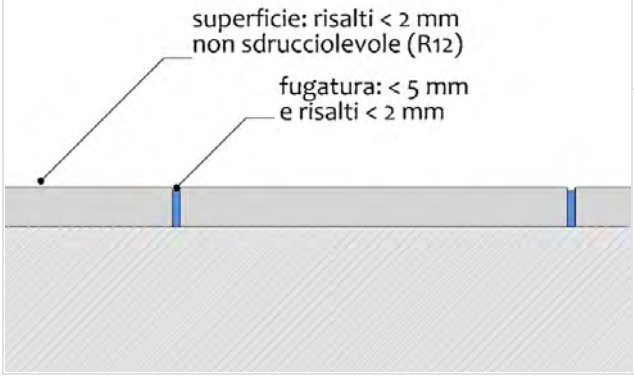

(modificato)
Ripristino della continuità della pavimentazione

Realizzazione di fugatura tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1079

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

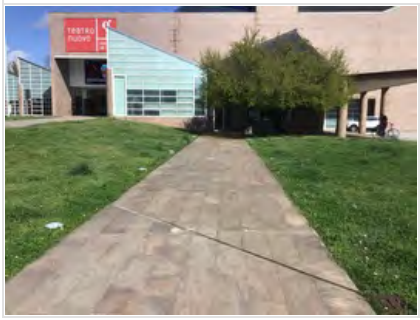




Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due tagli trasversali al percorso

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

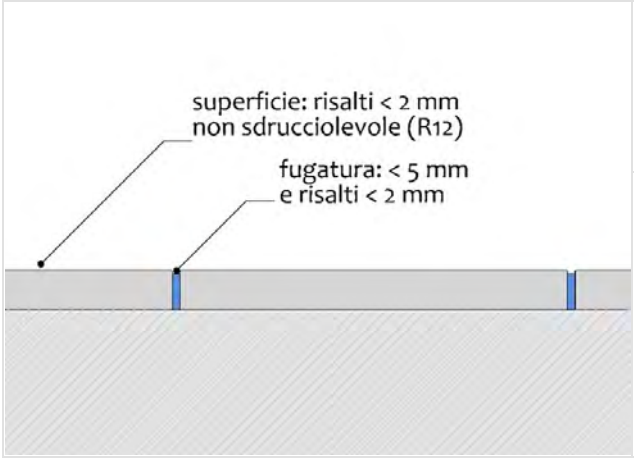

PS1484
Ripristino della continuità della pavimentazione

Realizzazione di fugatura tra gli elementi che compongono la pavimentazione mediante stuccatura o resinatura degli stessi al fine di ridurne la dimensione a max 5x2 mm, inclusa pulizia preliminare e finale.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1083

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza longitudinale	**7.5**	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 2000,00 cm**	**Y --**
Materiale	**--**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

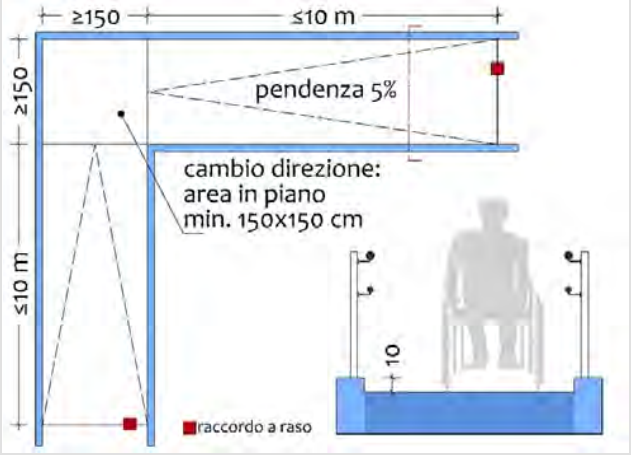

PS1485 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare lateralmente al percorso in pendenza, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine del percorso in pendenza, verniciati in tinta ad alta visibilità, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **9.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1086**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **SEGNALETICA INFORMATIVA**





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0037	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **5000 €**
6861-0039	LIV. 2	**Non leggibile Segnaletica informativa** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0957 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione dei percorsi di accesso e dei punti di ingresso all'edificio.

STIMA DEL COSTO
Computata in 037

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1093**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO






Assenza	Si
Dimensioni	X 800,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1075	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **8500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

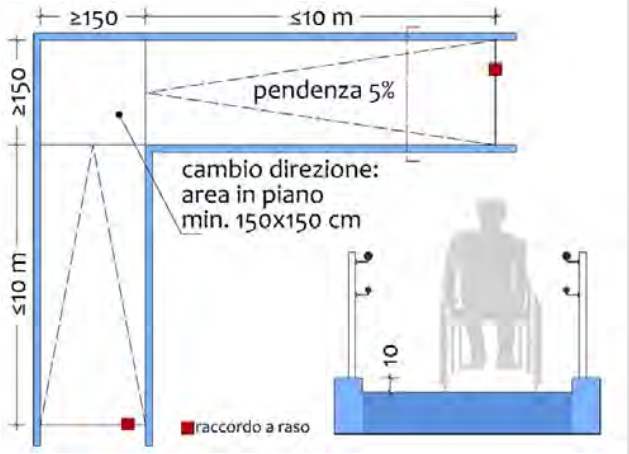

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1075

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1308

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

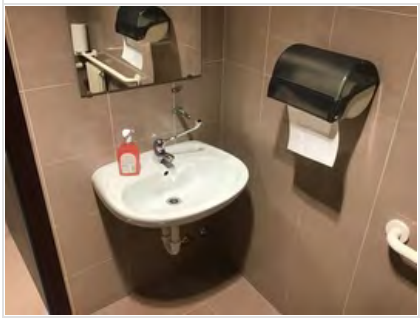




Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio. Per entrambi i servizi igienici

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

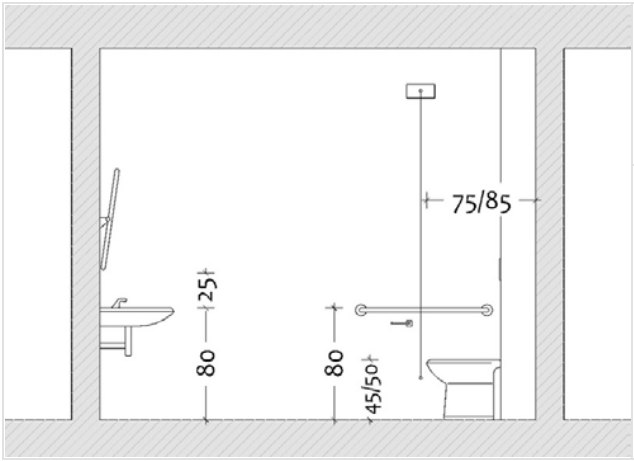

PS0981 (modificato)
Riposizionamento dello specchio

Riposizionamento dello specchio con altezza non superiore a 105 cm.

Contabilizzati due interventi.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **08 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-1309**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza mappa tattile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Intero edificio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1167 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti informativi e/o descrittivi multimediali.

La mappa deve essere orientata considerando la posizione del fruitore e installata su supporto accessibile anche a persone con disabilità motorie e di bassa statura, con adeguato spazio per l'approccio e l'uso e senza interferire con le guide naturali o provocare restringimenti del percorso.

STIMA DEL COSTO **25.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0076

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

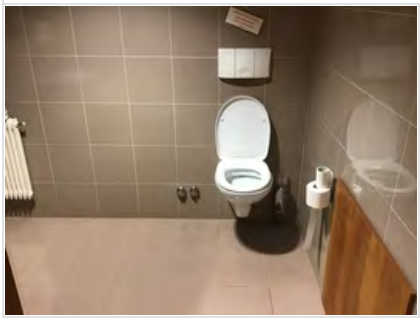




WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	50	75 ≤ A ≤ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio collegato a saletta vip e raggiungibile da ascensore 2

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

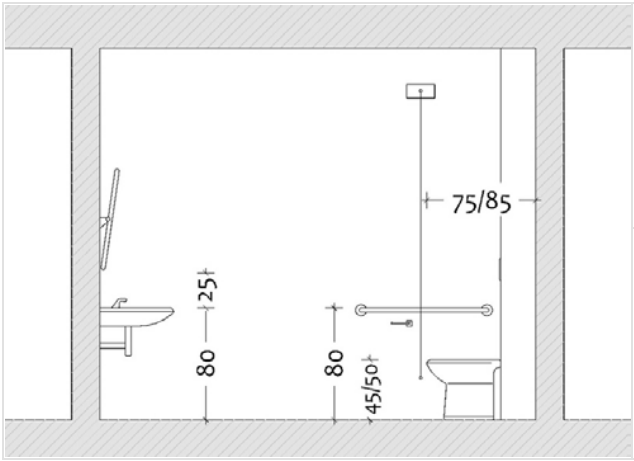

PS1065 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **2.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0077**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

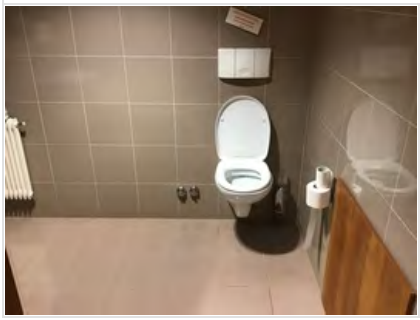




Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

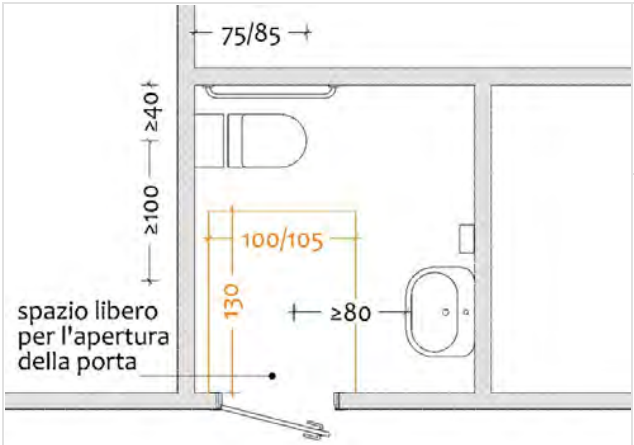

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO **145 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0078

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

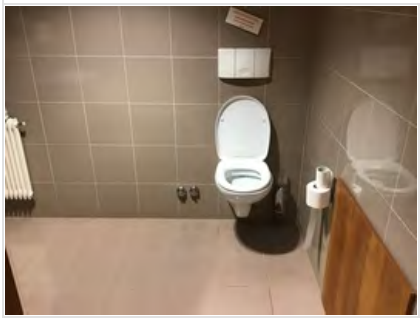




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

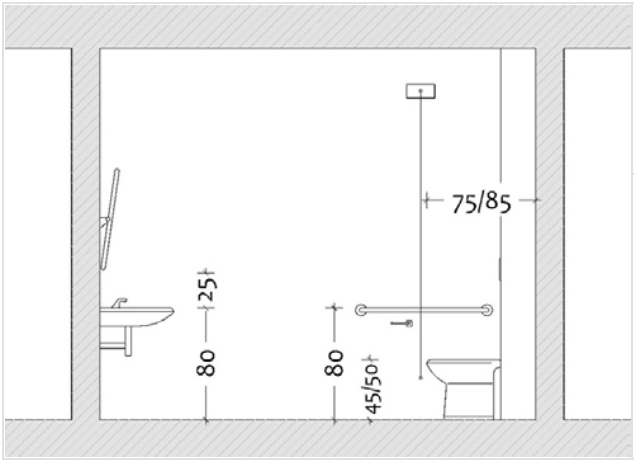

PS0155 (modificato)
Installazione campanello di emergenza

Installazione di campanello a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento e in posizione facilmente raggiungibile, compresi suoneria e diffusore sonoro.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0136**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	**Si**	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

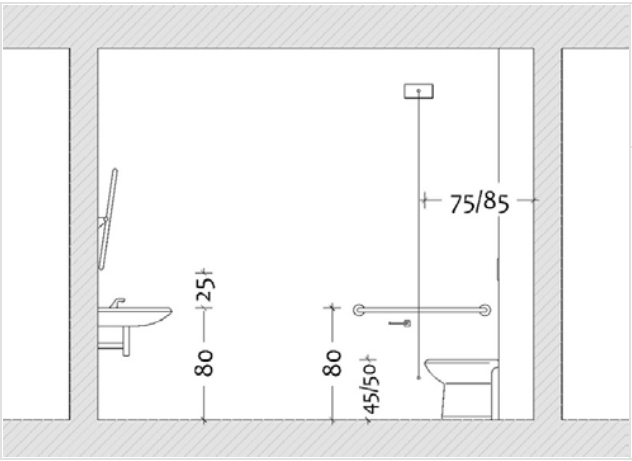

PS0039 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula.

STIMA DEL COSTO **950 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0137**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE






Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta asciugamani in posizione non adeguata

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

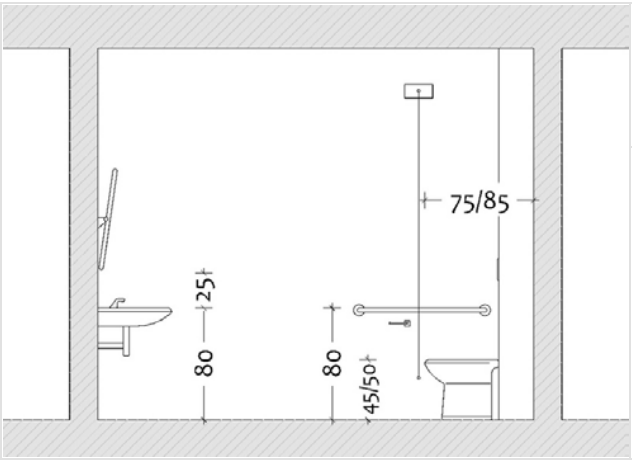

PS1478 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0138

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

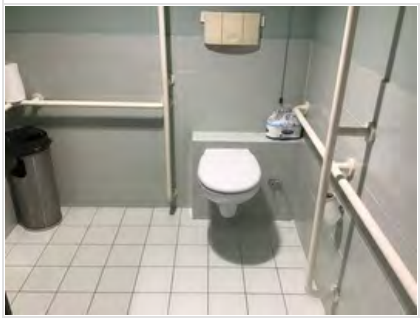




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

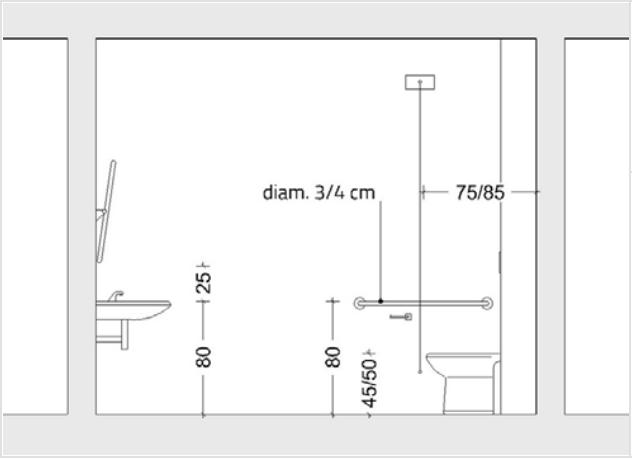

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **08 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1310**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

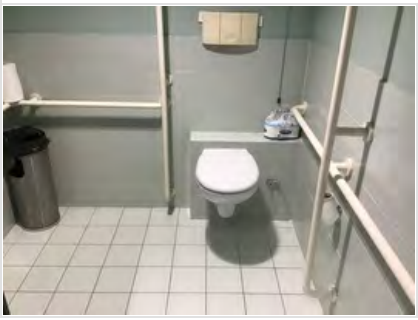




Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Maniglioni verticali

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

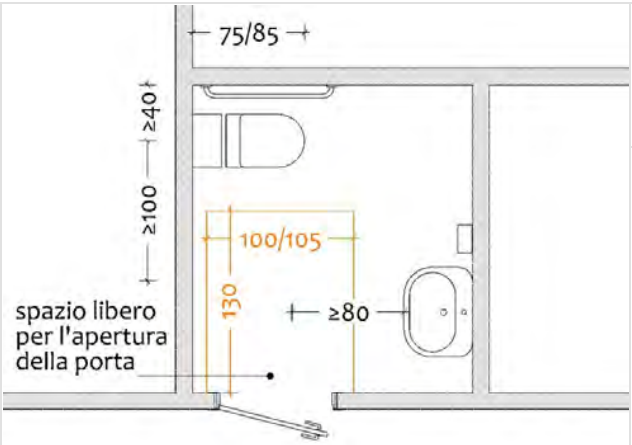

PS0196 (modificato)
Rimozione del maniglione

Rimozione del maniglione in quanto non utile e possibile ostacolo all'approccio ed uso dei sanitari.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0079

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 420,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

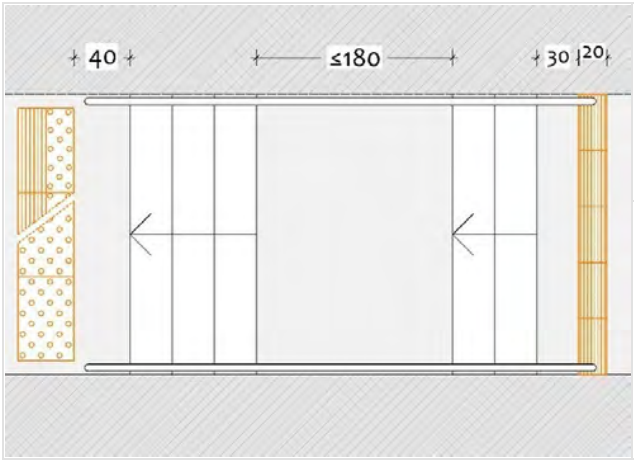

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **640 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0080**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

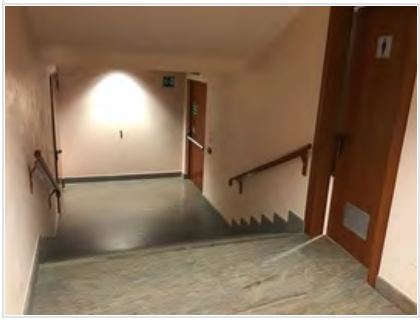

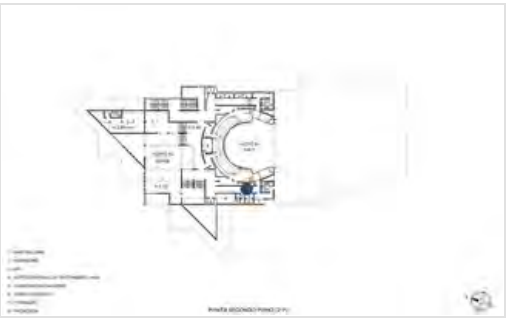


Assenza	Si
Dimensioni	X 245,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

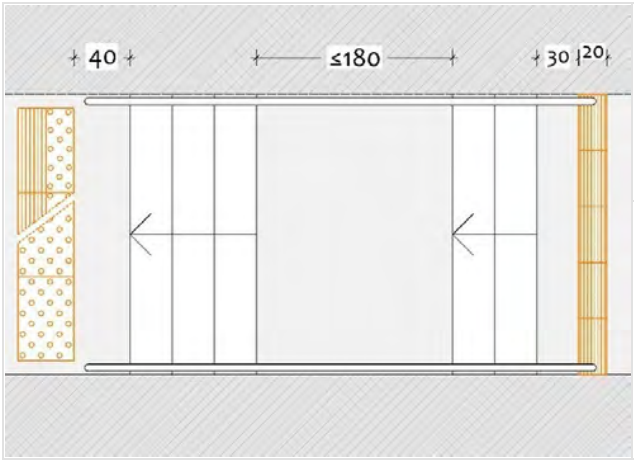

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0081**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

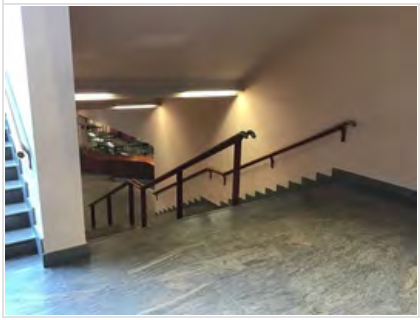




Assenza	Si
Dimensioni	X 400,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

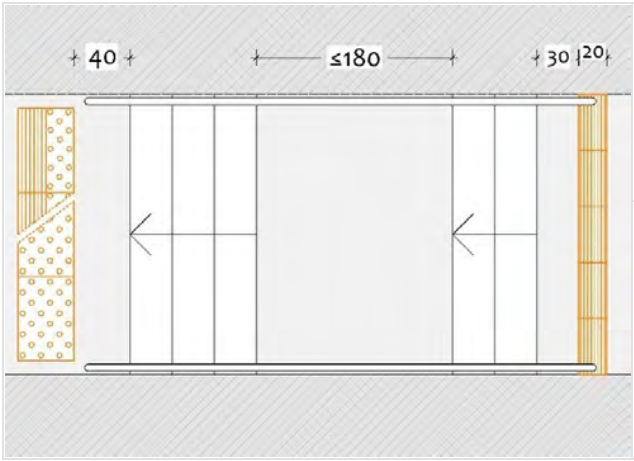

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **640 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0082

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

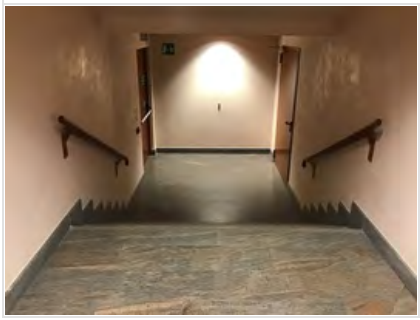

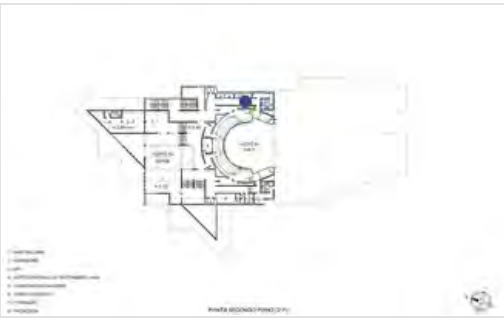


Assenza	Si
Dimensioni	X 245,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

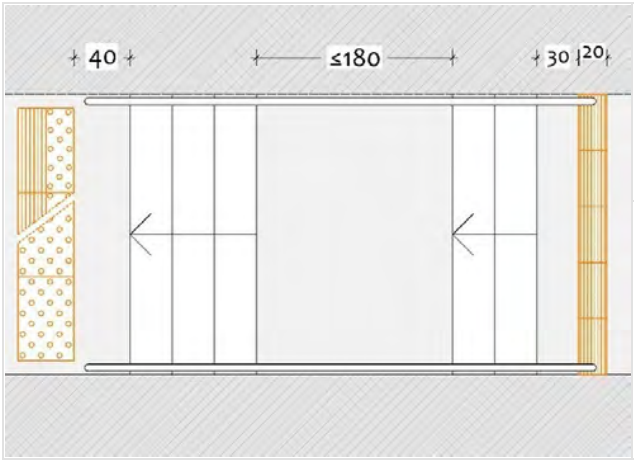

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0085**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Otto porte verso il disimpegno prima di accesso alla galleria. Con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0584 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **800 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0088**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

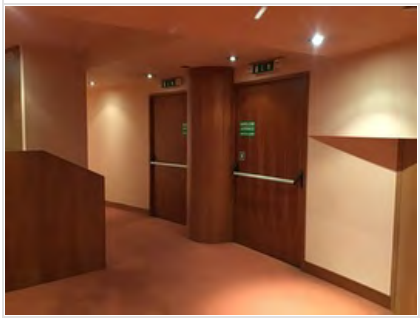

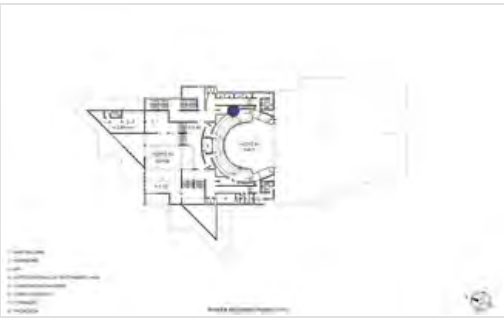

Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Otto porte di uscita dalla galleria. Con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0092

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

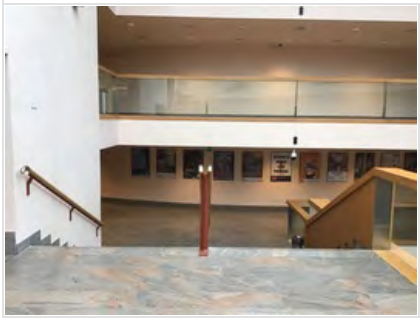

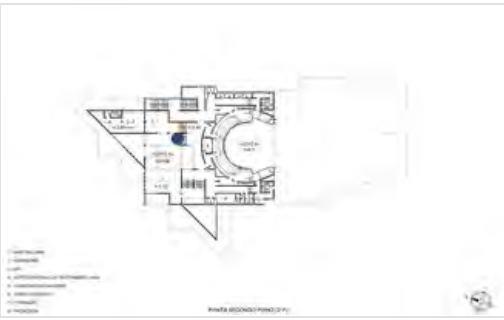


Assenza	Si
Dimensioni	X 415,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

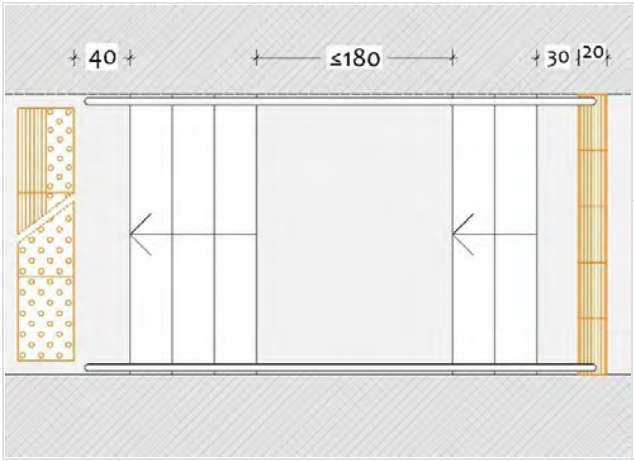

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **640 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0097**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SERVOSCALA

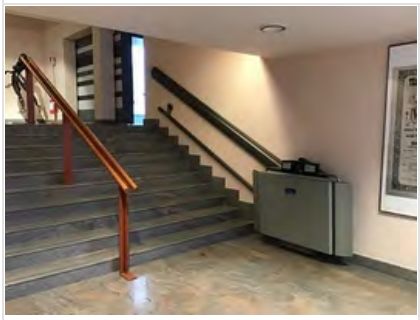



Non funzionante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La sala per eventi posta al livello rialzato visibile nella foto non è raggiungibile dall'ascensore. Viene segnalato il malfunzionamento del servoscala.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1476 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per garantire il fuzionamento del servoscala.


STIMA DEL COSTO **200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo via Trento 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0098**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

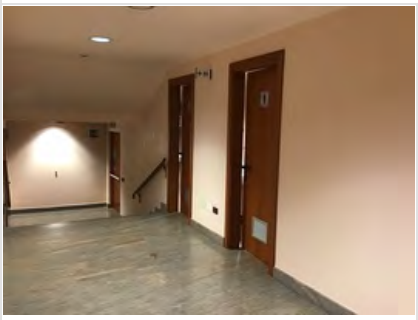



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

NOTA AI SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI: nell'intero teatro, gli unici servizi igienici accessibili al pubblico si trovano al piano terra. Il personale riferisce che, per disposizione dei Vigili del fuoco, le persone in sedia a ruote possono essere accolte esclusivamente al piano terra e non possono accedere agli altri livelli del teatro; questo approccio ha portato a considerare non necessaria la presenza di servizi igienici accesibili nei diversi piani del teatro. La critciità rilevata deve, pertanto, essere estesa a tutti i livelli del teatro. Le schede 76, 77 e 78 (piano primo) mirano a rendere accessibile il servzio igienico al piano primo, raggiungibile dall'ascensore e di dimensioni generose.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0139	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0142	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1311	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1312	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

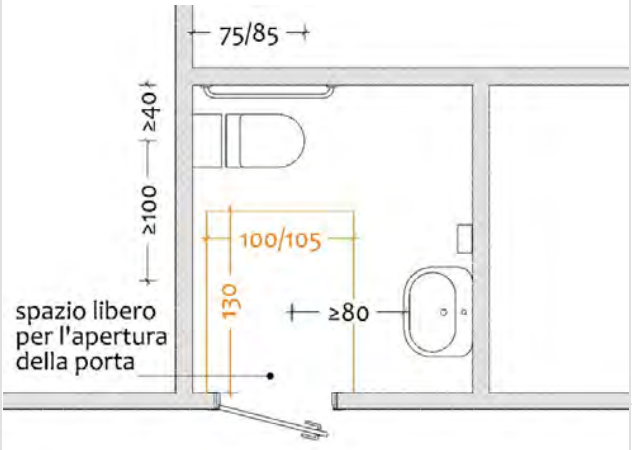

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

La soluzione prevede interventi diffusi nell'intero edificio che richiedono uno studio progettuale specifico che riguarda reti impiantistiche, idro sanitarie e di scarico ed elementi strutturali oltre a significative modifiche distributive: il costo degli interventi non può essere stimato in sede di PEBA e si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 139, 142, 1311, 1312

30.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0115

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

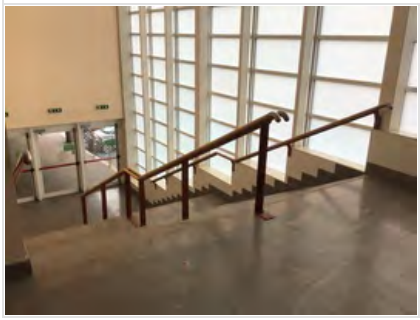




Assenza	Si
Dimensioni	X 420,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

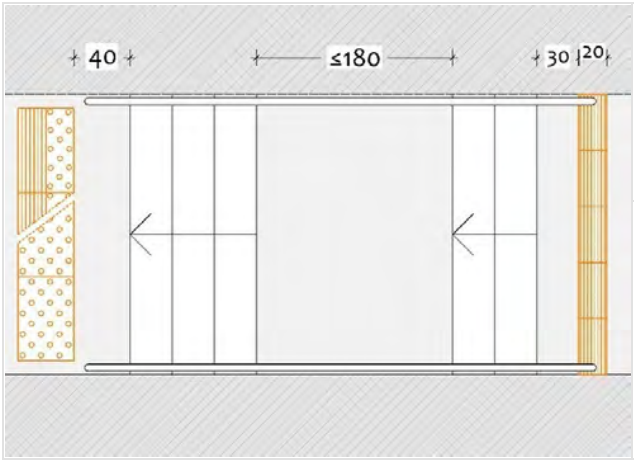

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **640 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0116

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 150,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

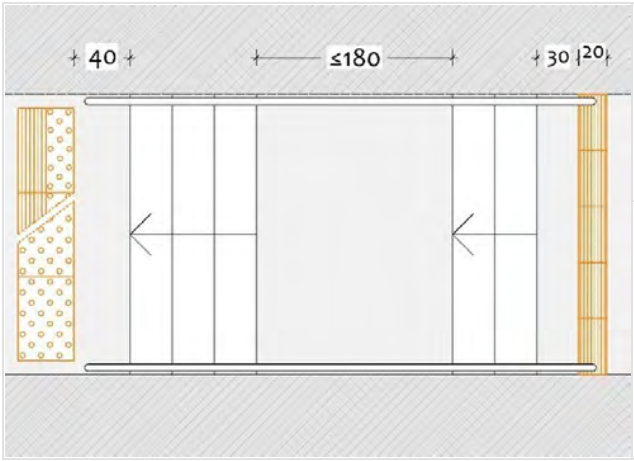

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0099**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

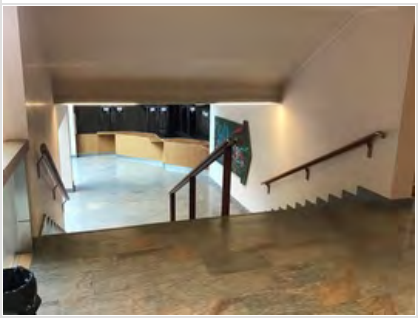




Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

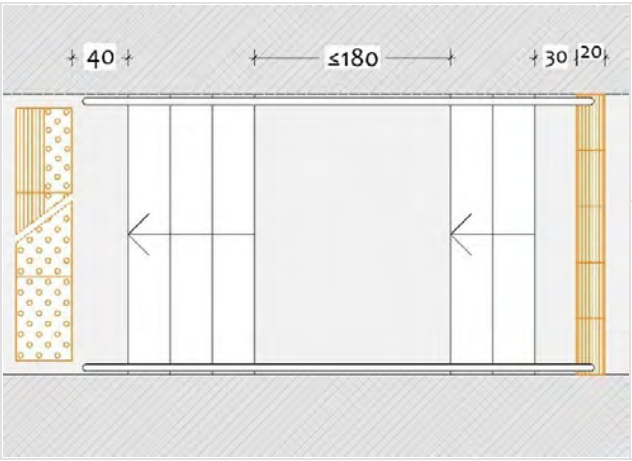

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **650 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0100

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

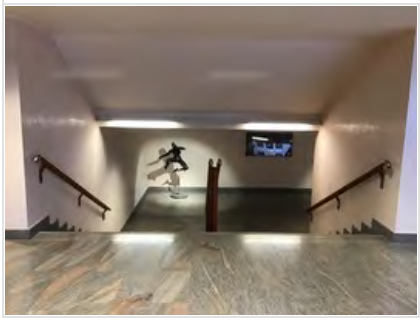




Assenza	Si	
Dimensioni	X 420,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

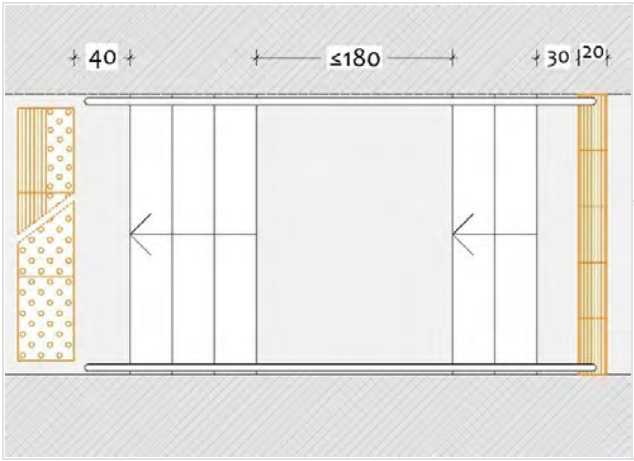

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **640 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0101**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

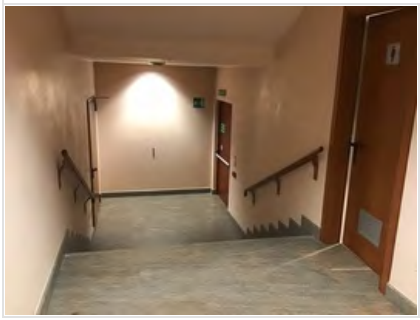




Assenza	Si
Dimensioni	X 245,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

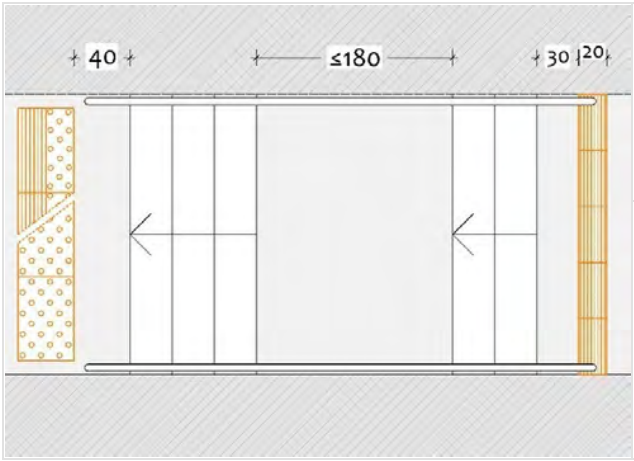

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0102

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

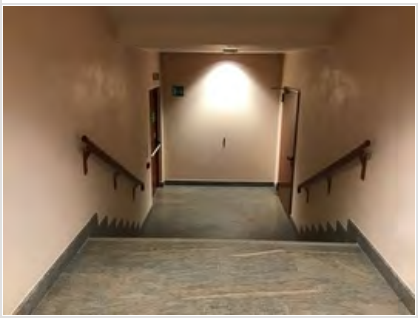




Assenza	Si	
Dimensioni	X 245,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

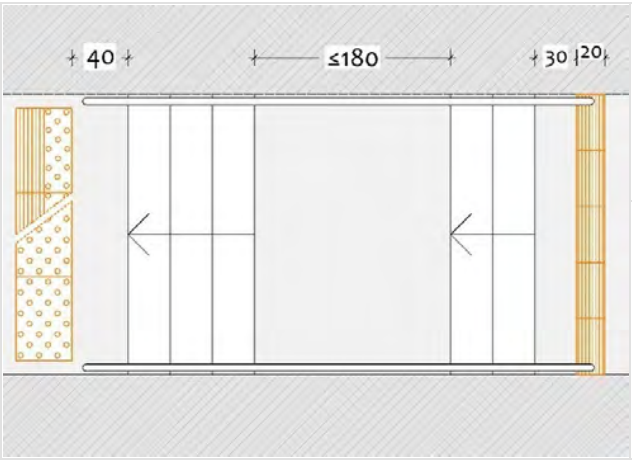

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0103

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Otto porte di accesso al disimpegno verso la seconda galleria. Con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0584 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0104

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

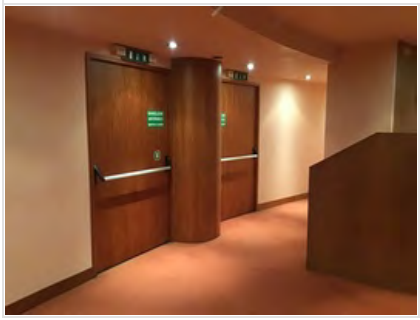



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Otto porte di uscita dalla seconda galleria. Con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0114**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

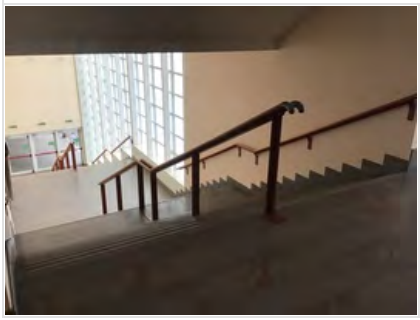




Assenza	Si	
Dimensioni	X 420,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

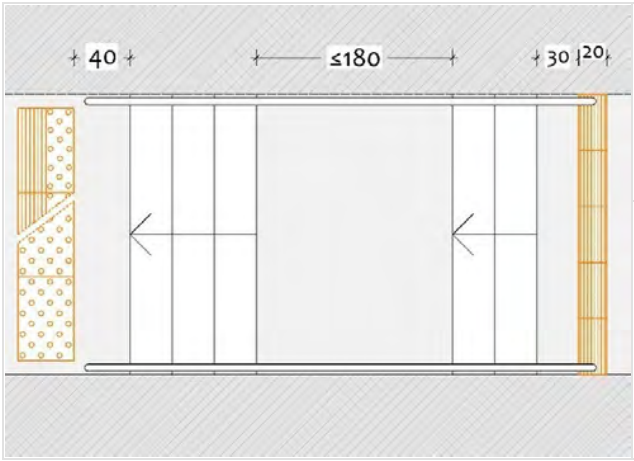

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **640 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0117**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 130,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

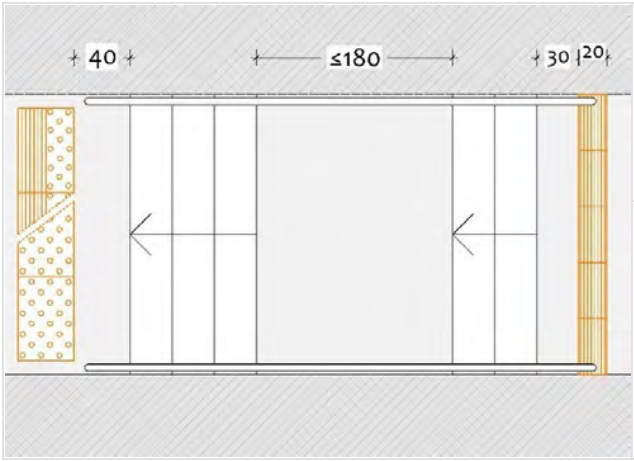

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **08 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1311**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Entrambi i gruppi servizi igienici del piano.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0098	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-1312	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0142	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0139	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

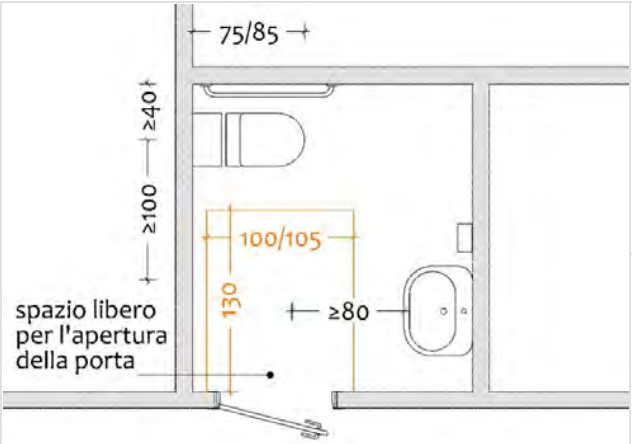

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Computata in 98


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0105**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

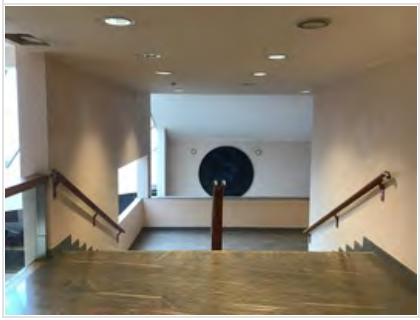




Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y ---
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

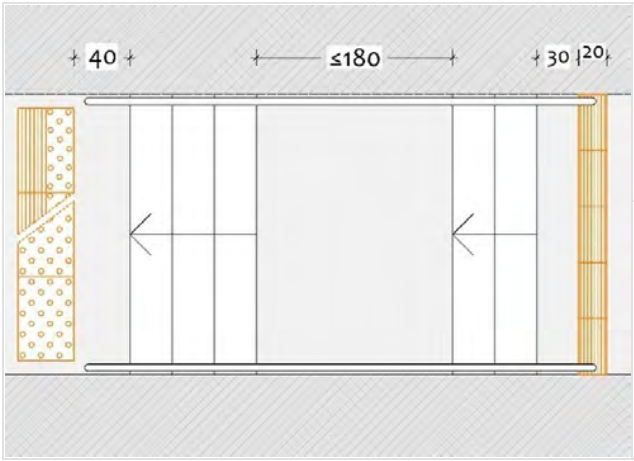

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **640 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0106**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

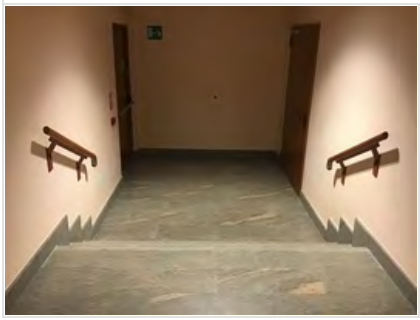




Assenza	Si
Dimensioni	X 245,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

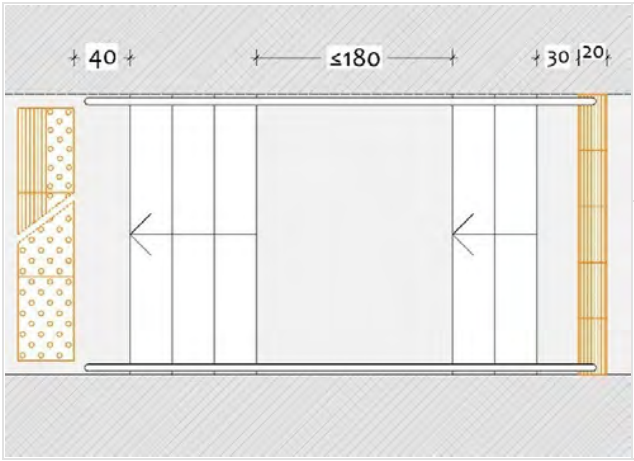

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0107**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

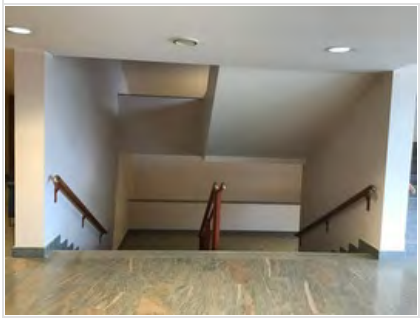




Assenza	Si	
Dimensioni	X 420,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

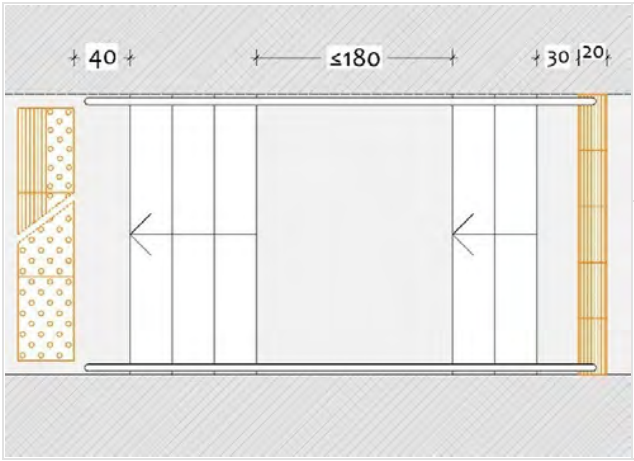

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0108**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Quattro porte di accesso al disimpegno verso la terza galleria. Con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0584 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0109

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

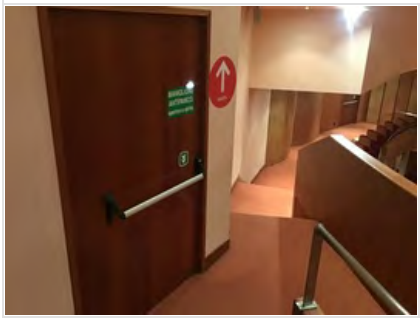



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Quattro porte di uscita dalla terza galleria. Con chiudiporta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0113**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 320,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

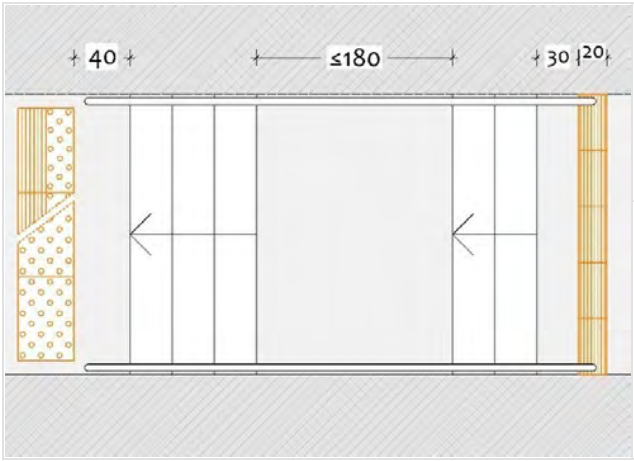

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0118**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

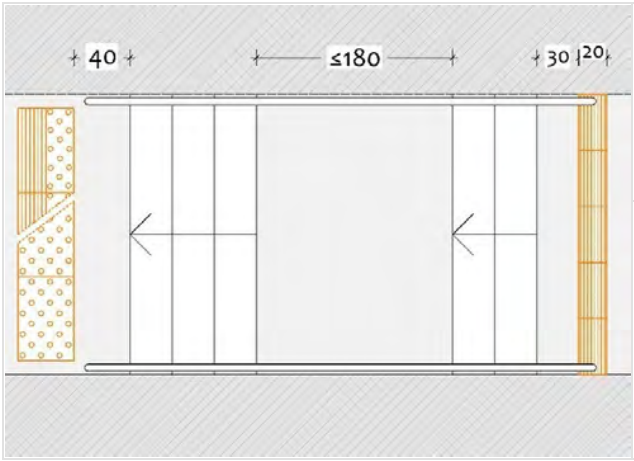

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0119**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | ILLUMINAZIONE





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1475 (modificato)
Manutenzione dell'impianto di illuminazione

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per garantire il corretto illuminamento dell'area.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quarto

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **08 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
via Trento 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1312**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Entrambi i gruppi servizi igienici del piano.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0098	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-1311	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0142	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0139	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** via Trento 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

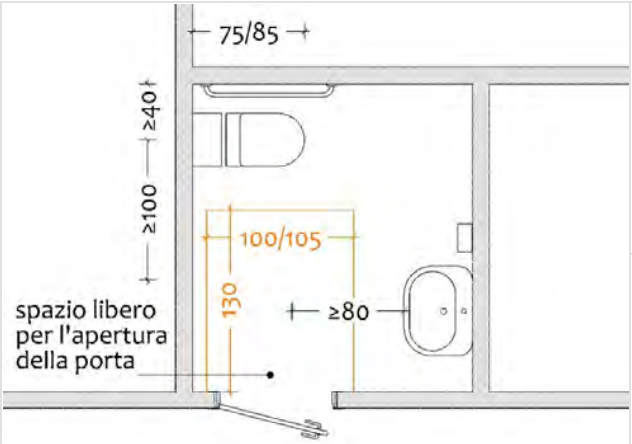

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Computata in 98


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quinto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0110**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

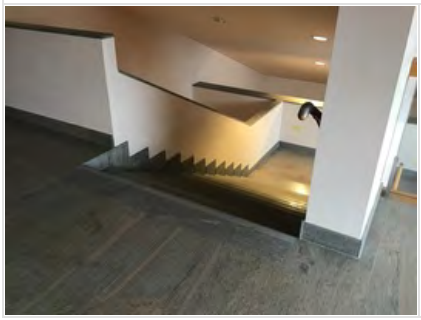

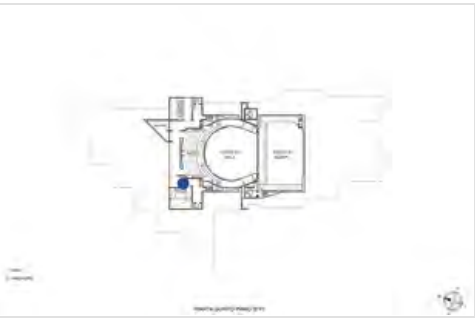


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

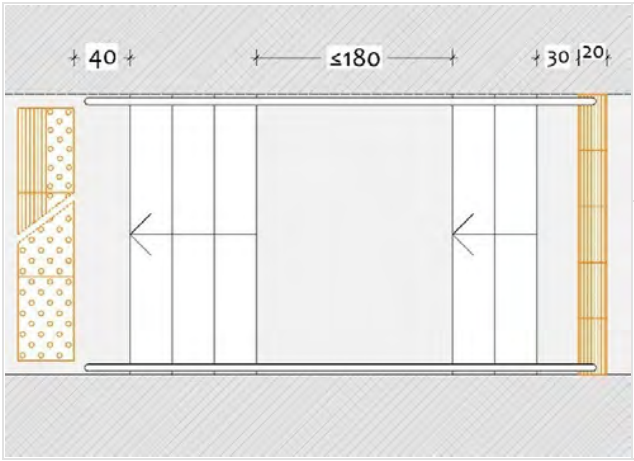

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **320 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quinto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0111**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

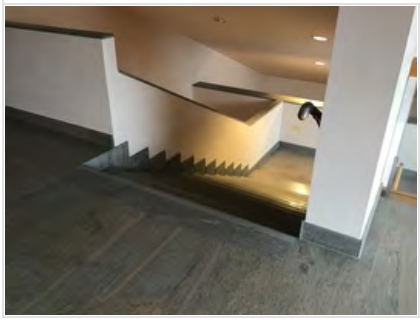

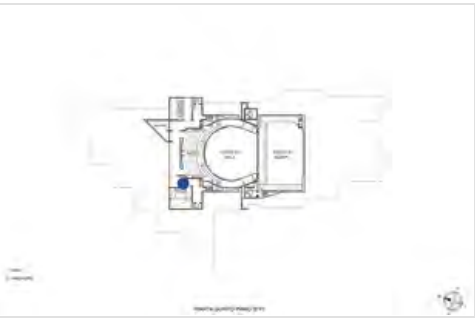


Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Primo gradino privo di delimitazione laterale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

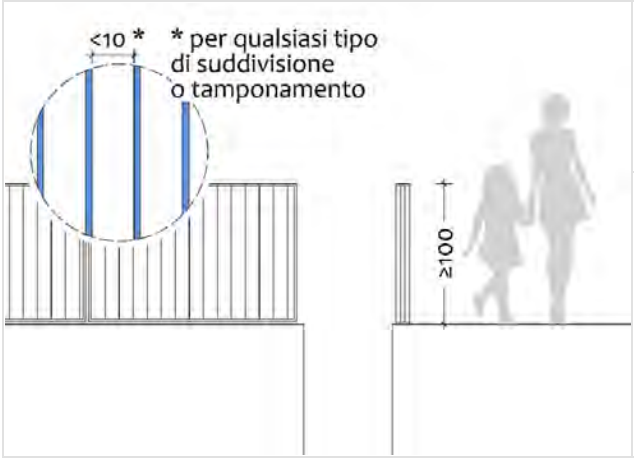

PS1474 (modificato)
Posa di parapetto

Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 12_TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE > Piano quinto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **via Trento 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0112**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y ---
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

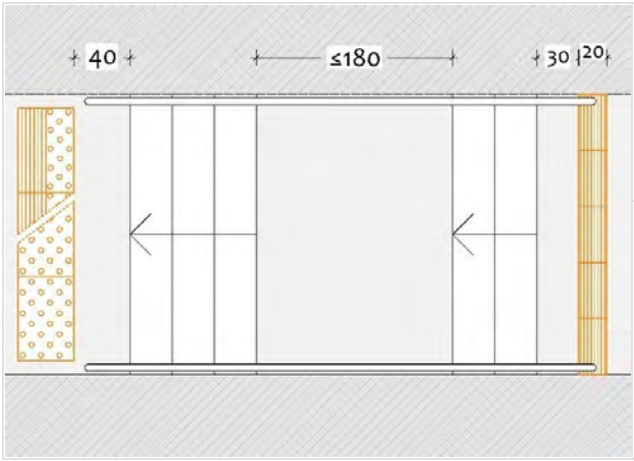

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **512 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1105**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

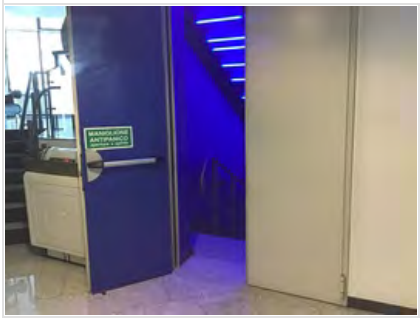




Luce netta	66	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza singola anta; seconda anta sbloccabile con maniglione antipanico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

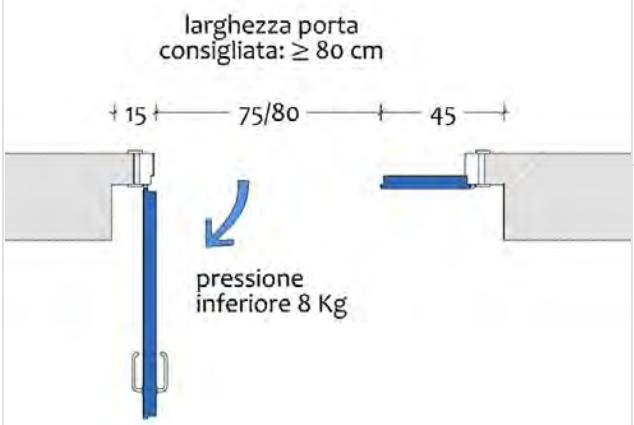

PS0166 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta per ottenere una larghezza libera di passaggio non inferiore a 75 cm e permettere il passaggio agevole a chiunque ed in particolar modo a persone che utilizzano ausili.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1106**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	85	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spazio libero tra l'anta ed il primo gradino

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

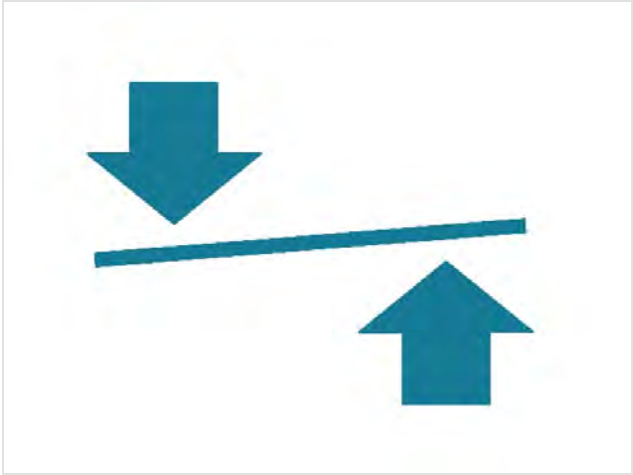

PS1456 (modificato)
Sblocco seconda anta

Sblocco della seconda anta e, in occasione di eventi, mantenere entrambe le ante in posizione di apertura per incrementare lo spazio tra la porte e l'inizio della rampa in discesa.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1108**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello raccordato con servoscala. La via di fuga conduce ad una scala (rif. scheda 1117)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1457
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1110

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

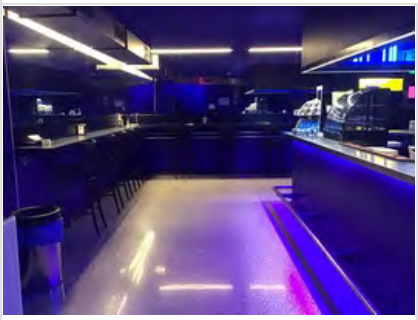



Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Banco bar e banchi consumazione perimetrali altezza 111 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1458 (modificato)
Modifica all'allestimento del locale bar

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm e inserimento di tavoli utilizzabili anche da persone in sedia a ruote o di bassa statura.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1111**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO

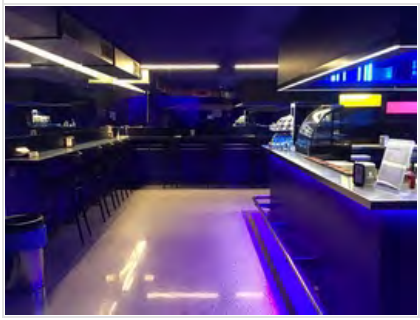




Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

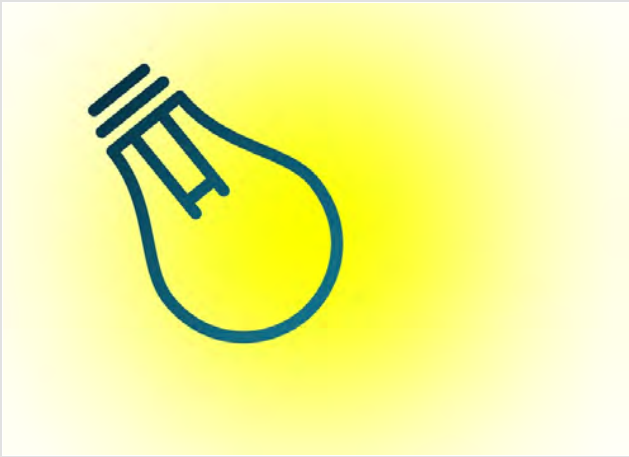

PS1459 (modificato)
Ridefinizione del mood

Ridefinizione del mood per rendere l'ambiente accessibile anche a persone con difficoltà o disabilità sensoriali e/o intellettive.

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **5.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1112**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

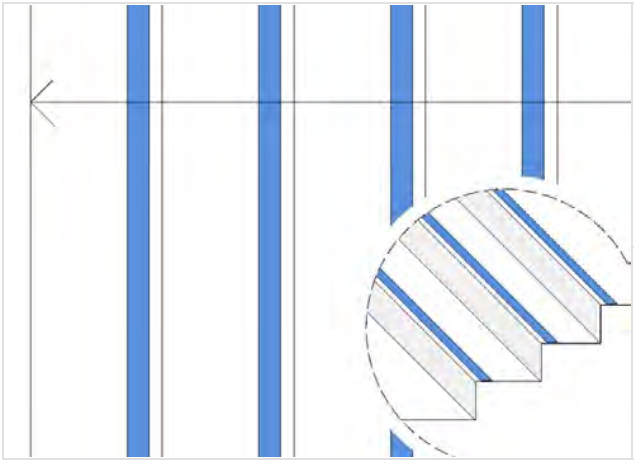

PS0199 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata. Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

La soluzione della criticità è in parte compresa nella scheda 1111.


STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1115**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

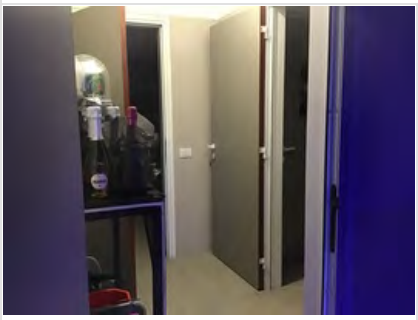



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi igienici utilizzato come deposito. Sulla porta c'è il cartello di vietato l'accesso al personale non autorizzato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0128 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono l'uso del servizio igienico.
Posa di segnaletica per indicare la presenza di un servizio igienico accessibile.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1117**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

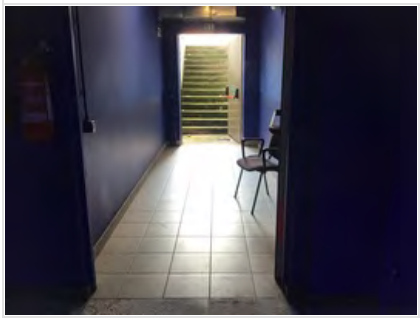



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Via di fuga. Assenza di spazio calmo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	**piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	**1**	**6861-1118**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

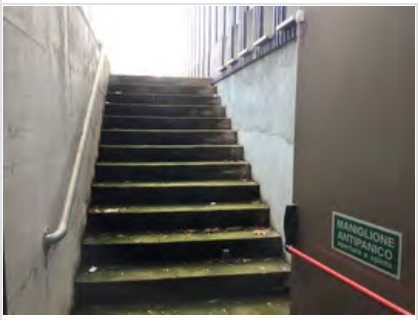




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

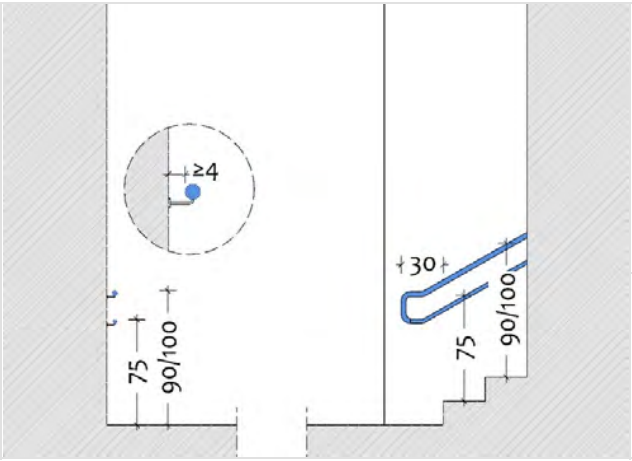

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **570 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1120

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Via di fuga

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

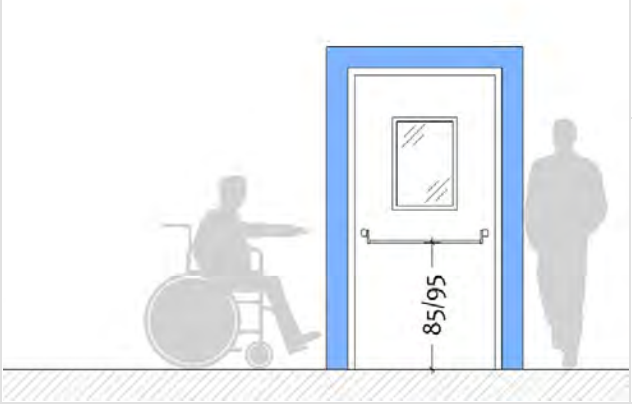

PS1423 (modificato)
Tinteggiatura della cornice

Tinteggiatura in colore ad alta visibilità della cornice della porta o di una fascia perimetrale all'imbotte della porta per migliorarne la percezione visiva e la riconoscibilità come ingresso all'edificio o come via di esodo.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1123

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

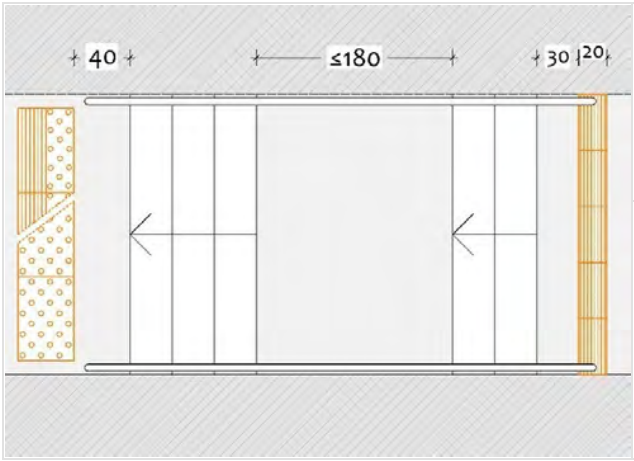

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **368 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1126**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

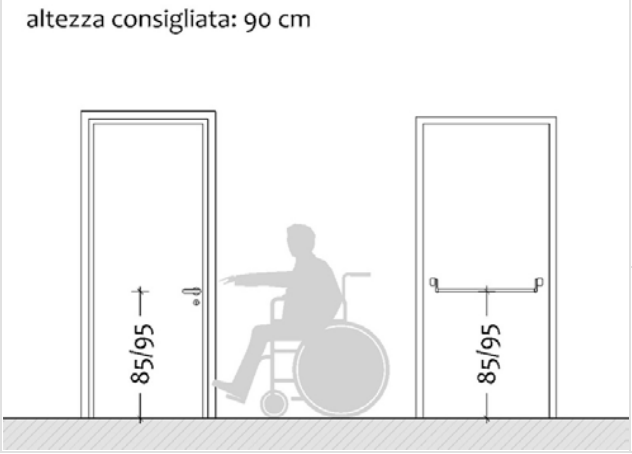

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1127**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche presenza di chiudiporta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1130**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	1.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 81,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

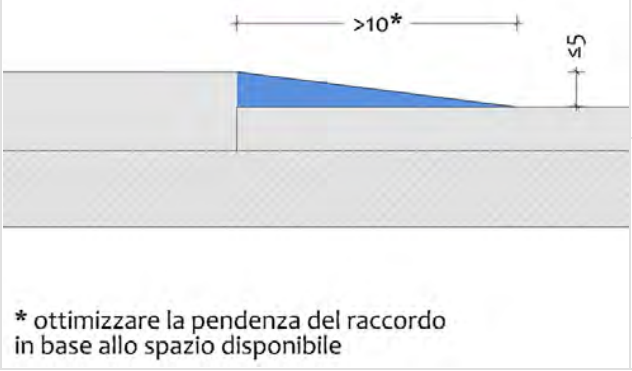

PS0160 (modificato)
Posa di elemento sagomato

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1131**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

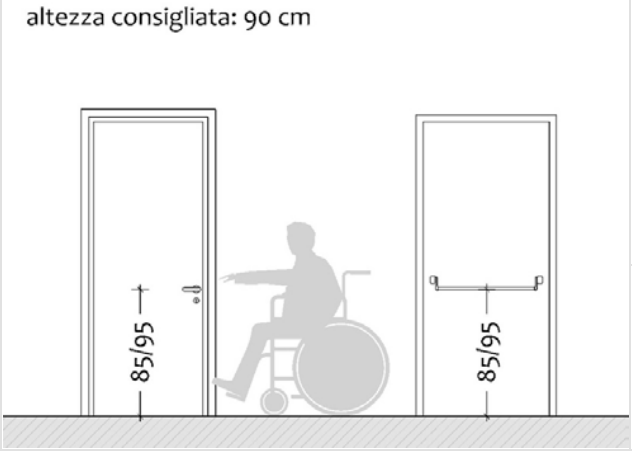

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1132**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

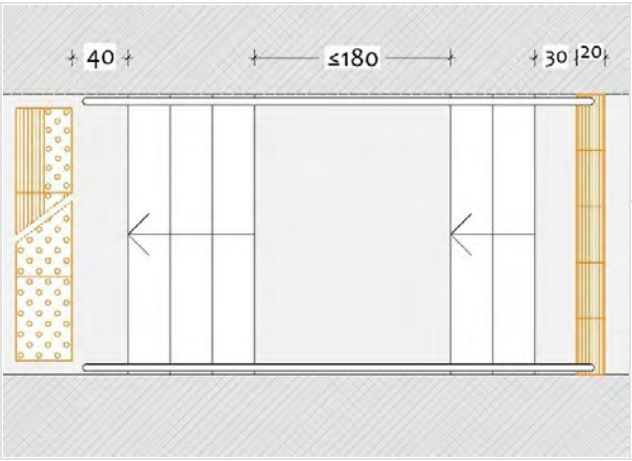

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1134**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Corrimano centrale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

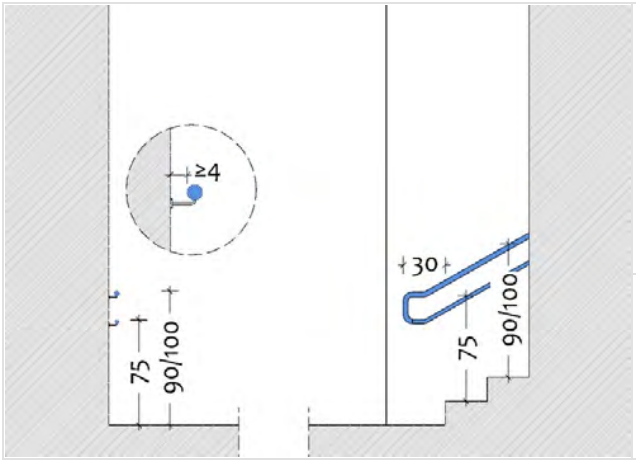

PS1460 (modificato)
Posa di corrimano centrale (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto al contesto, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Corrimano singolo centrale.

STIMA DEL COSTO **1.102 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1135

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello raccordato da servoscala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1411 (modificato)
Installazione di piattaforma elevatrice da interni

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione.

La soluzione, che prevede la riduzione della larghezza della scala, deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico il cui costo comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.


STIMA DEL COSTO **12.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1138**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

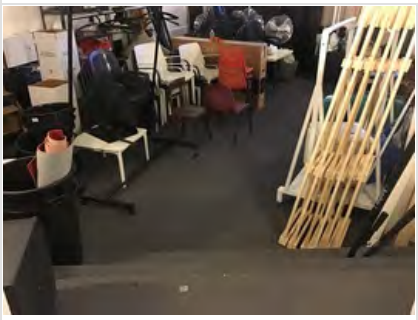




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre gradini

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

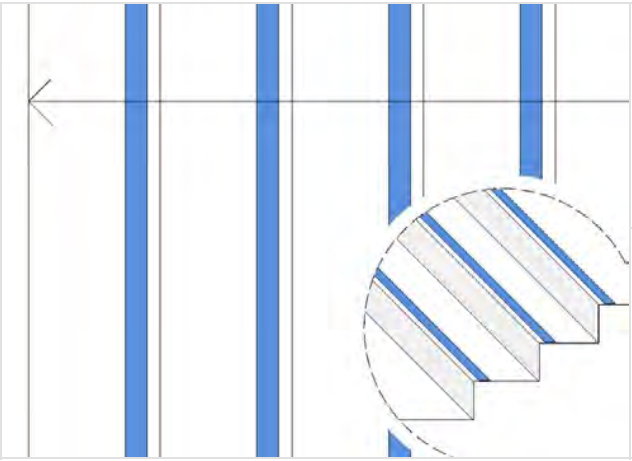

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **90 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1139

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati. Via di fuga

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

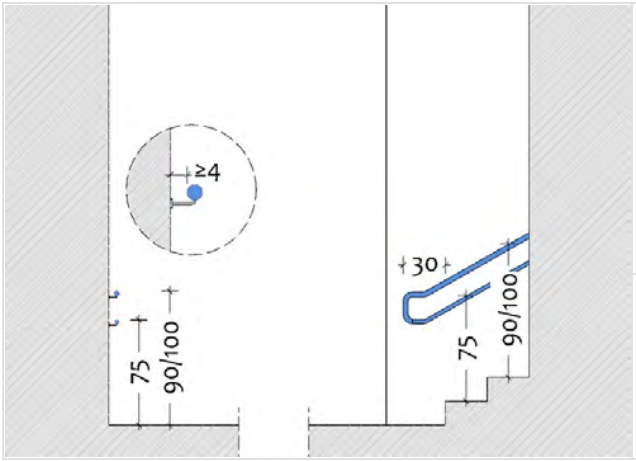

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **760 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1140**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche per segnalare il dislivello a chi transita lungo il marciapiede pubblico in primo piano nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

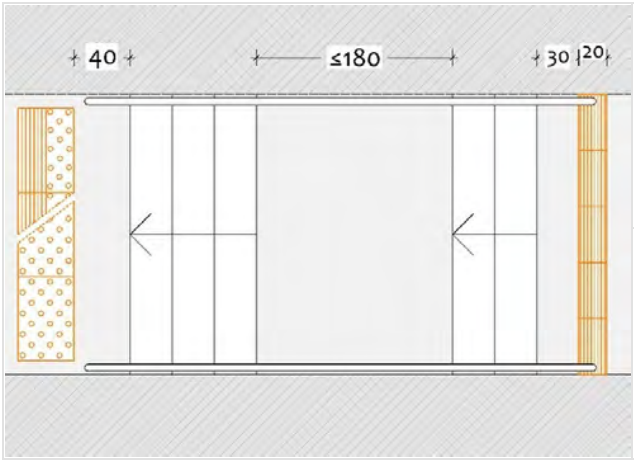

PS0060 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **270 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1141**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Otto gradini

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

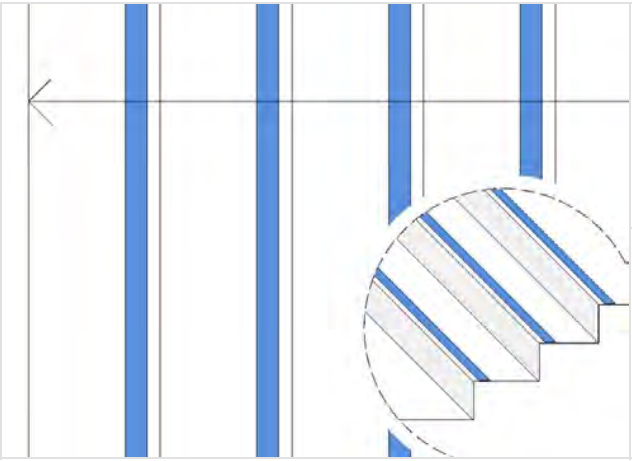

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1143**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Manutenzione del tappeto

Manutenzione del tappeto per fissarlo in modo stabile alla pavimentazione.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1144**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

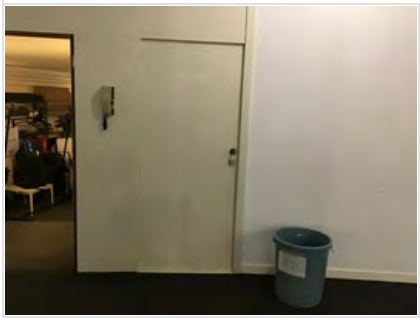




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dismessi

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

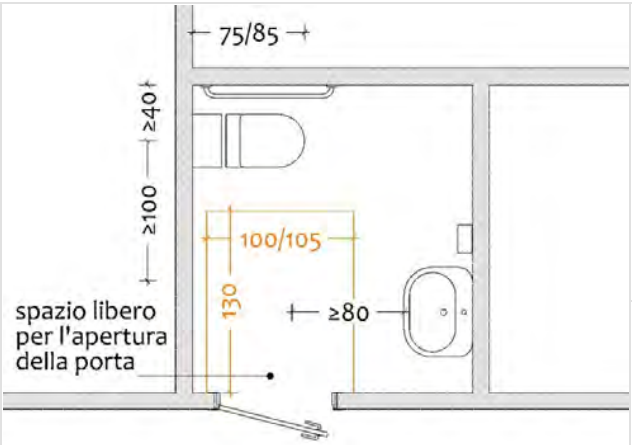

PS1351 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Considerate le condizioni di utilizzo degli spazi al piano interrato che, allo stato attuale, comprendono locali ad uso tecnico, si ritiene di non prevedere, in sede di PEBA, l'attuazione della soluzione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1145

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

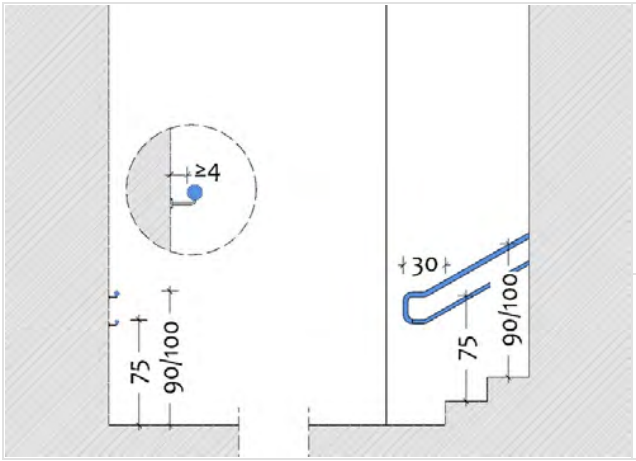

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **380 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1146

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche per segnalare il dislivello a chi transita lungo il marciapiede pubblico in primo piano nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

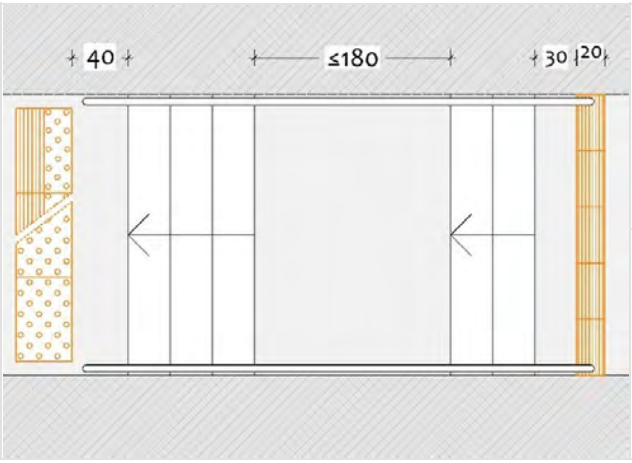

PS0060 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Inserimento nella pavimentazione di fascia in moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in materiale idoneo al contesto, a contrasto cromatico e con larghezza pari al gradino, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **270 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1147**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y - -
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Otto gradini	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

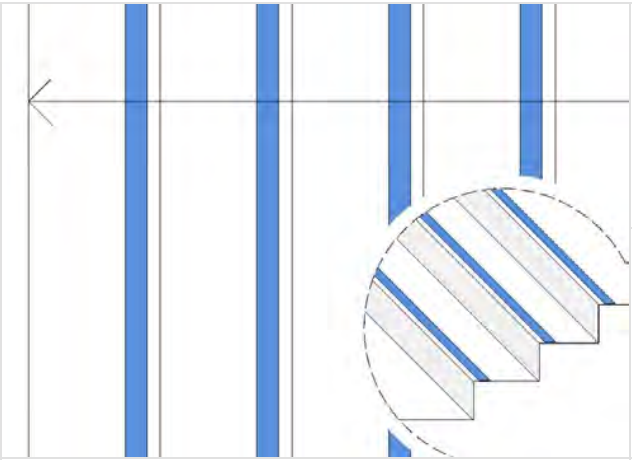

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano seminterrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1149**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1461 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione interna

Riparazione puntuale della pavimentazione interna mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1107**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO






Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

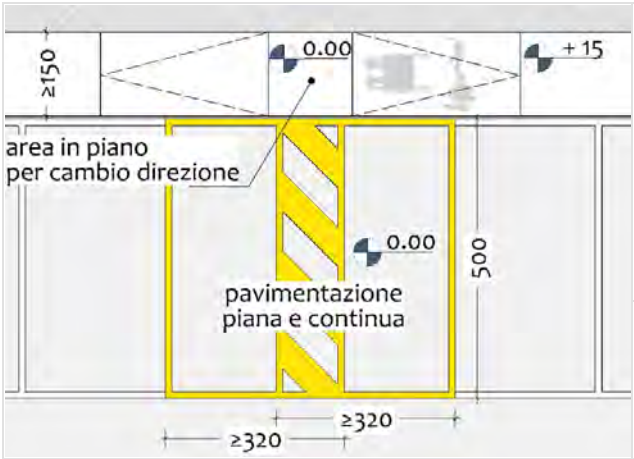

(modificato)
Realizzazione di rampa (su percorso - stallo a pettine)

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano adiacente alla serire di parcheggi riservati, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa/e laterali, con raccordi a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO **2.244 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1109

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 2000,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

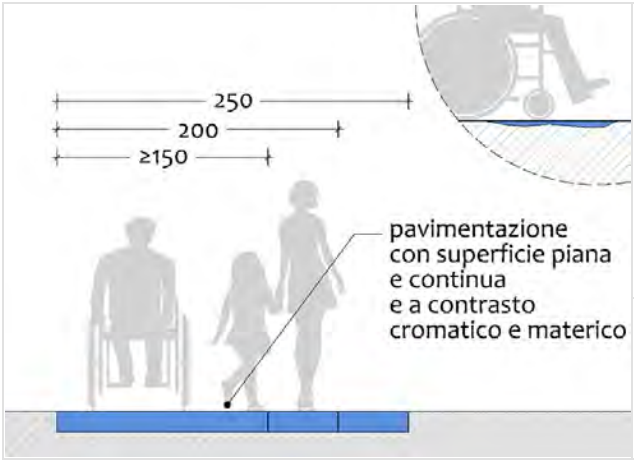

PS1449 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e realizzazione di percorso in cls architettoncio

Demolizione della pavimentazione e realizzazione di percorso in cls architettonico per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza 150 cm, eventuale p. longitudinale max 5%, p. trasversale max 1,5%.


STIMA DEL COSTO **5.100 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1113**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

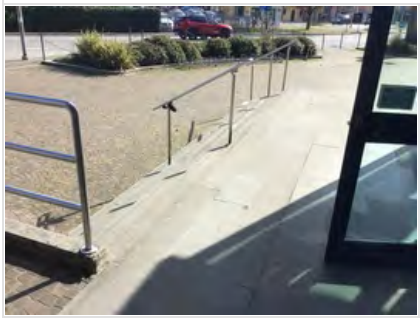




Assenza	Si	
Dimensioni	X 1200,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

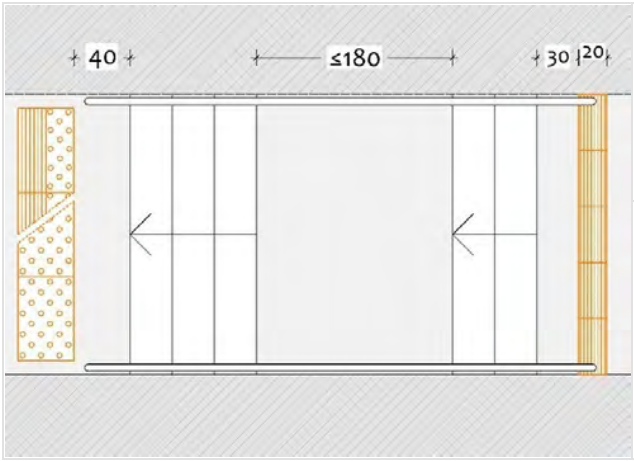

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **1.920 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1114**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

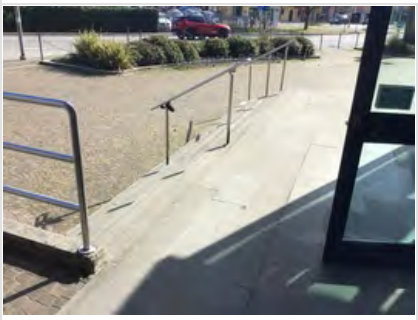




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 1200,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
4 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

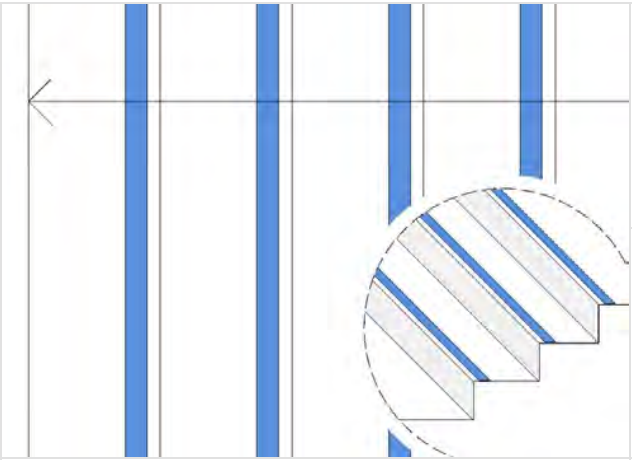

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1116

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

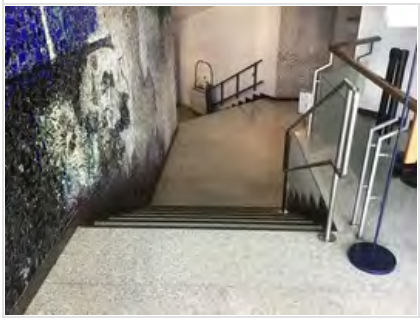




Assenza	Si
Dimensioni	X 175,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

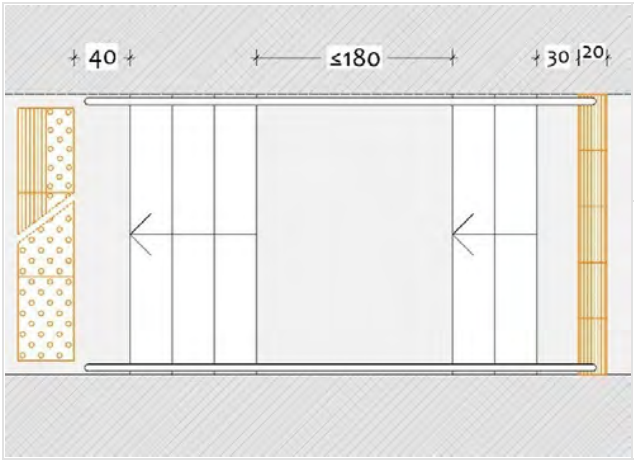

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **280 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1119**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	109	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

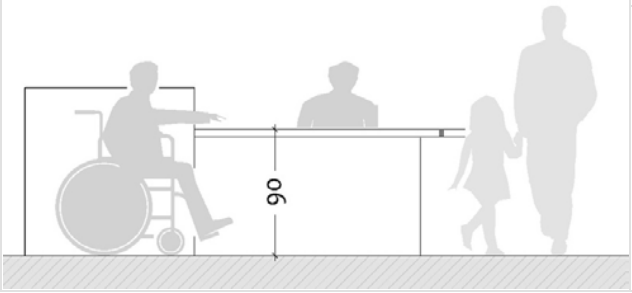

PS0033 (modificato)
Sostituzione del bancone

Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1121**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 175,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

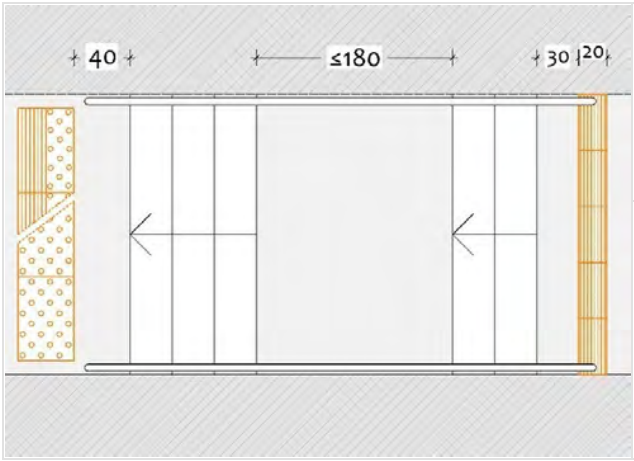

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **280 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1122**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

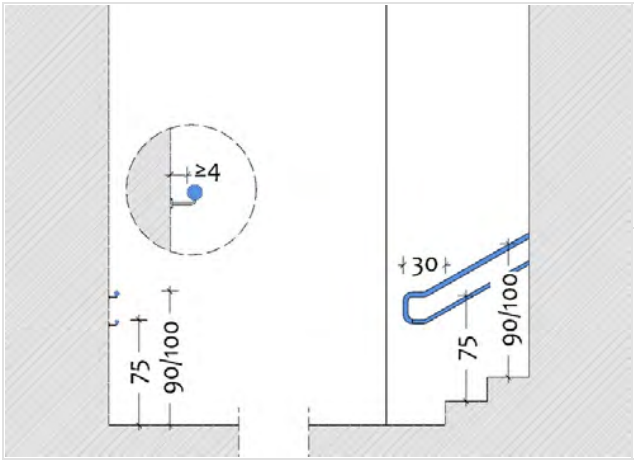

PS1413 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **1.102 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1124**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

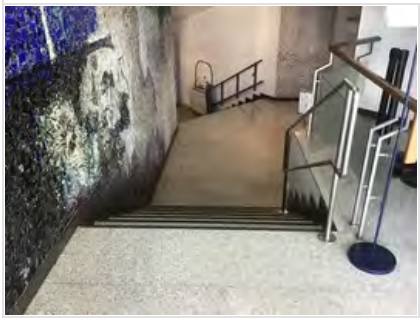




Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

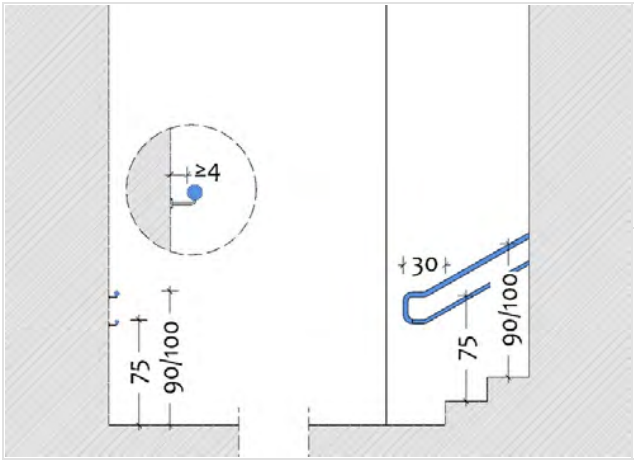

PS1413 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.102 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1125**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	108	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

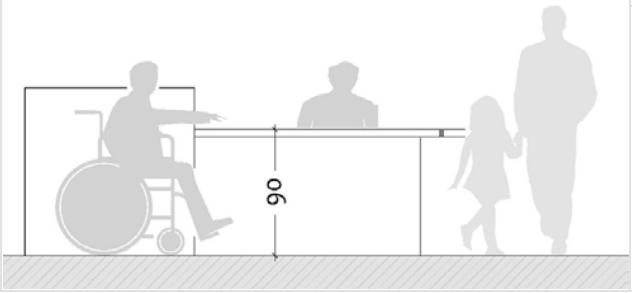

PS0033 (modificato)
Sostituzione del bancone

Sostituzione del bancone esistente con altro avente una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1128**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta antibagno e porta bagno accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

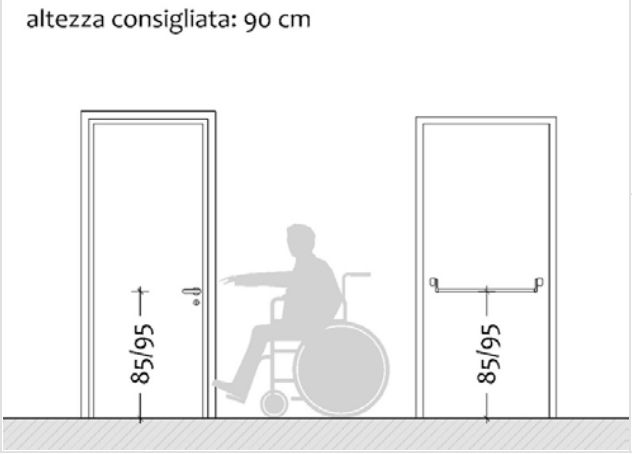

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1129**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0986 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1133**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

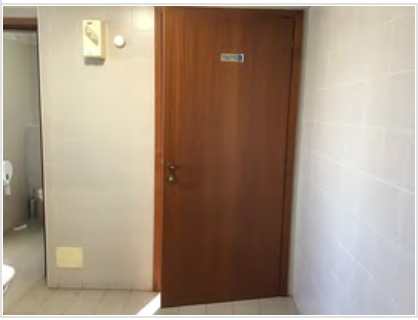




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche maniglia non ergonomica

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

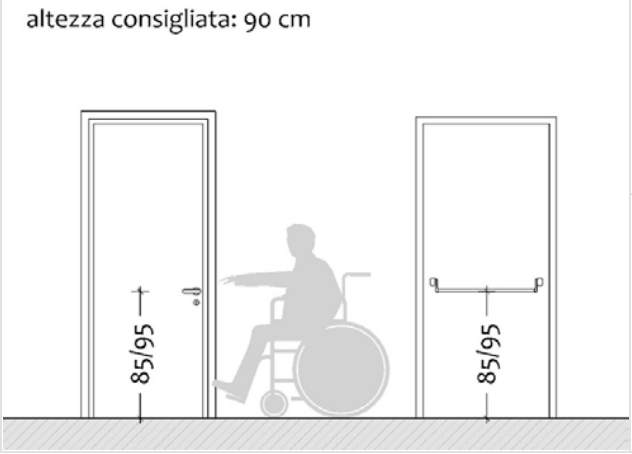

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1136**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	84	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

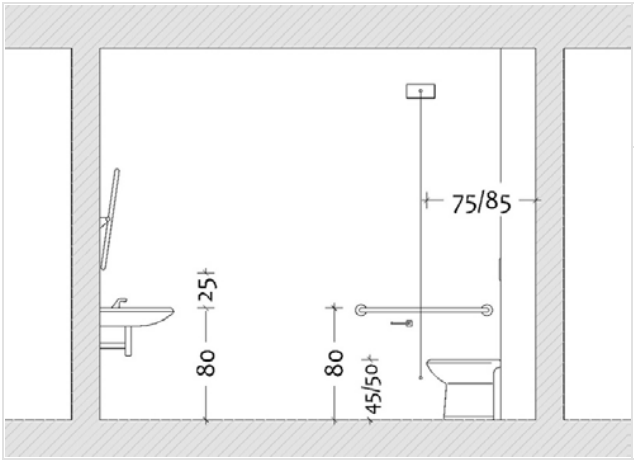

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1137**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

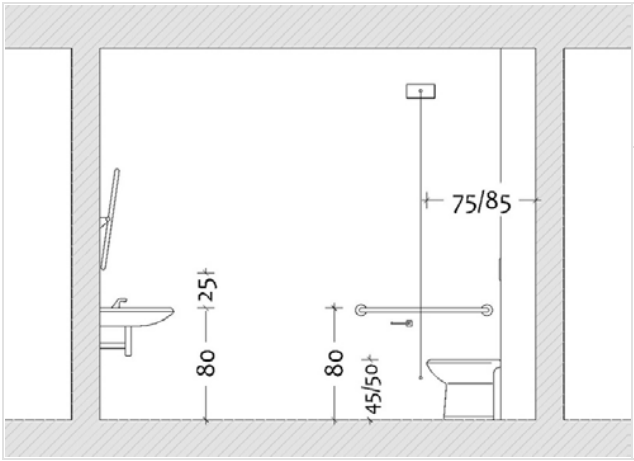

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1142**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



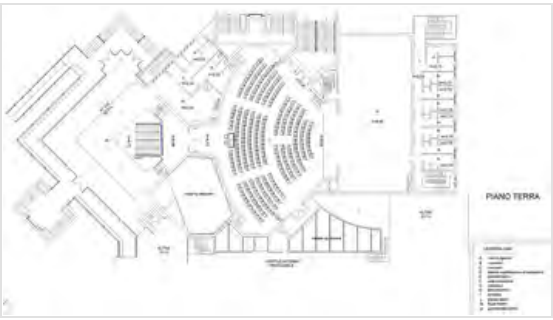


Assenza	Si
Dimensioni	X 415,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

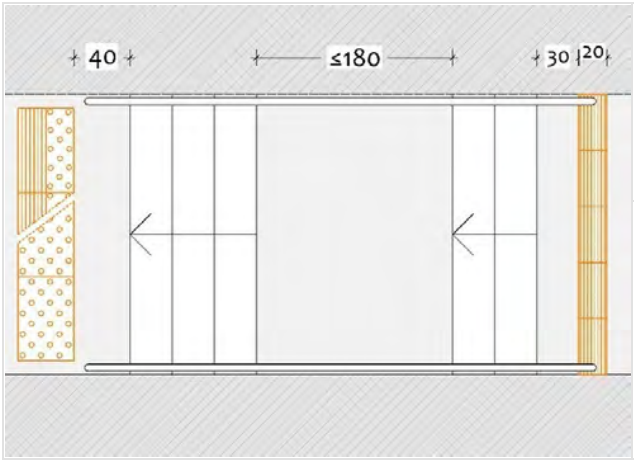

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **640 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1148

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO





Vano spettacolo-tribuna - Assenza impianto a induzione magnetica (hearing loop)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0206 (modificato)
Installazione impianto a induzione magnetica (hearing loop)

Realizzazione di impianto ad induzione magnetica per rendere accessibile la comunicazione anche alle persone con limitazione uditiva e con protesi acustiche, composto da sorgente di segnale audio, processore del segnale e cavo del loop posto a delimitazione della zona specifica di funzionamento del segnale magnetico per l'attivazione automatica degli ausili acustici personali.


STIMA DEL COSTO **8.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1156**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

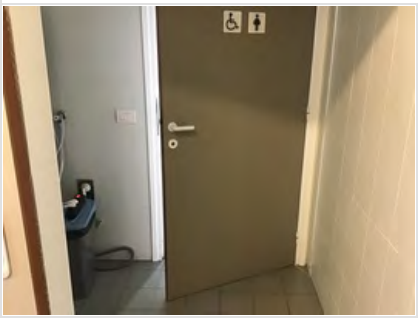




Maniglia - Altezza	108	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

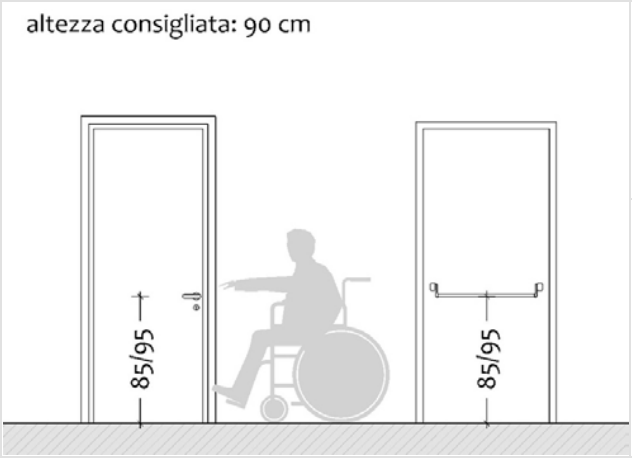

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1157

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	87	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

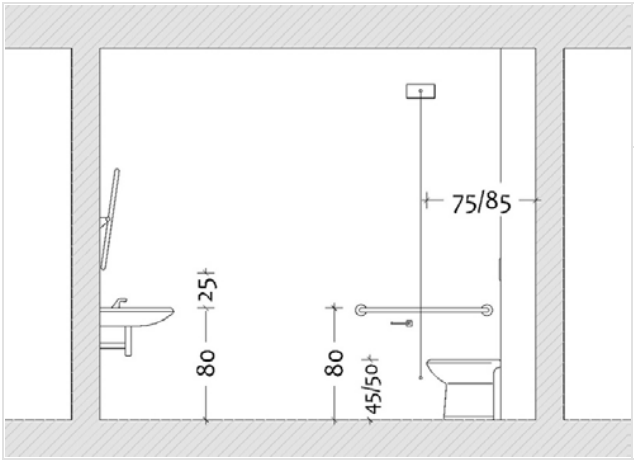

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1158**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

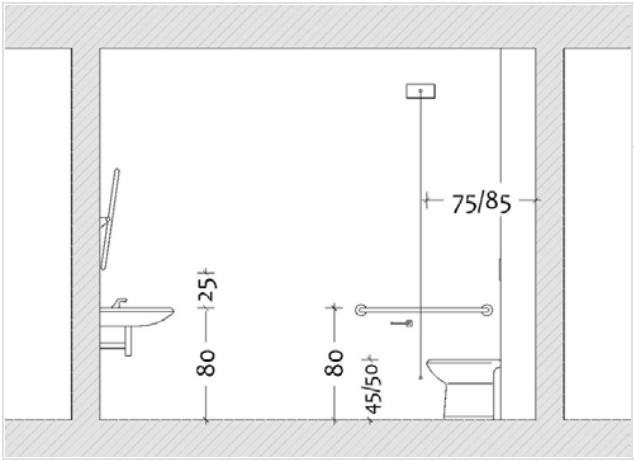

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1159**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE





Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0434 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1168**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

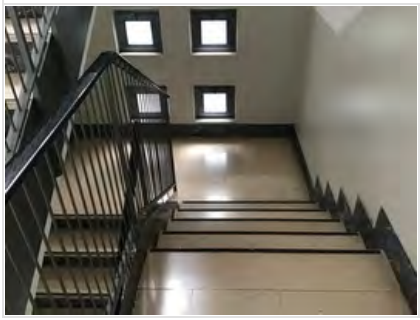




Assenza	Si
Dimensioni	X 120,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

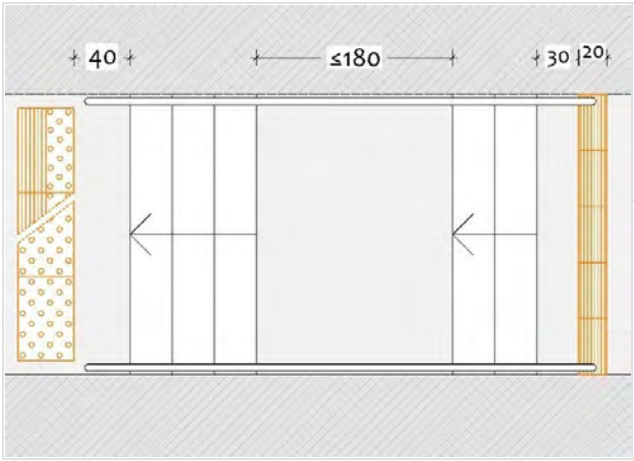

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **192 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1169**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'area camerini è raggiungibile transitando dalla sala, utilizzando il servoscala a servizio del palco. L'ingresso per gli artisti è raccordato alla quota esterna solo con scale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1166	LIV. **1**	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

L'elevatore, di tipo esterno con cabina addossata all'edificio, può essere posizionato in adiacenza alla parete del corpo servizi.


STIMA DEL COSTO **Comprende 1166**	**40.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **03 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1304**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

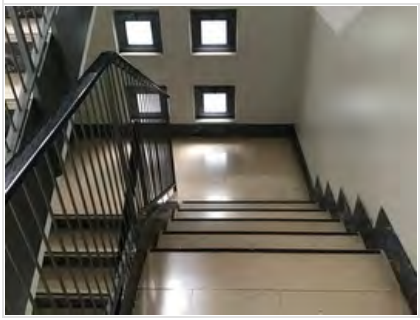




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

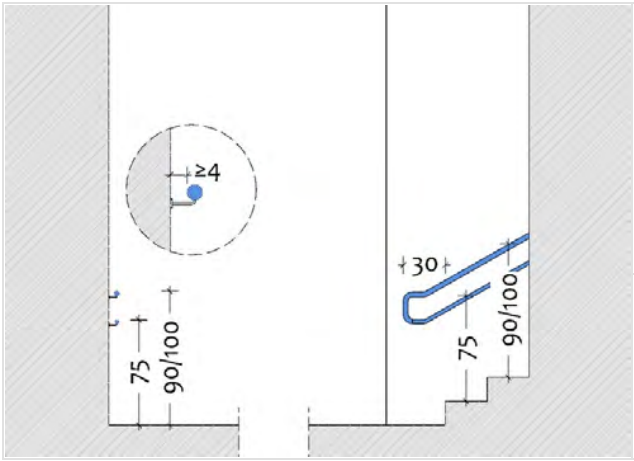

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.


STIMA DEL COSTO **1.900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1150**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

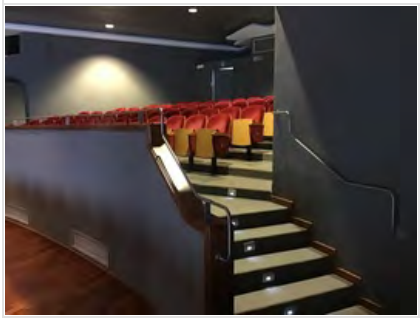



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

I posti per persone con disabilità motorie si trovano al livello inferiore.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1151**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

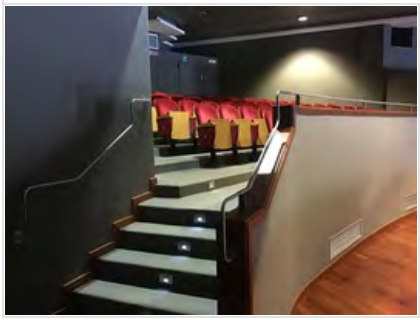



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

I posti per persone con disabilità motorie si trovano al livello inferiore.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1152

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

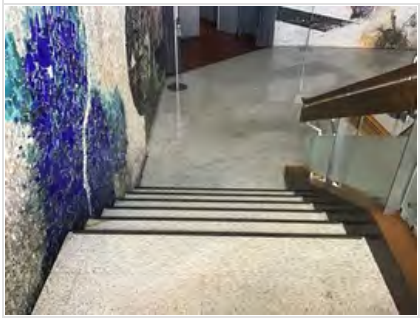




Assenza	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

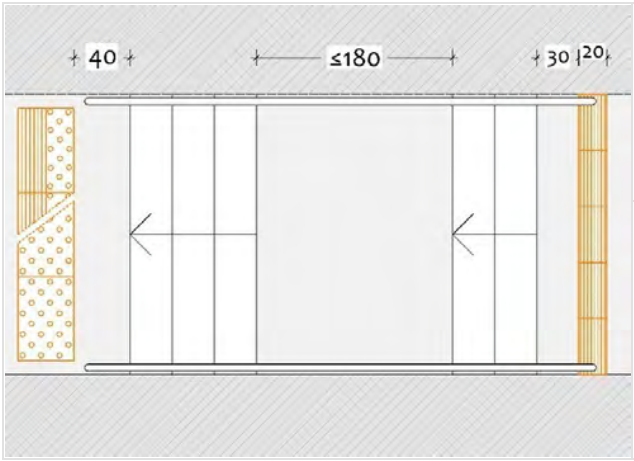

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **260 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1153**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

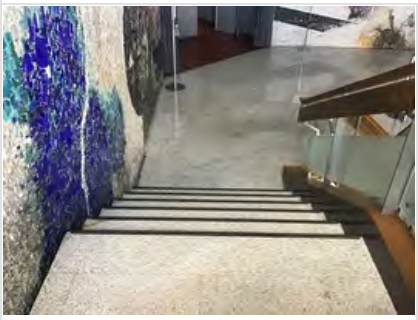




Non presente su entrambi i lati	Si		
Dimensioni	X 220,00 cm	Y --	
Materiale	--		

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

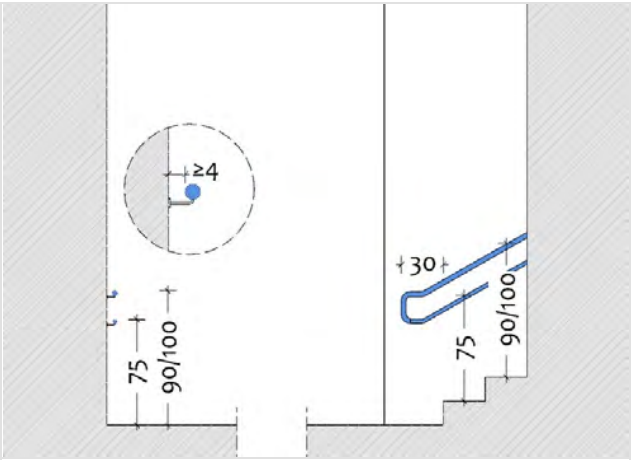

PS1413 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **612 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1154

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

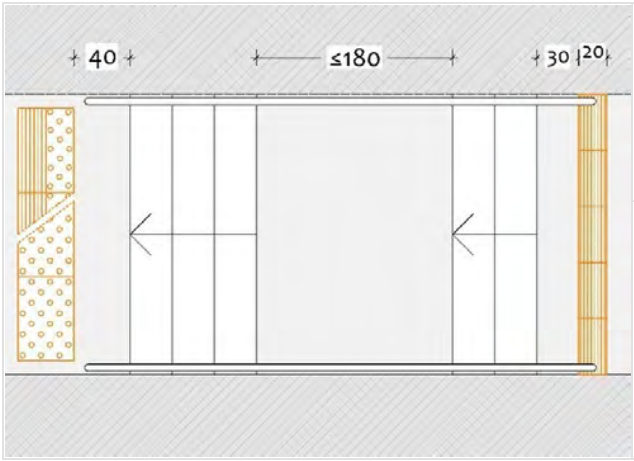

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **260 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	1	**6861-1155**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

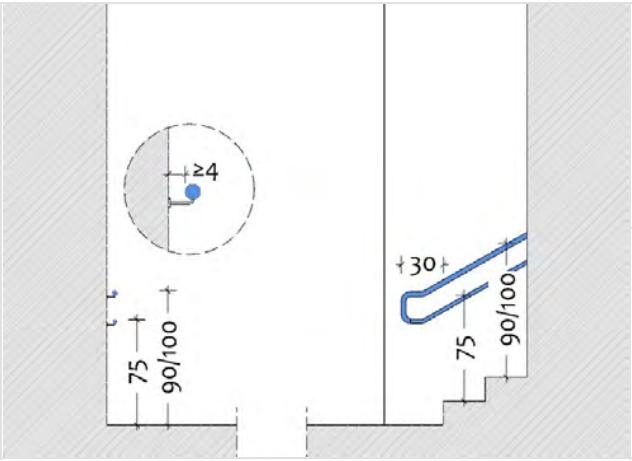

PS1413 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **612 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1160**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO






Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1161	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-1163	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1162	LIV. 1	**Altezza Dislivello** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

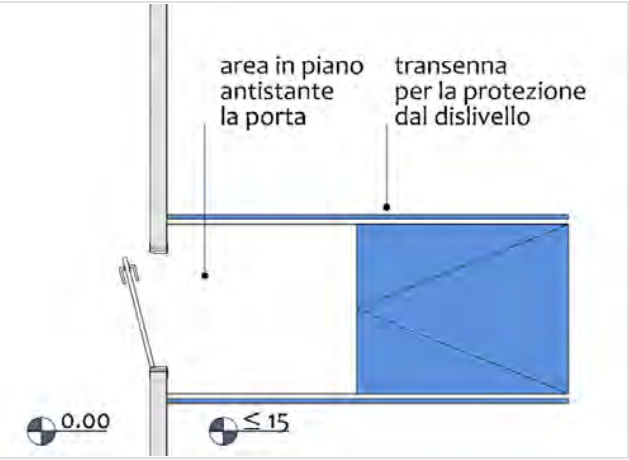

PS1349 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1161

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1161**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagno privo di servizio igienico accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1160	LIV. 1	**Altezza Dislivello** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1162	LIV. 1	**Altezza Dislivello** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1163	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

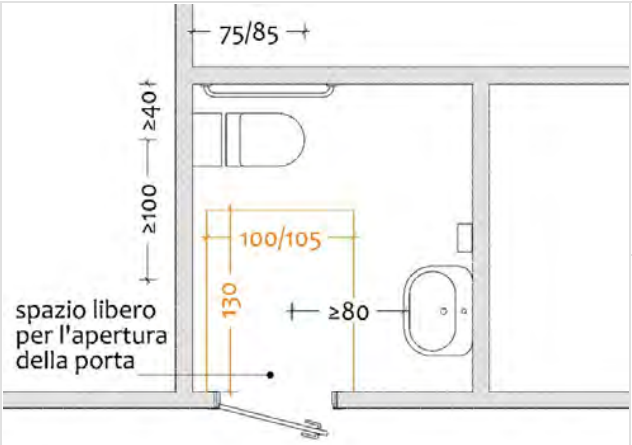

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1160, 1162, 1163

30.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1162**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO






Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1161	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-1163	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-1160	LIV. 1	**Altezza Dislivello** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

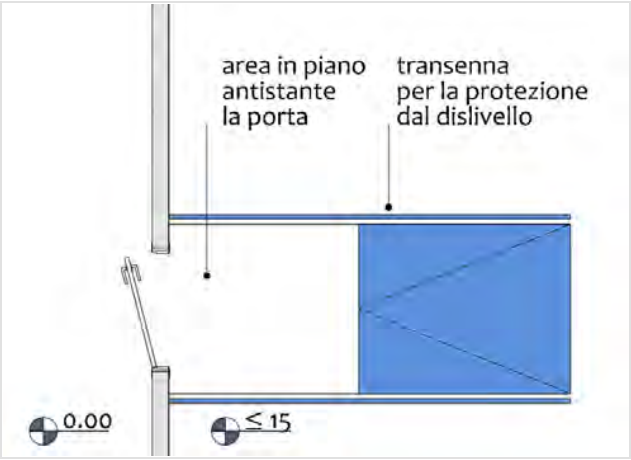

PS1349 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1161


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1163**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

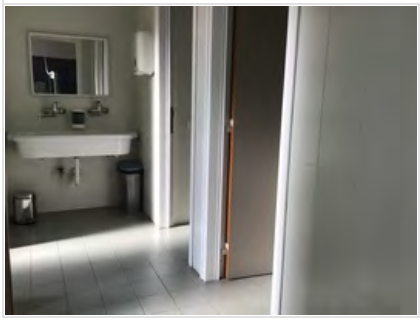




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagno privo di servizio igienico accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1161	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-1162	LIV. 1	**Altezza Dislivello** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-1160	LIV. 1	**Altezza Dislivello** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

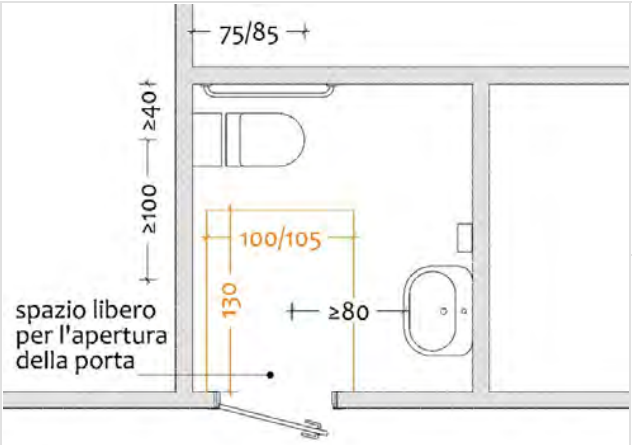

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1161


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1164**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

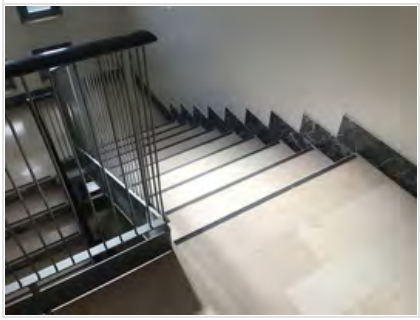




Assenza	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

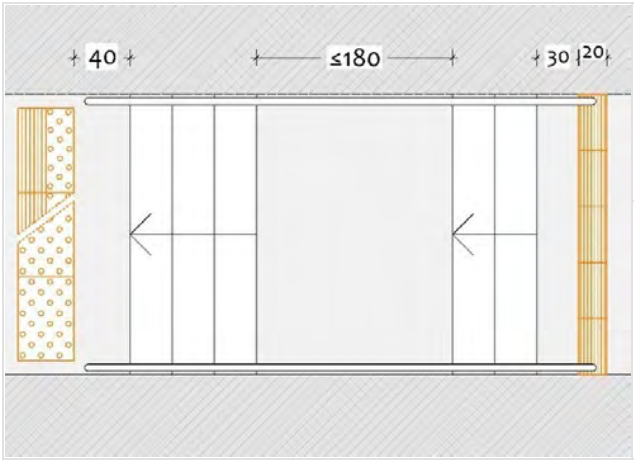

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 13_TEATRO PALAMOSTRE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1166**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

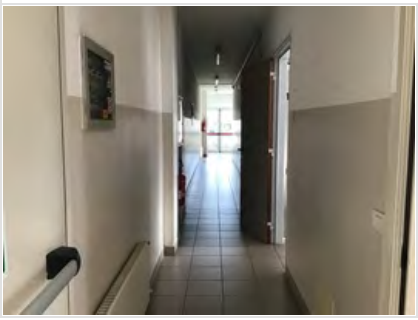



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1169	LIV. **1**	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** piazzale Paolo Diacono 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **40000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1169


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0222**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

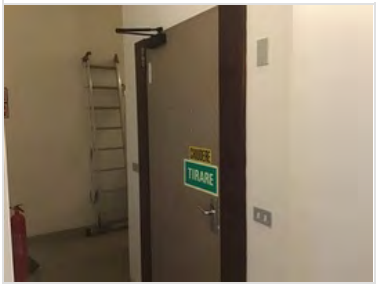



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0223**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

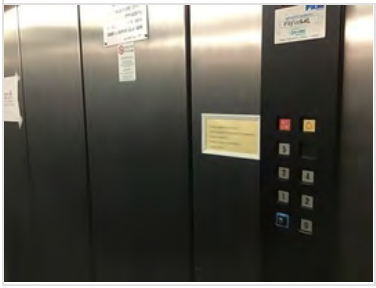



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0225	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0152	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0167	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0224	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0226	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1295	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1305	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.

STIMA DEL COSTO
Computata in 225


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0224**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

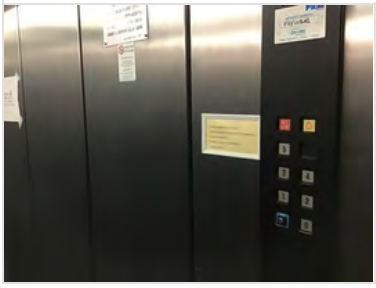



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Pulsantiera interna	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0225	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0152	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0167	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0223	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0226	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1295	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1305	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 225

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0225**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA





Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ad anta, pesante. Area antistante con pendenza (rif. scheda 226)

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0152	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0167	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0223	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0224	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0226	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1295	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1305	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 223, 224, 226, 1305, 167, 1306, 152, 1295

30.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0226**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pendenza 6% direzione longitudinale alle due porte di ingresso e dell'ascensore

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0225	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0152	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0167	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0223	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0224	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1295	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1305	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0996 (modificato)
Spostamento della posizione della porta dell'ascensore

Spostamento della posizione della porta dell'ascensore per evitare di sostare nell'area con pavimentazione in pendenza.

STIMA DEL COSTO
Computata in 225

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0652**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA



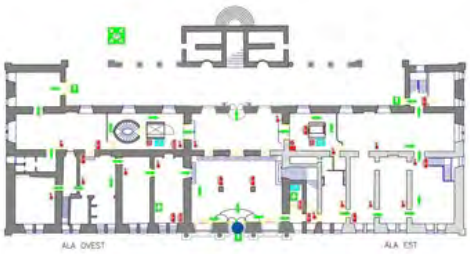


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

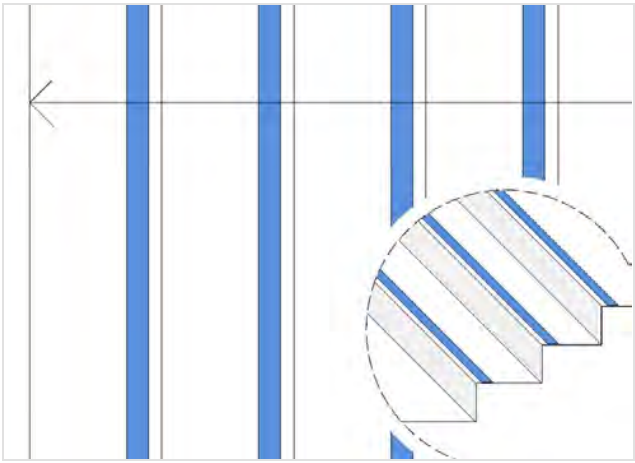

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **462 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	I 6861-0653

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La posizione della mappa non è coerente con la posizione del fruitore. L'assenza di contrasto cromatico rende la mappa adatta solo a persone non vedenti, escludendo le persone ipovedenti e gli altri profili di utenza.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1427 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti informativi e/o descrittivi multimediali.
La mappa deve essere orientata considerando la posizione del fruitore e installata su supporto accessibile anche a persone con disabilità motorie e di bassa statura, con adeguato spazio per l'approccio e l'uso e senza interferire con le guide naturali o provocare restringimenti del percorso.

STIMA DEL COSTO **4.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0654**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Entrambe le rampe e su entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

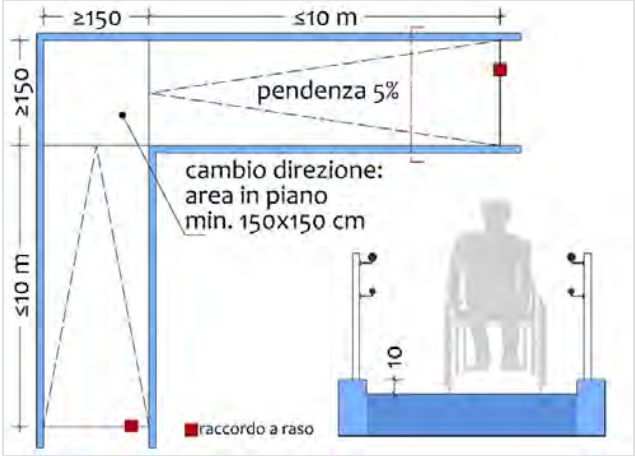

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0655**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tra rampa e parete a destra nella foto e tra pianerottolo e rampa

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1428 (modificato)
Verniciatura della parte inferiore della parete

Verniciatura della parte inferiore della parete adiacente alla rampa in colore a contrasto cromatico rispetto al piano di calpestio.

Verniciatura del pianerottolo antistante l'ingresso con prodotto antisdrucciolevole.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0656**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO






Altezza	18	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area receptionist rialzata

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

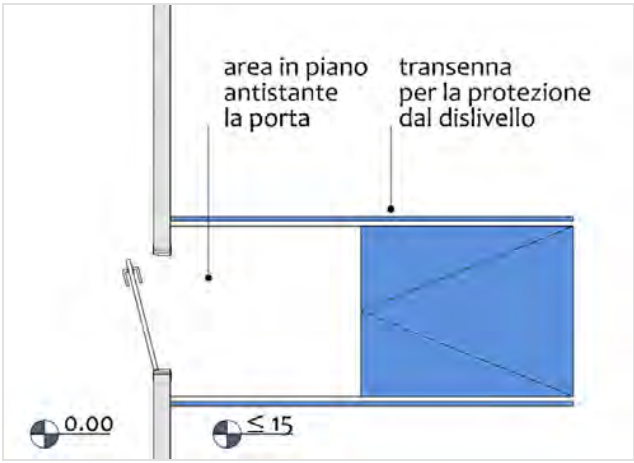

PS1349 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

L'arredo presente assolve la funzione di parapetto/transenna indicato nello schema grafico per la parte di rampa interna all'area rialzata.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0657**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	27	≤ 15%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

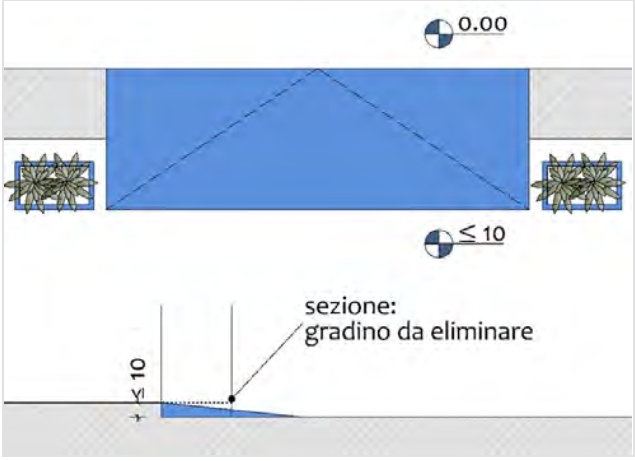

PS1429 (modificato)
Rifacimento della rampa - imbotte

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata e nell'imbotte, con pavimentazione in pietra a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

Se la rampa può costituire ostacolo lungo una guida naturale, posizionare lateralmente degli elementi di arredo (es. fioriere) con funzione di presegnalazione. Ridurre la pendenza quanto più possibile nel rispetto delle peculiarità del sito.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0658**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO | CORRIMANO

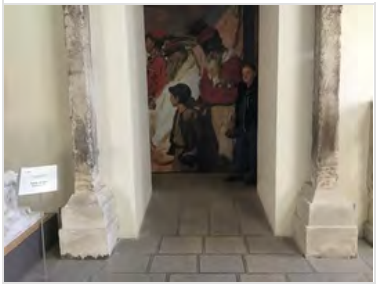




Assenza	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

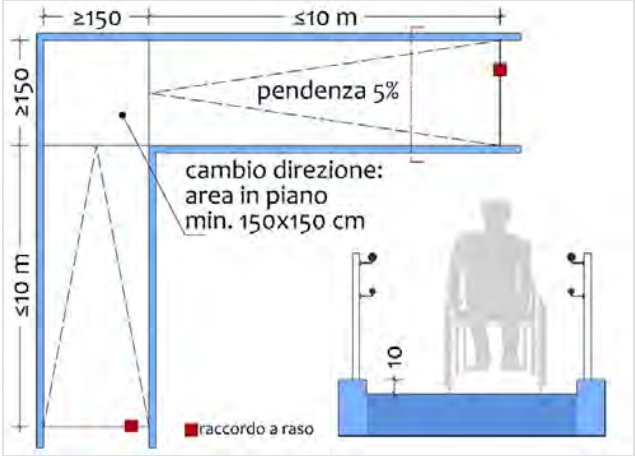

PS1430 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.


STIMA DEL COSTO **228 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0659**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

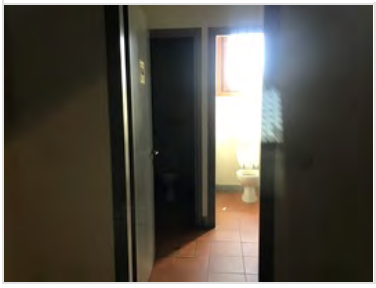

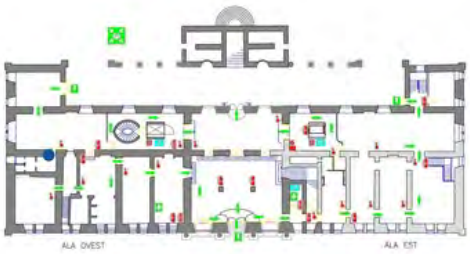


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio accessibile, adattabile ampliando nell'area disimpegno antistante.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

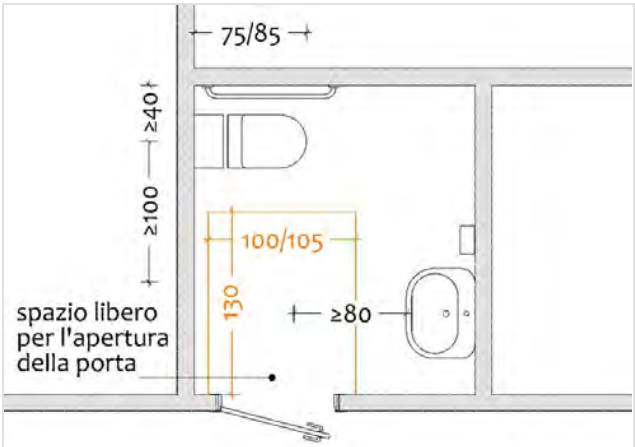

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0660**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre alzate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

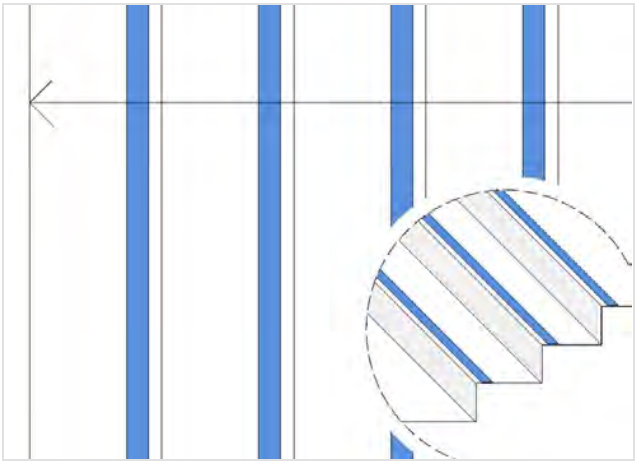

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0661**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La porta rimane solitamente aperta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

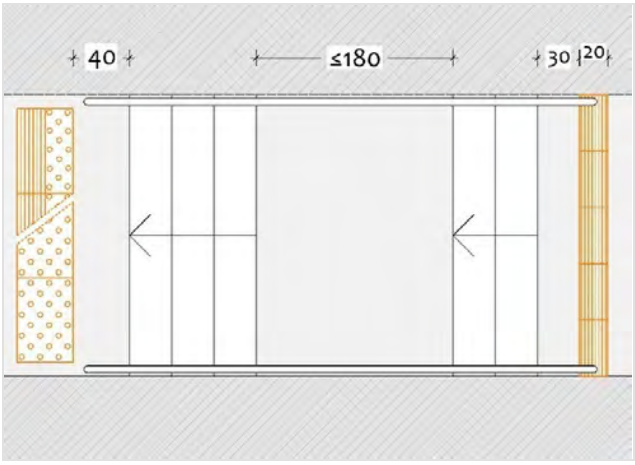

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0662**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | ILLUMINAZIONE

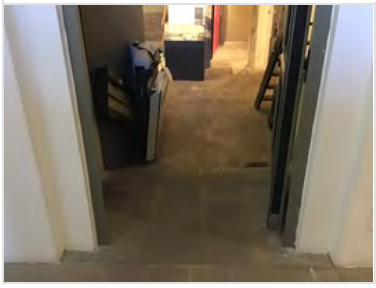



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0977 (modificato)
Installazione di corpi illuminanti

Installazione di corpi illuminanti per garantire il corretto illuminamento dell'area sulla base di uno specifico progetto illuminotecnico.

La soluzione richiede uno studio progettuale specifico e non stimabile in sede di PEBA: si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0663**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	


Note relative al rilievo

Il percorso accessibile prevede il passaggio dall'area secondaria, dove ci sono i servizi, e l'utilizzo di servoscala. Il personale presente non è in grado di riferire se il servoscala sia funzionante (rif. scheda 664).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

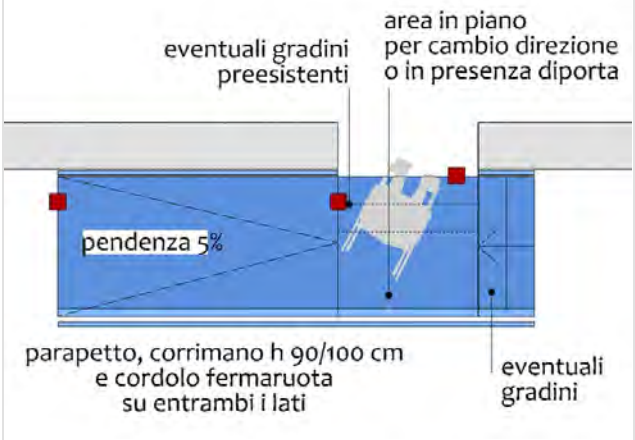

PS1464 (modificato)
Posa di rampa rimovibile in acciaio

Posa di rampa in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

STIMA DEL COSTO **5.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0664**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA



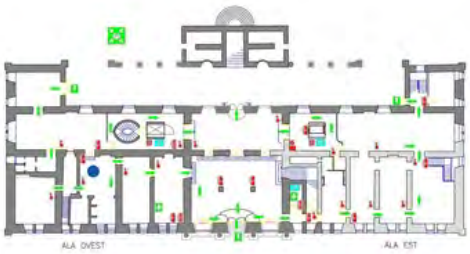

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1465 (modificato)
Rimozione del servoscala e posa di rampa rimovibile in acciaio

Rimozione del servoscala e posa di rampa in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

STIMA DEL COSTO **5.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0665**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

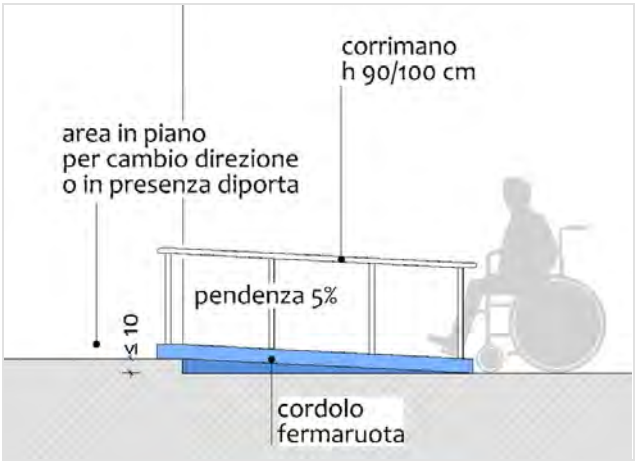

PS1466 (modificato)
Posa di rampa di raccordo rimovibile – dislivello fino a 10 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello, cordolo fermaruota h 10 cm.
Se la rampa costituisce ostacolo e/o interferisce con la guida naturale, integrare lateralmente corrimano o posare elementi di presegnalazione (es. fioriera) a contrasto cromatico per permetterne l'individuazione.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0666**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO



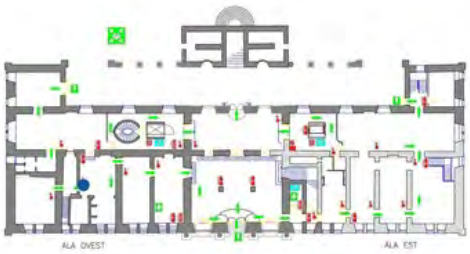

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1431 (modificato)
Applicazione di nastro segnaletico adesivo

Applicazione di nastro segnaletico adesivo in materiale non sdrucciolevole ed in colore ad alta visibilità per evidenziare la presenza del dislivello non eliminabile.

La soluzione è da considerarsi temporanea, in attesa dell'attuazione della soluzione prevista alla scheda 665.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0667**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

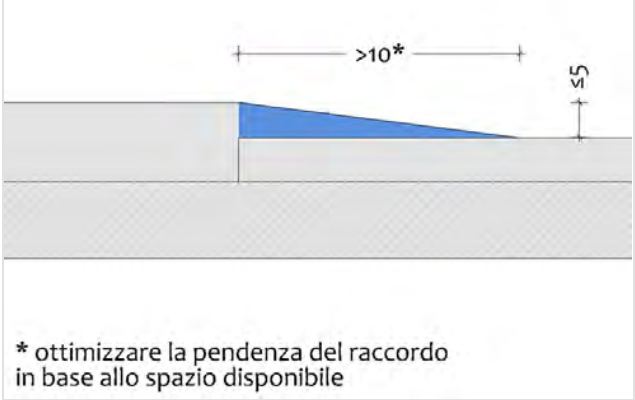

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello, cordolo fermaruota h 10 cm.
Se la rampa costituisce ostacolo e/o interferisce con la guida naturale, integrare lateralmente corrimano o posare elementi di presegnalazione (es. fioriera) a contrasto cromatico per permetterne l'individuazione.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0668**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1431 (modificato)
Applicazione di nastro segnaletico adesivo

Applicazione di nastro segnaletico adesivo in materiale non sdrucciolevole ed in colore ad alta visibilità per evidenziare la presenza del dislivello non eliminabile.

La soluzione è da considerarsi temporanea, in attesa dell'attuazione della soluzione prevista alla scheda 667.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	I 6861-0669

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO





Pendenza longitudinale	21	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 16 cm. Anche assenza di cordolo laterale e corrimano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1467 (modificato)
Posa di rampa removibile in acciaio

Posa di rampa in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0670**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ILLUMINAZIONE





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Intera sezione museale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1432 (modificato)
Installazione di corpi illuminanti

Installazione di corpi illuminanti per garantire il corretto illuminamento dell'area sulla base di uno specifico progetto illuminotecnico.

La soluzione richiede uno studio progettuale specifico e non stimabile in sede di PEBA: si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	I 6861-0671

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

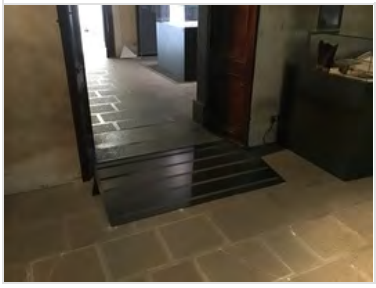



Pendenza longitudinale	17	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 12 cm. Anche assenza di cordolo laterale e corrimano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1467 (modificato)
Posa di rampa removibile in acciaio

Posa di rampa in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

In fase di progettazione, integare lo studio dell'allestimento per definire lo sviluppo della rampa (lineare o a L).

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0672**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre alzate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

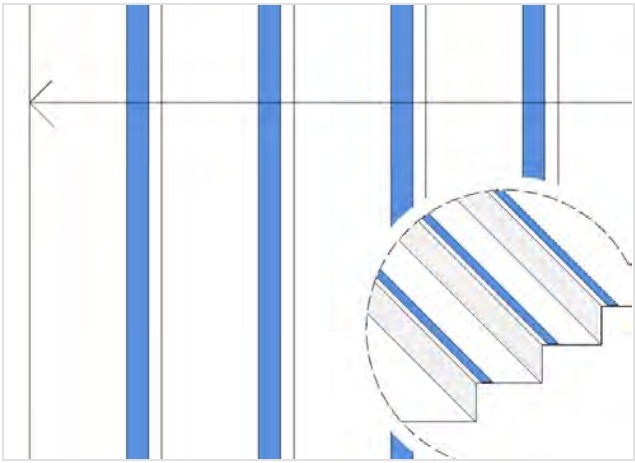

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **45 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	I 6861-0673

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

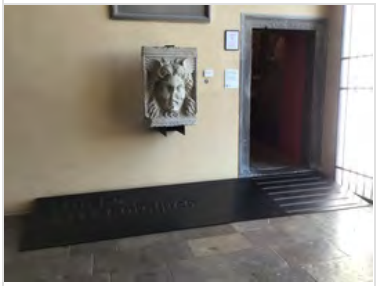




Pendenza longitudinale	16.2	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 17 cm. Anche assenza di cordolo laterale e corrimano. Leggero dislivello nel raccordo con la soglia in pietra. Superata la rampa, è presnte un dislivello (scala) che interrompe il percorso accessibile (rif. scheda 674).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

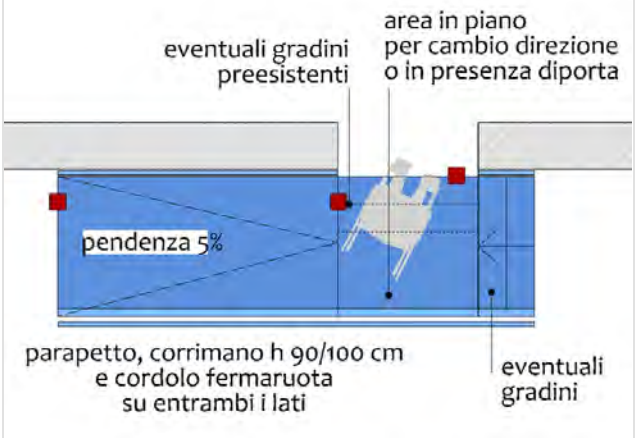

PS1467 (modificato)
Posa di rampa removibile in acciaio

Posa di rampa in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, cordolo fermaruota h 10 cm, doppio corrimano, con area in piano in corrispondenza del punto di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

Considerando le condizioni di contesto, si ritiene di non prescrivere l'attuazione dell'intervento.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0674**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

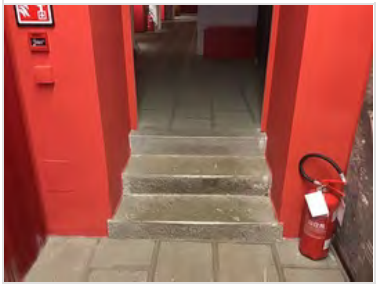



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'interruzione del percorso accessibile rende priva di valore la soluzione della criticità 673

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0154 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità per informare circa la presenza di un percorso alternativo ed accessibile per raggiungere l'area raccordata da gradini. Posizionare la segnaletica in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0675**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 95,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre alzate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

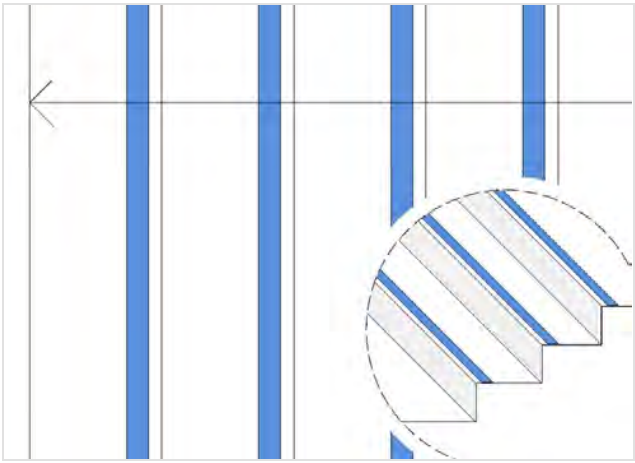

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0676

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA






Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
No contrasto, no braille (più pannelli lungo il percorso espositivo)

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0677	1	**Non coerente Segnaletica informativa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

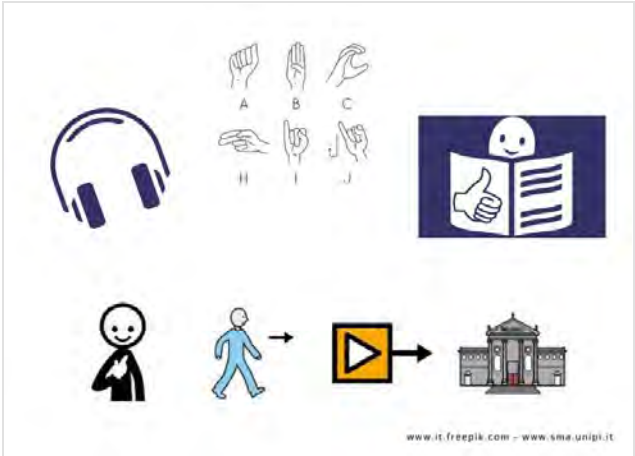

PS1436 (modificato)
Sostituzione dell'apparato informativo e/o didascalico non inclusivo

Sostituzione dell'apparato informativo e/o didascalico non inclusivo con altro composto da testi e grafiche visive ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, testi braille, rilievi tattili, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione inclusiva ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 677

10.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0677**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

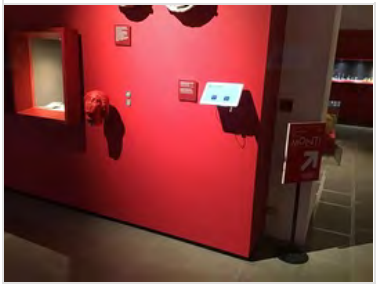




Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tablet con parte inferiore ad altezza 113 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0676	LIV. 1	**Non coerente Segnaletica informativa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **10000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

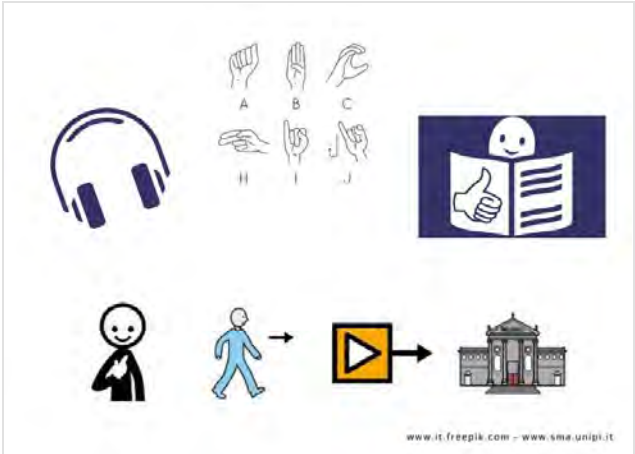

PS1436 (modificato)
Sostituzione dell'apparato informativo e/o didascalico non inclusivo

Sostituzione dell'apparato informativo e/o didascalico non inclusivo con altro composto da testi e grafiche visive ad alta leggibilità per font e contrasto testo/sfondo, testi braille, rilievi tattili, QRcode e/o NFC per l'accesso ad eventuali contenuti multimediali, stampato su supporto collocato ad altezza tale da permetterne riconoscibilità e leggibilità, in posizione ben illuminata e non soggetta a riflessi ed abbagliamenti.

La soluzione deve essere oggetto di progetto specifico redatto da professionisti qualificati nella comunicazione inclusiva ed il cui costo non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 676


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0678**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

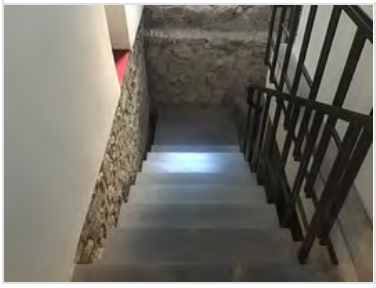




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

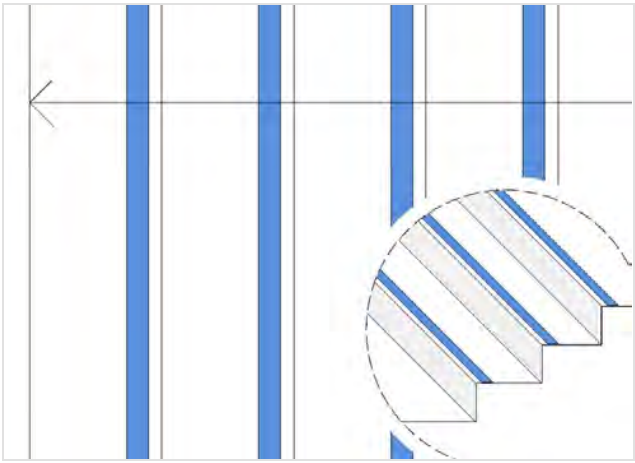

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0679

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

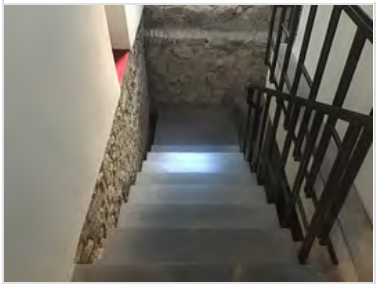




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0680	1	**Assenza Parapetto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

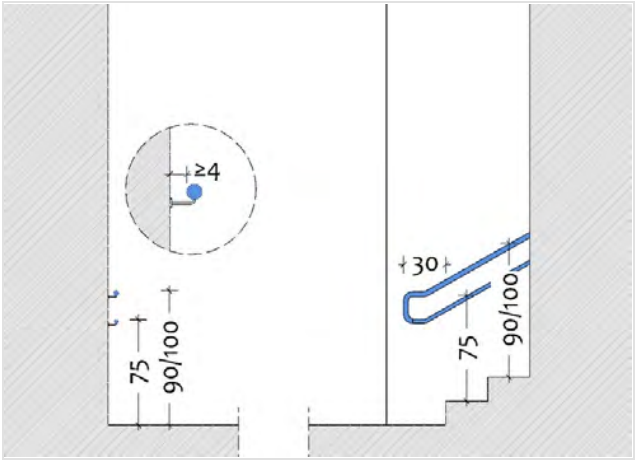

PS1413 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO
Comprende 680


2.450 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0680**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | PARAPETTO

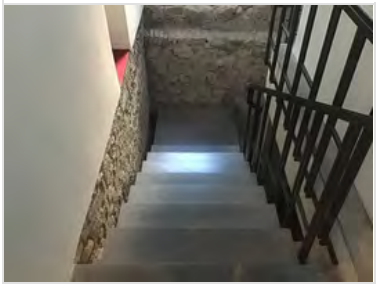




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Delimitazione laterale sinistra nella foto

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0679	LIV. **1**	**Non presente su entrambi i lati Corrimano** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **2450 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

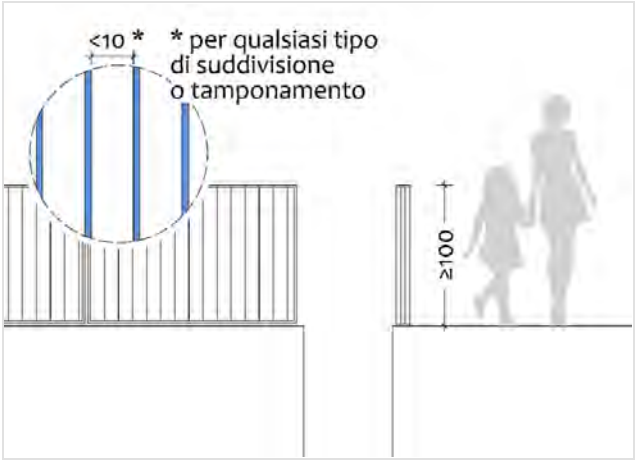

PS0124 (modificato)
Posa di parapetto

Posa di parapetto in acciaio verniciato a polvere, con altezza non inferiore a 100 cm e spazi vuoti tra gli elementi inattraversabili da sfera con diametro 10 cm, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 679

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0681**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

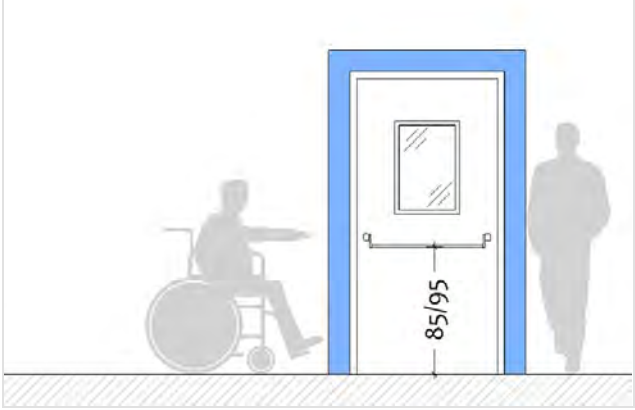

PS1437 (modificato)
Tinteggiatura della cornice

Tinteggiatura in colore ad alta visibilità della cornice della porta o di una fascia perimetrale all'imbotte della porta per migliorarne la percezione visiva e la riconoscibilità come ingresso all'area servizi ignienici.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0682**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	84	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

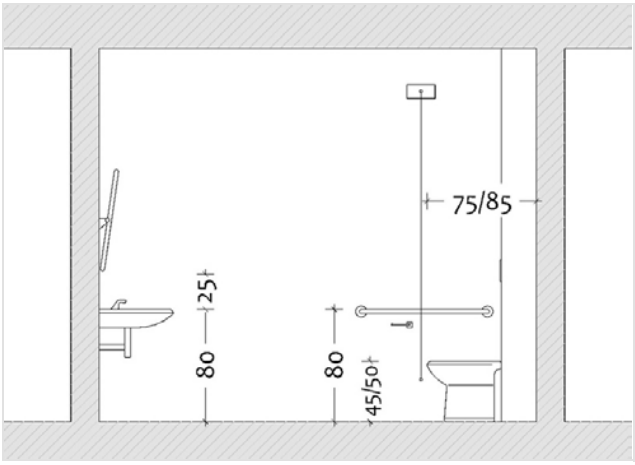

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0683**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

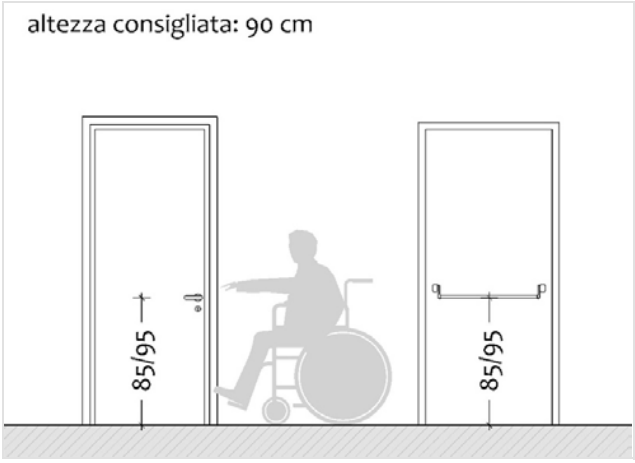

PS0085 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0684**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

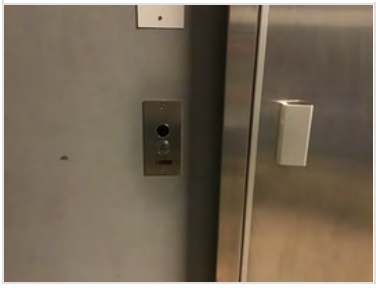



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Pulsantiera esterna pt	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0718	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0685**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

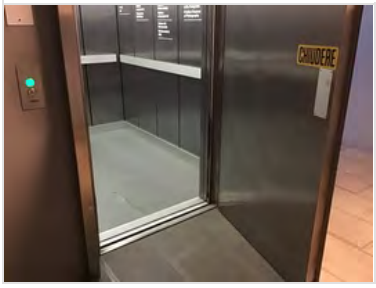



Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ascensore ad uso del pubblico: anta anche con peso eccessivo ed apribile solo le è attiva la segnalazione luminosa.

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0187	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0688	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0697	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 684, 686, 687, 717, 718, 187, 697, 698, 688, 689, 1307

30.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0686**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0718	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0687**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna	14	≥ 35 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0718	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1463
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 35 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0721**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di indicazioni relative all'ingresso all'edficio e alla sua accessibilità.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0723	LIV. **1**	**Non coerente Segnaletica informativa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **50 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0134 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

STIMA DEL COSTO
Computata in 723

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0722**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pur non trattandosi dell'ingresso principale ed accessibile, il varco nella foto è il più visibile per le persone che provengono dall'ascensore e che sono quindi indotte ad accedere al museo da questo passaggio. Anche dislivello 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1435 (modificato)
Posa di passerella

Posa di passerella in acciaio con pavimentazione antisdrucciolevole, completa di cordolo fermaruota e corrimano se necessario, per superare il dislivello e la pavimentazione sconnessa.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0723**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0721	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica informativa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1434 (modificato)
Riposizionamento di segnaletica informativa - non visibile

Riposizionamento della segnaletica informativa non visibile in posizione adiacente al percorso oggetto dell'informazione ed orientata in modo da faciltarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Spostare il pannello sull'anta opposta o sulla parete a sinistra nella foto.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1271**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Altezza accessorio	113	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio reclinabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

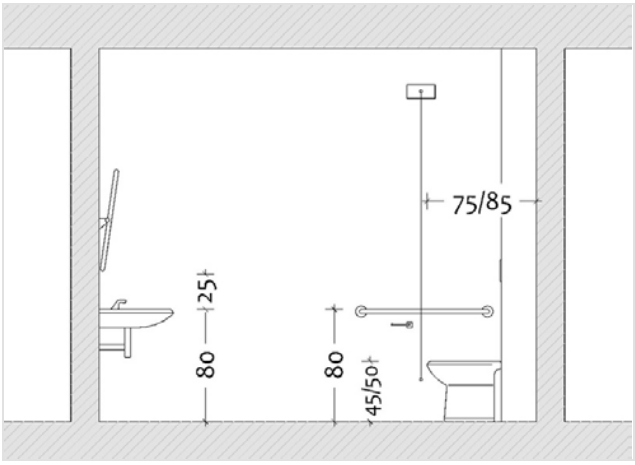

PS0972 (modificato)
Riposizionamento dello specchio

Riposizionamento dello specchio con altezza non superiore a 105 cm.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0205**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ingresso area ristoro dipendenti

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

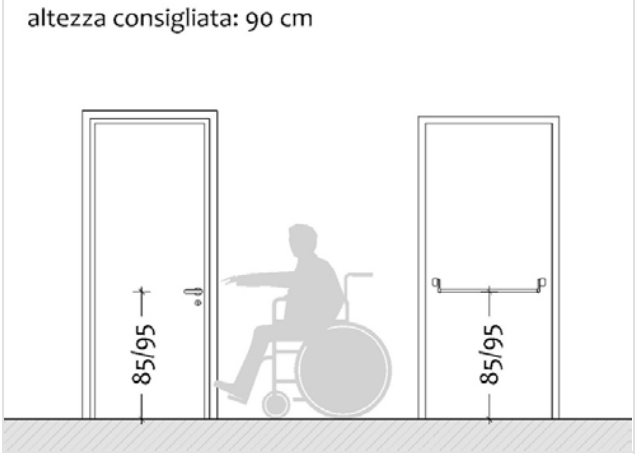

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0206**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

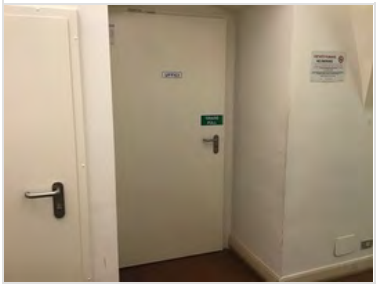




Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

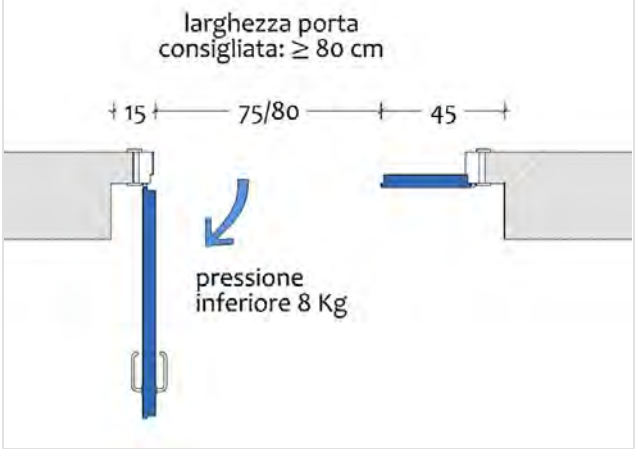

PS1468 (modificato)
Sostituzione della porta con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliati min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0207**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

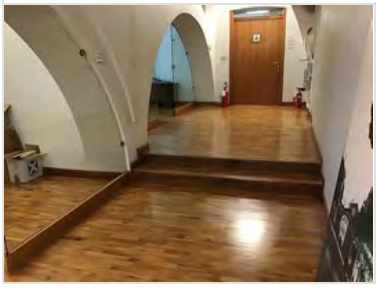



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 25 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0109 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Installazione di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano. In presenza di porta il pianerottolo deve rispettare i requisiti per gli spazi antistanti e retrostanti.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0208**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO






Altezza	25	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gradini anche senza marcagradino

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0209	**1**	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

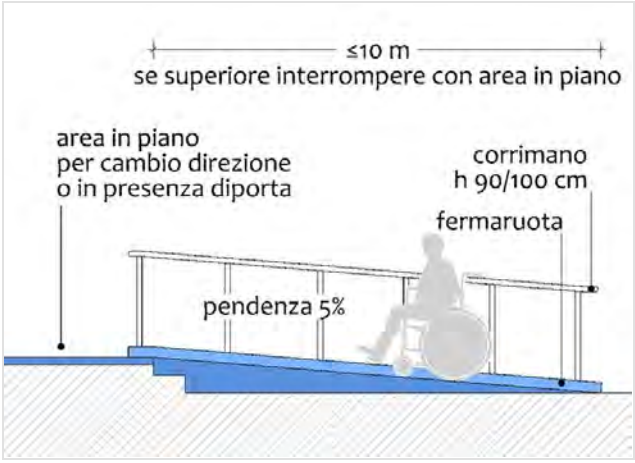

PS0089 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Posa di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.

STIMA DEL COSTO
Comprende 209

2.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0209**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0208	**1**	**Altezza Dislivello** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	**2500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

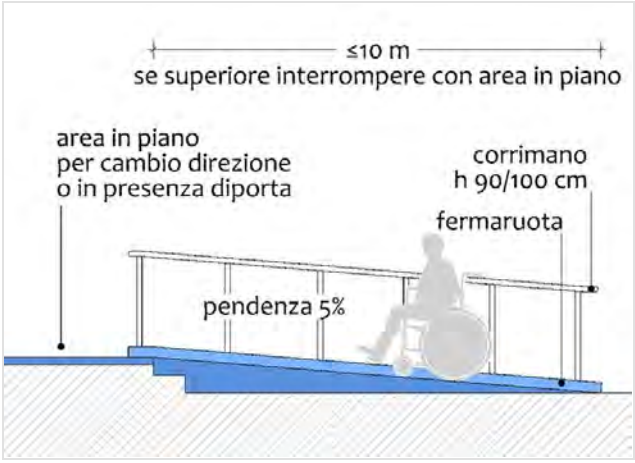

PS1469 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Posa di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.

STIMA DEL COSTO
Computata in 208

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0210**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

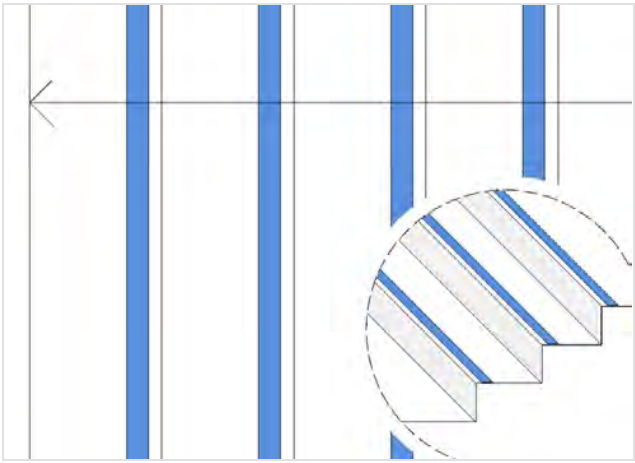

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **60 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0211

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

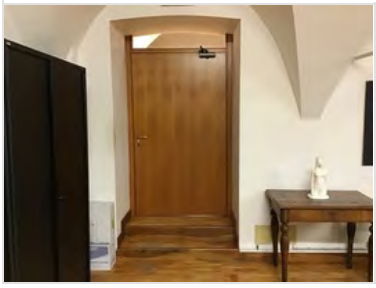



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0914 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0212**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

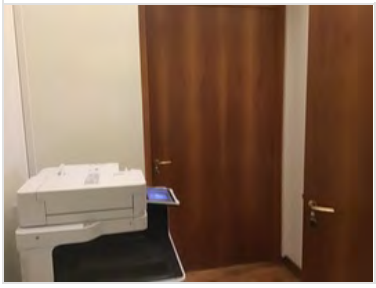



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0914 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0213

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO





Altezza	32	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0089 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Posa di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0214**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

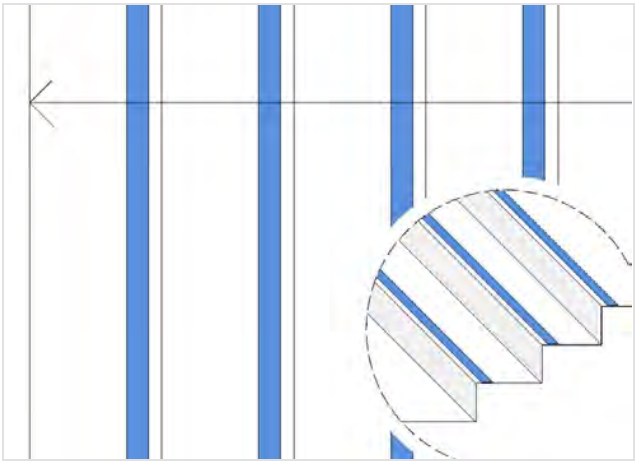

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0215**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

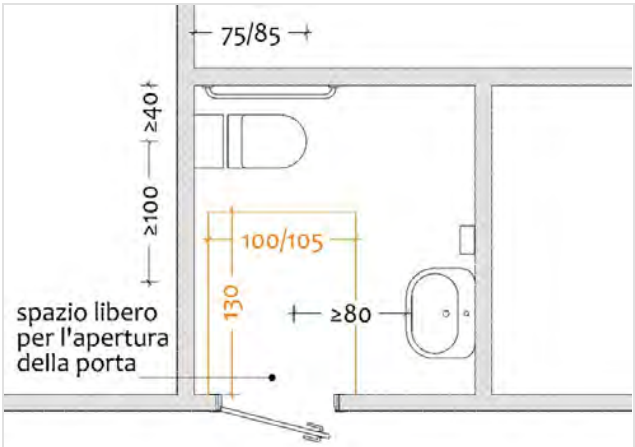

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **10.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0216**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

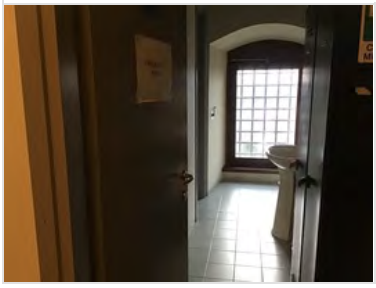




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

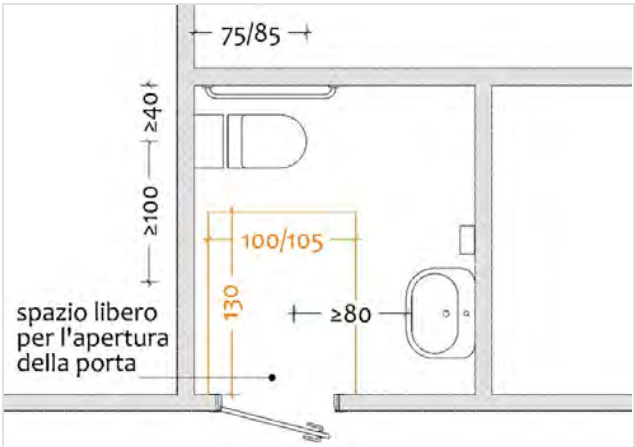

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **10.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0217**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

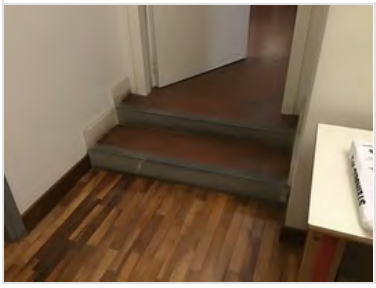



Altezza	26	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0218	LIV. **1**	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1470 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto. L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

Il gruppo servizi igienici può essere raggiunto anche da un altro percorso previa attuazione della scheda 209.

STIMA DEL COSTO
Comprende 218


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0218**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

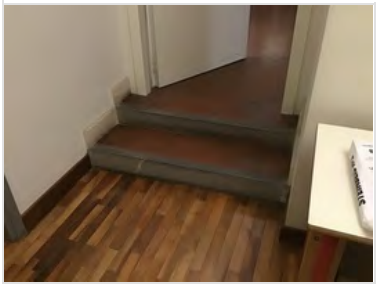



Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
6861-0217	**1**	**Altezza Dislivello** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto. L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

Il gruppo servizi igienici può essere raggiunto anche da un altro percorso previa attuazione della scheda 209.

STIMA DEL COSTO
Computata in 217

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0219**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0220**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

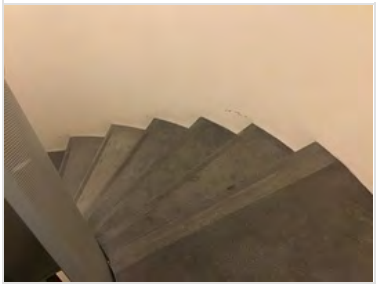




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
29 alzate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

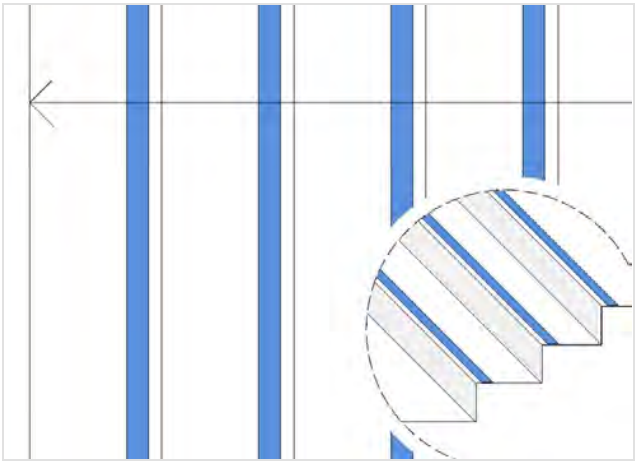

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

Compresa rimozione di nastro esistente deteriorato.


STIMA DEL COSTO **348 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0221

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

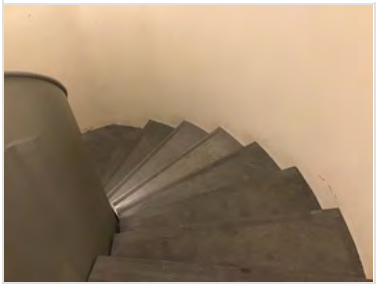




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

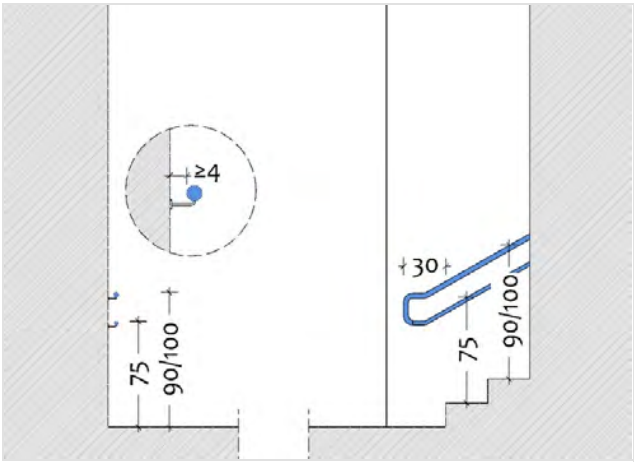

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo calandrato.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0706

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

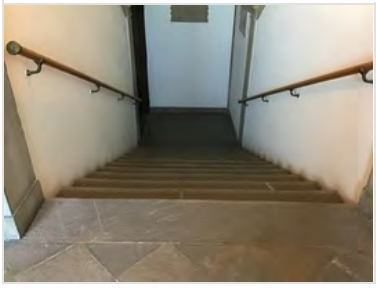




Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

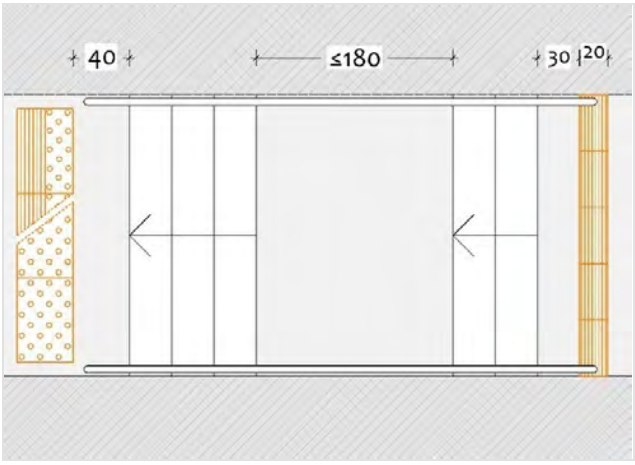

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	**piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	**1**	**6861-0707**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

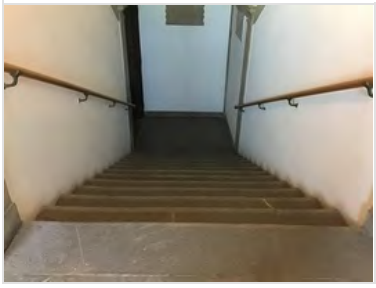




Altezza	105	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

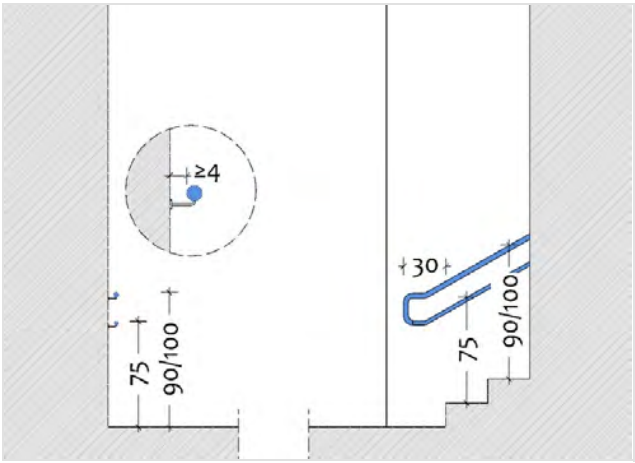

PS1359 (modificato)
Riposizionamento di corrimano

Riposizionamento del corrimano, ove possibile, ad altezza pari a 90/100 cm, incluse opere murarie e ripristini.


STIMA DEL COSTO **100 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0708**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

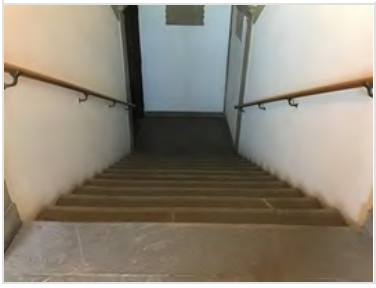




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche antisdrucciolevole. 25 gradini

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

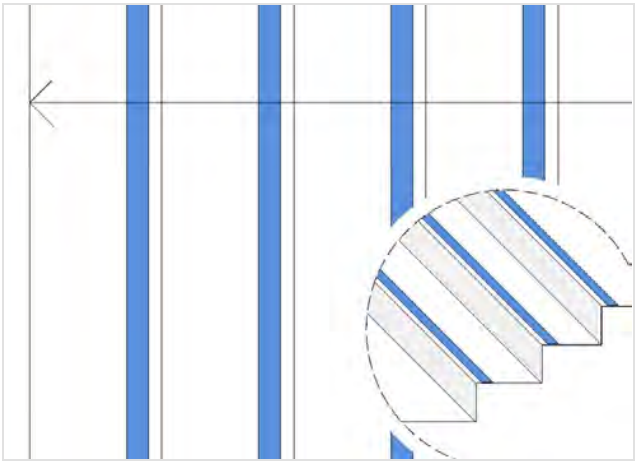

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
I 6861-0709

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

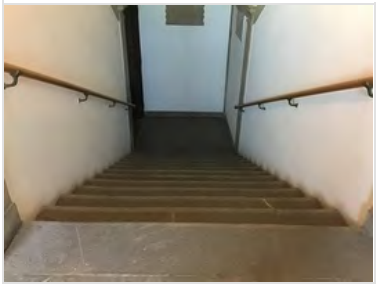

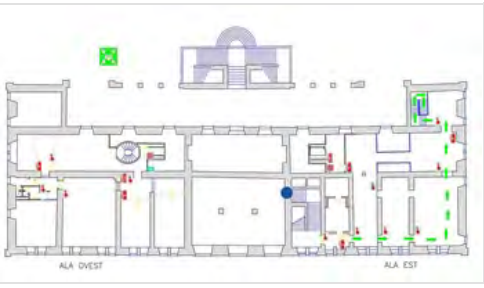


Assenza	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Da entrambi i lati nella rampa inferiore, compreso il pianerottolo in secondo piano nella foto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

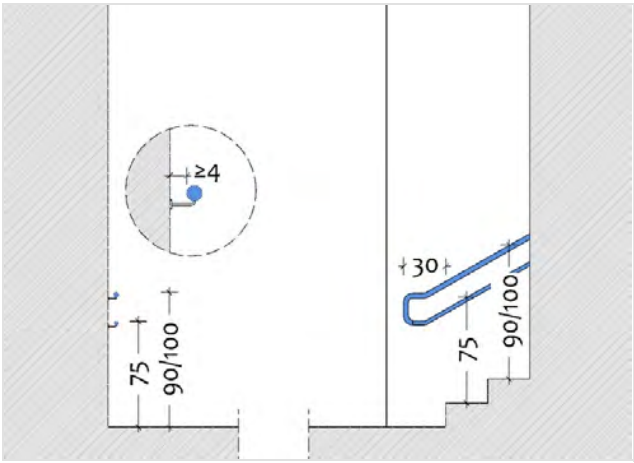

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **665 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0710**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

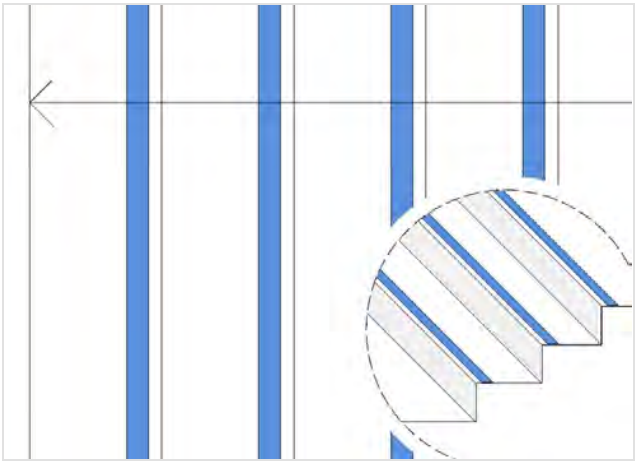

PS1471 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0711**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

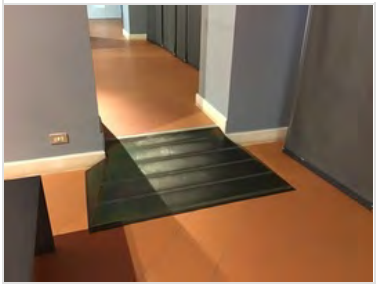




Pendenza longitudinale	15.6	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

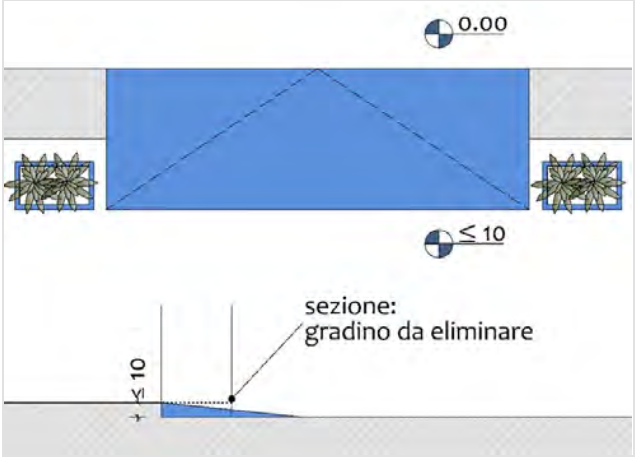

PS1429 (modificato)
Rifacimento della rampa - imbotte

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata e nell'imbotte, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

Se la rampa può costituire ostacolo lungo una guida naturale, posizionare lateralmente degli elementi di arredo (es. fioriere) con funzione di presegnalazione. Ridurre la pendenza quanto più possibile nel rispetto delle peculiarità del sito.

La rampa può condiserarsi alternativa a quella prevista alla scheda 712


STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	**piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	**1**	**6861-0712**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

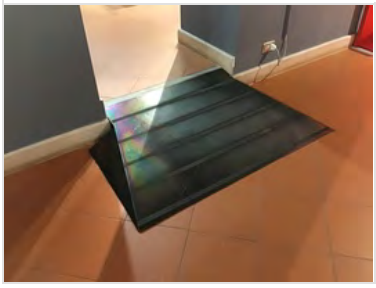




Pendenza longitudinale	14.6	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

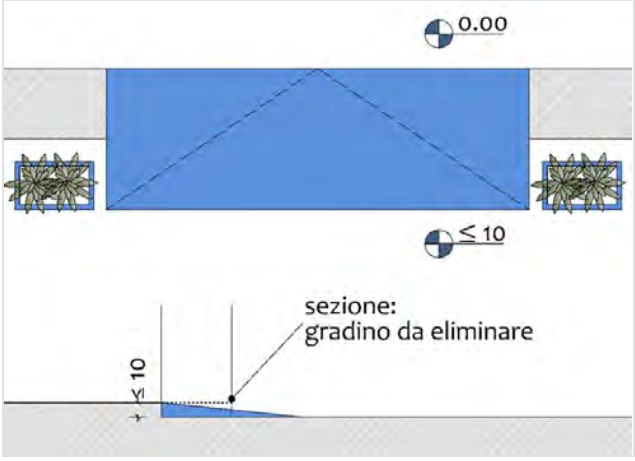

PS1429 (modificato)
Rifacimento della rampa - imbotte

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata e nell'imbotte, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

Se la rampa può costituire ostacolo lungo una guida naturale, posizionare lateralmente degli elementi di arredo (es. fioriere) con funzione di presegnalazione. Ridurre la pendenza quanto più possibile nel rispetto delle peculiarità del sito.

La rampa può condiserarsi alternativa a quella prevista alla scheda 711

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0713**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Allestimento temporaneo

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1344 (modificato)
Modifica alla soluzione d'arredo

Rimozione dell'elemento che può provocare inciampo.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0714

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	15.5	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello 10 cm circa

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

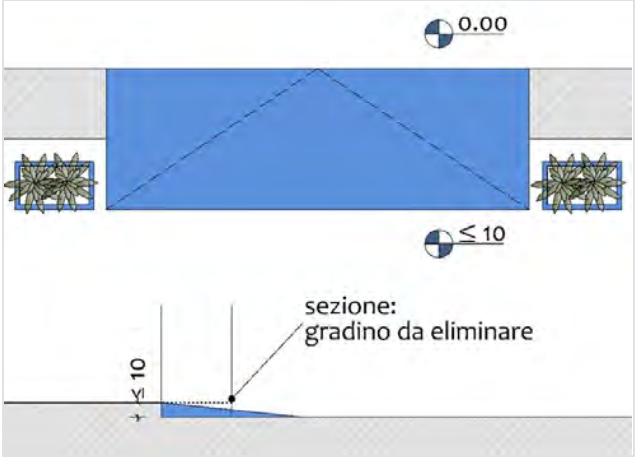

PS1429 (modificato)
Rifacimento della rampa - imbotte

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata e nell'imbotte, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

Se la rampa può costituire ostacolo lungo una guida naturale, posizionare lateralmente degli elementi di arredo (es. fioriere) con funzione di presegnalazione. Ridurre la pendenza quanto più possibile nel rispetto delle peculiarità del sito.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0715**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche pavimentazione sdrucciolevole

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1472 (modificato)
Applicazione di rivestimento antisdrucciolevole adesivo

Applicazione di rivestimento antisdrucciolevole adesivo in colore ad alta visibilità per evidenziare la presenza del tratto inclinato e scivoloso.

Soluzione temporanea in attesa dell'attuazione della soluzione scheda 714

STIMA DEL COSTO **100 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0716

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

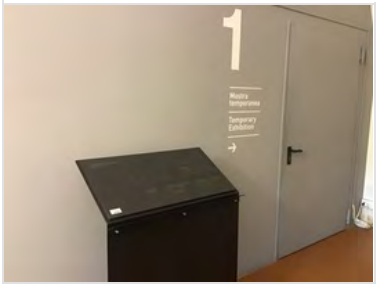



Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Orientamento e contrasto

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1427 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti informativi e/o descrittivi multimediali.
La mappa deve essere orientata considerando la posizione del fruitore e installata su supporto accessibile anche a persone con disabilità motorie e di bassa statura, con adeguato spazio per l'approccio e l'uso e senza interferire con le guide naturali o provocare restringimenti del percorso.

STIMA DEL COSTO **4.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0717**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA





Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0718	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0718**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	**piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	**1**	**6861-0719**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

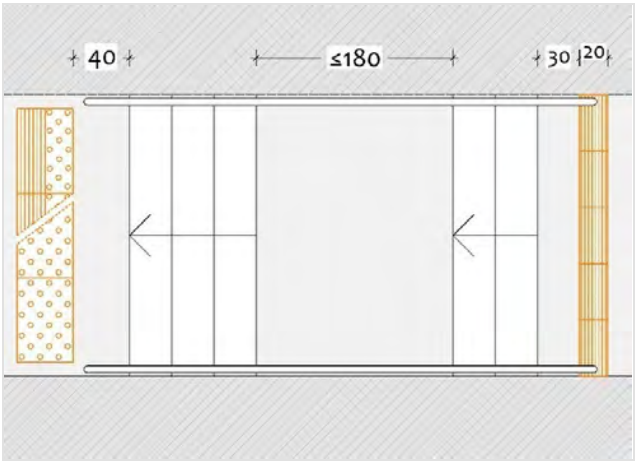

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0720

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lunghezza 15 m interno e 20 m esterno

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

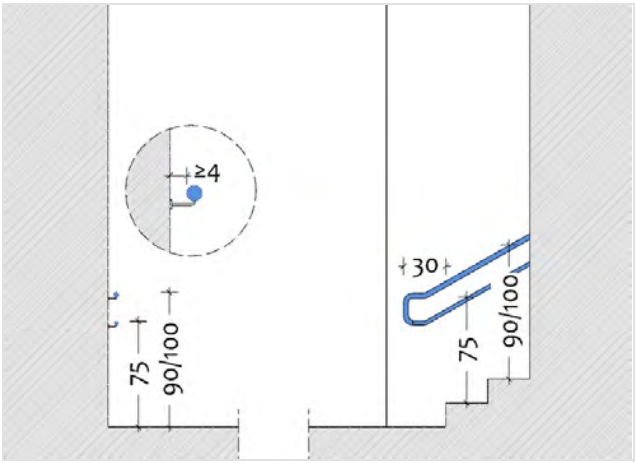

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo


STIMA DEL COSTO **3.325 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano primo - mezzanino

Rilevatore **0034** Data Rilievo **04 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1305**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

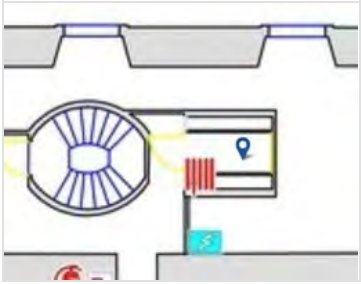



Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0225	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0152	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0167	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0223	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0224	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0226	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1295	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 225

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0184**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 170,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

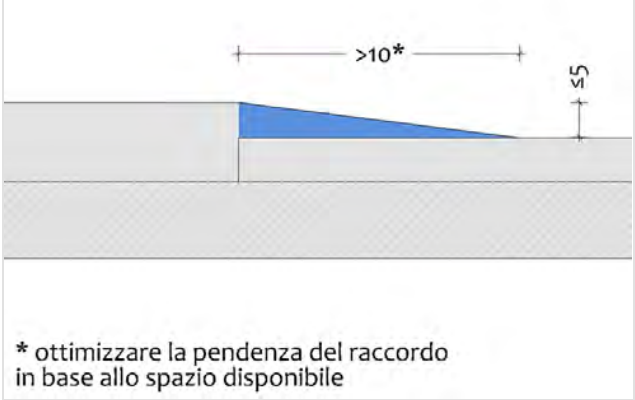

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0187**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

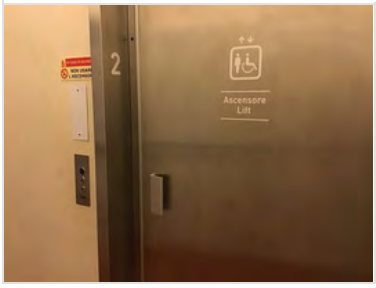



Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pesante, ad anta manuale

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0189**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO






Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 170,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

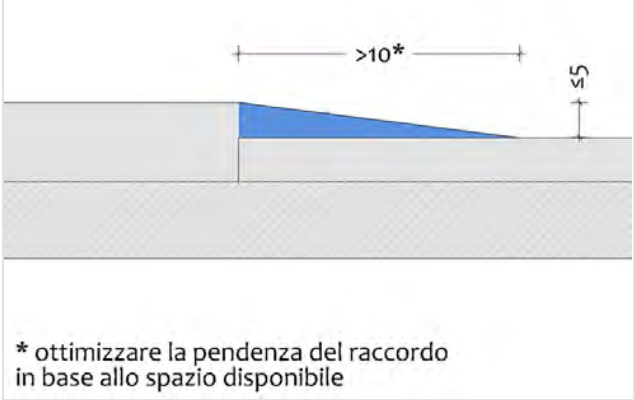

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0190**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

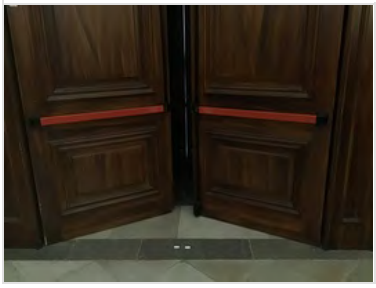



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anta di destra

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0091 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0191**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	2.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 170,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

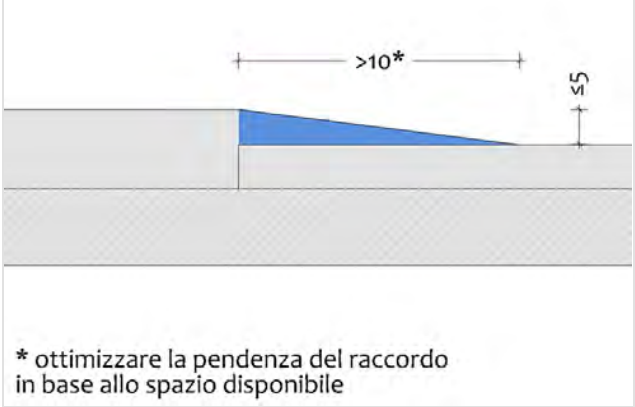

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0193**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

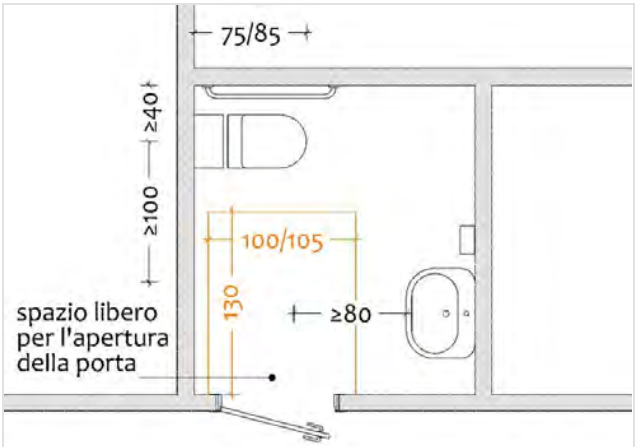

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **12.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0194**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

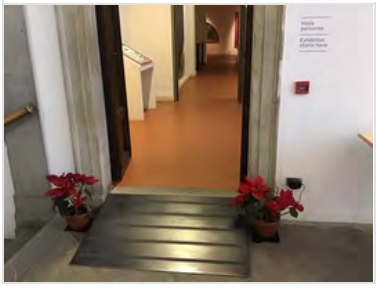




Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pendenza 15,2%, dislivello 11 cm. La porta viene mantenura aperta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0705	**1**	**Risalto/incasso Ostacolo orizzontale** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

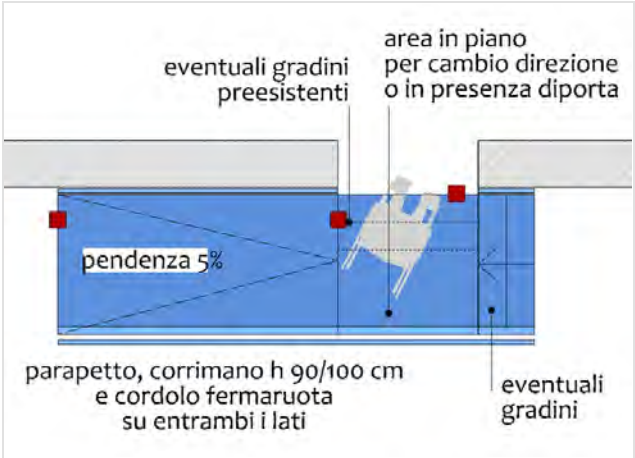

(modificato)
Posa di rampa di raccordo rimovibile – dislivello fino a 10 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello, cordolo fermaruota h 10 cm.

La rampa interferisce con la scala visibile a sinistra nella foto: l'area in piano antistante la porta deve essere delimitata con corrimano nei lati a sinistra e davanti (riferimento alla foto) per proteggere dal dislivello.

STIMA DEL COSTO
Comprende 705

2.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	3	I 6861-0195

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO






Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati della soglia

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

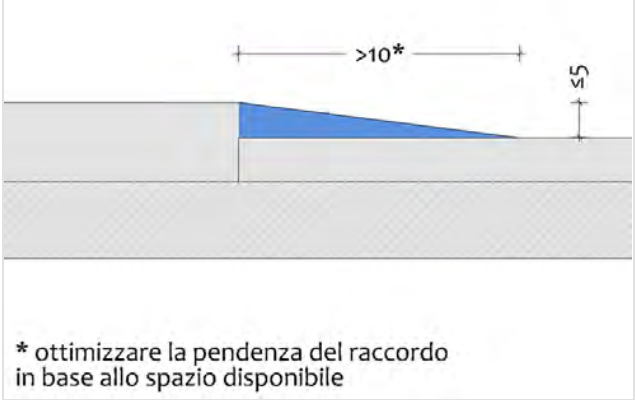

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello.

STIMA DEL COSTO **400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0197**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 170,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

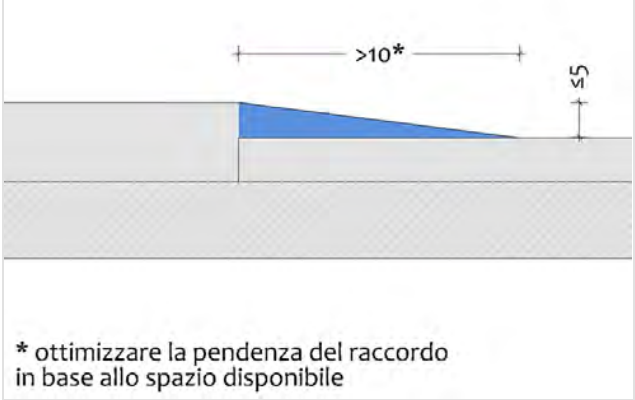

PS0888 (modificato)
Posa di rampa di raccordo removibile – dislivello fino a 5 cm

Posa di rampa di raccordo removibile in acciaio verniciato a polvere, stabilmente fissata alle pavimentazioni esistenti, con pavimentazione con finitura antisdrucciolevole, colore a contrasto cromatico, pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in base alle caratteristiche del contesto e comunque non superiore a 8%, larghezza non inferiore al dislivello.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0200**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

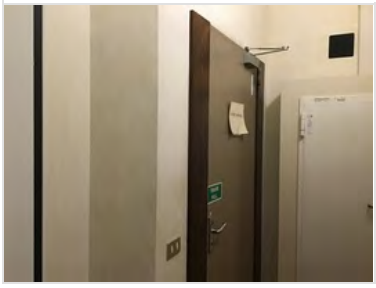



Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0201**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

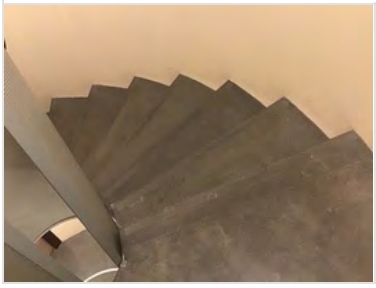




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

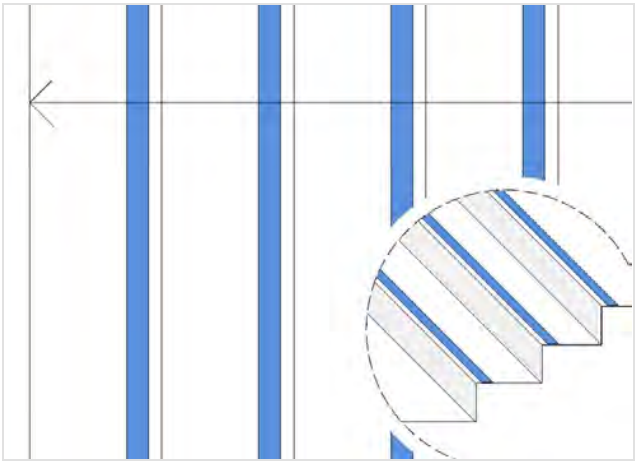

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

Compresa rimozione di nastro esistente deteriorato.


STIMA DEL COSTO **270 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0203

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

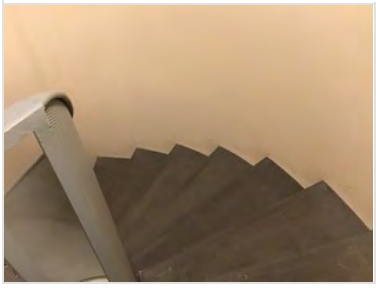




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

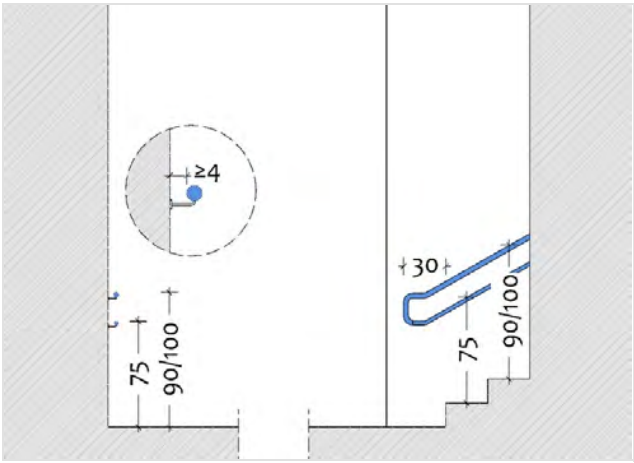

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo calandrato.


STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0702**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

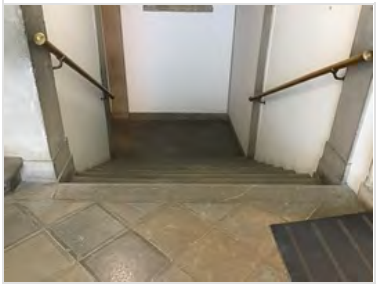




Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

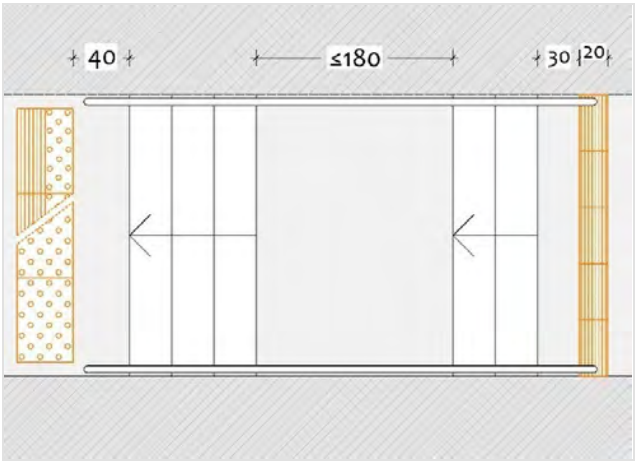

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **320 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0703

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

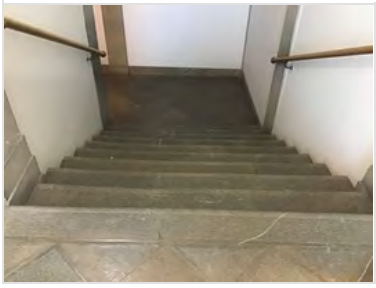




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
28 alzate. Pedate sdrucciolevole e inclinate in discesa

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

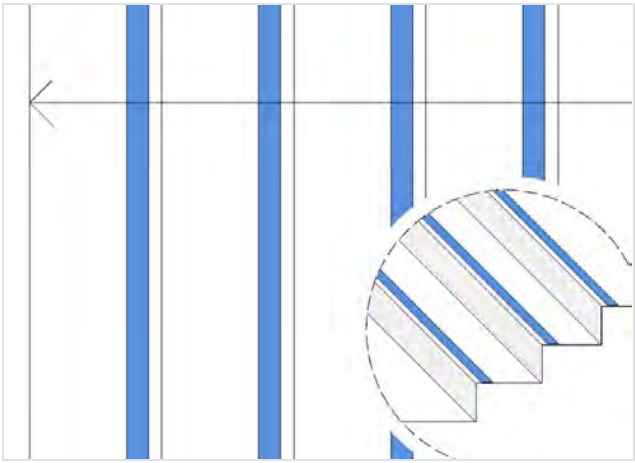

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **560 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0704**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

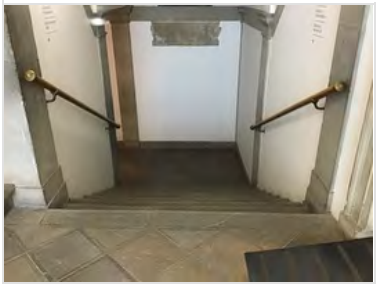




Altezza	105	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

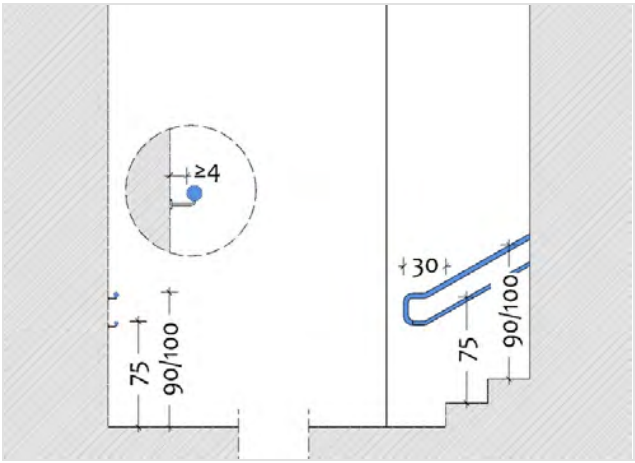

PS1359 (modificato)
Riposizionamento di corrimano

Riposizionamento del corrimano, ove possibile, ad altezza pari a 90/100 cm, incluse opere murarie e ripristini.


STIMA DEL COSTO **100 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0705**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | OSTACOLO ORIZZONTALE

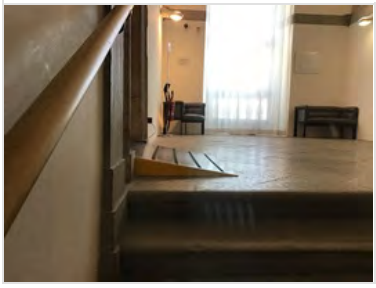




Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rampa di raccordo posta in corrispondenza del punto d'arrivo del corrimano di sinistra

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0194	3	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	**2500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

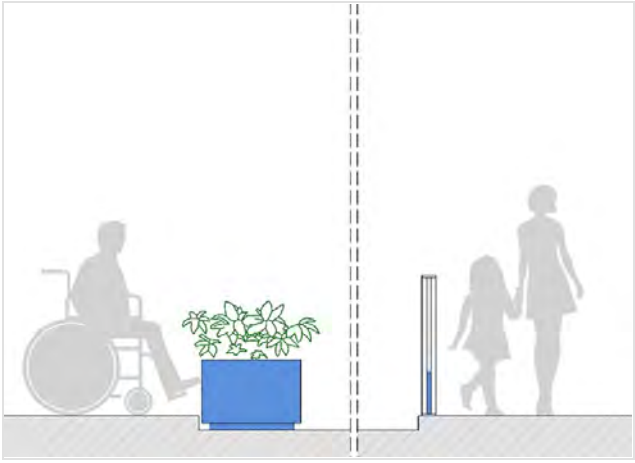

PS1473 (modificato)
Posa di parapetto o altro elemento (dislivello)

Protezione dal dislivello mediante posa di parapetto od altro elemento con parte inferiore ad alta visibiltà.

STIMA DEL COSTO
Computata in 194


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **07 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1307**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

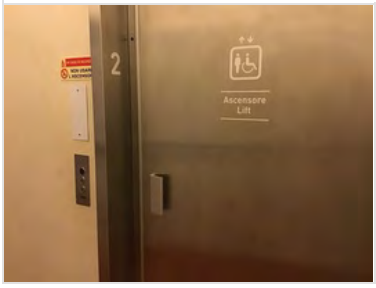



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0718	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0167**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO



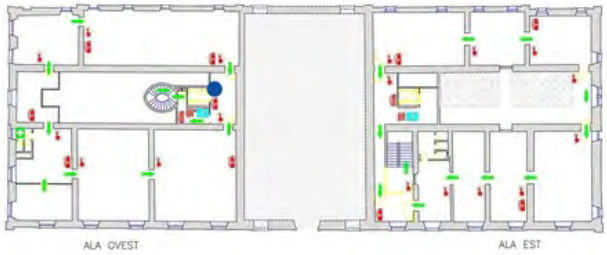

Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0225	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0152	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0223	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0224	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0226	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-1295	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-1305	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 225


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	**piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	**1**	**6861-0169**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

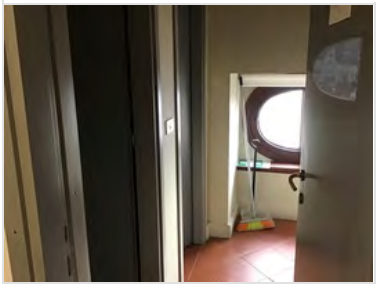

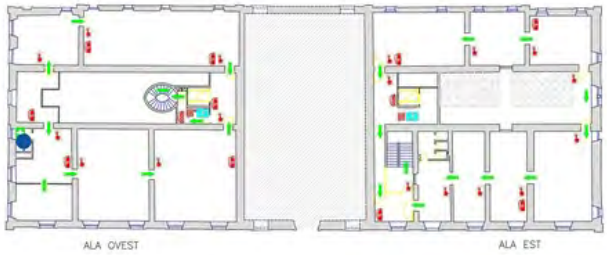


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area uso uffici

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

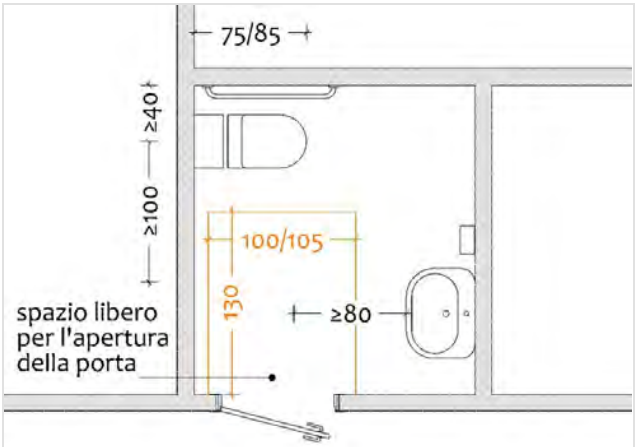

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **12.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0172**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

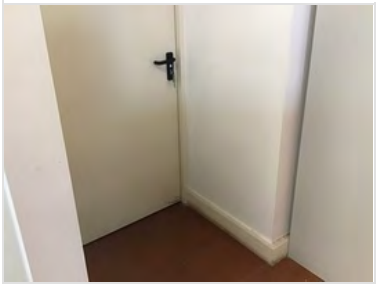




Maniglia - Altezza	104	85<A<95 cm
Dimensioni	X 104,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

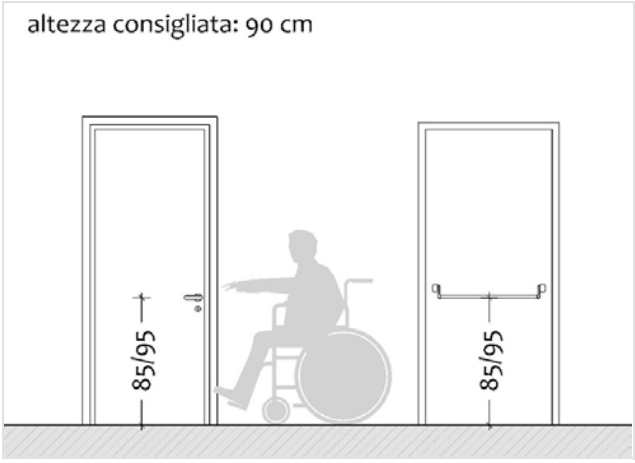

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0174**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

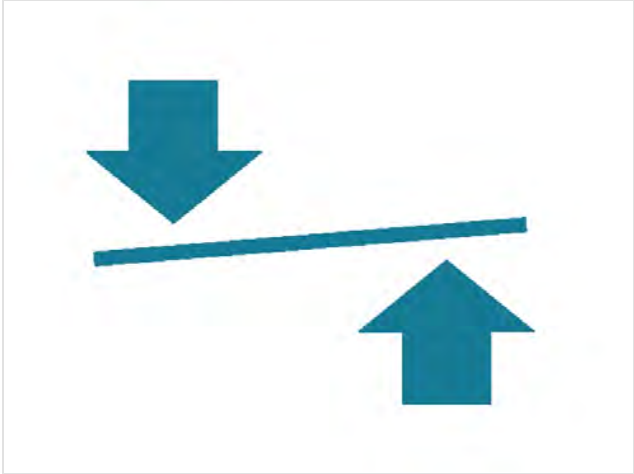

PS0549 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

L'area è raggiungibile da un percorso alternativo.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0176**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

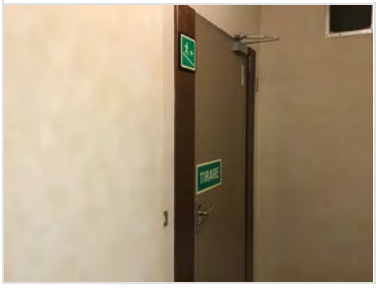

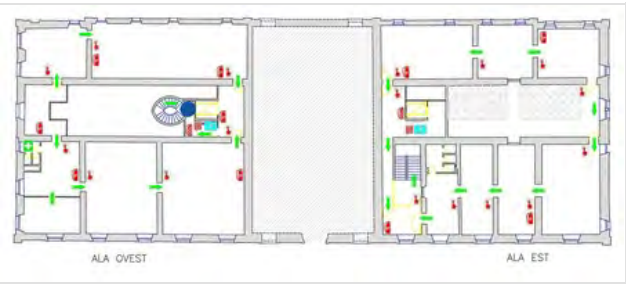

Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **150 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0177**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

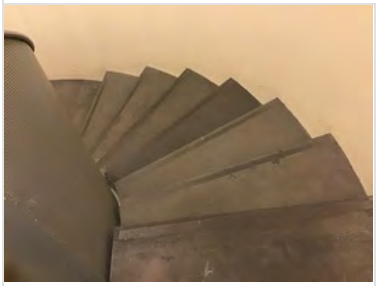

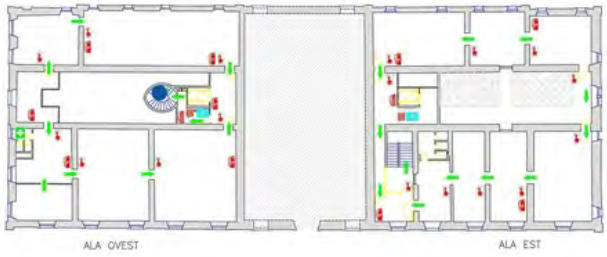


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
27 alzate. Marcagradino presente poco visibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

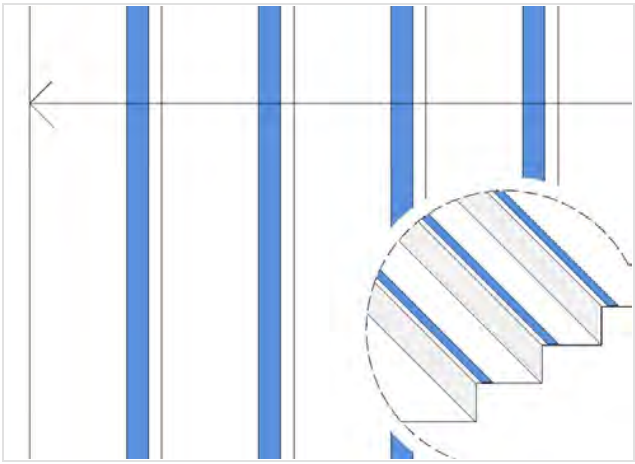

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

Compresa rimozione di nastro esistente deteriorato.

STIMA DEL COSTO **270 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0178

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

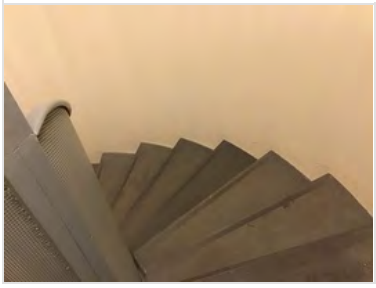




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

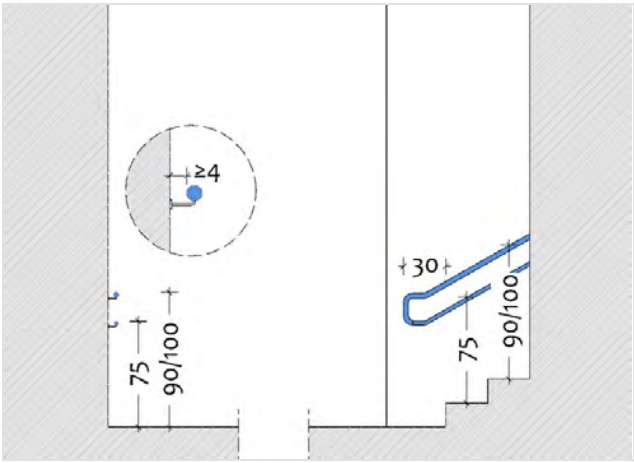

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo calandrato

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **20 Febbraio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0695

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA



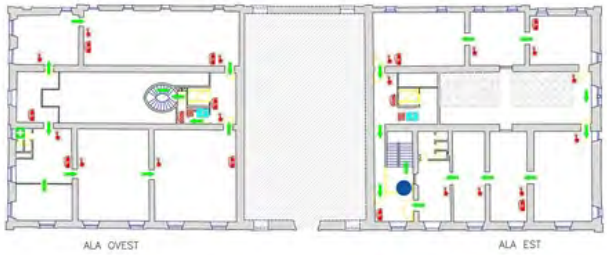

Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La posizione della mappa non è coerente con la posizione del fruitore.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1438 (modificato)
Spostamento della mappa

Spostamento del supporto con la mappa in posizione correttamente orientata rispetto alla posizione del fruitore.

Gli operatori riferiscono che la mappa è stata spostata in fase di modifiche all'allestimento e non riposizionata.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	**piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	**1**	**6861-0696**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

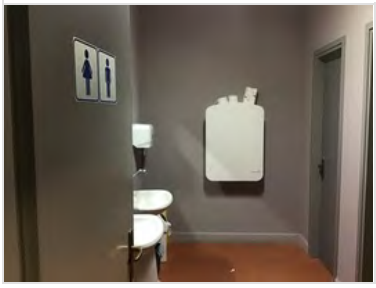

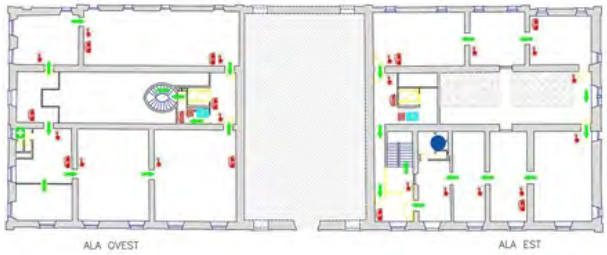


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privi di servizi accessibili. Sezione Museo della fotografia friulana.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

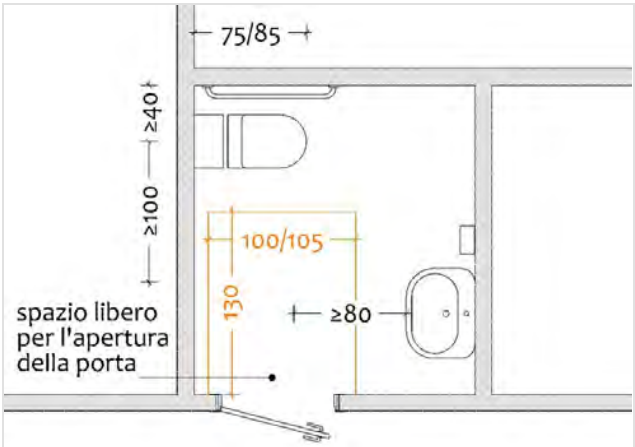

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **12.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0697**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

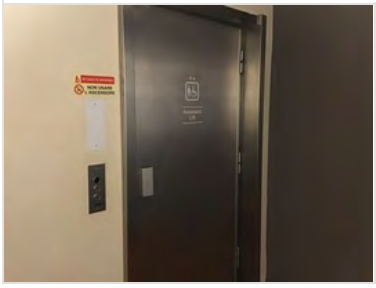

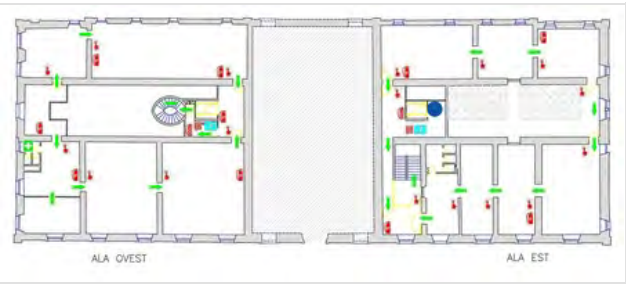

Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pesante, ad anta manuale

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0698**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO



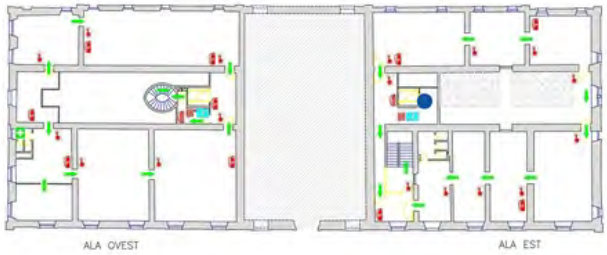

Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
All'arrivo al piano emette segnale acustico

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	I 6861-0699

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



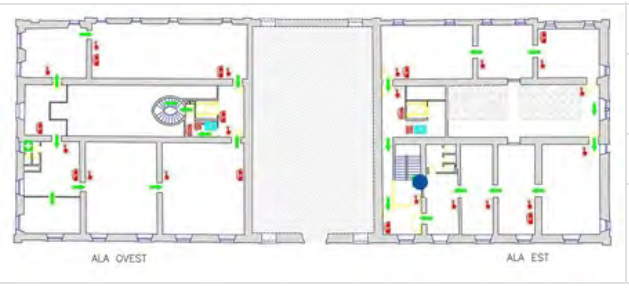


Assenza	Si
Dimensioni	X 140,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

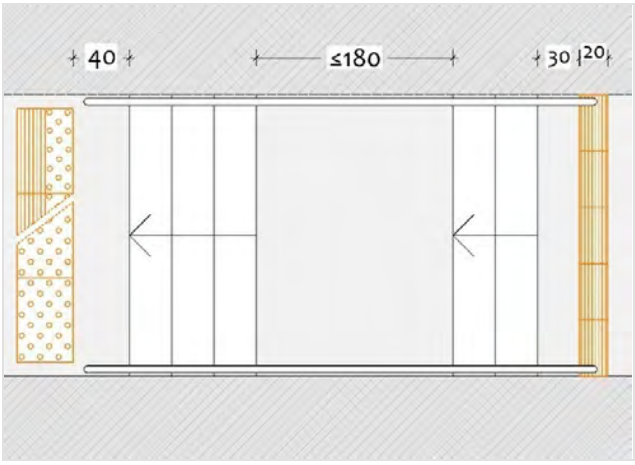

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0700**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA



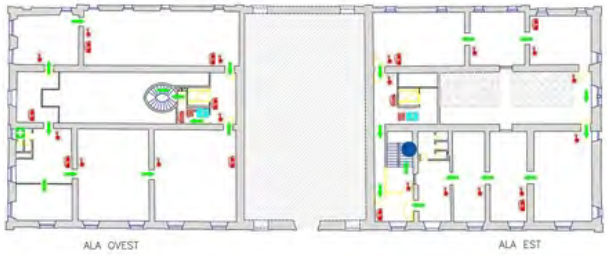


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
25 alzate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

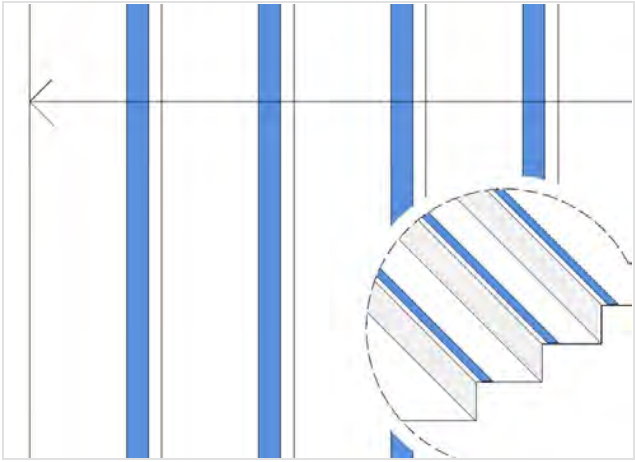

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **375 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0701**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

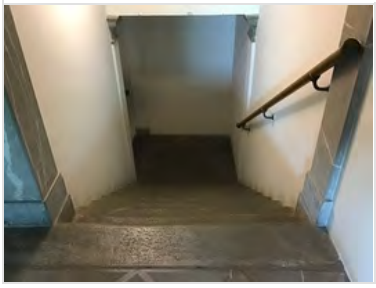

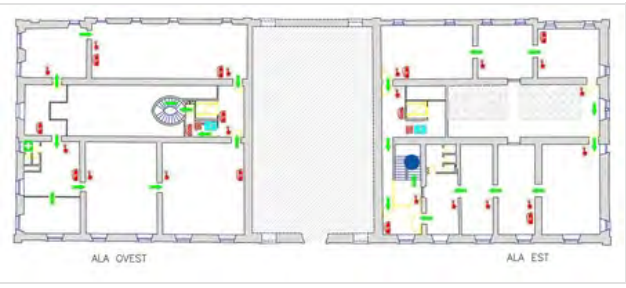


Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lato interno e completamento del lato esterno.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

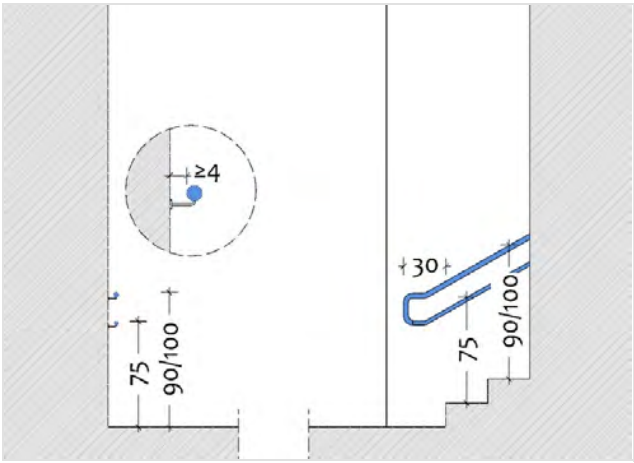

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **950 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **04 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1306**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA



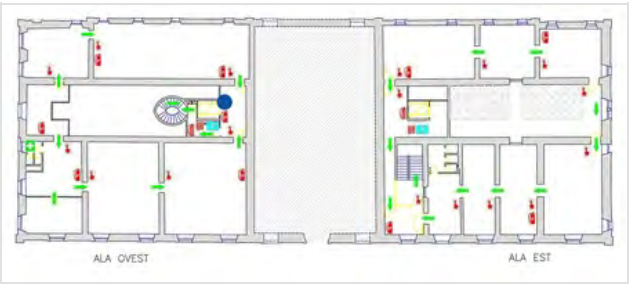

Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0225	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0152	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0167	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0223	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0224	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0226	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1295	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 225


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0151**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

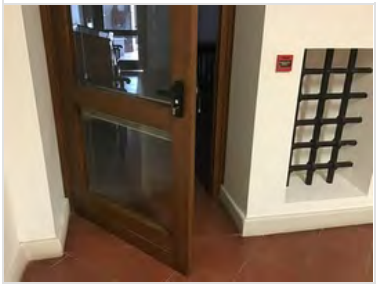

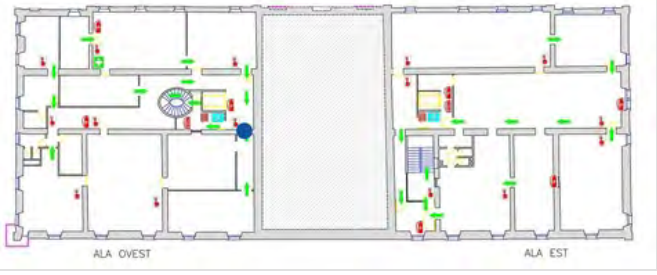


Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

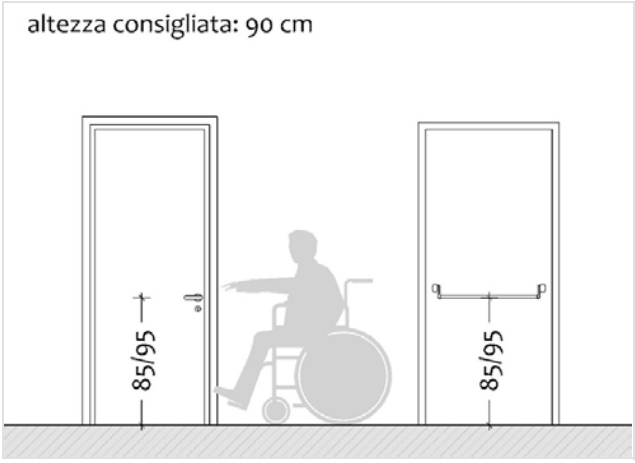

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0152**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

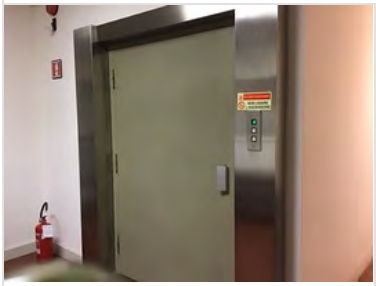



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera esterna piano 4

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0225	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0167	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0223	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0224	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0226	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-1295	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-1305	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 225

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0153**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO



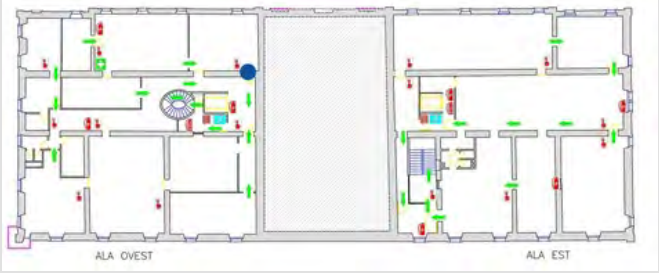


Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

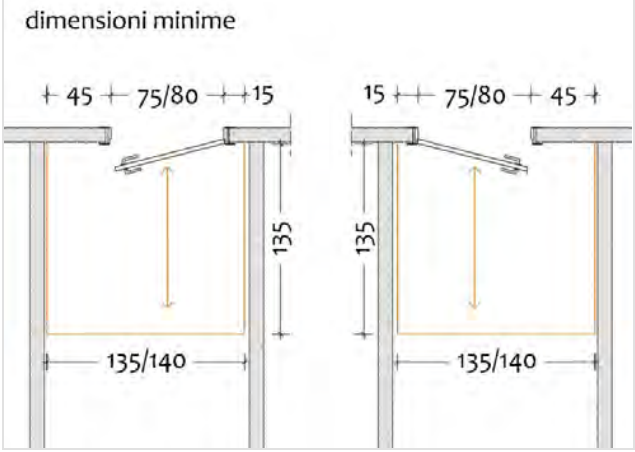

PS0146 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con altro di tipo scorrevole esterno muro

Sostituzione della porta a battente con altra di tipo scorrevole esterno muro, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglia ergonomica e a contrasto cromatico rispetto all'anta, incluse rimozioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **1.800 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0155**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

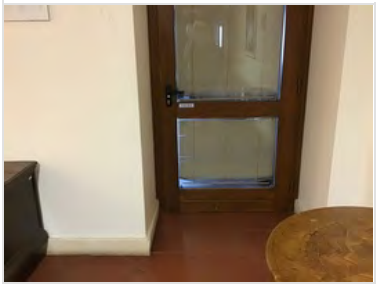

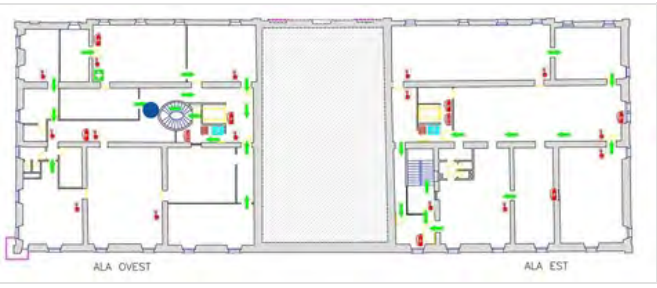


Maniglia - Altezza	103	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

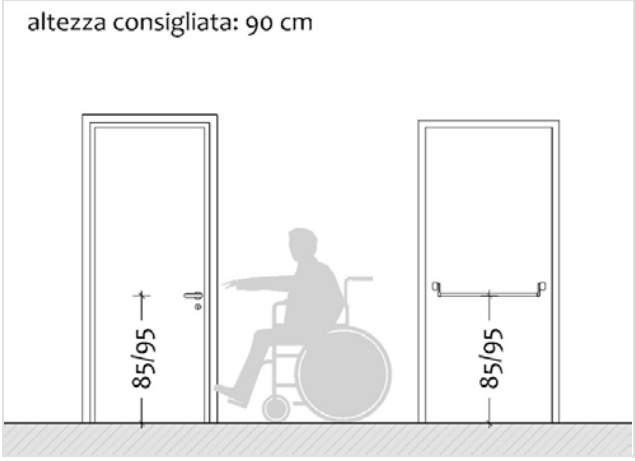

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0156**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

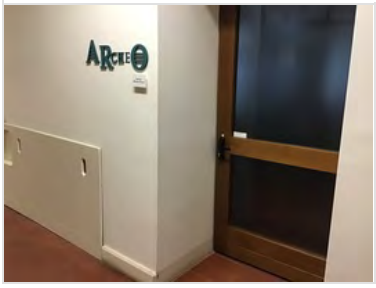

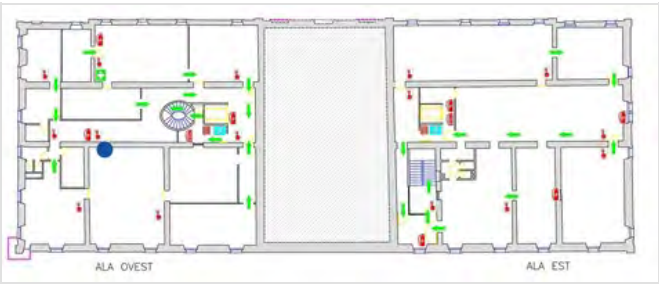


Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

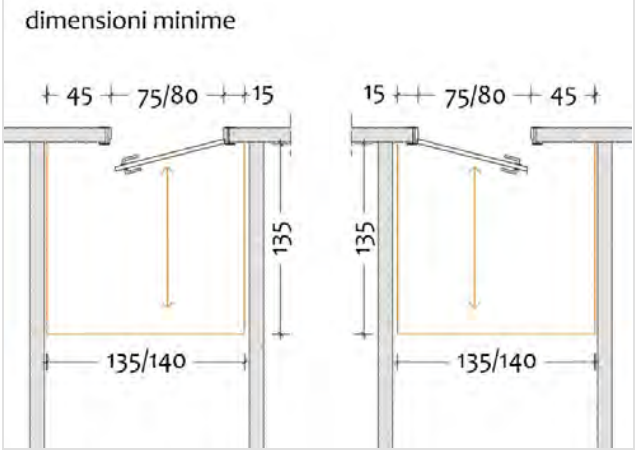

PS0146 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con altro di tipo scorrevole esterno muro

Sostituzione della porta a battente con altra di tipo scorrevole esterno muro, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglia ergonomica e a contrasto cromatico rispetto all'anta, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0158**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

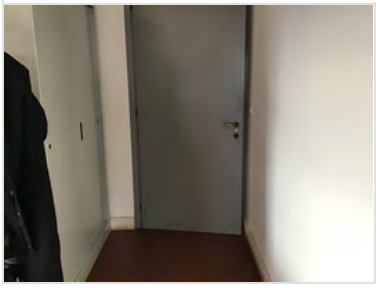

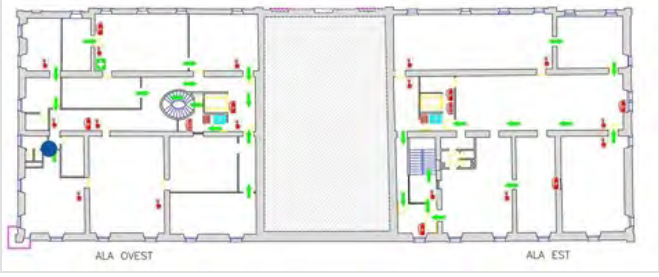


Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0160	LIV. 1	**Assenza Servizio igienico** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **12000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

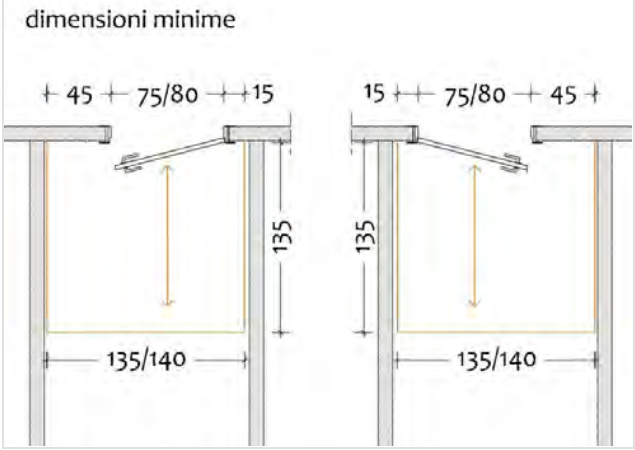

PS1395 (modificato)
Spostamento della parete con la porta

Spostamento della parete con la porta all'interno del vano a forma irregolare fino ad ottenere una spalletta con dimensioni non inferiore a 45 cm, nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89 ed eventuale posa di porta con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliato min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 160

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0160**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizi area uffici. Adattabile senza disimpegno

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0158	**1**	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

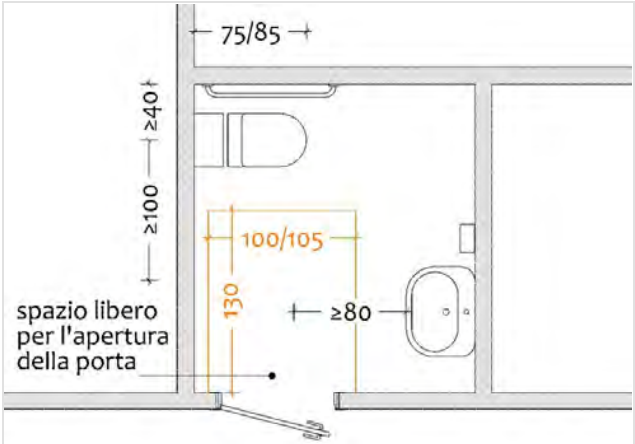

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **12.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0164**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

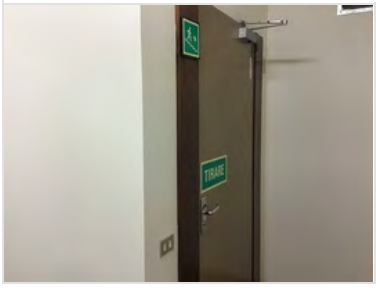

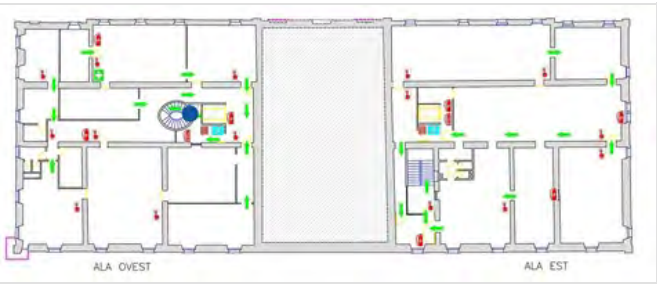

Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Con chiudiporta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0570 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0165**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

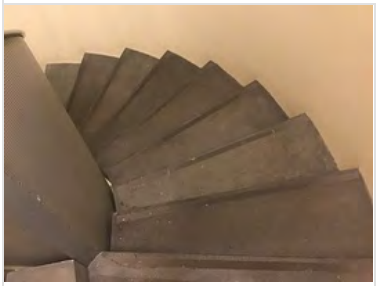




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Marcagradino presente poco visibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

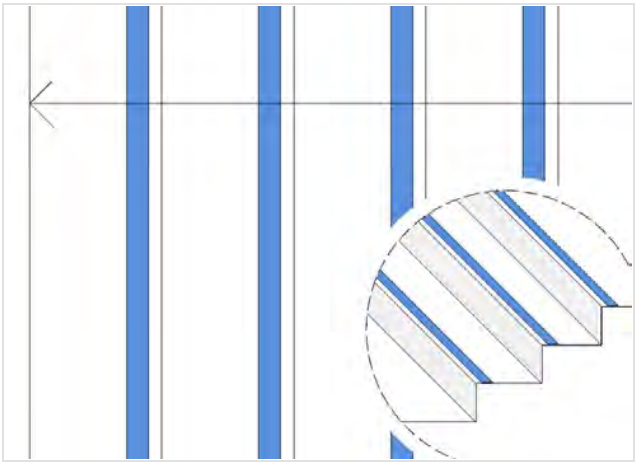

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

Compresa rimozione di nastro esistente deteriorato.

STIMA DEL COSTO **270 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0166

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

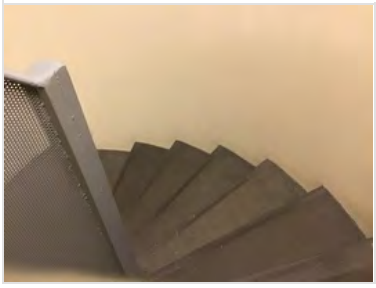




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

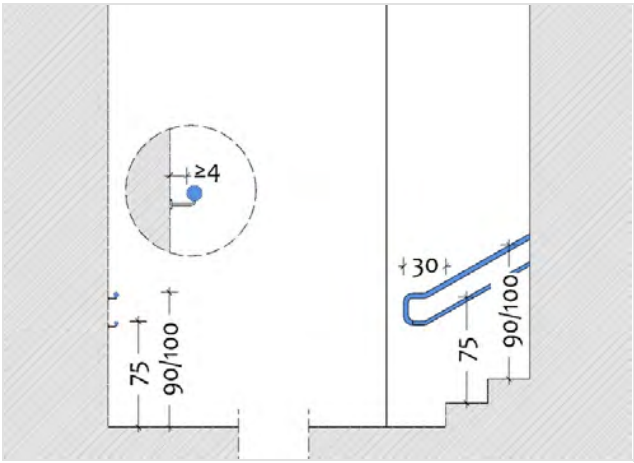

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo calandrato.


STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0688**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

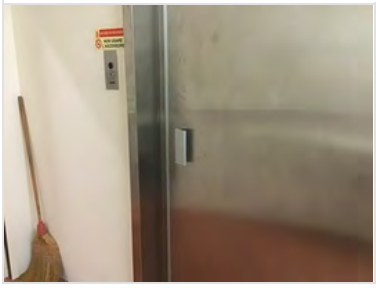



Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pesante, ad anta manuale

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0689	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0689**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO



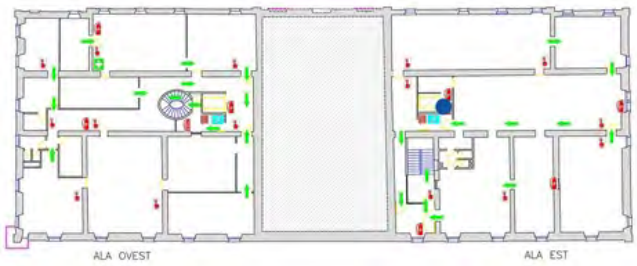

Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera esterna piano quarto. Altezza pulsante 140 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 4 Criticità

6861-0685	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0684	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0687	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Distanza da parete laterale bottoniera interna Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0686	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-1307	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0717	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**
6861-0718	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 685


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0690**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

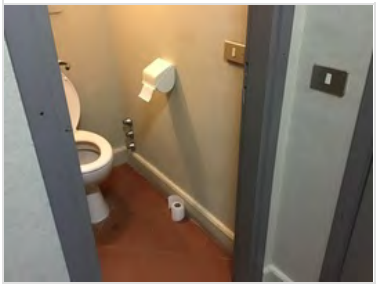




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizi area deposito, solo uso personale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

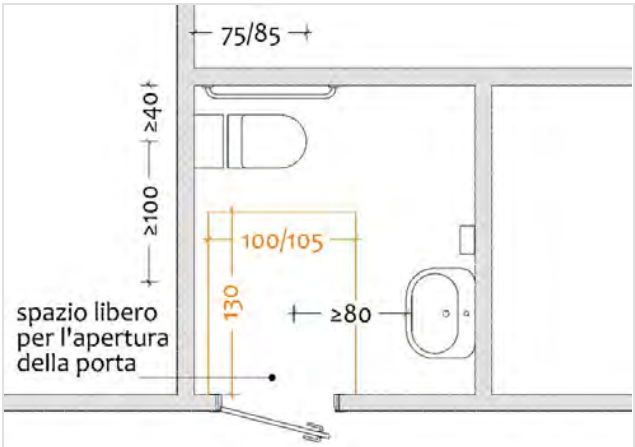

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **12.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0691**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

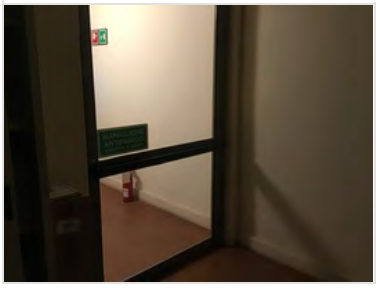

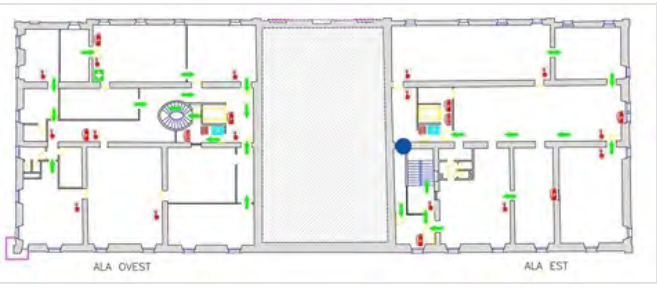

Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X 120,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Con chiudiporta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0914 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0692**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO



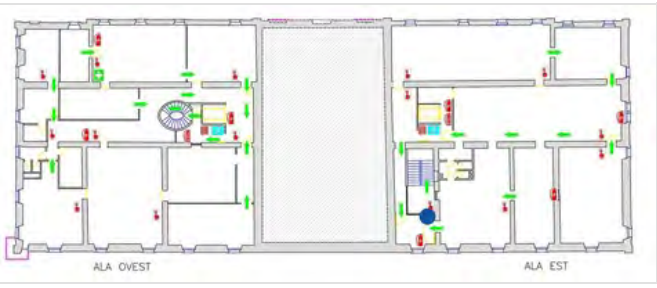

Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Con chiudiporta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0584 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.


STIMA DEL COSTO **150 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0693

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

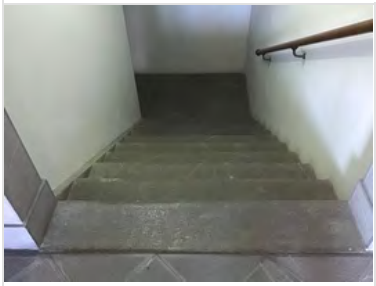

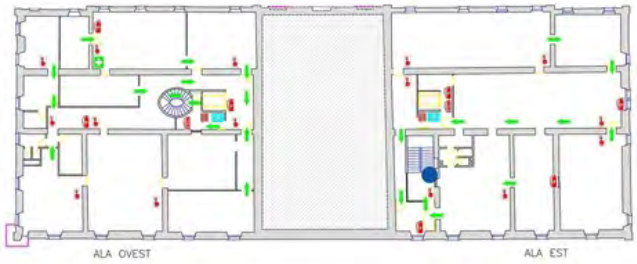


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
20 alzate. Si considera anche la rampa di scale che sale al piano quinto (area deposito archeologico)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

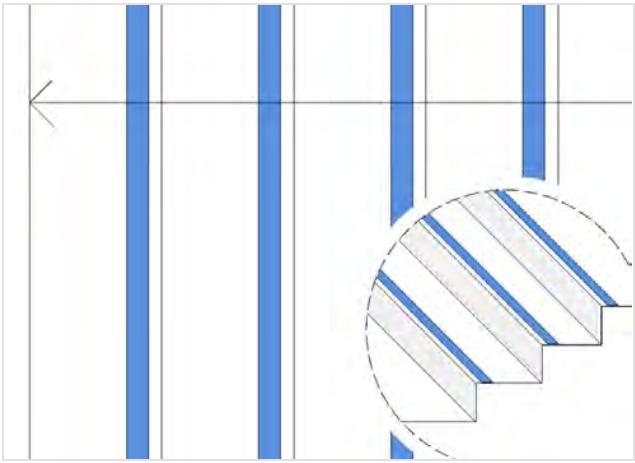

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **560 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **20 Febbraio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	1	6861-0694

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO



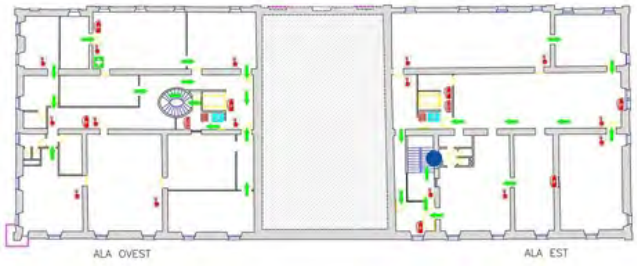


Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 900,00 cm	Y - -
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Si considera anche la rampa di scale che sale al piano quinto (area deposito archeologico)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

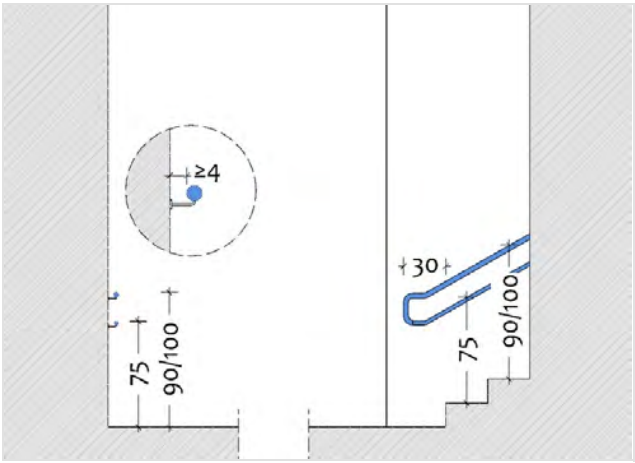

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **1.710 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 14_CASTELLO > Piano quarto

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 04 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1295**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

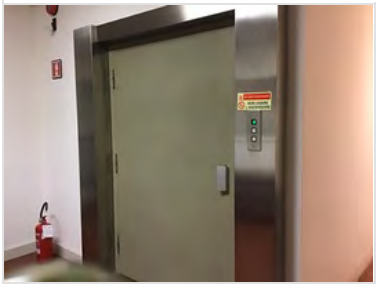

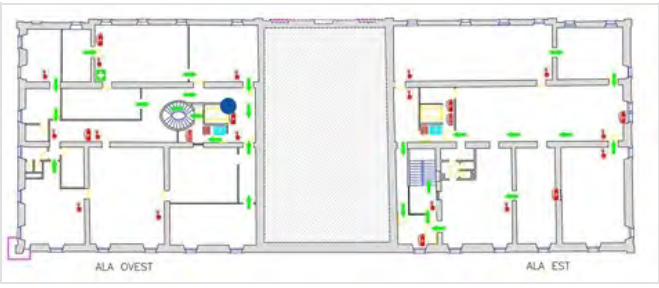

Tipologia apertura ante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

+ altre 1 Criticità

6861-0225	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato **30000 €**
6861-0152	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0167	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0223	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0224	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0226	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1305	LIV. 1	**Tipologia apertura ante Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** piazzale della Patria del Friuli 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1462
Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore

Manutenzione straordinaria della piattaforma elevatrice / ascensore per dotare l'impianto di porte con apertura scorrevole di tipo automatico ad ogni piano, pulsantiere interna ed esterne ad alta visibilità, a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento non può essere stimato in sede di PEBA ma deve essere indicato da un tecnico specializzato previo sopralluogo per verificare se vi sono le condizioni per attuare l'intervento di manutenzione o se sia necessario la sostituzione dell'intero impianto; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 225

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
I 6861-0001

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | ACCESSO | **TERMINALE IMPIANTO**






Altezza pulsante di comando e campanello	**156**	40<A<140 cm
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

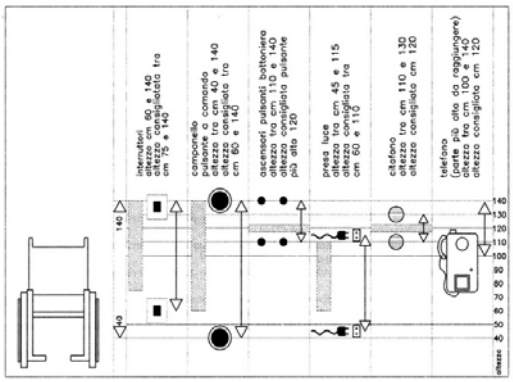

PS0113 (modificato)
Installazione di videocitofono

Rimozione del citofono esistente ed installazione di videocitofono (eventualmente di tipo wireless) posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **2.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0002**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**






Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rastrelliera posta lungo la guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1173	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **1800 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

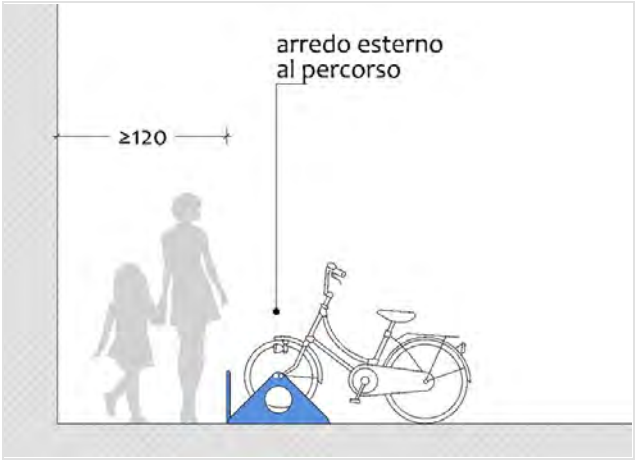

PS1415 (modificato)
Spostamento della rastrelliera

Spostamento della rastrelliera in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.
Larghezza libera del percorso min 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1173

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0003**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | DISLIVELLO






Altezza	**2**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X 155,00 cm**	**Y --**
Materiale	**--**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0006	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **6500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

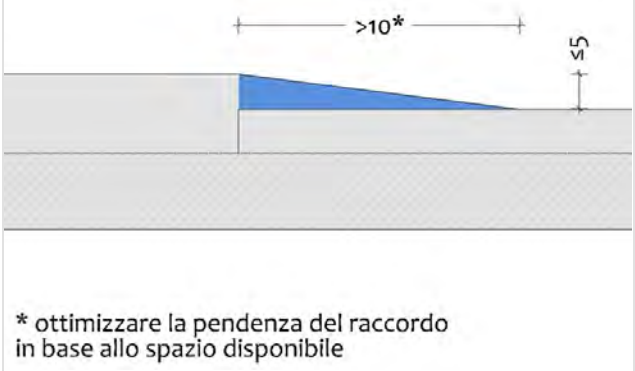

PS1417 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Computata in 006


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0004**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA

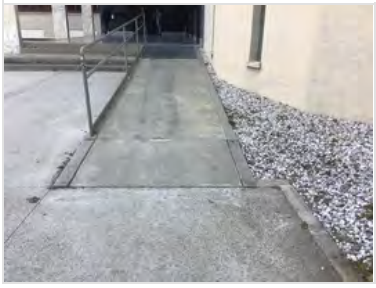




Cordolo - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0005	LIV. **1**	**Non presente su entrambi i lati Corrimano** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **1325 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

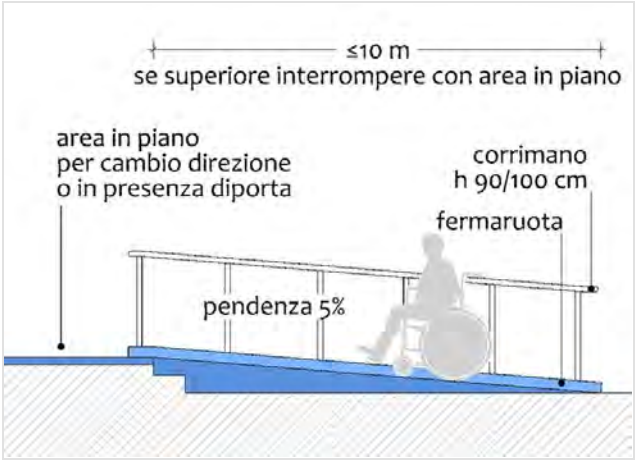

PS0351 (modificato)
Realizzazione di fermaruota

Posa di bordo laterale con funzione di fermaruota, in metallo o legno secondo le caratteristiche costruttive della rampa, con altezza di 10 cm dal piano di calpestio, da fissare lateralmente alla struttura esistente.

Attuare le presente soluzione in attesa di dare attuazione alla soluzione prevista alla scheda 006.

STIMA DEL COSTO
Computata in 005


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0005**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

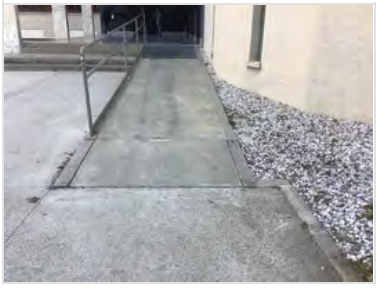




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0004	LIV. **2**	**Cordolo - Assenza Percorso verticale - Rampa** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

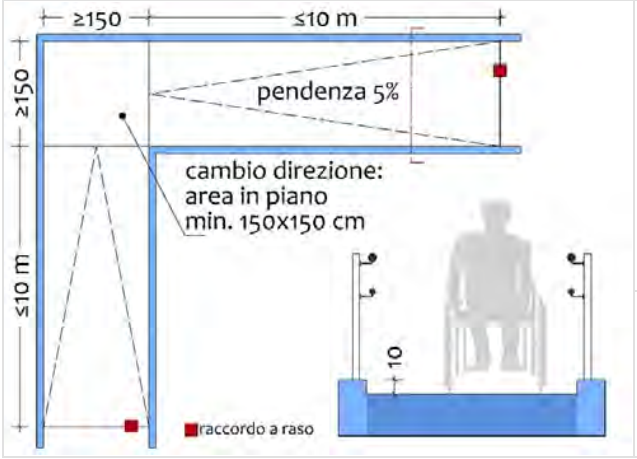

PS1154 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.
Attuare le presente soluzione in attesa di dare attuazione alla soluzione prevista alla scheda 006.

STIMA DEL COSTO
Comprende 004

1.325 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0006**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Pendenza longitudinale	**8.8**	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
6861-0003	3	**Altezza Dislivello** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

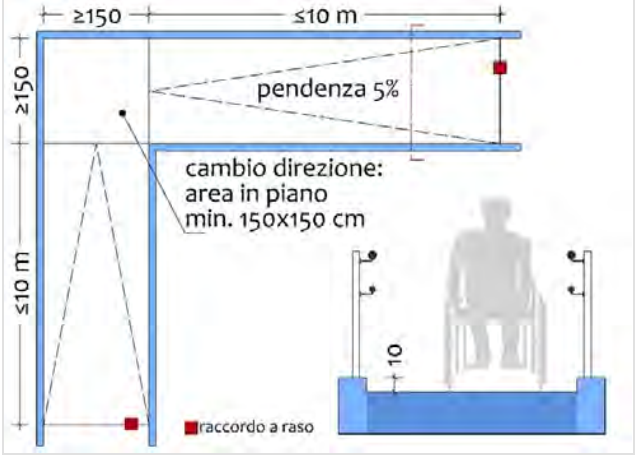

PS0165 (modificato)
Demolizione e ricostruzione della rampa

Demolizione della rampa e realizzazione di rampa o di serie di rampe in acciaio cls con pavimentazione in pietra con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm , area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

La rampa deve essere progettata in relazione alle caratteristiche del contesto (accesso principale all'edificio). Viene stimato un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 003

6.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1165**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA





Gradino-danneggiato	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0918 (modificato)
Sostituzione della pedata danneggiata

Sostituzione della pedata danneggiata, in pietra, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **2.100 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1167

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 1600,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Intero perimetro del podio rialzato

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

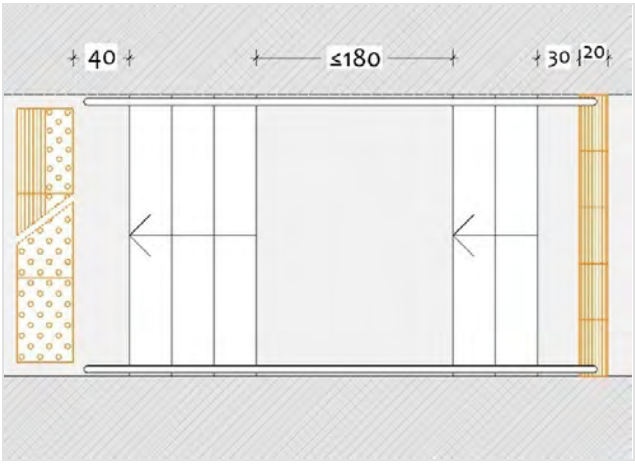

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **2.560 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1170

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 2000,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre livelli

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

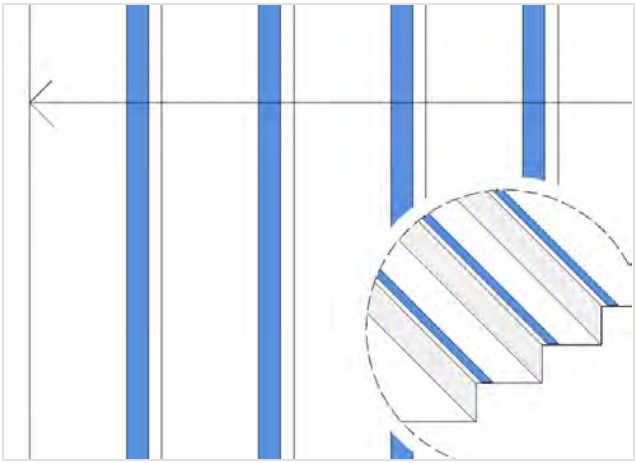

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **600 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1171

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE






Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Si suggerisce l'inserimento di una seconda rampa per agevolare il percorso di collegamento tra parcheggio riservato a persone con disabilità ed ingresso all'edificio. Dislivello 63 cm. Realizzare la rampa al di fuori dell'area di apertura delle ante d'ingresso

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

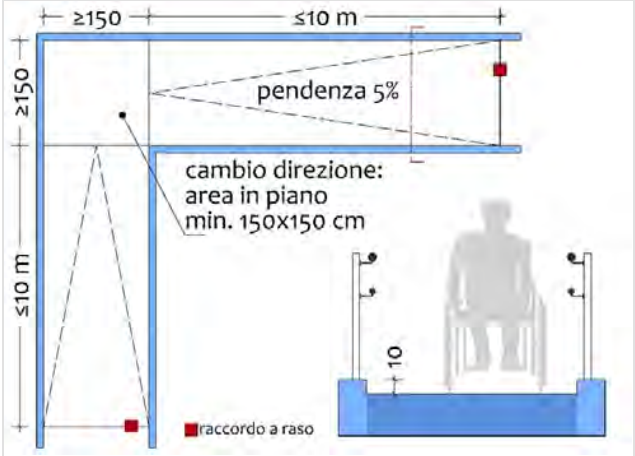

PS0120 (modificato)
Realizzazione di rampa

Realizzazione di rampa o di serie di rampe in acciaio con pavimentazione in pietra con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm , area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.
La rampa deve essere progettata in relazione alle caratteristiche del contesto (accesso principale all'edificio): viene stimato un costo minimo di riferimento.

Prevedere, in fase di progettazione, di allontanare l'inizio della rampa in discesa dall'are adi apertura delle porte di ingresso.

STIMA DEL COSTO **6.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Esterno

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1173**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0002	**1**	**Rastrelliera Ostacolo verticale** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1416 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

Progettare il percorso tattilo plantare in relazione alle caratteristiche del contesto (ostacoli, servizi, accessi, ecc.).

STIMA DEL COSTO
Comprende 002

1.800 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0027

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO



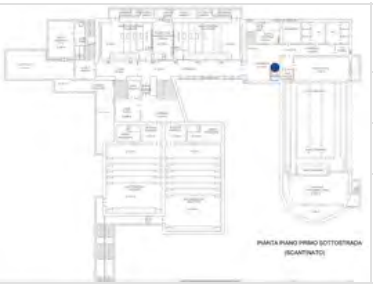

Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera piano interrato

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0011	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato 4500 €
6861-0065	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 11


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0030**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

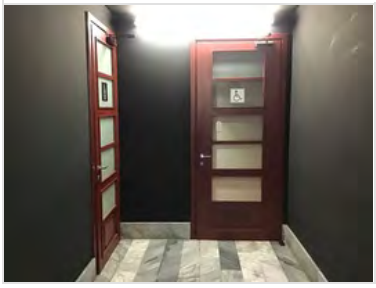

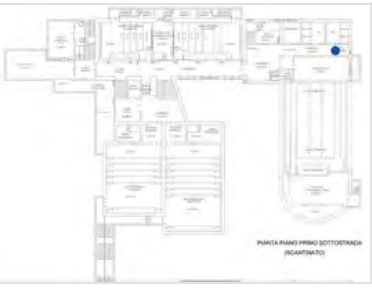

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0986 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0031

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

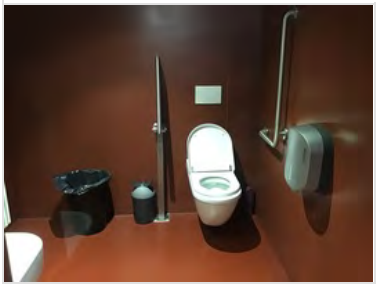

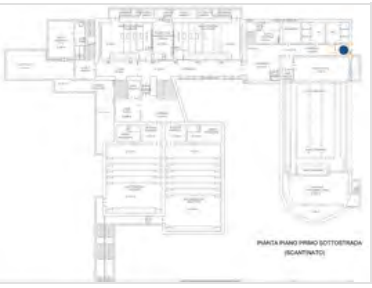


WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	80	75 ≤ A ≤ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di appoggio per la schiena

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

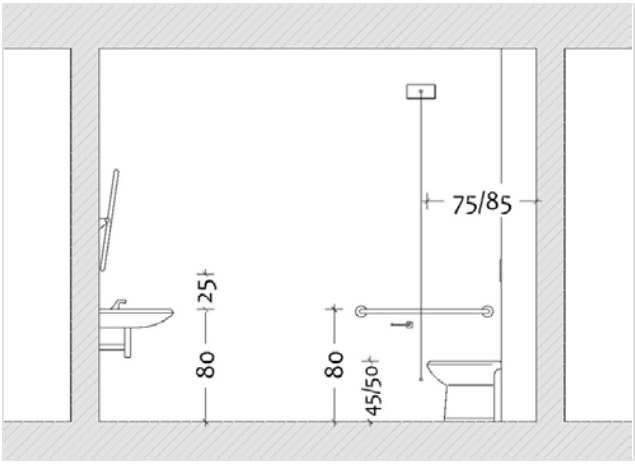

PS1418 (modificato)
Realizzazione di distanziatore tra il vaso wc e la parete di fondo

Realizzazione di distanziatore tra il vaso wc e la parete di fondo per permettere l'appoggio verticale della schiena, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.
Valutare la posa di cassetta esterna come distanziatore.


STIMA DEL COSTO **2.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0033

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

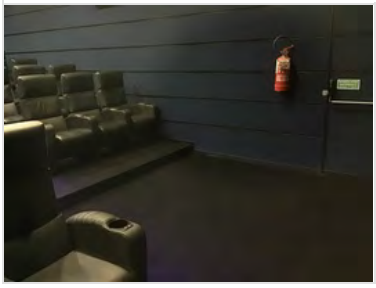

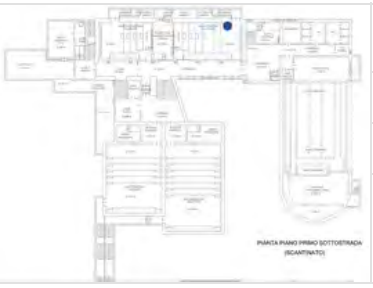


Vano spettacolo-tribuna - Inadeguato posizionamento spazio libero e/o posti a sedere	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
I posti riservati si trovano vicini allo schermo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

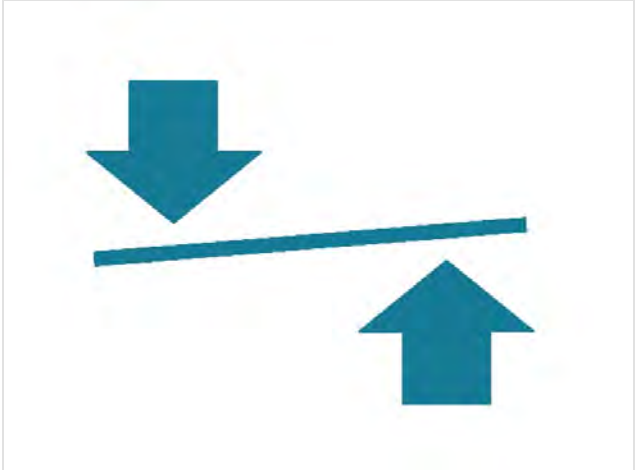

PS1419
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0035

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

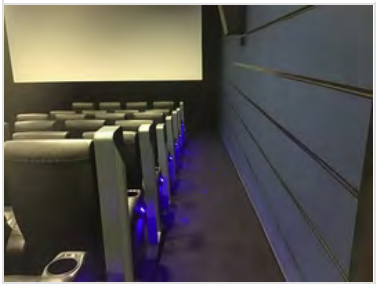

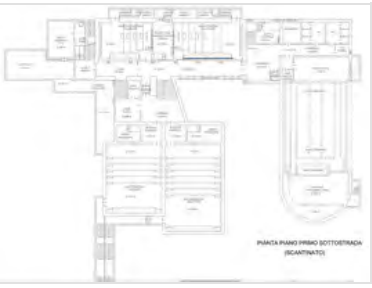


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

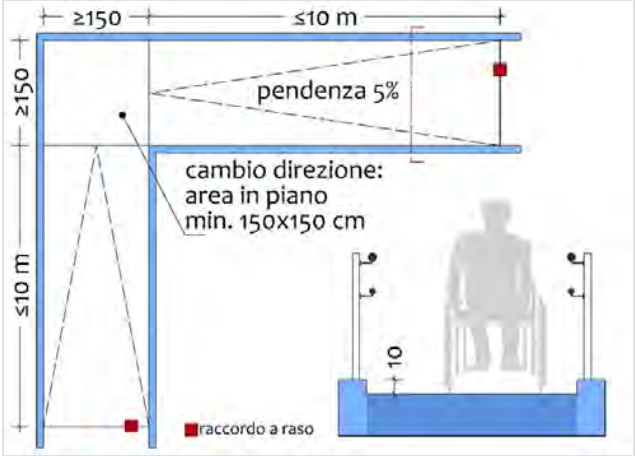

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **1.900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0036**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

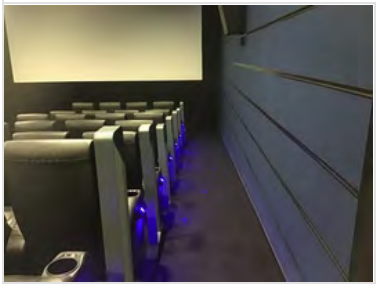



Vano spettacolo-tribuna - Assenza impianto a induzione magnetica (hearing loop)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0206 (modificato)
Installazione impianto a induzione magnetica (hearing loop)

Realizzazione di impianto ad induzione magnetica per rendere accessibile la comunicazione anche alle persone con limitazione uditiva e con protesi acustiche, composto da sorgente di segnale audio, processore del segnale e cavo del loop posto a delimitazione della zona specifica di funzionamento del segnale magnetico per l'attivazione automatica degli ausili acustici personali.


STIMA DEL COSTO **8.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0038

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

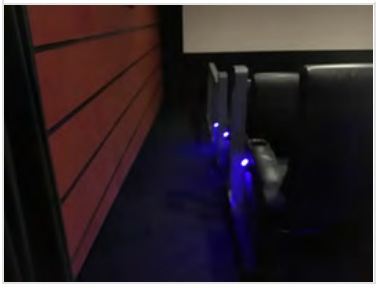

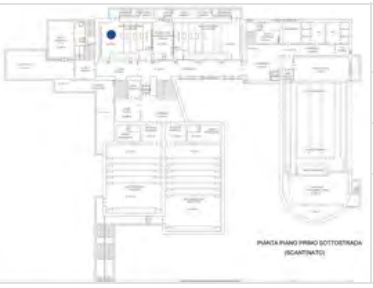

Vano spettacolo-tribuna - Assenza impianto a induzione magnetica (hearing loop)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Saletta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0206 (modificato)
Installazione impianto a induzione magnetica (hearing loop)

Realizzazione di impianto ad induzione magnetica per rendere accessibile la comunicazione anche alle persone con limitazione uditiva e con protesi acustiche, composto da sorgente di segnale audio, processore del segnale e cavo del loop posto a delimitazione della zona specifica di funzionamento del segnale magnetico per l'attivazione automatica degli ausili acustici personali.


STIMA DEL COSTO **8.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0040**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

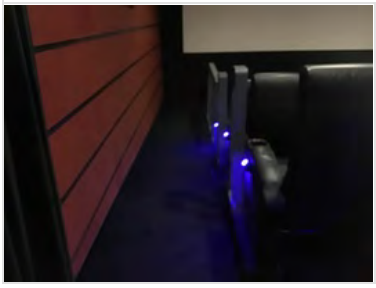

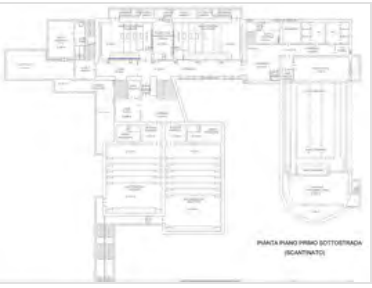


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rampa pendenza 7,3%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

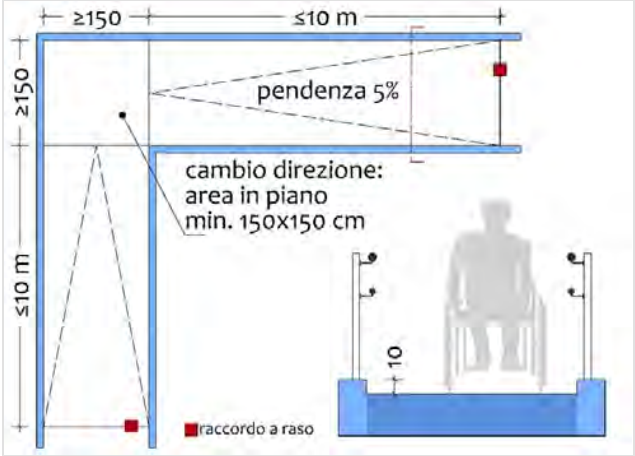

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **1.140 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0042**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - PIATTAFORMA ELEVATRICE SENZA CABINA CON/SENZA CASTELLETTO | TERMINALE IMPIANTO

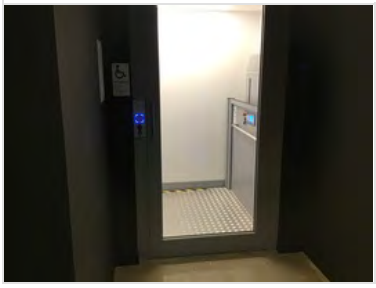

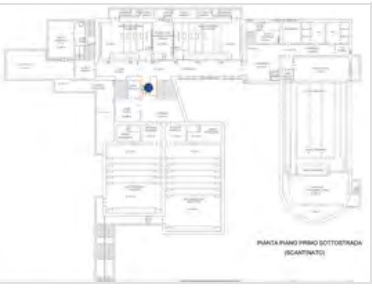


Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Manovra uomo presente

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

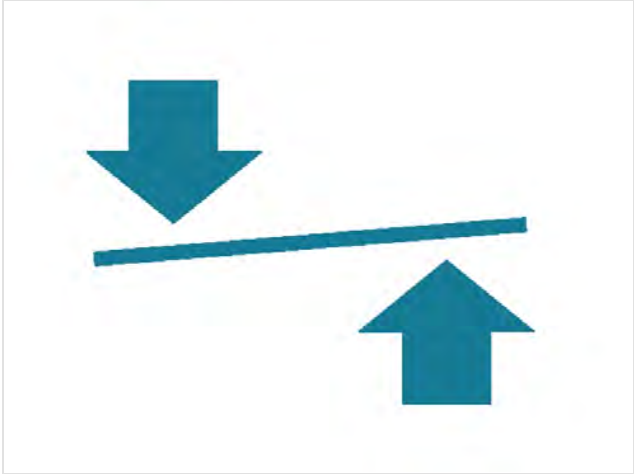

(modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente onerosi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, la sostituzione con altro impianto ad attivazione automatica.
Costo minimo stimato: 34.000


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0043

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

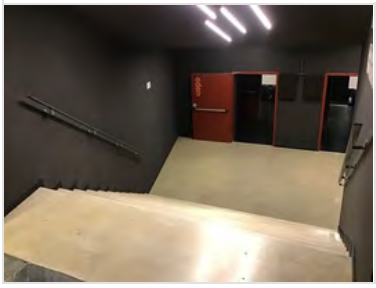

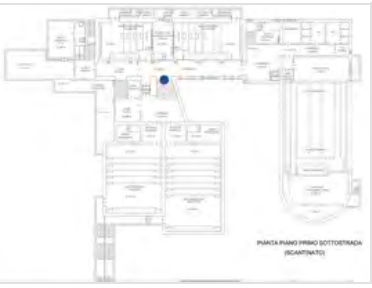


Assenza	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

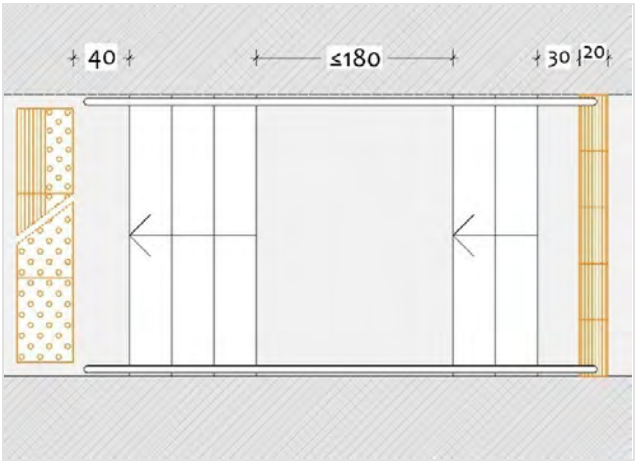

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **416 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0045

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA



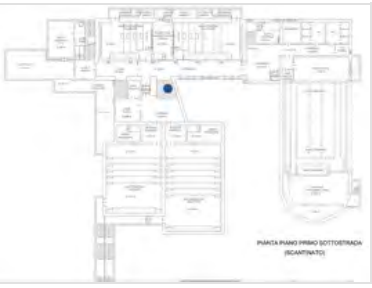


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

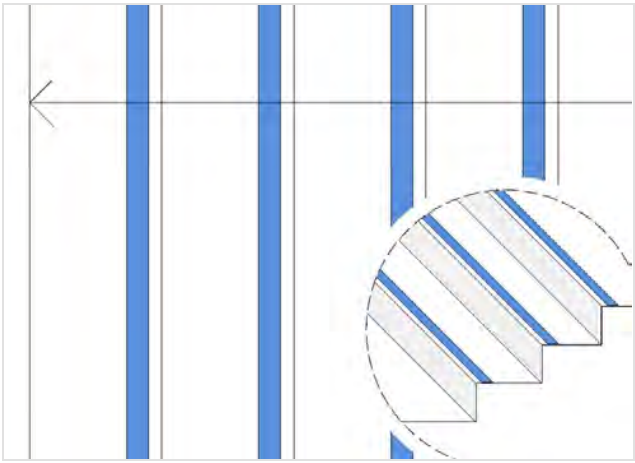

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **286 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0047

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE



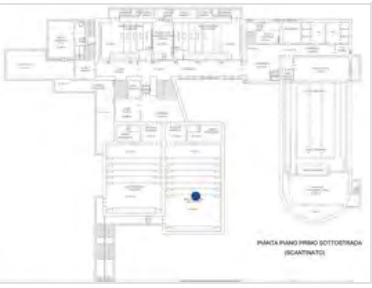

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
E' accessibile solo la parte della sala in primo piano nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto. L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

Soluzione gestionale: in caso di relatori con disabilità motorie deve essere utilizzata una sala accessibile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0048

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



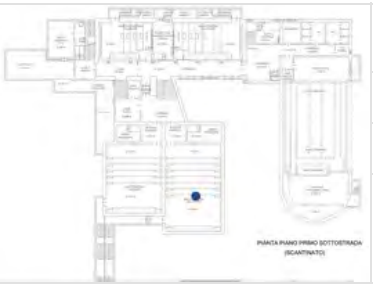

Vano spettacolo-tribuna - Assenza impianto a induzione magnetica (hearing loop)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0206 (modificato)
Installazione impianto a induzione magnetica (hearing loop)

Realizzazione di impianto ad induzione magnetica per rendere accessibile la comunicazione anche alle persone con limitazione uditiva e con protesi acustiche, composto da sorgente di segnale audio, processore del segnale e cavo del loop posto a delimitazione della zona specifica di funzionamento del segnale magnetico per l'attivazione automatica degli ausili acustici personali.

STIMA DEL COSTO **8.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0049

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

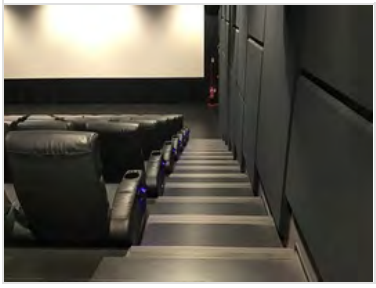

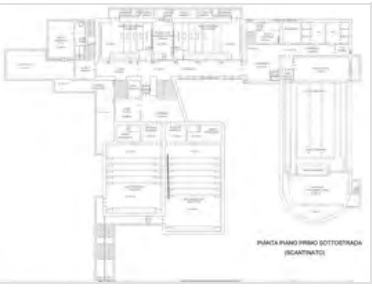


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

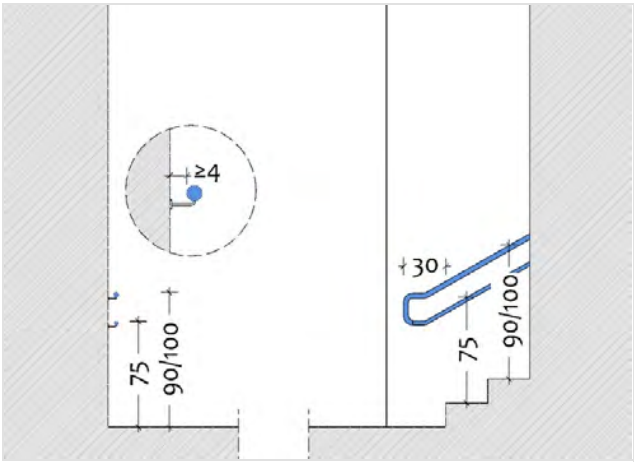

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **1.050 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0051**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE



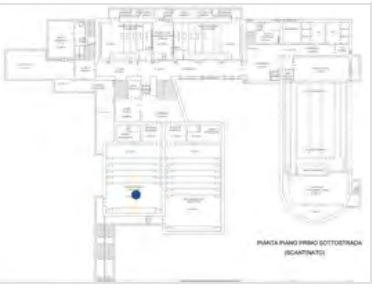

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1421
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto. L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

Soluzione gestionale: in caso di relatori con disabilità motorie deve essere utilizzata una sala accessibile.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0052**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



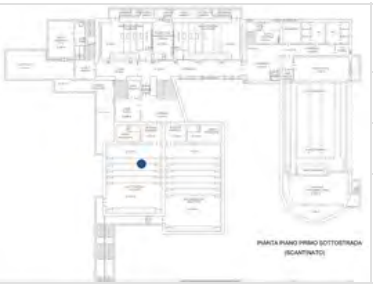

Vano spettacolo-tribuna - Assenza impianto a induzione magnetica (hearing loop)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Sala ferroviario

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0206 (modificato)
Installazione impianto a induzione magnetica (hearing loop)

Realizzazione di impianto ad induzione magnetica per rendere accessibile la comunicazione anche alle persone con limitazione uditiva e con protesi acustiche, composto da sorgente di segnale audio, processore del segnale e cavo del loop posto a delimitazione della zona specifica di funzionamento del segnale magnetico per l'attivazione automatica degli ausili acustici personali.

STIMA DEL COSTO **8.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0054

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

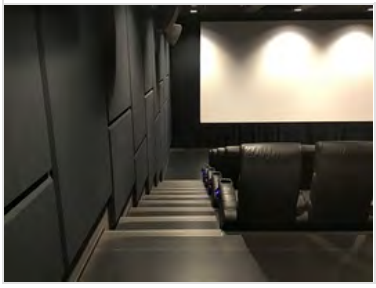

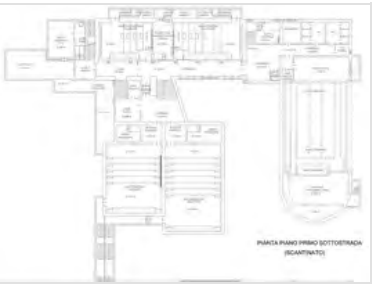


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

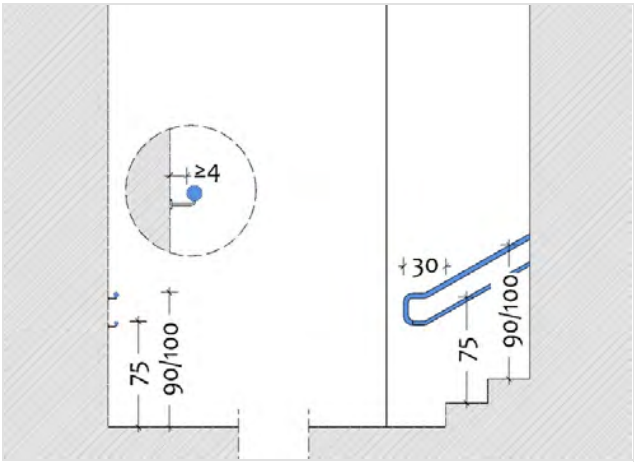

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo

STIMA DEL COSTO **855 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0056

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

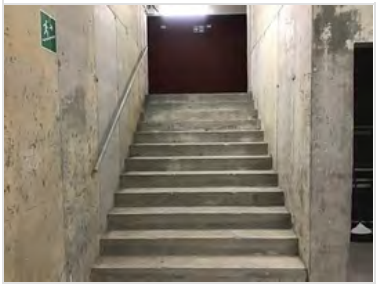

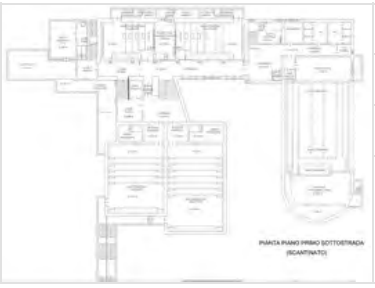


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Via di fuga

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

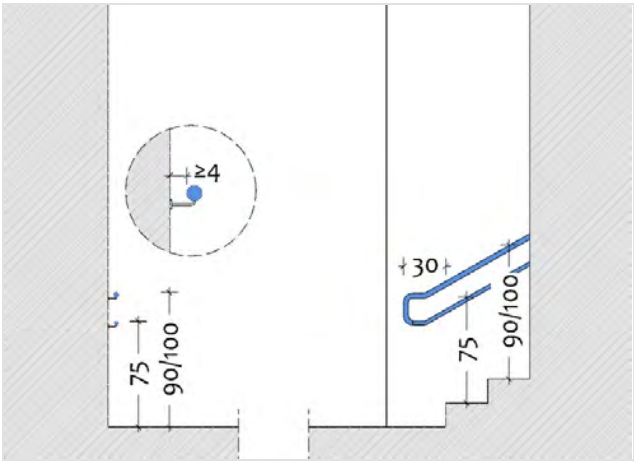

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **475 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0007**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	**113**	85<A<95 cm
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1219	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **7750 €**
6861-1210	LIV. 2	**Maniglia - Non ergonomica Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

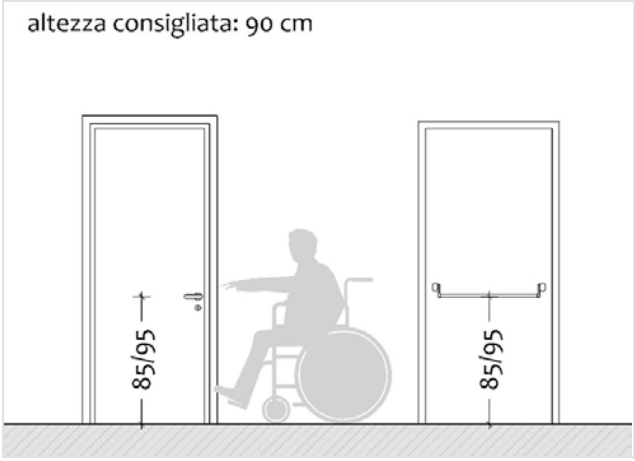

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1219

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0008**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0009**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

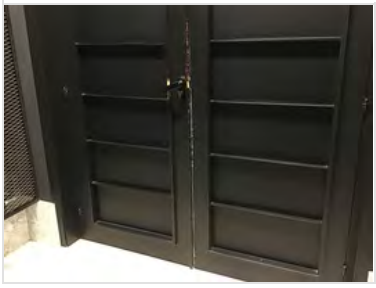




Maniglia - Altezza	**113**	85<A<95 cm
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1222	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **7750 €**
6861-1213	LIV. 2	**Maniglia - Non ergonomica Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

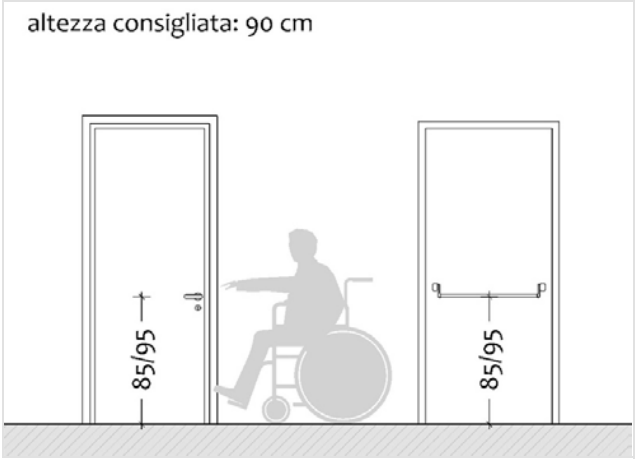

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1222

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0010**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0011**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

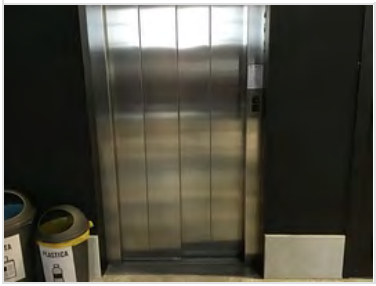



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera esterna piano terra

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0027	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0065	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Comprende 27, 65

4.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0012**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.

STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0013**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Cabina con superfici riflettenti

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1400 (modificato)
Applicazione di pellicola colorata opaca

Applicazione, sulle superfici riflettenti della cabina, di pellicola colorata opaca per eliminare l'effetto riflettente e agevolare la riconoscibilità della pulsantiera e della posizione della porta.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0014

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area retrostante la porta con pendenza 7%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

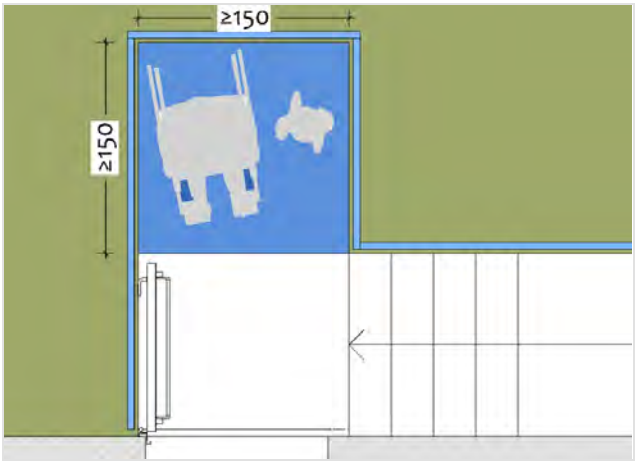

PS0898 (modificato)
Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa

Rifacimento, in piano e a raso, della pavimentazione dell'area in piano antistante la porta e che funge da pianerottolo, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0016**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**






Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Via di fuga. Dislivello di 3 cm nel punto di raccordo tra rampa e percorso pedonale. Dislivello 15 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

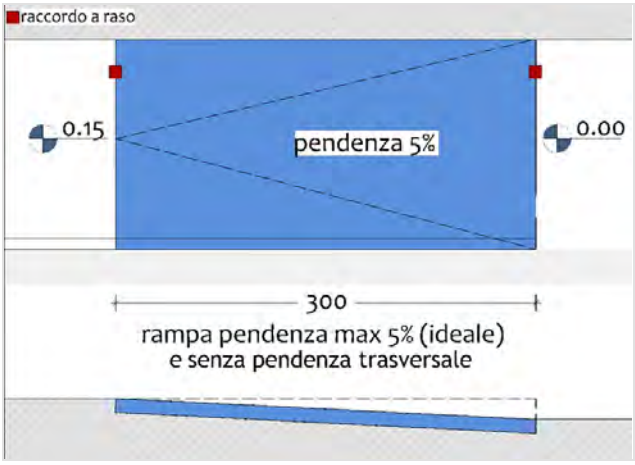

(modificato)
Demolizione e ricostruzione della rampa

Rifacimento della rampa in cls, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm e corrimano analogo all'esistente, con pendenza longitudinale 5% e priva di pendenza trasversale, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0018**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**






Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

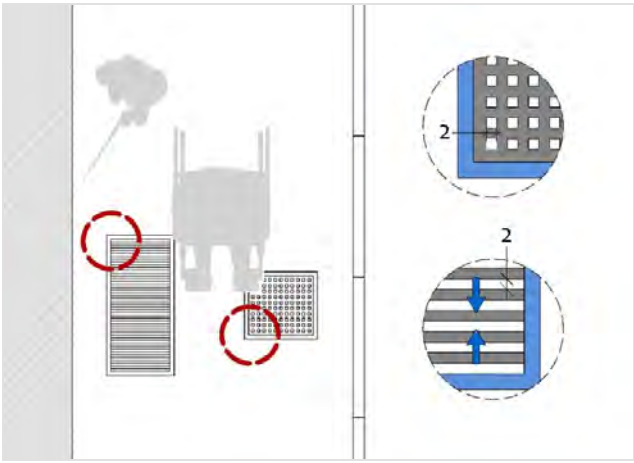

PS1424 (modificato)
Riposizionamento a raso

Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso, quando necessario, il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO **125 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0020

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

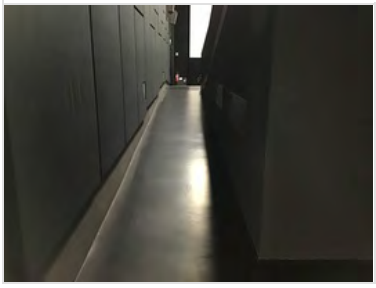




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rampa pendenza 5% lunghezza inferiore 10 m

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

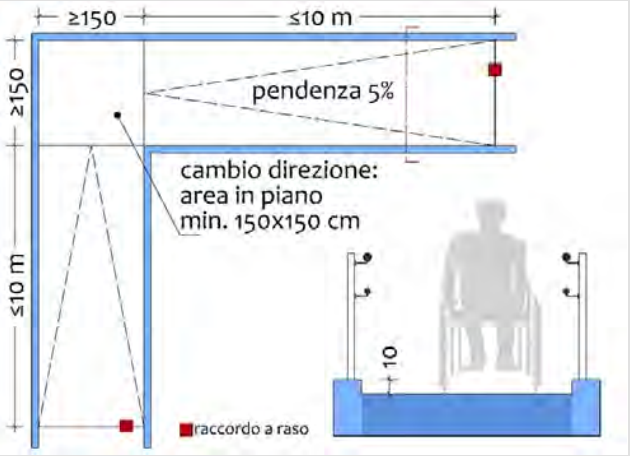

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **760 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0025**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO





Vano spettacolo-tribuna - Assenza impianto a induzione magnetica (hearing loop)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0206 (modificato)
Installazione impianto a induzione magnetica (hearing loop)

Realizzazione di impianto ad induzione magnetica per rendere accessibile la comunicazione anche alle persone con limitazione uditiva e con protesi acustiche, composto da sorgente di segnale audio, processore del segnale e cavo del loop posto a delimitazione della zona specifica di funzionamento del segnale magnetico per l'attivazione automatica degli ausili acustici personali.

STIMA DEL COSTO **8.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0068

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

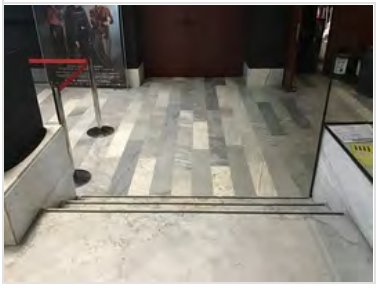




Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

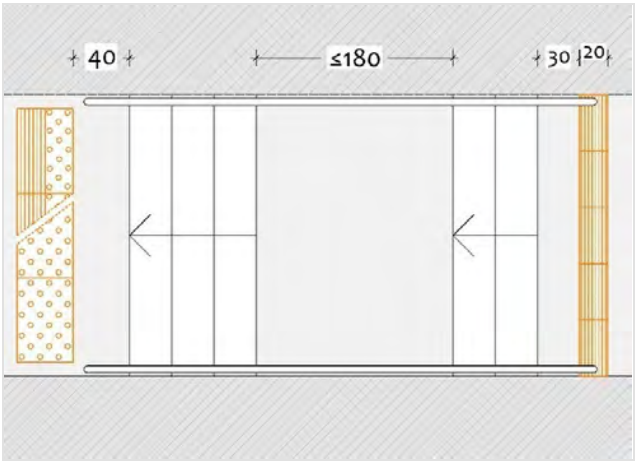

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **320 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0070**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	102	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

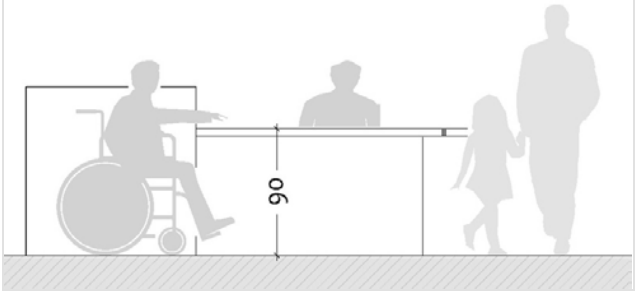

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0071

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

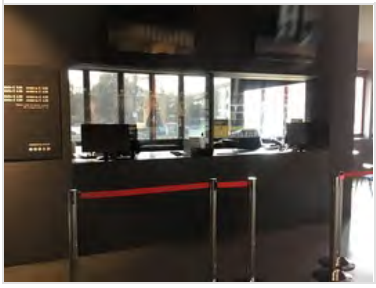




Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	103	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Biglietteria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

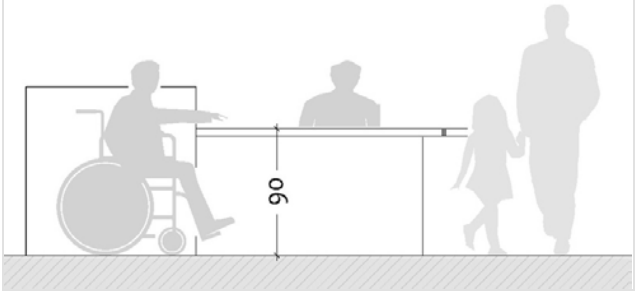

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0072

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - PIATTAFORMA ELEVATRICE SENZA CABINA CON/SENZA CASTELLETTO





Assenza di protezione della piattaforma	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1425 (modificato)
Posa di parapetto a protezione della piattaforma elevatrice

Posa di parapetto con cordolo fermaruota lungo il perimetro della pavimentazione della piattaforma elevatrice per la protezione degli utenti.
Il parapetto deve essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti applicabili all'impianto oggetto di modifica.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
3

ID Scheda
I 6861-0073

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

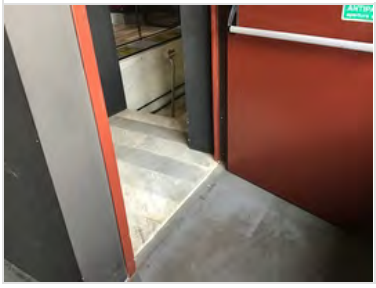




Altezza	2.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

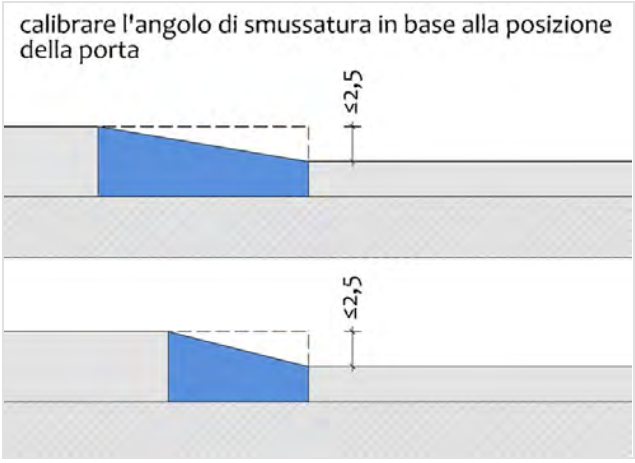

PS0183 (modificato)
Smussatura della soglia (dislivello fino a 2,5 cm)

Smussatura in opera del bordo della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, ledue quote adiacenti, incluse assistenze murarie.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
I 6861-0074

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

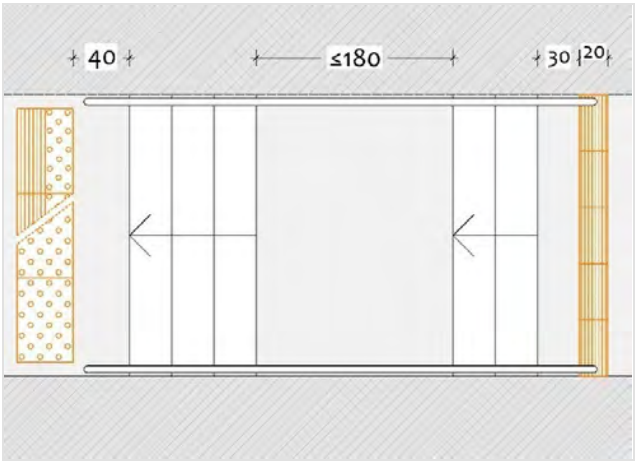

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0075

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

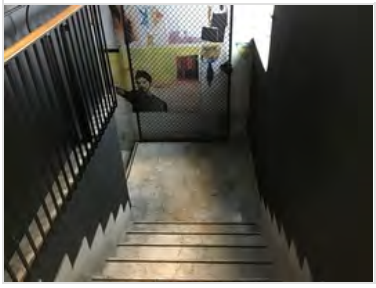




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lato interno presente nella seconda rampa

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

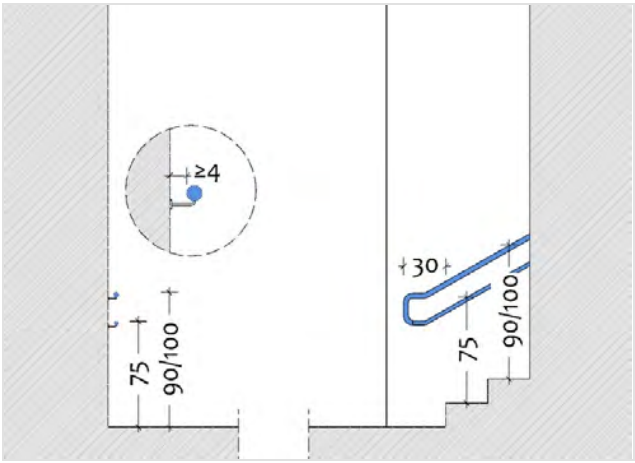

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **2.280 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **22 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0231

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza mappa tattile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Intero edificio, una mappa per piano (4 mappe)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1167 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione e installazione, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.

STIMA DEL COSTO **20.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1210

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di contrasto cromatico

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1219	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **7750 €**
6861-0007	LIV. 3	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

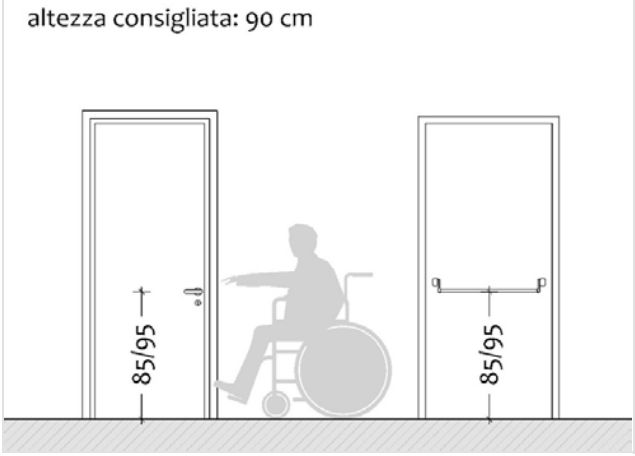

PS1422 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1219


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1213

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

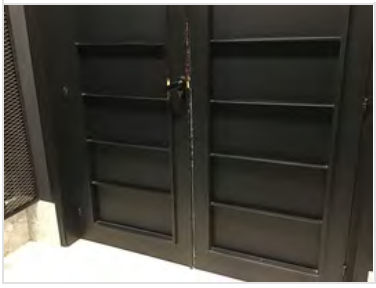




Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di contrasto cromatico

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1222	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **7750 €**
6861-0009	LIV. 3	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

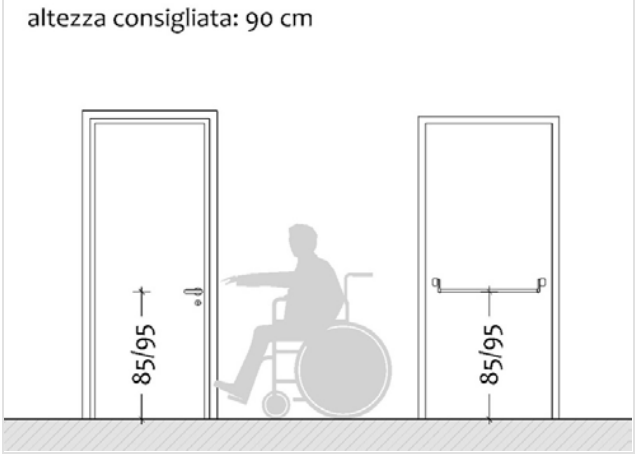

PS1422 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1216**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

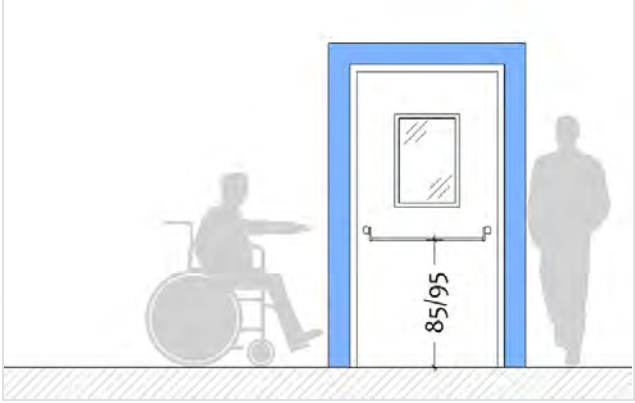

PS1423 (modificato)
Tinteggiatura della cornice

Tinteggiatura in colore ad alta visibilità della cornice della porta o di una fascia perimetrale all'imbotte della porta per migliorarne la percezione visiva e la riconoscibilità come ingresso all'edificio o come via di esodo.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1219**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0007	LIV. 3	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1210	LIV. 2	**Maniglia - Non ergonomica Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0985 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce passaggio non inferiore a 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 007, 1210

7.750 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1222**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	70	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0009	LIV. 3	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1213	LIV. 2	**Maniglia - Non ergonomica Filtro all'accesso** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0985 (modificato)
Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta di accesso con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce passaggio non inferiore a 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 009, 1213

7.750 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1226**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

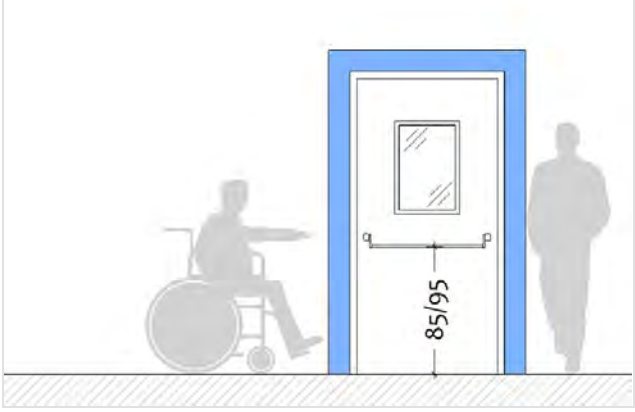

PS1423 (modificato)
Tinteggiatura della cornice

Tinteggiatura in colore ad alta visibilità della cornice della porta o di una fascia perimetrale all'imbotte della porta per migliorarne la percezione visiva e la riconoscibilità come ingresso all'edificio o come via di esodo.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	1	6861-1232

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

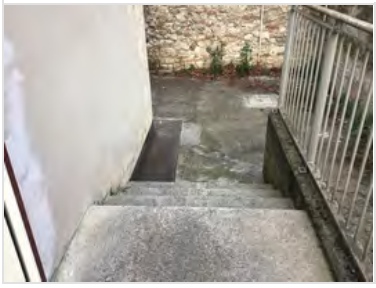




Assenza	Si	
Dimensioni	X 135,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

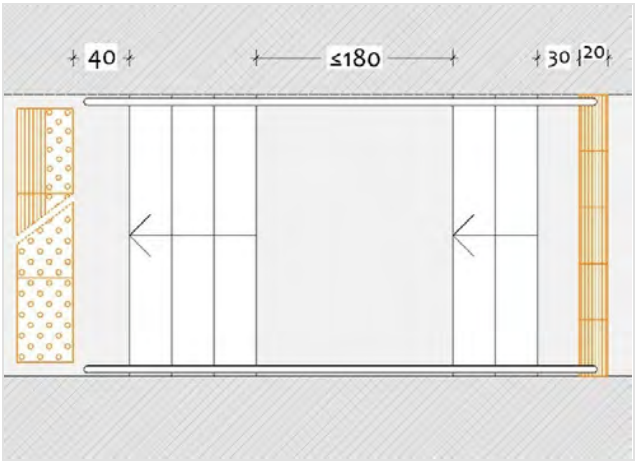

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0058**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE






Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area per il personale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

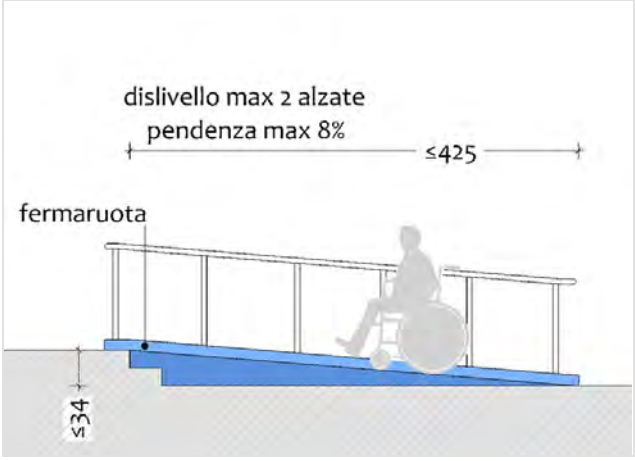

PS1339 (modificato)
Demolizione della scala e realizzazione di rampa

Demolizione della scala e realizzazione di rampe con struttura in acciaio e pavimentazione con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Corrimano su un solo lato per permettere l'accesso alle parti impiantistiche.

STIMA DEL COSTO **5.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0060

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rampa di raccordo pendenza 16,4%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

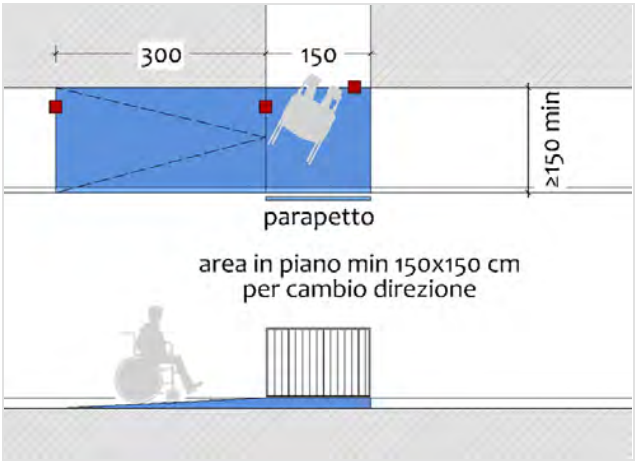

PS0105 (modificato)
Posa di rampa removibile in lamiera di acciaio per esterni

Posa di rampa di raccordo in lamiera di acciaio brunito antiscivolo, completa di cordolo fermaruota a contrasto cromatico, stabilmente fissata alle superfici esistenti, e di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.

STIMA DEL COSTO **4.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0062**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO VERTICALE






Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

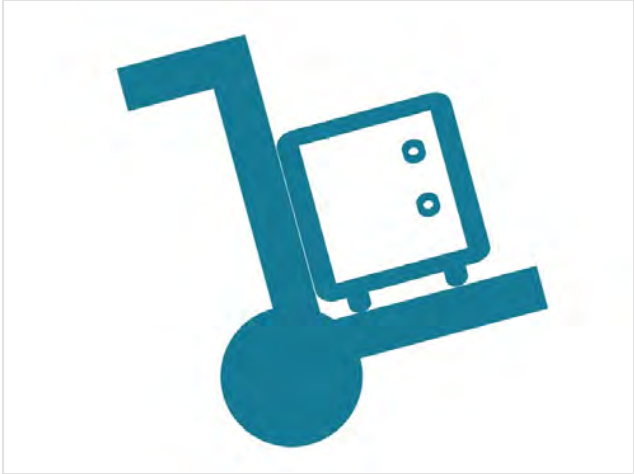

PS1426 (modificato)
Spostamento del cestino

Spostamento del cestino in posizione tale da non costituire ostacolo, non limitare gli spazi per l'apertura delle porte e non provocare restringimenti lungo il percorso.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0065**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

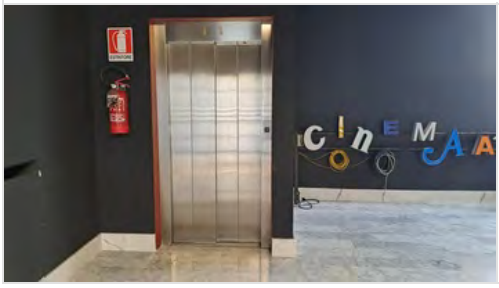



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	**Si**	
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera piano primo

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0011	LIV. **1**	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-0027	LIV. **1**	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via F. Asquini 33 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 11

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0066

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

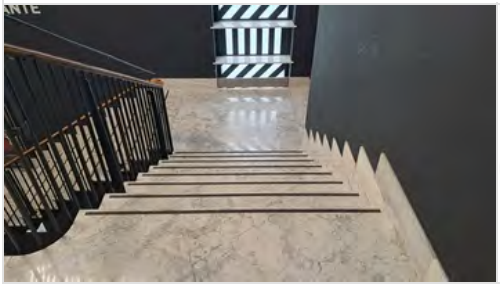




Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

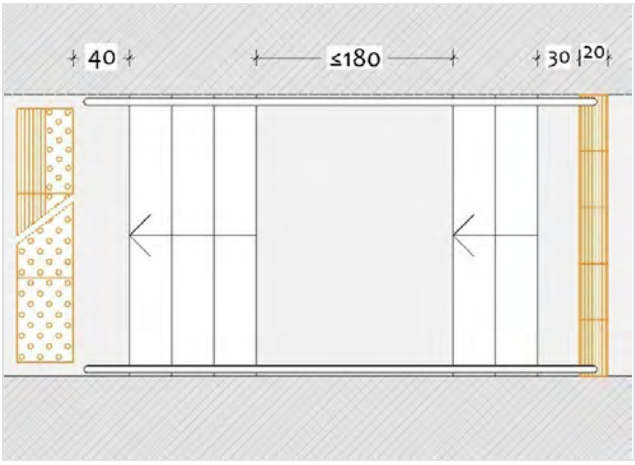

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0067

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

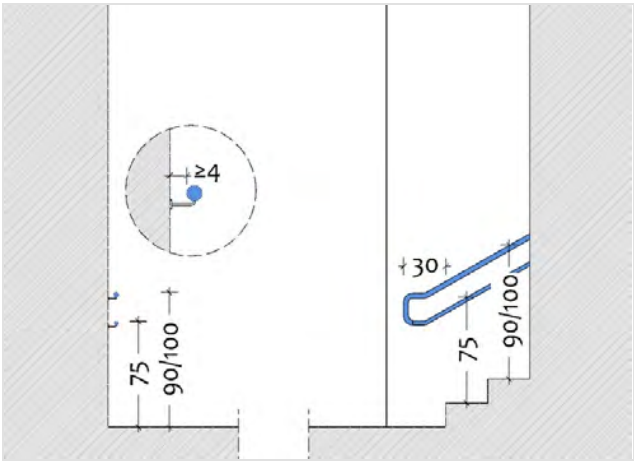

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **1.900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo **via F. Asquini 33 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0063**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

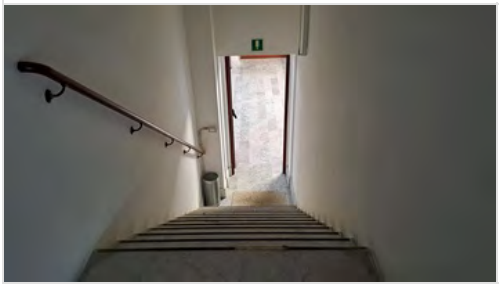



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Soluzioni gestionali già attive

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

L'ascensore potrebbe essere posto in adiacenza alla parete nord, essere raggiungibile dall'esterno e dare accesso diretto al piano secondo dell'edificio.
Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **32.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 15_CINEMA VISIONARIO > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **22 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via F. Asquini 33 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0228

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

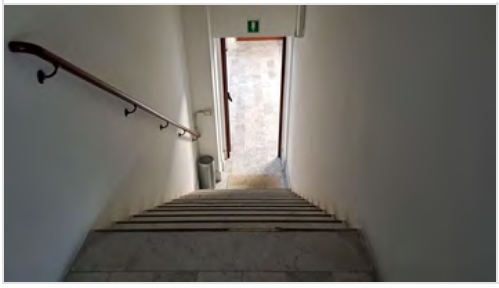




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

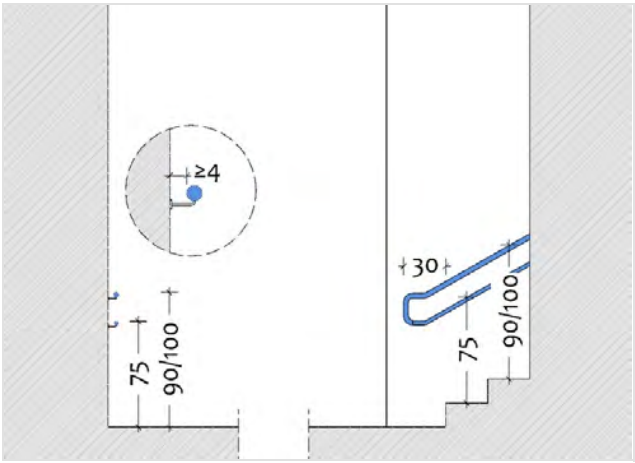

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **475 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1272

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 107,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

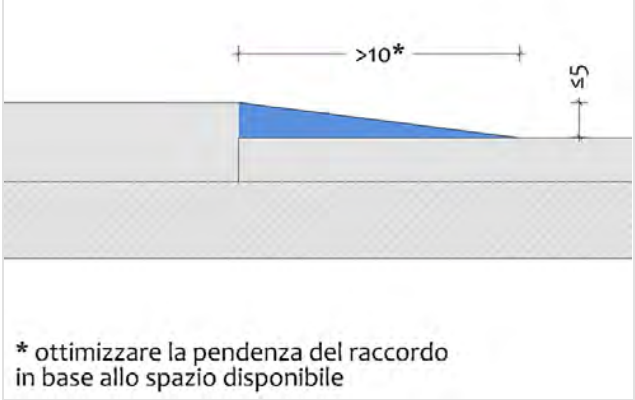

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1273

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1274	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1283	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1293	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1274, 1283, 1293


4.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1274

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

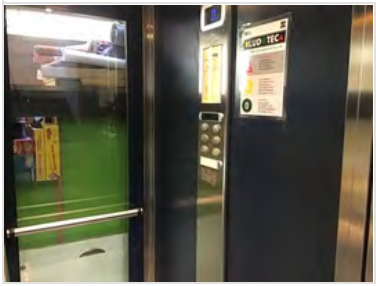



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1273	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-1293	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1283	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1273


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1275**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

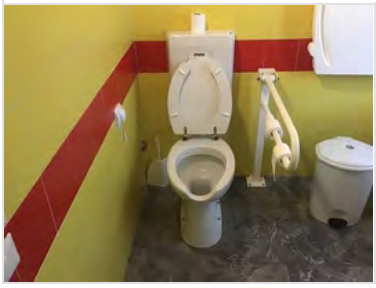




Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lato muro

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

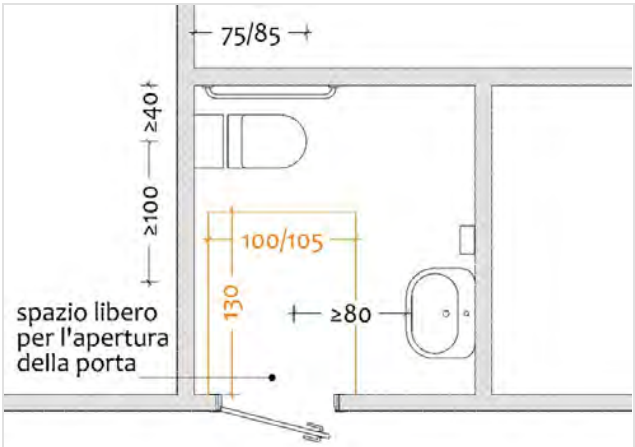

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO **145 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1276

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	77	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

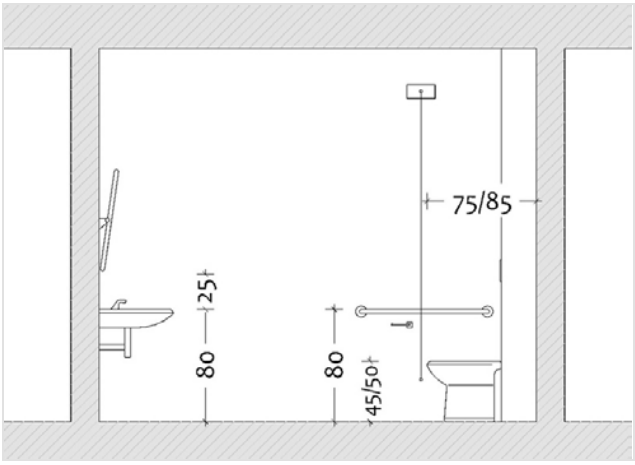

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1277

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

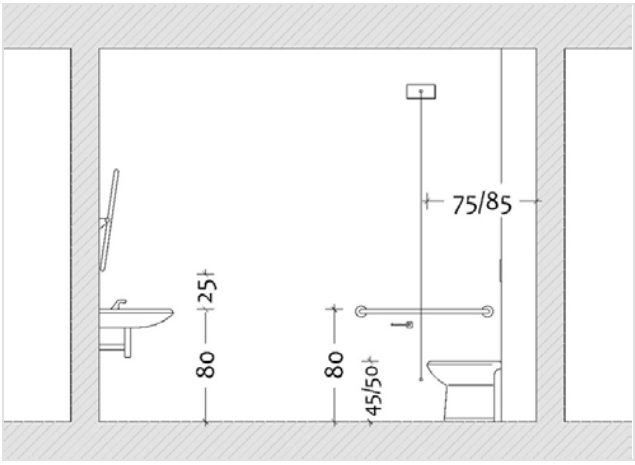

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1294

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO

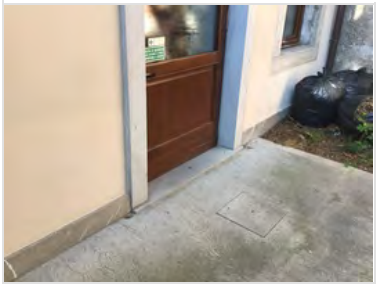




Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 107,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

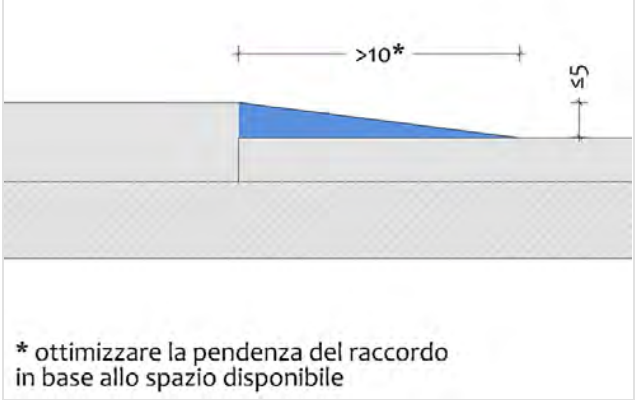

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	via del Sale 21 - Udine (Udine)	1	6861-1278

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 670,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

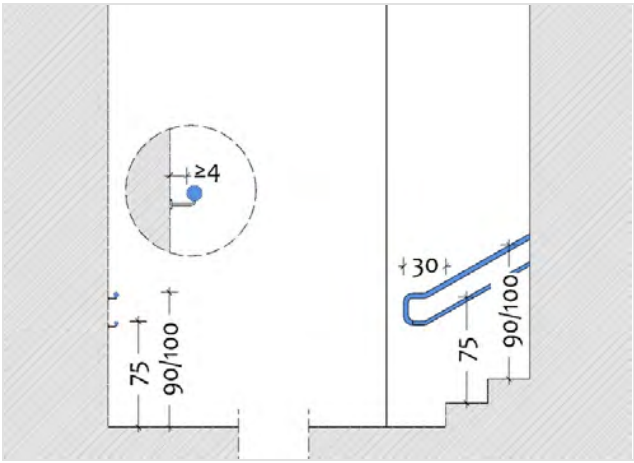

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.330 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-1279

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Larghezza	114	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

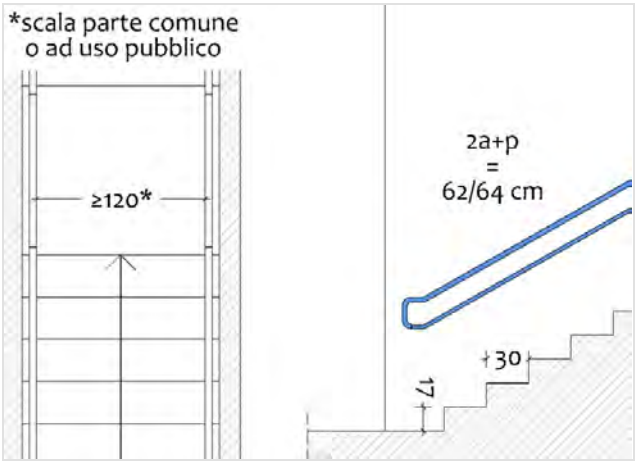

PS0106
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

In caso di intervento che comporta il rifacimento della scala, devono essere rispettati i requisiti normativi di larghezza non inferiore a 120 cm e l'inserimento di un pianerottolo intermedio per ridurre il numero di gradini in sequenza.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1280

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Altezza	114	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-1281	1	**Secondo corrimano - Assenza Corrimano** via del Sale 21 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

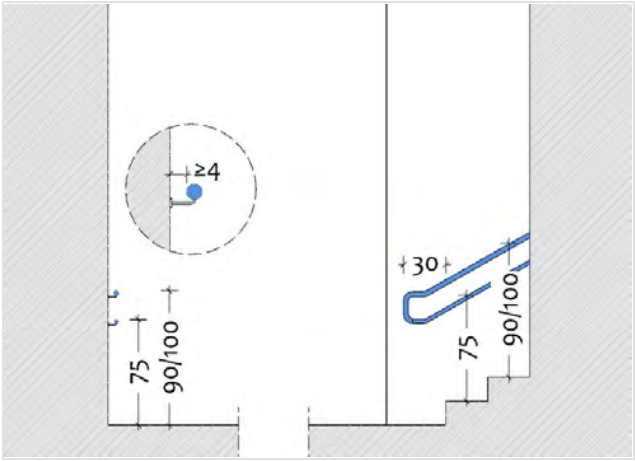

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1281


1.330 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1281

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

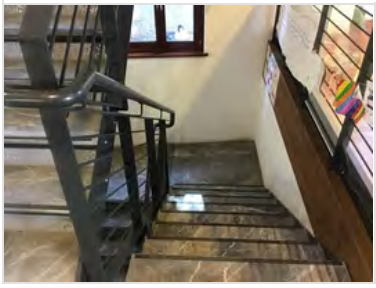




Secondo corrimano - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1280	LIV. 1	**Altezza Corrimano** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 1330 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

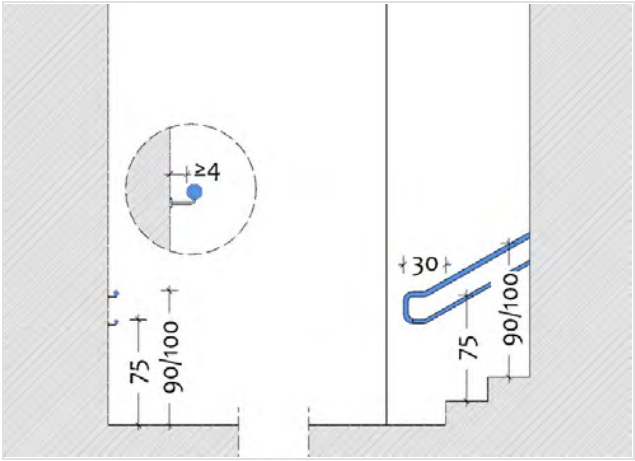

PS1387 (modificato)
Posa di secondo corrimano

Posa di corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, posto ad h 75 cm, prolungato di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1280

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	via del Sale 21 - Udine (Udine)	1	6861-1282

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

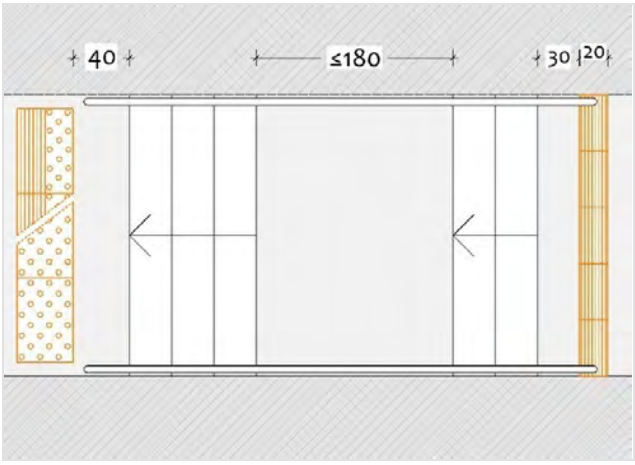

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **192 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1283

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

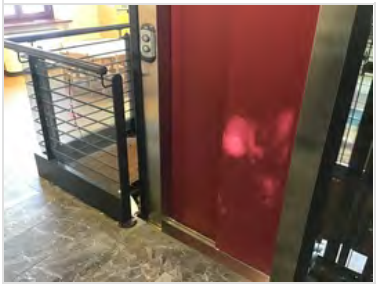



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1273	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-1293	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1274	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1273


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	via del Sale 21 - Udine (Udine)	1	6861-1284

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

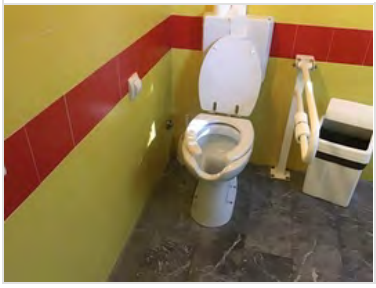




Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lato muro

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

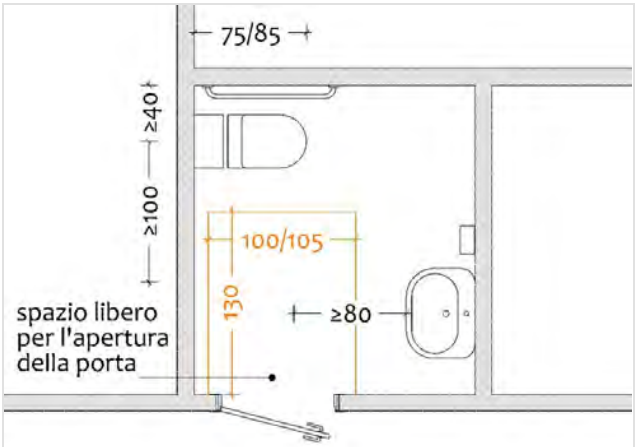

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO **145 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	via del Sale 21 - Udine (Udine)	3	6861-1285

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	78	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

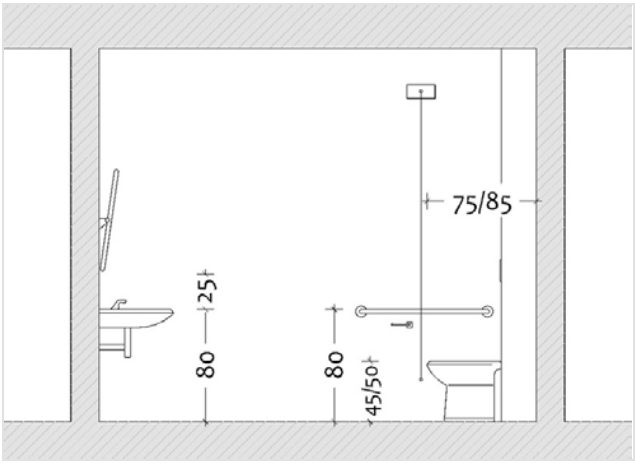

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo **via del Sale 21 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1286**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

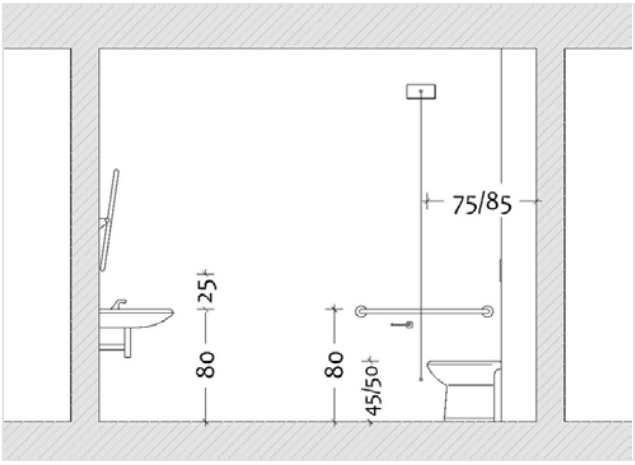

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via del Sale 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1287

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

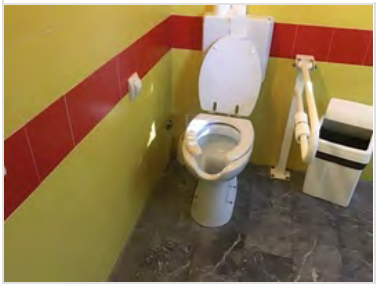




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

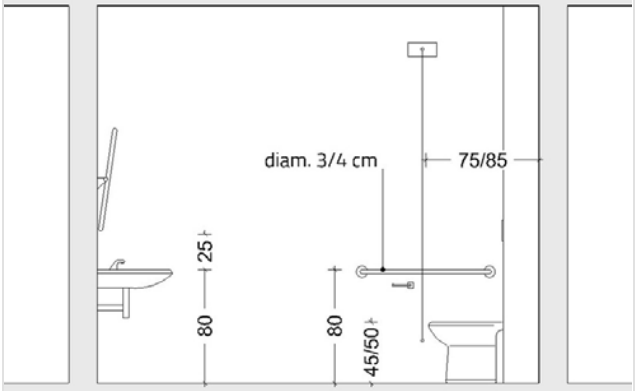

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via del Sale 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1288

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

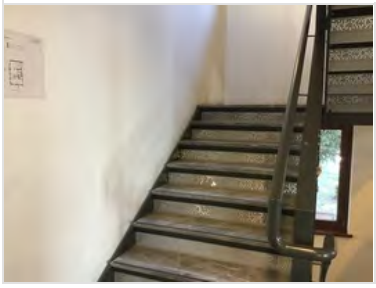

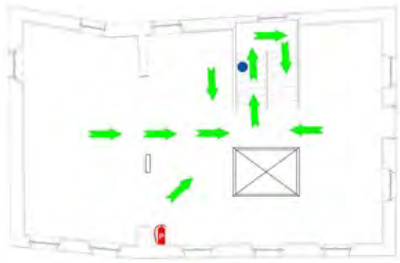


Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

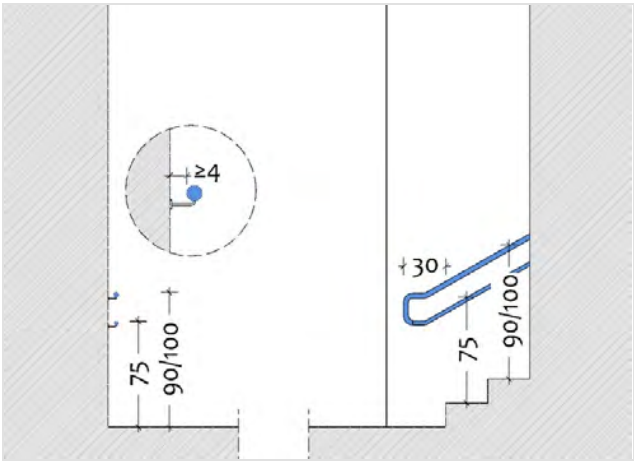

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.140 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano secondo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	via del Sale 21 - Udine (Udine)	2	6861-1289

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA



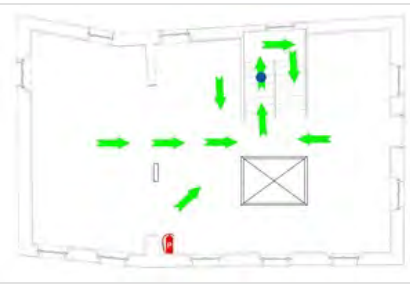


Larghezza	115	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

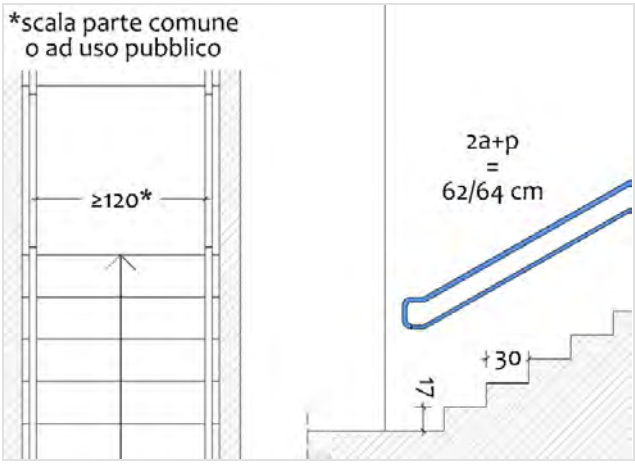

PS0106
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

In caso di intervento che comporta il rifacimento della scala, devono essere rispettati i requisiti normativi di larghezza non inferiore a 120 cm e l'inserimento di un pianerottolo intermedio per ridurre il numero di gradini in sequenza.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1290

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

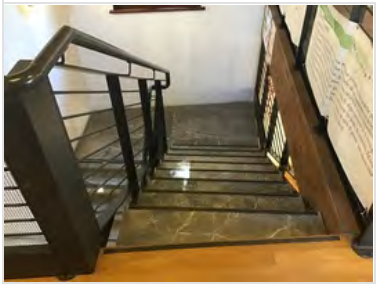

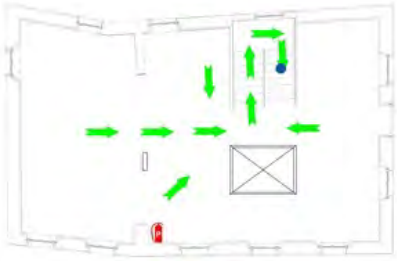


Secondo corrimano - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
6861-1291	1	**Altezza Corrimano** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 1140 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

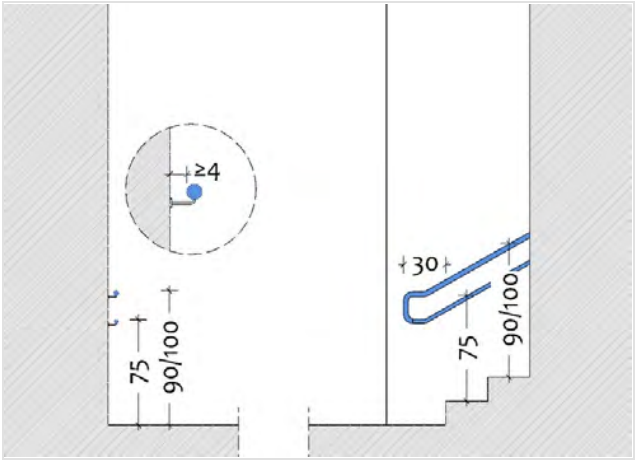

PS1387 (modificato)
Posa di secondo corrimano

Posa di corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, posto ad h 75 cm, prolungato di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1291

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1291

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Altezza	120	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-1290	1	**Secondo corrimano - Assenza Corrimano** via del Sale 21 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

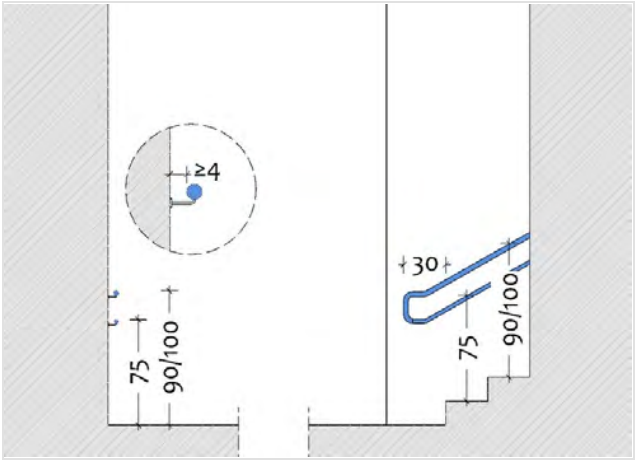

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1290

1.140 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano secondo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	via del Sale 21 - Udine (Udine)	1	6861-1292

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

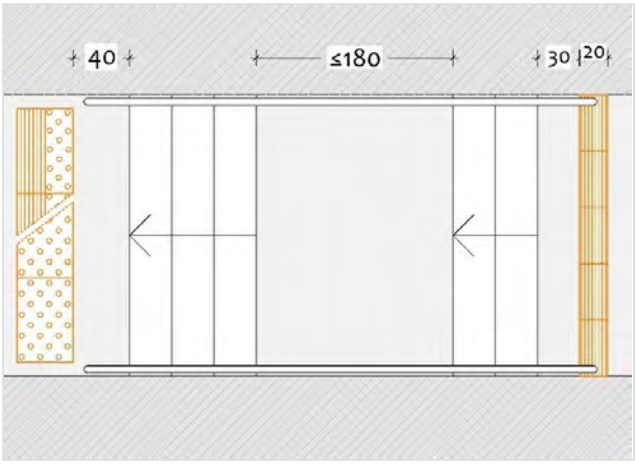

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **192 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 16_LUDOTECA COMUNALE > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via del Sale 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1293

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO



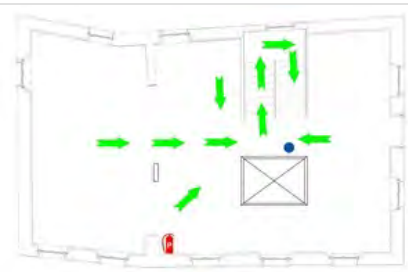

Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1273	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato 4500 €
6861-1283	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1274	LIV. 2	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via del Sale 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1273

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0083

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



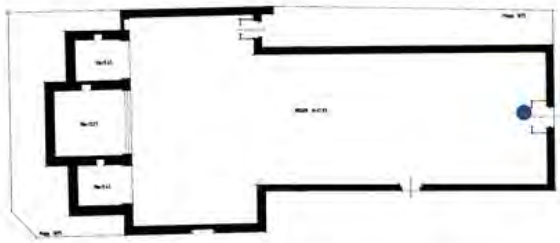

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0084**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO

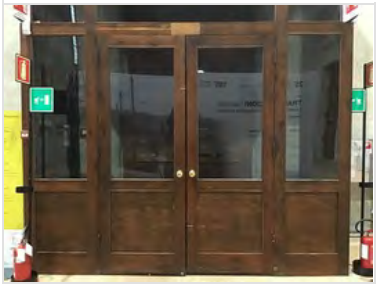

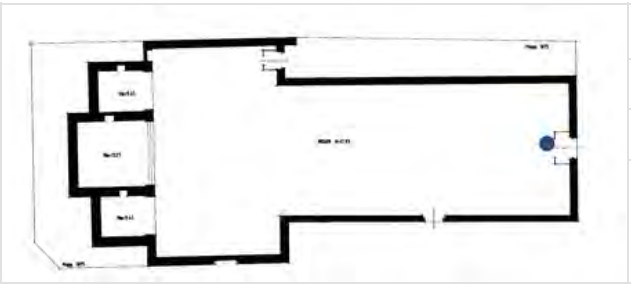


Maniglia - Altezza	112	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

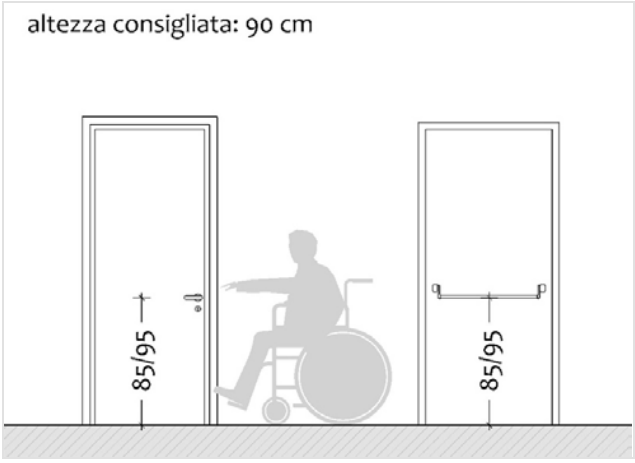

PS0123 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0086**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

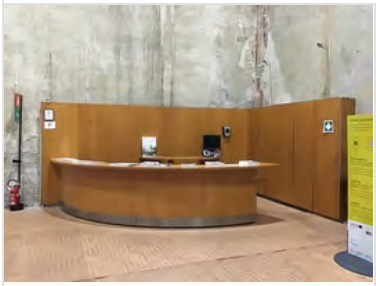

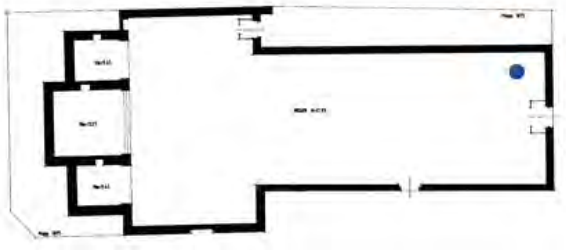


Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	102	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

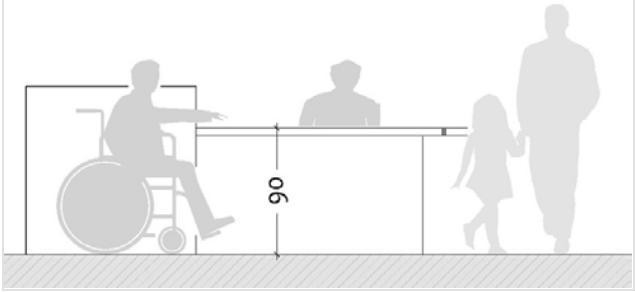

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Considerando la presenza di spazio libero lateralmente al bancone, si indica priorità bassa.

STIMA DEL COSTO **7.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	1	**6861-0087**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rampa pendenza 12,6%.uscita di sicurezza.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0105 (modificato)
Posa di rampa removibile in lamiera di acciaio per esterni

Posa di rampa di raccordo in lamiera di acciaio brunito antiscivolo, completa di cordolo fermaruota a contrasto cromatico, stabilmente fissata alle superfici esistenti, e di area in piano in corrispondenza del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.
In caso di lunghezza superiore a 100 cm o qualora la rampa possa costituire ostacolo, integrare corrimano a contrasto cromatico.
Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità).

STIMA DEL COSTO **5.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0089

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalto/incasso	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

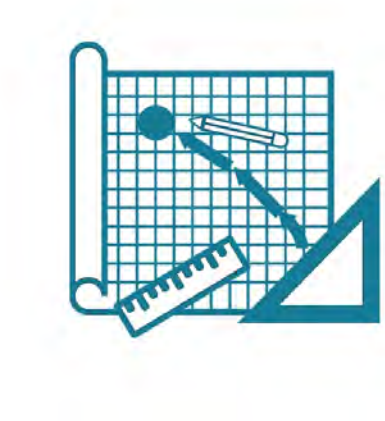

PS1347
Modifica alla rete impiantistica

Rimozione del canale a pavimento previo studio di una soluzione impiantistica alternativa.
Il costo non è stimabile in sede di PEBA: si indica un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0090

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



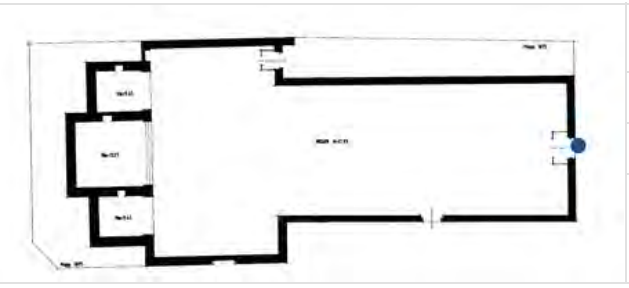


Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rampa con pendenza 18%.dislivello 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

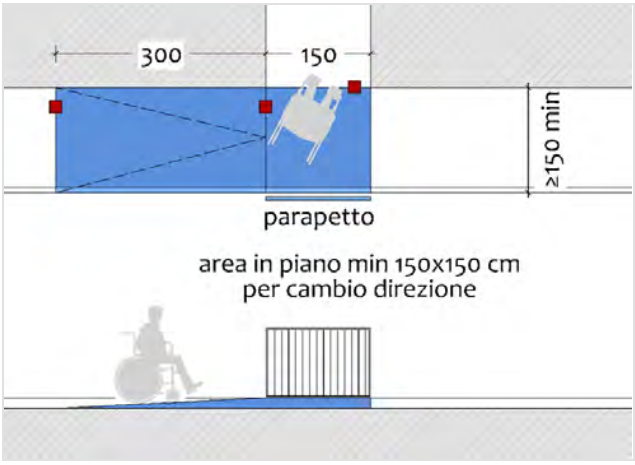

PS0105 (modificato)
Posa di rampa removibile in lamiera di acciaio per esterni

Posa di rampa di raccordo in lamiera di acciaio brunito antiscivolo, completa di cordolo fermaruota a contrasto cromatico, stabilmente fissata alle superfici esistenti, e di area in piano in corrispondenza del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta.
In caso di lunghezza superiore a 100 cm o qualora la rampa possa costituire ostacolo, integrare corrimano a contrasto cromatico.
Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità).

Valutare se rendere accessibili tutti gli ingresso o uno tra il presente e quello alla scheda 91. In caso di un unico ingresso accessibile deve essere posta la relativa segnaletica di indicazione.

STIMA DEL COSTO **5.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0091

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Rampa di raccordo con pendenza 15,4%.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

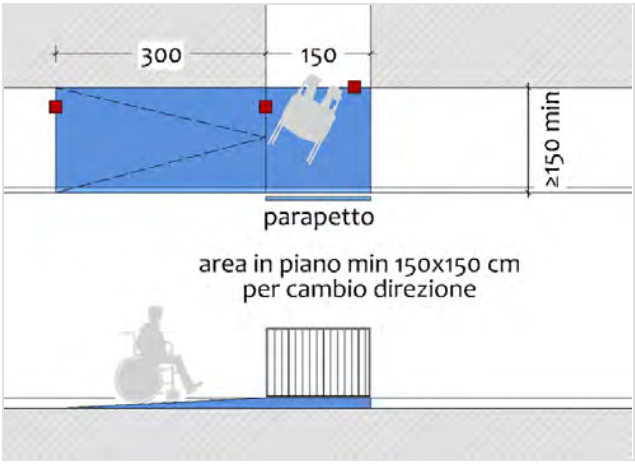

PS0105 (modificato)
Posa di rampa removibile in lamiera di acciaio per esterni

Posa di rampa di raccordo in lamiera di acciaio brunito antiscivolo, completa di cordolo fermaruota a contrasto cromatico, stabilmente fissata alle superfici esistenti, e di area in piano in corrispondenza del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta. In caso di lunghezza superiore a 100 cm o qualora la rampa possa costituire ostacolo, integrare corrimano a contrasto cromatico. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità).

Valutare se rendere accessibili tutti gli ingresso o uno tra il presente e quello alla scheda 90. In caso di un unico ingresso accessibile deve essere posta la relativa segnaletica di indicazione.


STIMA DEL COSTO **5.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0093**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

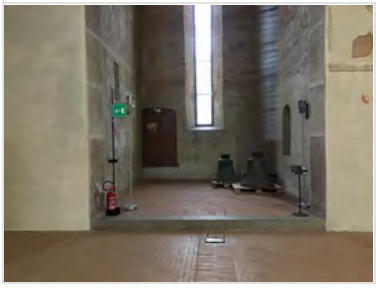



Altezza	**17**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X** --	**Y** --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0089 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Posa di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.

Si suggerisce di realizzare la rampa parallela al dislivello.
La priorità è da considerarsi bassa se si decide di non utilizzare lo spazio non accessibile (ad esempio per allestimenti).

STIMA DEL COSTO **3.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0094**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO



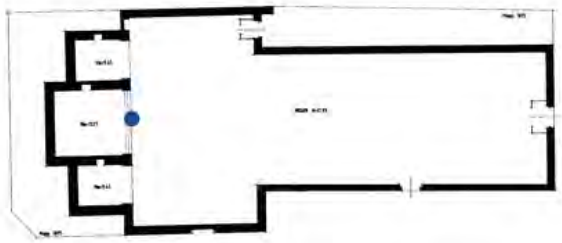

Altezza	55	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0089 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Posa di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.

Si suggerisce di realizzare la rampa parallela al dislivello.
La priorità è da considerarsi bassa se si decide di non utilizzare lo spazio non accessibile (ad esempio per allestimenti o come spazio per relatori).

STIMA DEL COSTO **5.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 17_CHIESA DI SAN FRANCESCO > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025

Indirizzo
via Beato Odorico da Pordenone 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
I 6861-0095

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO



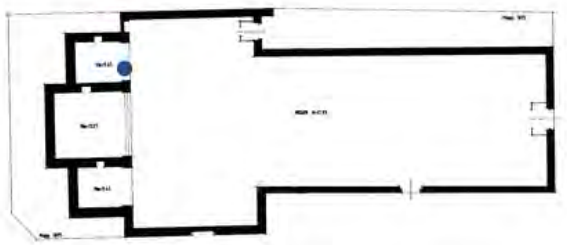

Altezza	17	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0089 (modificato)
Posa di rampa in legno per interni

Posa di rampa in legno per interni con larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano.

Si suggerisce di realizzare la rampa parallela al dislivello.
La priorità è da considerarsi bassa se si decide di non utilizzare lo spazio non accessibile (ad esempio per allestimenti).

STIMA DEL COSTO **3.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0227

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 400,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
3 varchi di accesso all'area porticata

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

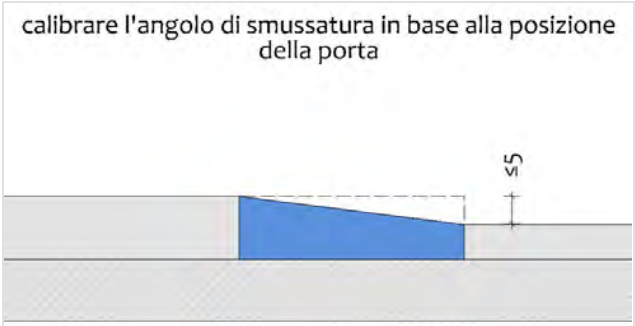

PS0114 (modificato)
Smussatura della soglia (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.


STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-0229

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

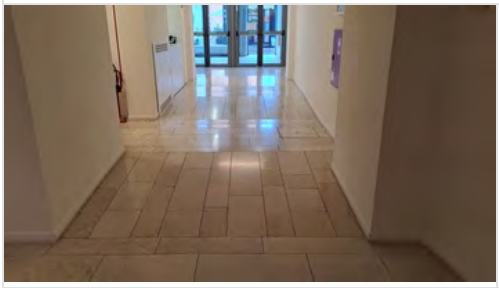




Assenza	Si
Dimensioni	X 180,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Su entrambi i lati. Rampa con pendenza 9,5%. Altre rampe verso la porta di ingresso con pendenza <5%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

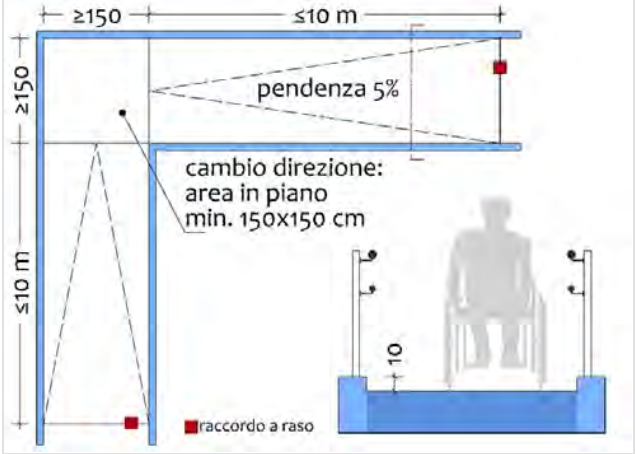

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **684 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **via Cavour 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0230**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

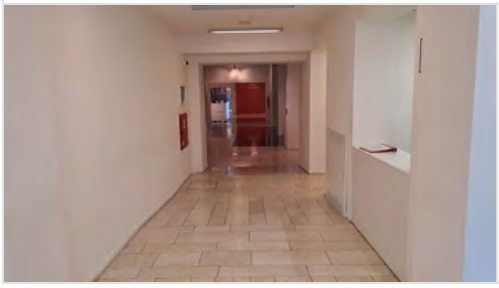



Assenza mappa tattile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Intero edificio, 4 piani

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1167 (modificato)
Realizzazione e installazione di mappa tattile e visiva

Realizzazione e installazione, su idoneo supporto e con adeguato spazio per l'approccio e l'uso, di mappa tattile e visiva per la descrizione degli spazi e per l'orientamento, composta da stampa in quadricromia con rilievo trasparente, comprensiva di testo ad alta leggibilità, testo in braille, QRcode e/o NFC per l'accesso ai contenuti descrittivi multimediali.

La priorità viene indicata come media in quanto il museo non comprende contenuti accessibili a persone non vedenti.


STIMA DEL COSTO **20.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0232**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

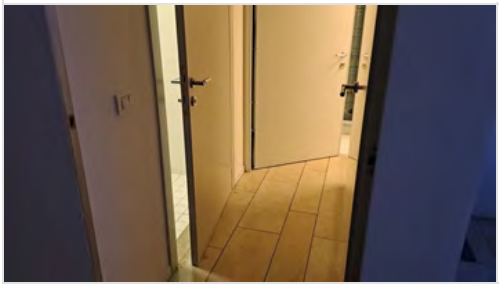



Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0056 (modificato)
Automazione del filtro all'accesso

Installazione di dispositivo elettronico per l'apertura e la chiusura automatica della porta con pulsanti di comando posizionati in area non interessata dal raggio di apertura dell'anta.


STIMA DEL COSTO **1.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0233

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

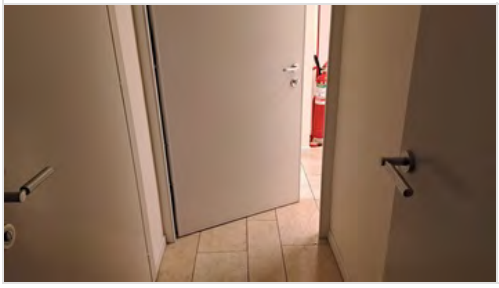




Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

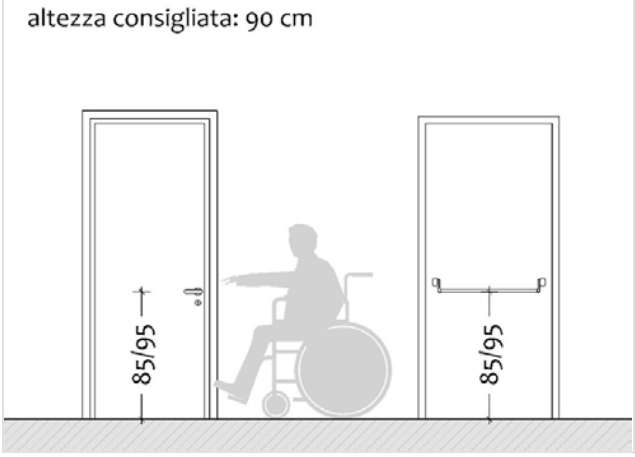

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0234**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

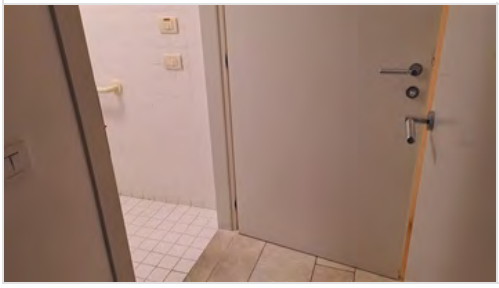



Spazio di manovra - Profondità	100	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza del corridoio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1399 (modificato)
Modifiche alla partizione verticale

Modifiche alla partizione verticale per allargare il corridoio e permettere le manovre per cambio di direzione come prescritte all'art. 8.1.9 del DM 239/1989 e, in caso di porta, garantire gli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del DM 239/1989.

Il costo dell'intervento può comprendere anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **5.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **22 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0235

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	53	75 ≤ A ≤ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio per il personale in reception

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

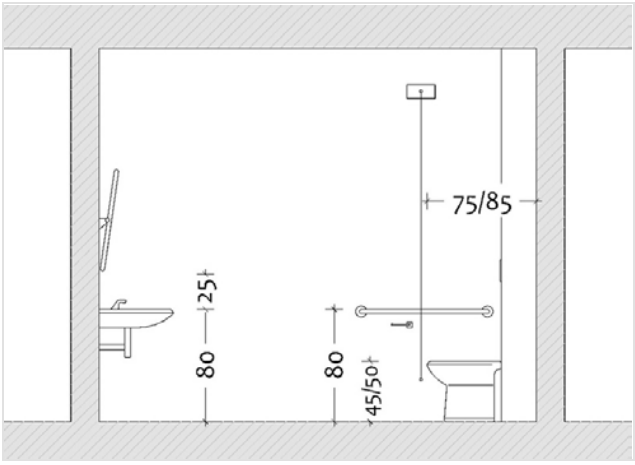

PS1065 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **2.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0236**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Corrimano/maniglione - Altezza	86	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

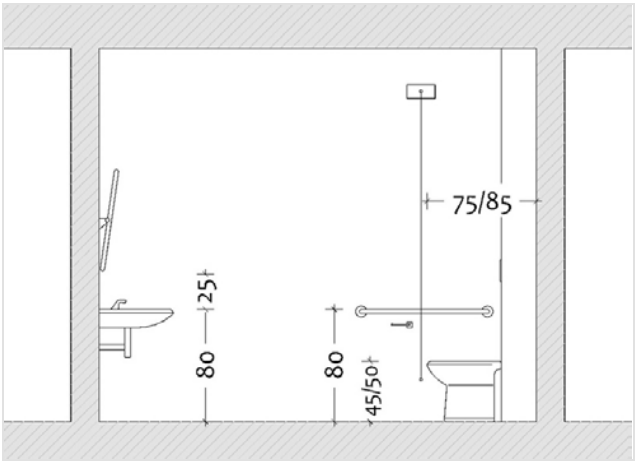

PS0095 (modificato)
Spostamento del maniglione

Spostamento del maniglione con bordo superiore ad altezza di 80 cm.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0237**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

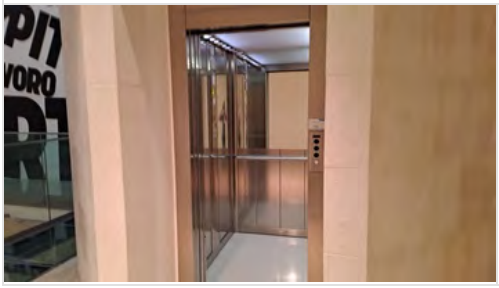



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Avvisatore acustico di arrivo al piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0238

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

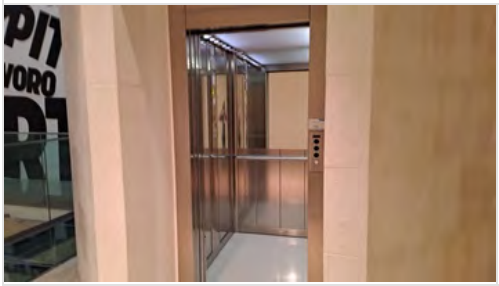



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Video per chiamate di emerenza

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.


STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0239**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | SEGNALETICA INFORMATIVA

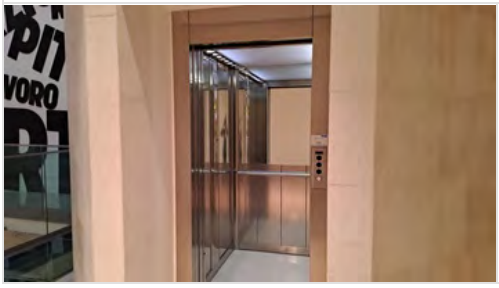



Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pareti riflettenti

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1400 (modificato)
Applicazione di pellicola colorata opaca

Applicazione, sulle superfici riflettenti della cabina, di pellicola colorata opaca per eliminare l'effetto riflettente e agevolare la riconoscibilità della pulsantiera e della posizione della porta.


STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **via Cavour 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0240**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

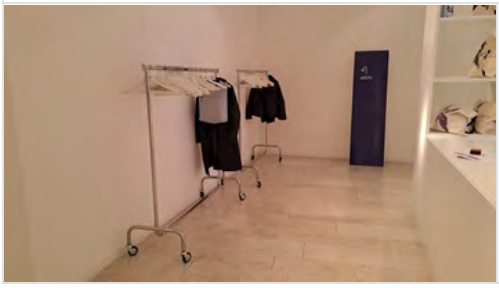




Altezza accessorio	152	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

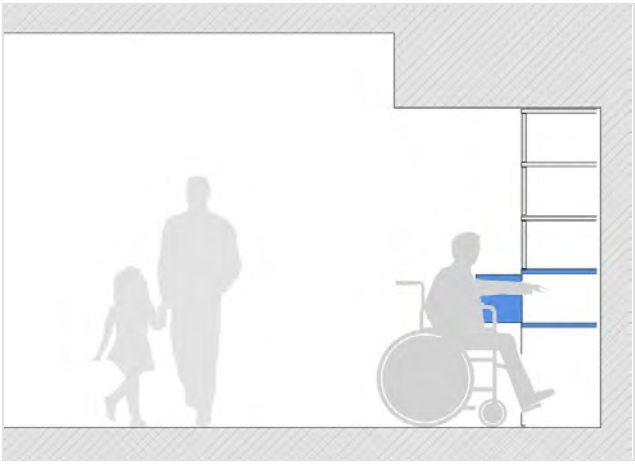

PS1401 (modificato)
Realizzazione di guardaroba

Realizzazione di guardaroba composto da appendini con ganci appendiabiti ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente, per permetterne l'uso anche da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura.

STIMA DEL COSTO **850 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **22 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0241**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizi per il personale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

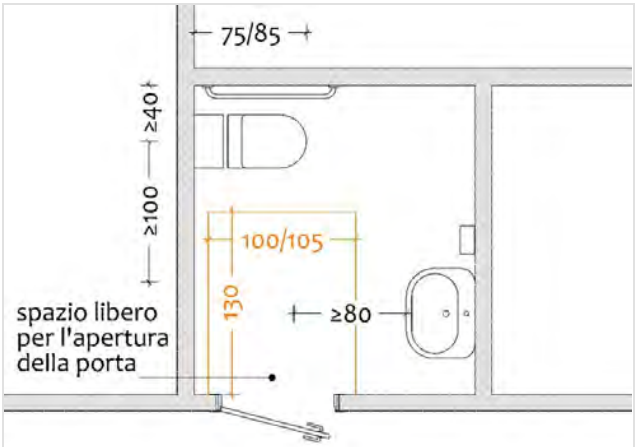

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0504

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

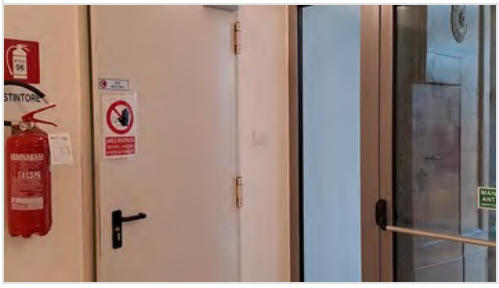




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizi per il personale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

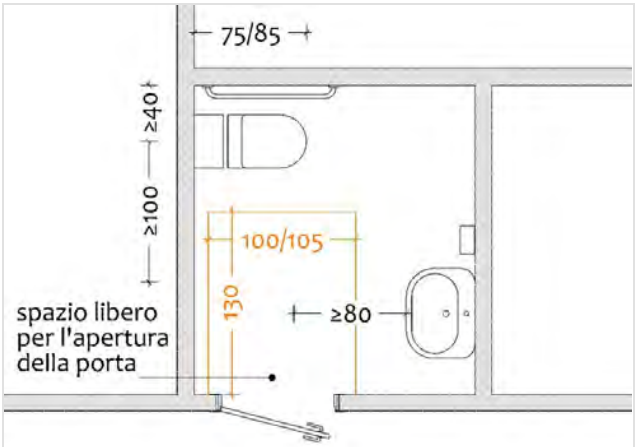

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda **6861-0505**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	108	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0506	LIV. 1	**Pressione per l'apertura Filtro all'accesso** via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

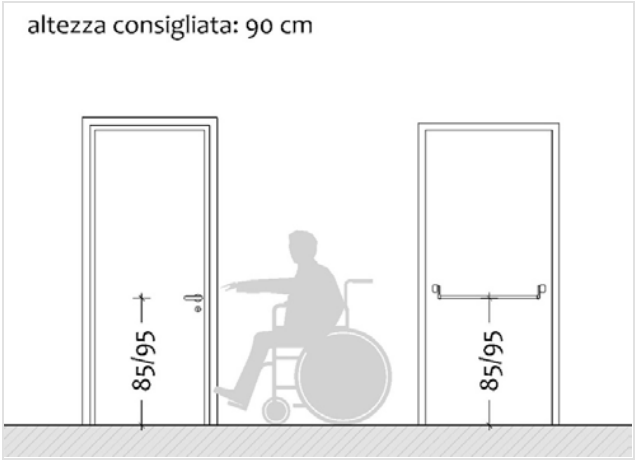

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 506

1.250 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda **6861-0506**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta tagliafuoco con chiudiporta

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0505	2	**Maniglia - Altezza Filtro all'accesso** via Cavour 14 - Udine (Udine)	**1250 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

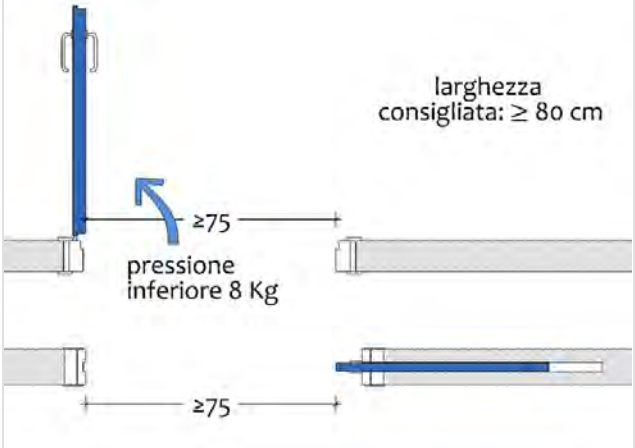

PS1403 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 505


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0507**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

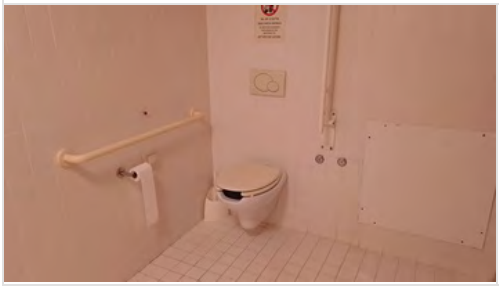




WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	57	75 ≤ A ≤ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

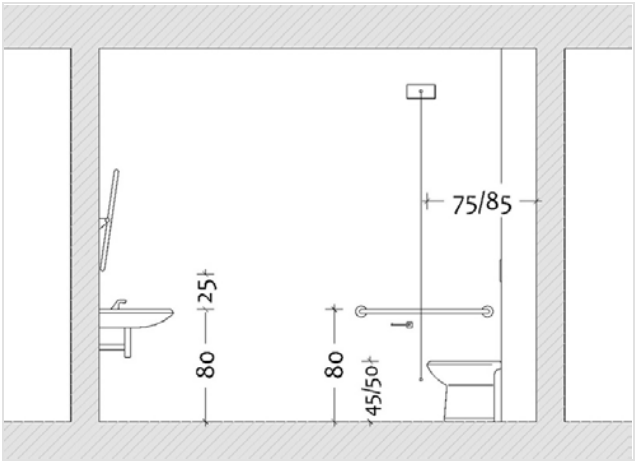

PS1065 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **2.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0508

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

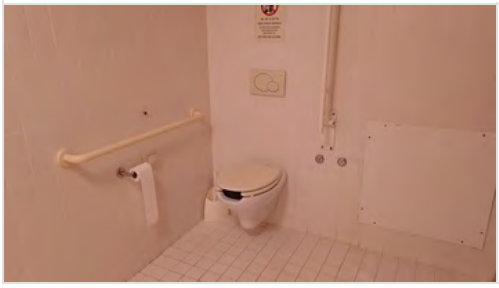




Corrimano/maniglione - Altezza	86	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

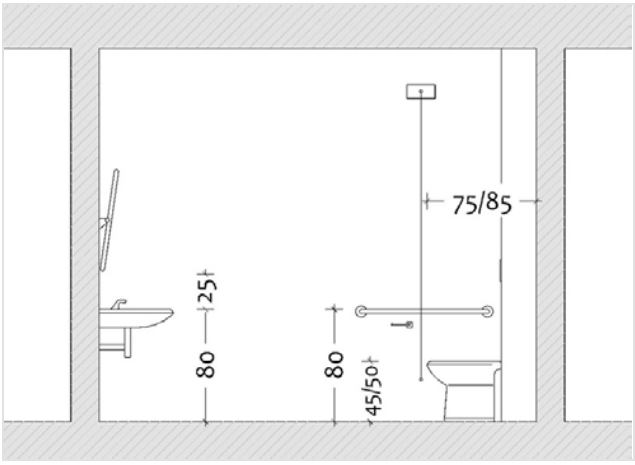

PS0095 (modificato)
Spostamento del maniglione

Spostamento del maniglione con bordo superiore ad altezza di 80 cm.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0509

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	84	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

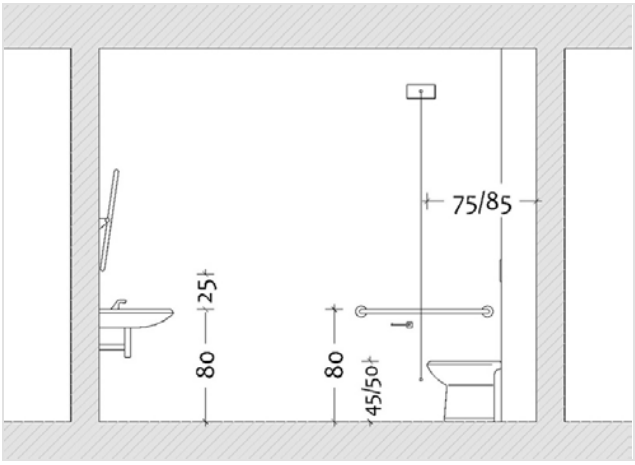

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0510

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA






Profondità cabina	133	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

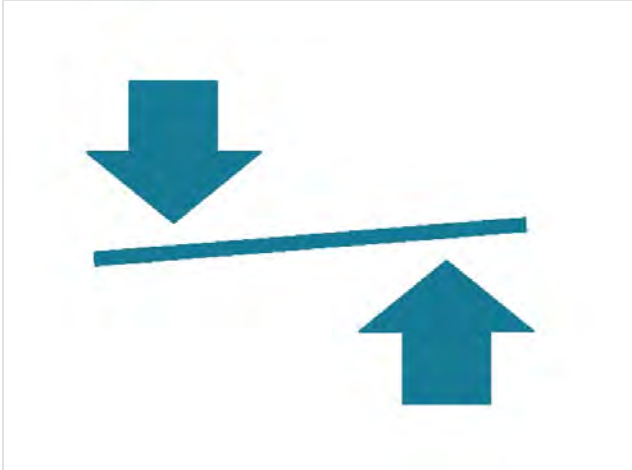

PS1404
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso (presenza di un ascensore alternativo e lieve scostamento dal requisito) e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0511**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

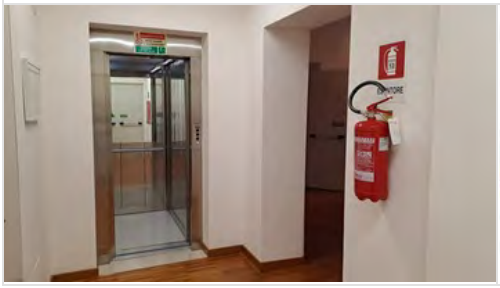



Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Video per chiamate di emergenza

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.

STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0512

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Segnalazione acustica di arrivo al piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.

STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0513**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

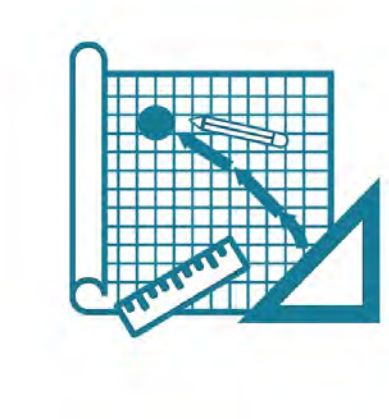

PS1344 (modificato)
Modifica alla soluzione d'arredo

Rimozione del canale a pavimento previo studio di una soluzione d'arredo o un allestimento che tenga conto della posizione dei terminali impiantistici esistenti.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0514

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO

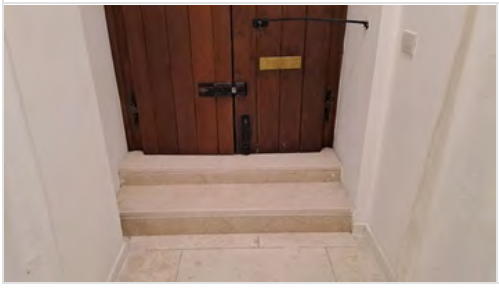



Altezza	30	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1405
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto. L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

Porta non utilizzabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0515**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1344 (modificato)
Modifica alla soluzione d'arredo

Rimozione del canale a pavimento previo studio di una soluzione d'arredo o un allestimento che tenga conto della posizione dei terminali impiantistici esistenti.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0516**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

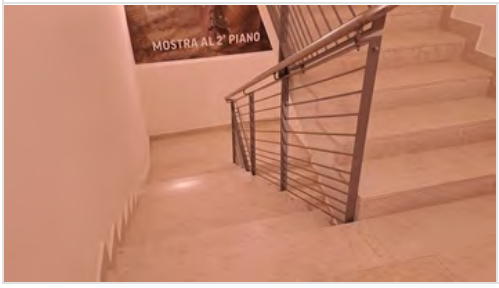




Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 1300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

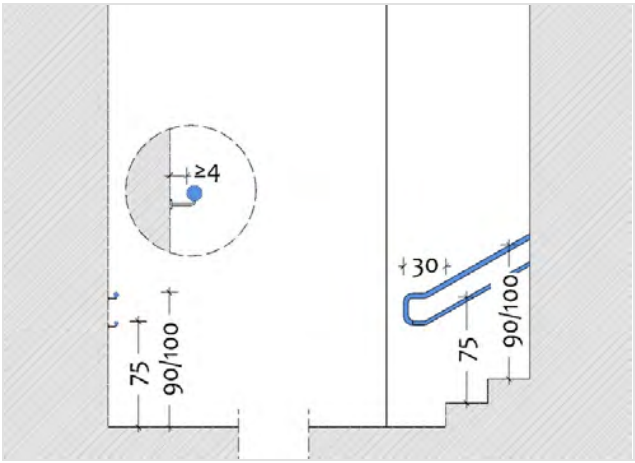

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **2.470 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0517**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

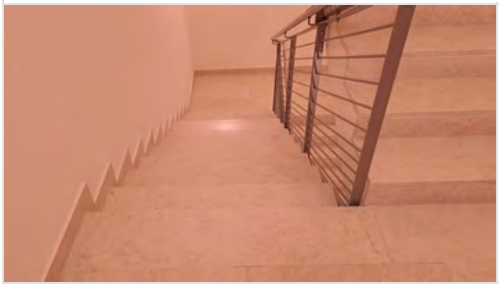




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 120,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
24 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

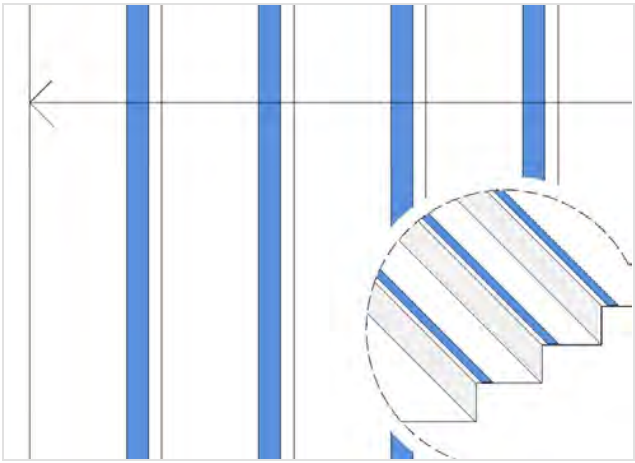

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **288 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0518**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

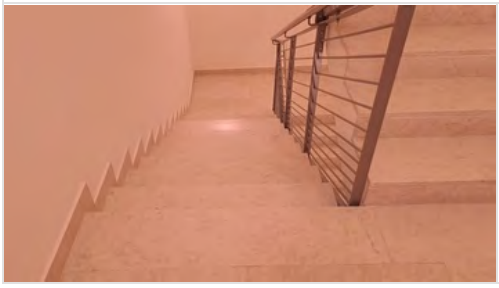




Assenza	Si
Dimensioni	X 125,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

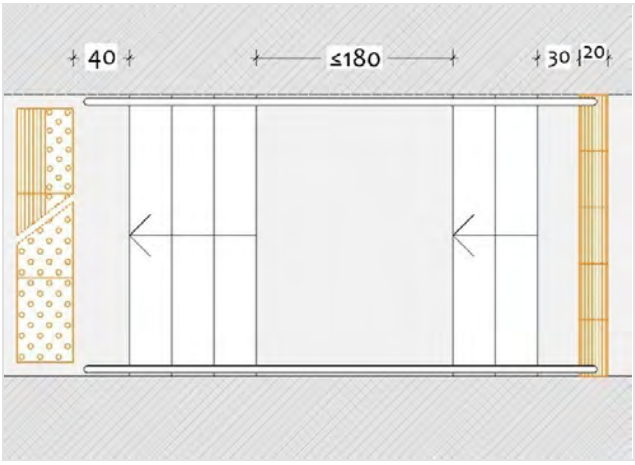

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via Cavour 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0519**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO

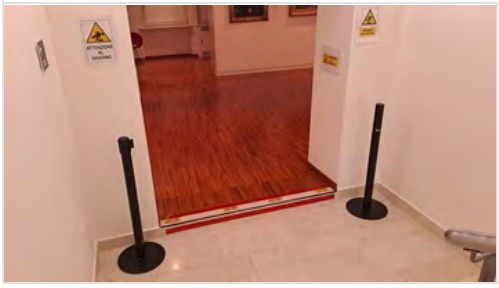




Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

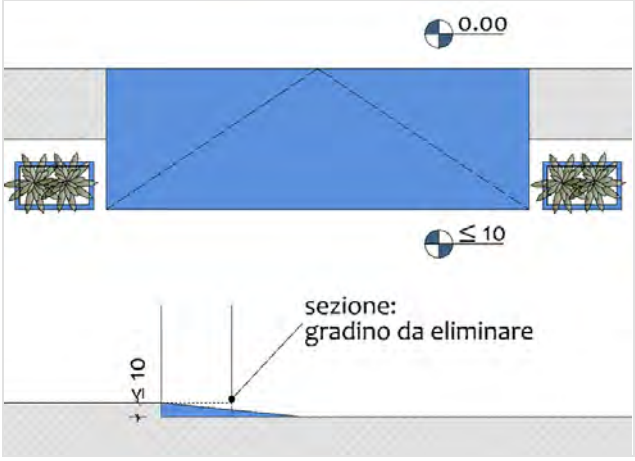

PS1406 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **via Cavour 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0520**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO

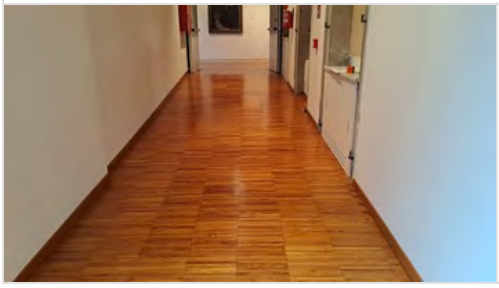




Assenza	Si
Dimensioni	X 1000,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Rampa con pendenza 5,5%

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

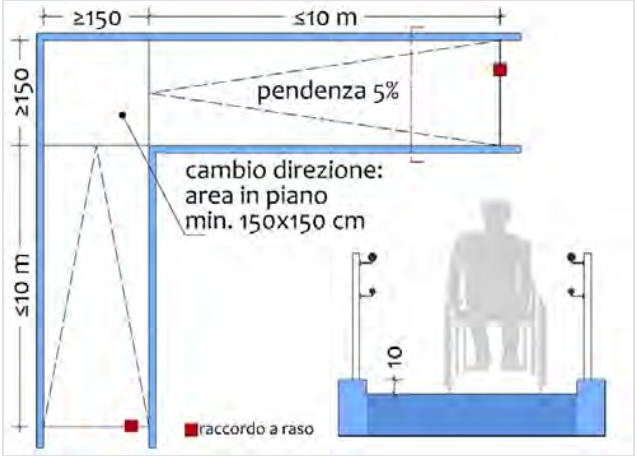

PS0881 (modificato)
Posa di corrimano (rampa)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO **1.900 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo **via Cavour 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0521**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 700,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre rientranze in successione

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

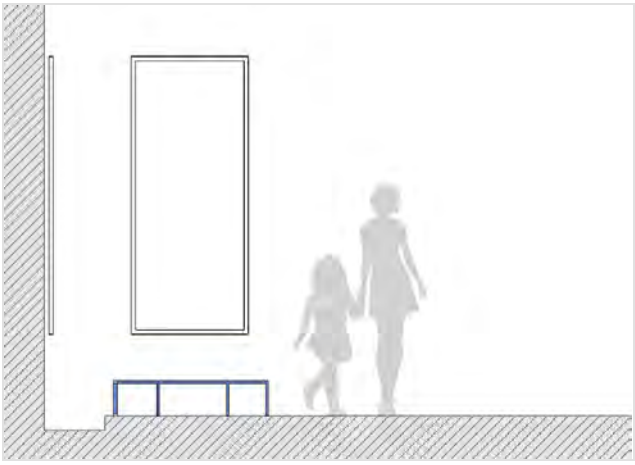

PS1407 (modificato)
Posa di elemento di protezione

Protezione dal dislivello mediante posa di elemento di protezione con foggia e colore adeguati al contesto culturale.

STIMA DEL COSTO **1.050 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0522**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO






Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 700,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre rientranze in successione

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

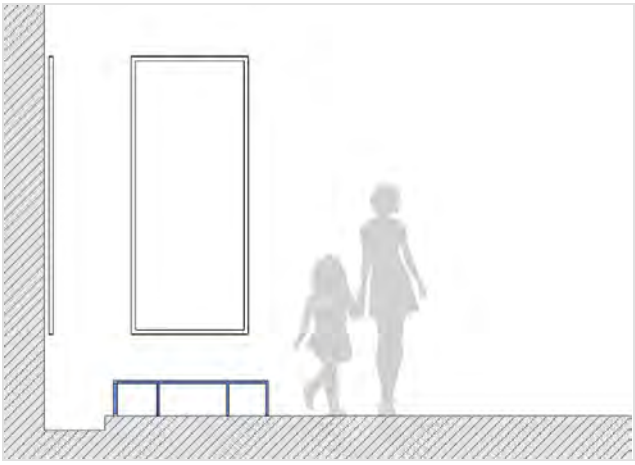

PS1407 (modificato)
Posa di elemento di protezione

Protezione dal dislivello mediante posa di elemento di protezione con foggia e colore adeguati al contesto culturale.


STIMA DEL COSTO **1.050 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0523**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

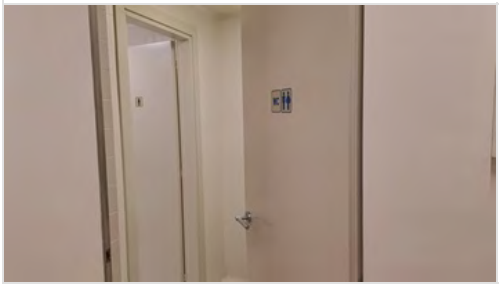




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi privo di servizio accessibile; servizio maschile adattabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

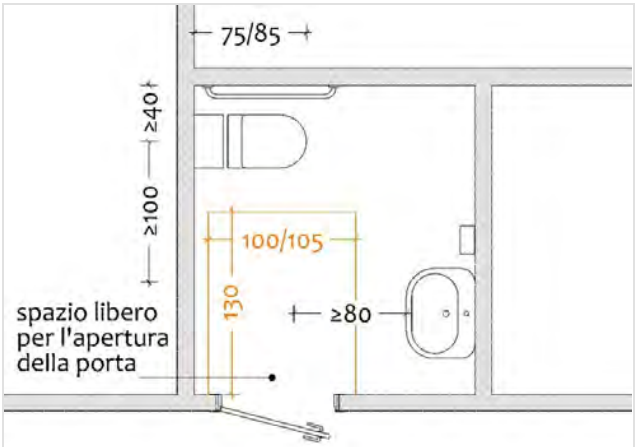

PS0143 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - sostituzione sanitari ed accessori

Modifiche al servizio igienico esistente al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria mediante l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato, maniglioni, eventuale inversione del verso di apertura della porta, ecc. incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **7.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0524**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Pendenza longitudinale	9.4	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

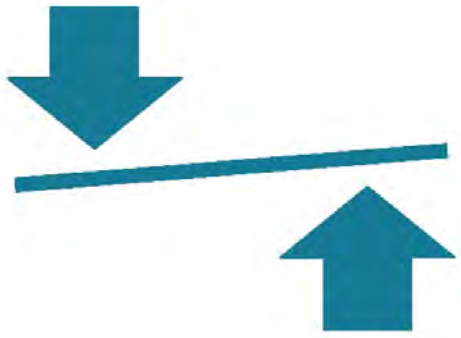

PS0173 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0525

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE

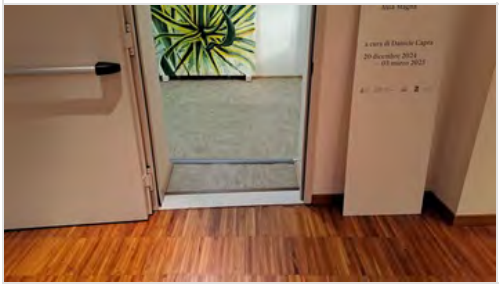



Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1344 (modificato)
Modifica alla soluzione d'arredo

Rimozione del canale a pavimento previo studio di una soluzione d'arredo o di allestimento che tenga conto della posizione dei terminali impiantistici esistenti.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0526

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | PARAPETTO





Opacità parapetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di vetrofania

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1409 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento trasparente (parapetto).


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0527**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | INFISSO ESTERNO (FINESTRA) | PARAPETTO

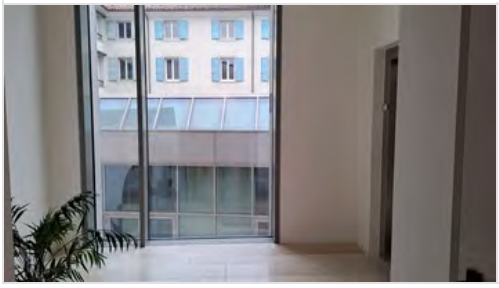



Opacità parapetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza vetrofania

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1410 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento vetato (finestra).


STIMA DEL COSTO **300 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0528

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

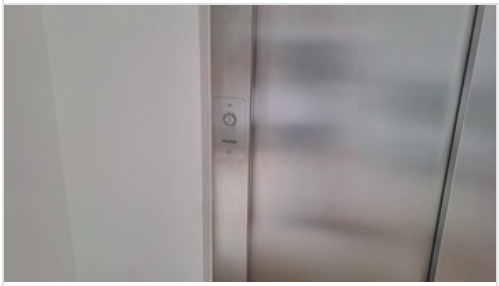



Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	Pulsantiera esterna	

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0529	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0546	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Comprende 529, 546

4.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0529

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza avvisatore acustico di arrivo al piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0528	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato 4500 €
6861-0546	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.

STIMA DEL COSTO
Computata in 528

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0530

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza video per chiamate di soccorso

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0054 (modificato)
Installazione di display intelligente di cabina

Installazione di display intelligente di cabina con sistema di monitoraggio e tecnologia per videochiamata di emergenza, esclusi attivazione e canone del servizio di assistenza.
Verificare che il personale preposto alla risposta alla videochiamata sia formato per comunicare con persone con disabilità cognitive e sensoriali.

STIMA DEL COSTO **2.200 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0531**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | SEGNALETICA INFORMATIVA





Non coerente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pareti riflettenti

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1400 (modificato)
Applicazione di pellicola colorata opaca

Applicazione, sulle superfici riflettenti della cabina, di pellicola colorata opaca per eliminare l'effetto riflettente e agevolare la riconoscibilità della pulsantiera e della posizione della porta.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0532**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 200,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

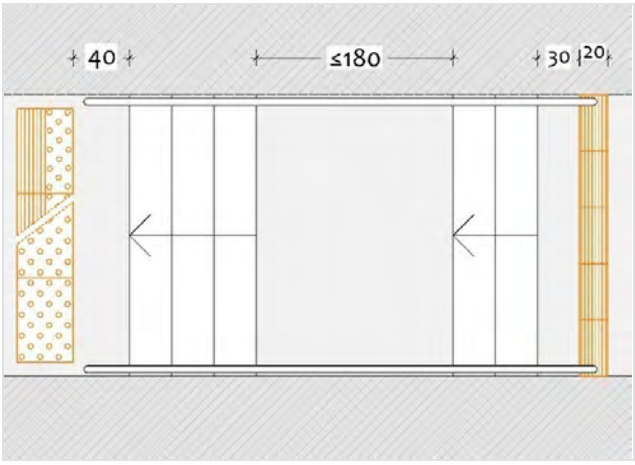

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **320 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0533**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 200,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	3 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

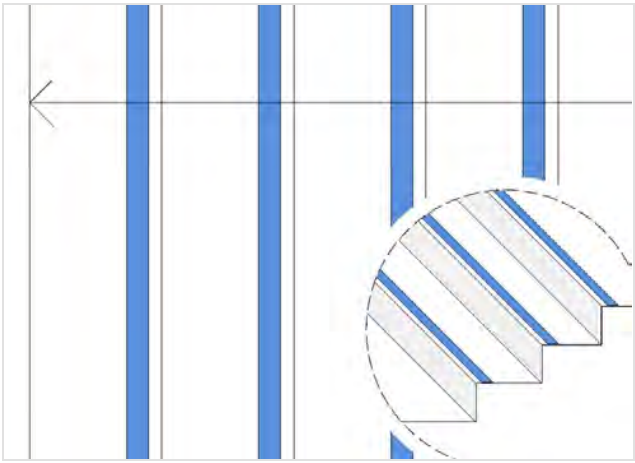

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **60 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0534**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

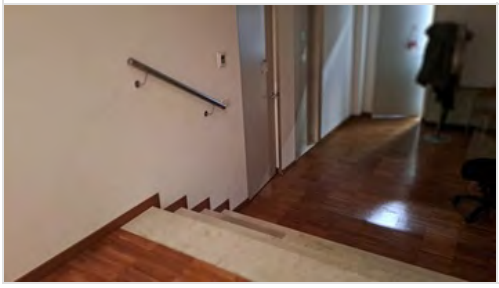




Altezza	115	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

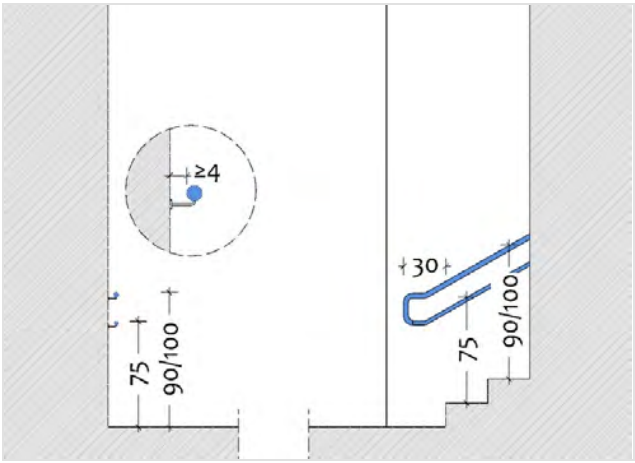

PS1359 (modificato)
Riposizionamento di corrimano

Riposizionamento del corrimano, ove possibile, ad altezza pari a 90/100 cm, incluse opere murarie e ripristini.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-0535

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 120,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

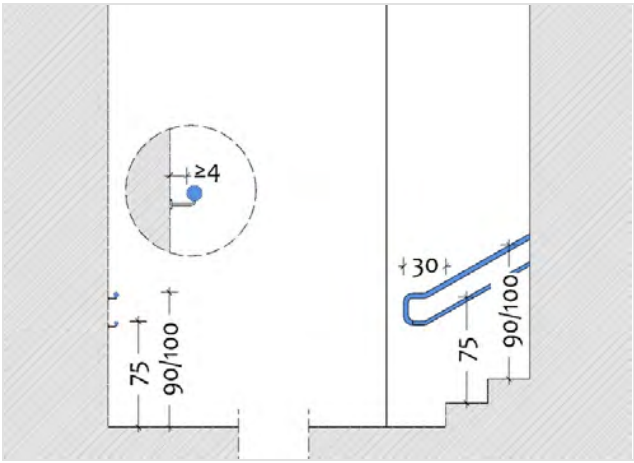

PS1413 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

La parete priva di corrimano è occupata dal servoscala (rif. scheda 536); posizionare il corrimano in modo da non costituire ostacolo.


STIMA DEL COSTO **294 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0536

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

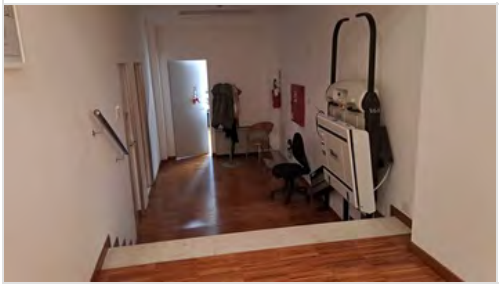



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servoscala; il personale riferisce di non averlo mai utilizzato e di non sapere se funziona.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1411 (modificato)
Installazione di piattaforma elevatrice da interni

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione.

La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico il cui costo comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

Considerando le condizioni di contesto e di uso, si ritiene di non prescrivere in sede di PEBA l'attuazione dell'intervento e di mantenere lo stato di fatto.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo **via Cavour 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0537**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

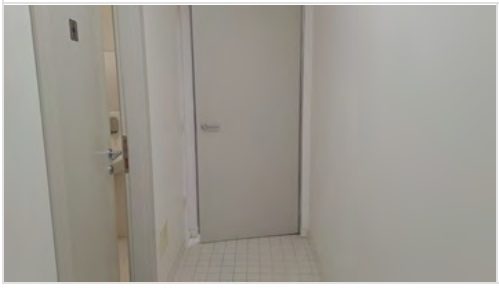




Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità relativa a tutte le porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

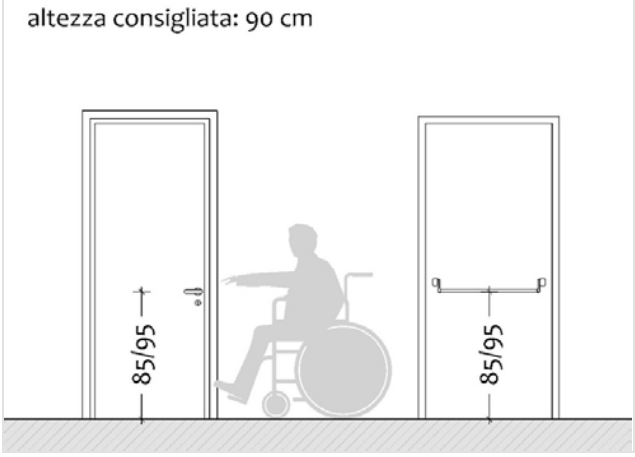

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo **via Cavour 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **I 6861-0538**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte (antibagno e bagno accessibile)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

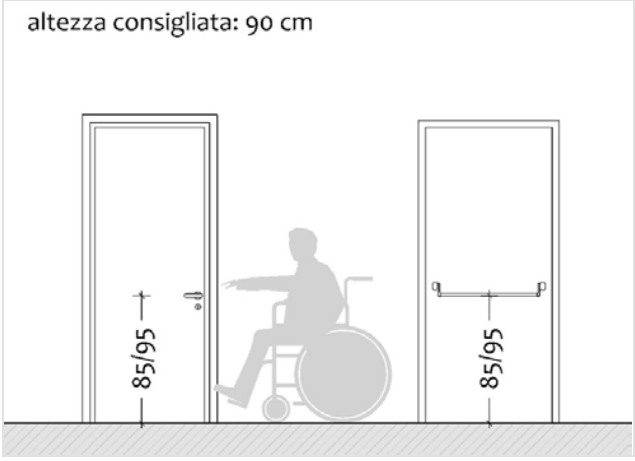

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0539**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

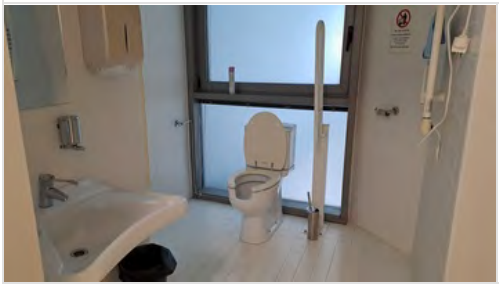




WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	50	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

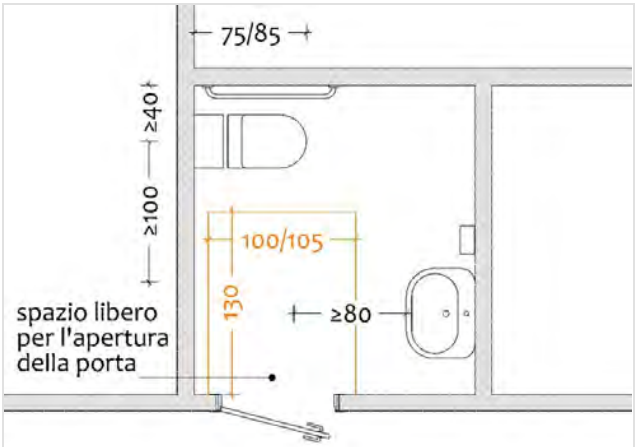

PS0086 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **2.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0540**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

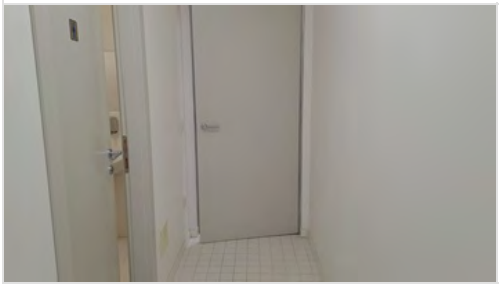



Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0055 (modificato)
Automazione del filtro all'accesso

Installazione di dispositivo elettronico per l'apertura e la chiusura automatica della porta con pulsanti di comando posizionati in area non interessata dal raggio di apertura dell'anta.

STIMA DEL COSTO **1.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo **via Cavour 14 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0553**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 140,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

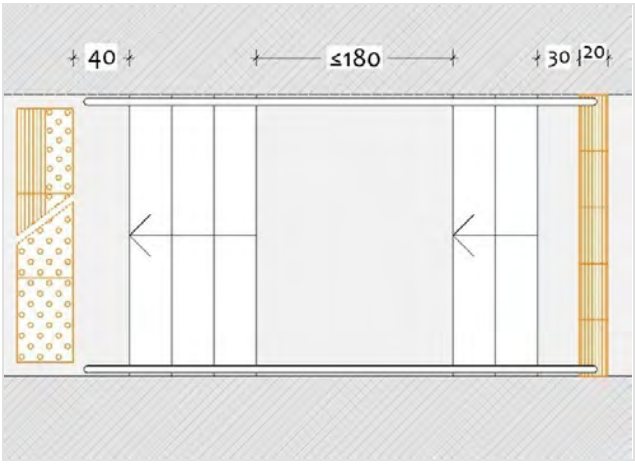

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0555**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 1200,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Non computata la parete di fondo con affreschi

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

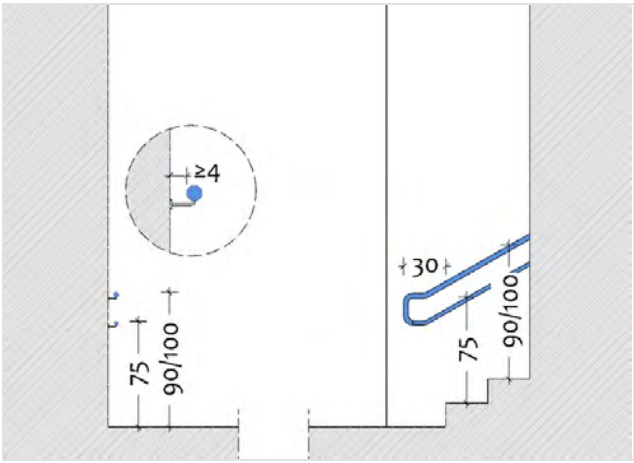

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **1.140 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0556**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 140,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
24 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

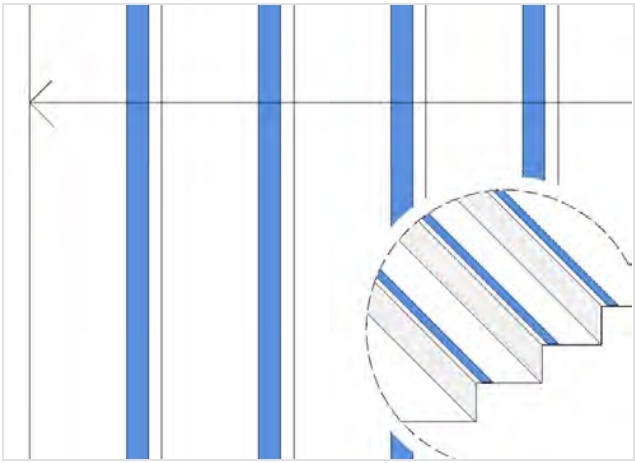

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **336 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0541

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

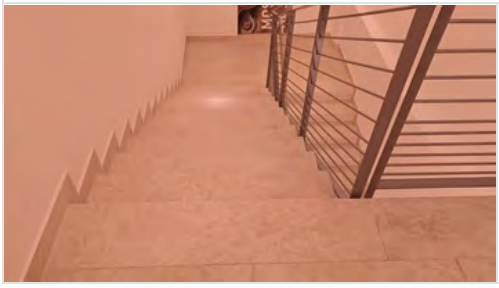




Assenza	Si
Dimensioni	X 120,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

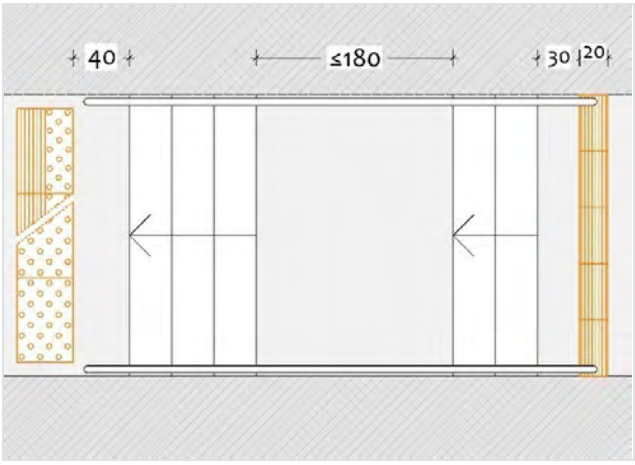

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **192 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0542**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

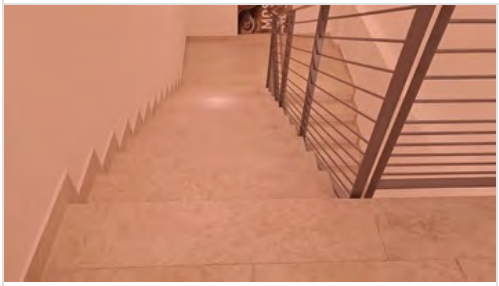




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 120,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	27 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

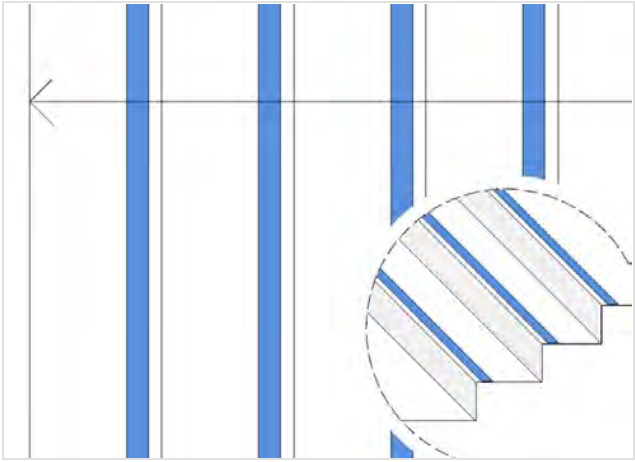

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **324 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0543**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 1300,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

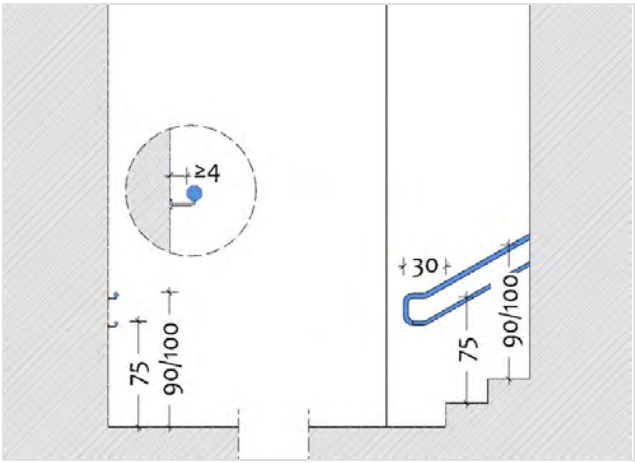

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **1.235 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0544**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | DISLIVELLO






Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

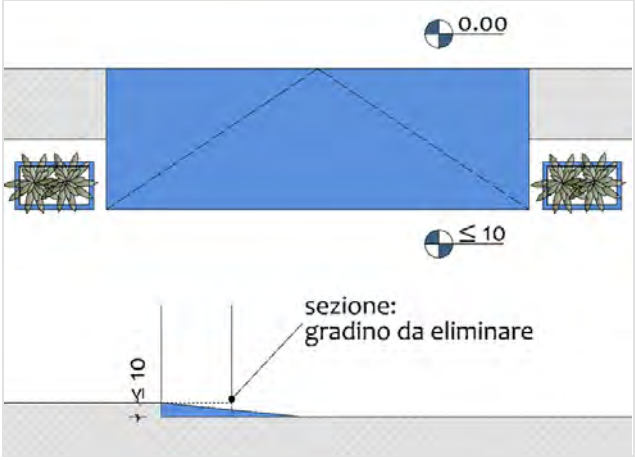

PS1406 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0545**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | INFISSO ESTERNO (FINESTRA) | PARAPETTO





Opacità parapetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza vetrofania

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1410 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento vetato (finestra).

STIMA DEL COSTO **300 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0546

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera esterna

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0528	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza contrasto cromatico Terminale impianto** via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-0529	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** via Cavour 14 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0437 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 528

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0547

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

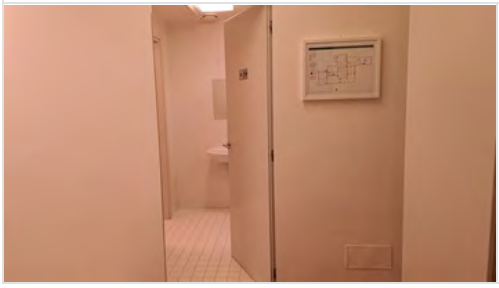




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizi accessibili; adattabili entrambi

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

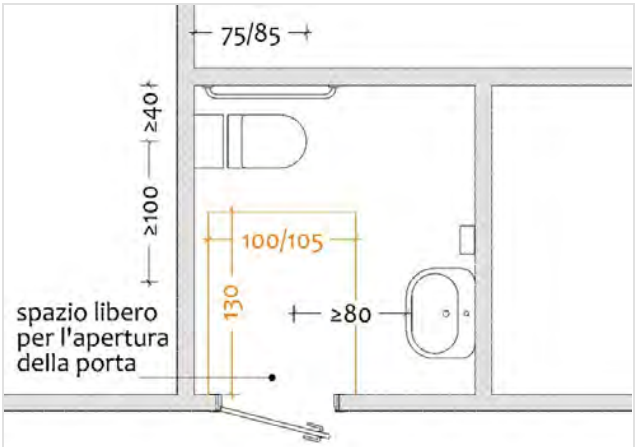

PS0143 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - sostituzione sanitari ed accessori

Modifiche al servizio igienico esistente al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria mediante l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato, maniglioni, eventuale inversione del verso di apertura della porta, ecc. incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

Contabilizzati entrambi i servizi.

STIMA DEL COSTO **12.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
3

ID Scheda
I 6861-0548

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

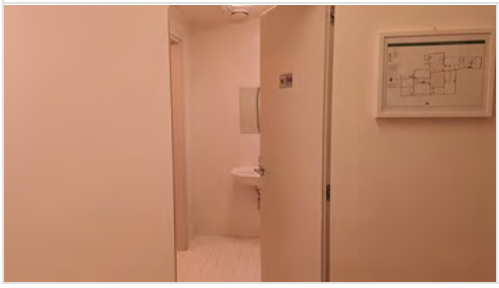




Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
3 maniglie nel gruppo servizi

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

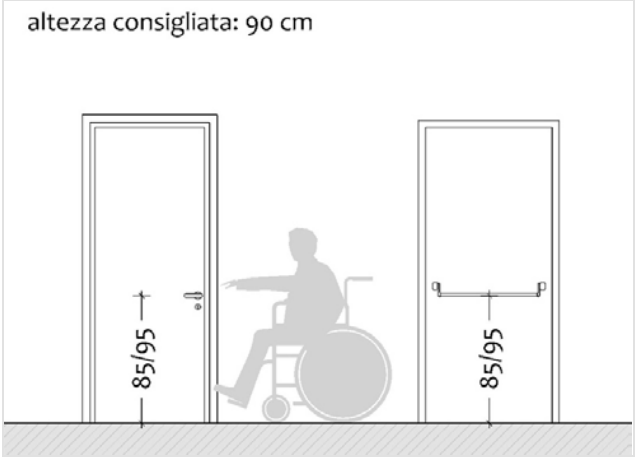

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **3.750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0549

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

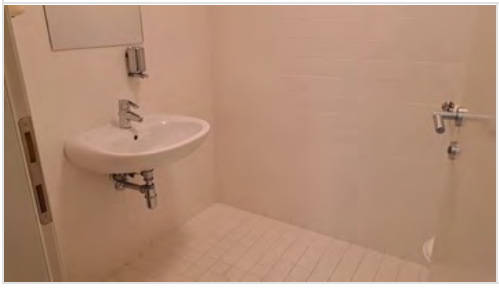



Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tra pareti e sanitari; criticità comune a tutti i servizi dell'edificio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0138 (modificato)
Posa di rivestimento lavabile a contrasto cromatico

Posa di rivestimento lavabile con caratteristiche rispondenti ai requisiti igienico sanitari previsti per i servizi igienici, in colore a contrasto cromatico rispetto ai sanitari.

Da realizzarsi in tutti i servizi dell'edificio.
Il costo per l'attuazione della soluzione non può essere stimato in sede di PEBA: si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **3.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
I 6861-0550

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

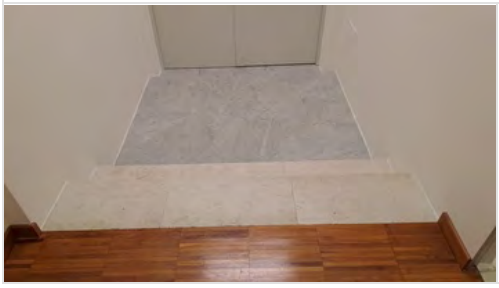




Assenza	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

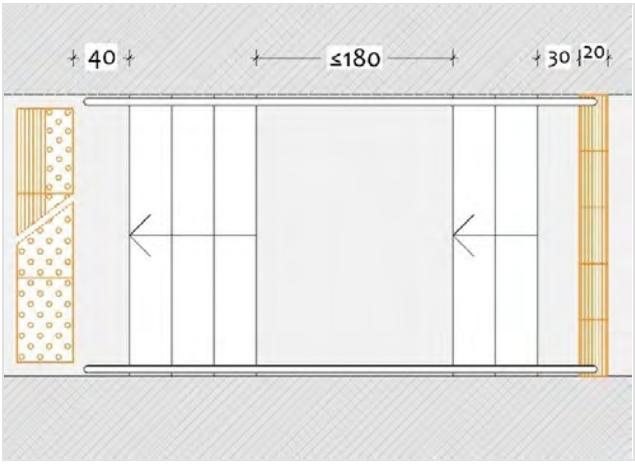

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0551**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

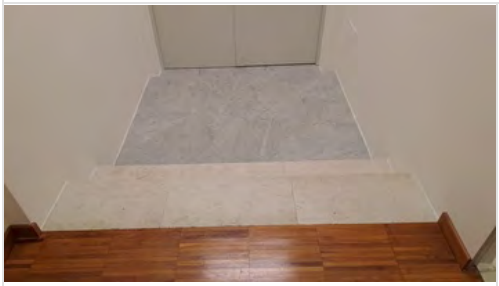




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	1 pedata

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

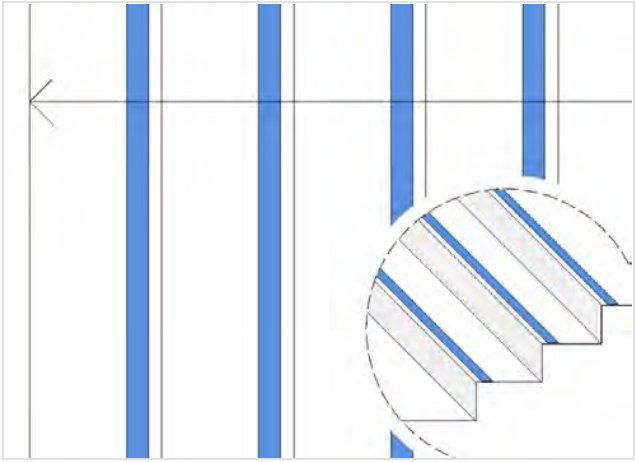

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **30 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0552**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 140,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

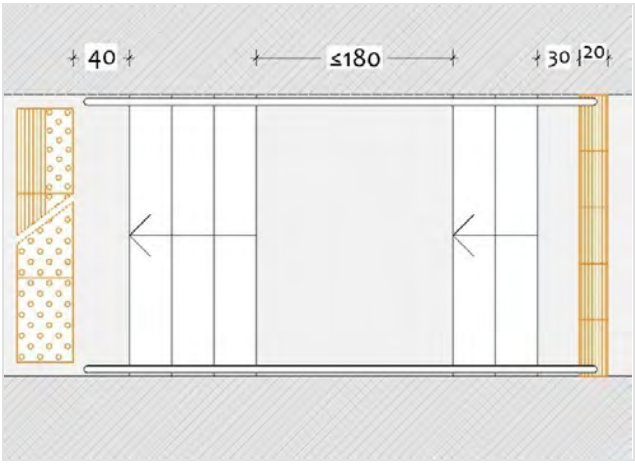

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-0554

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

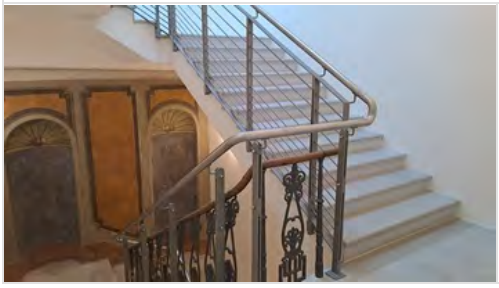




Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 1200,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Non computata la parete di fondo con affreschi

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

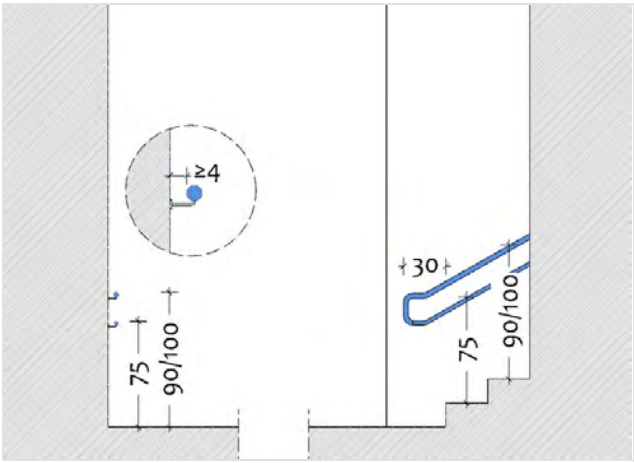

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **1.140 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0557**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	24 pedate	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

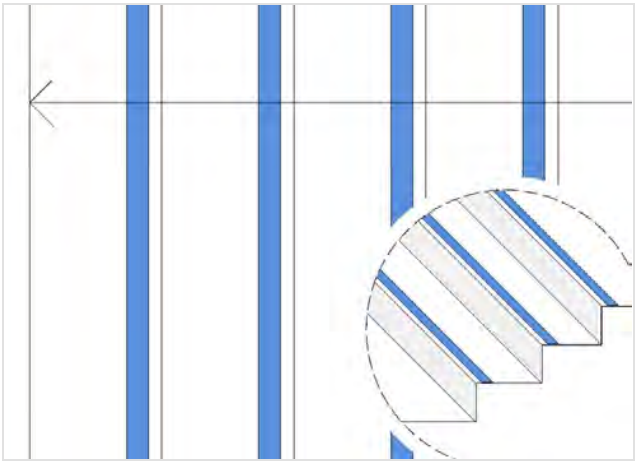

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **336 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0558

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | PARAPETTO

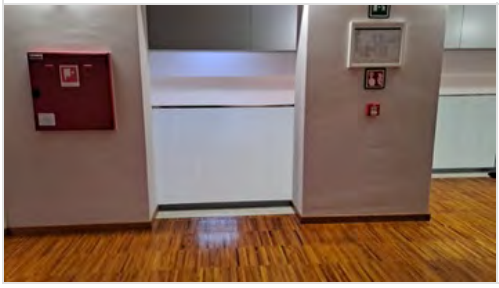



Opacità parapetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza vetrofania

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1409 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento trasparente (parapetto).

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0559

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | PAVIMENTAZIONE





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1412 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione interna

Riparazione puntuale della pavimentazione interna mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025

Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0560

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

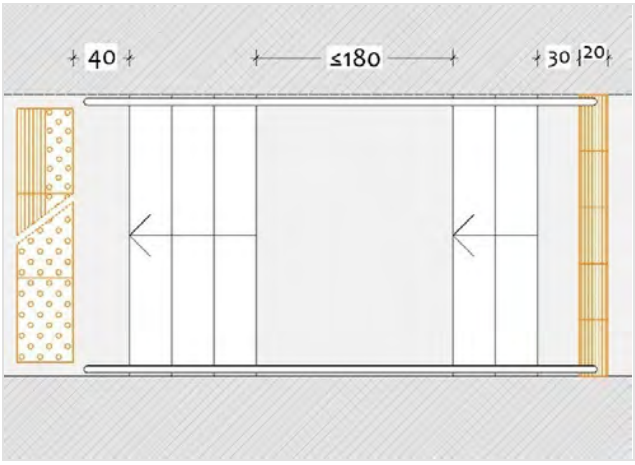

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **480 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-0561**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y --
Materiale	--
Note relative al rilievo	6 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

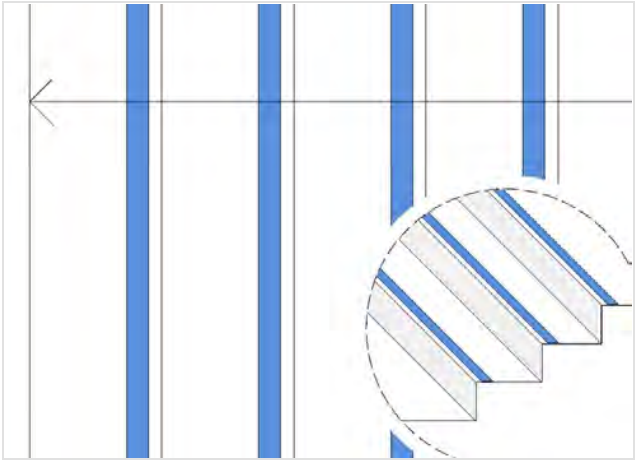

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **180 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0562

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

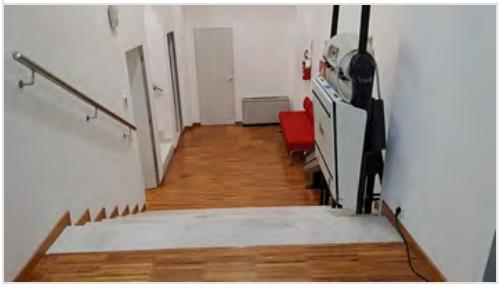




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

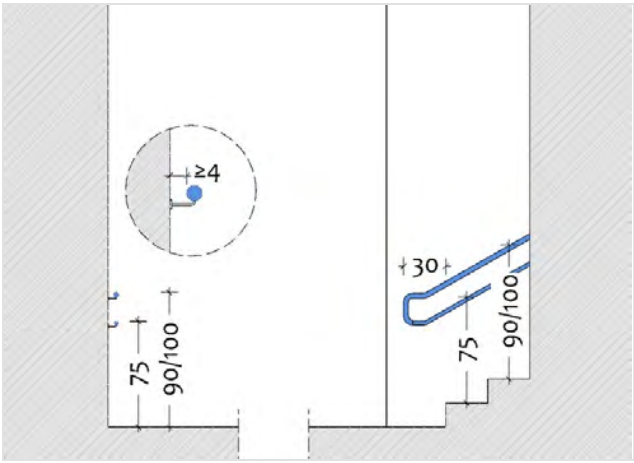

PS1413 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

La parete priva di corrimano è occupata dal servoscala (rif. scheda 564); posizionare il corrimano in modo da non costituire ostacolo.


STIMA DEL COSTO **490 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0563

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

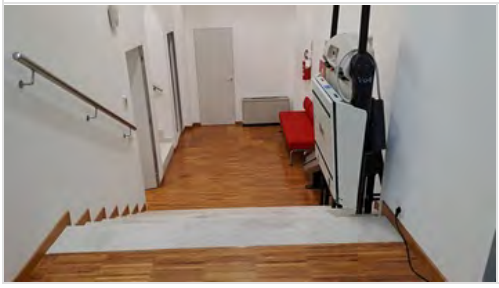




Altezza	116	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

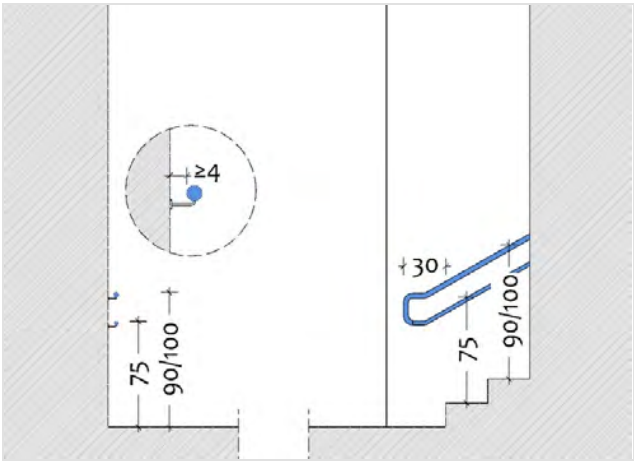

PS1359 (modificato)
Riposizionamento di corrimano

Riposizionamento del corrimano, ove possibile, ad altezza pari a 90/100 cm, incluse opere murarie e ripristini.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0564

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

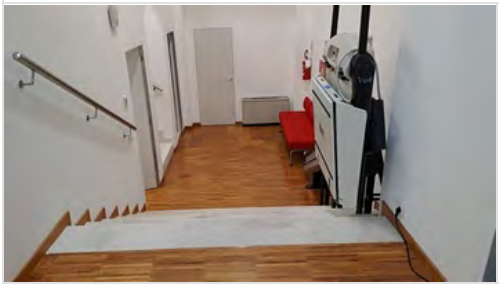



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servoscala; il personale riferisce di non averlo mai utilizzato e di non sapere se funziona.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1411 (modificato)
Installazione di piattaforma elevatrice da interni

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione.

La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico il cui costo comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

Considerando le condizioni di contesto e di uso, si ritiene di non prescrivere in sede di PEBA l'attuazione dell'intervento e di mantenere lo stato di fatto.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
I 6861-0565

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

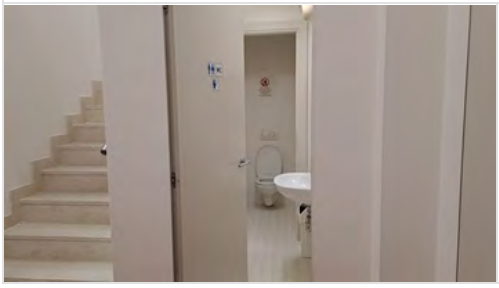




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

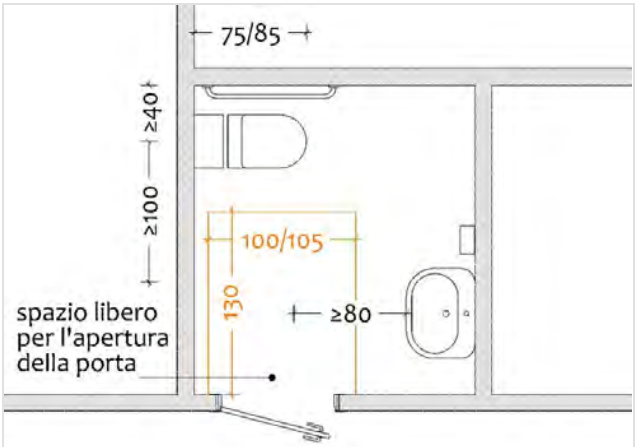

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **10.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terzo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0566

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

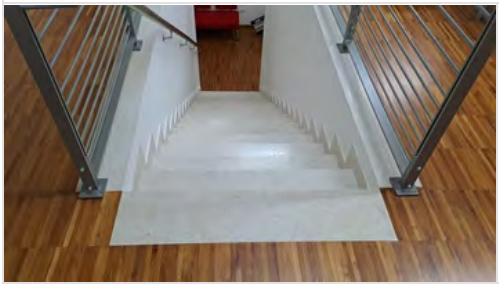




Assenza	Si
Dimensioni	X 100,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

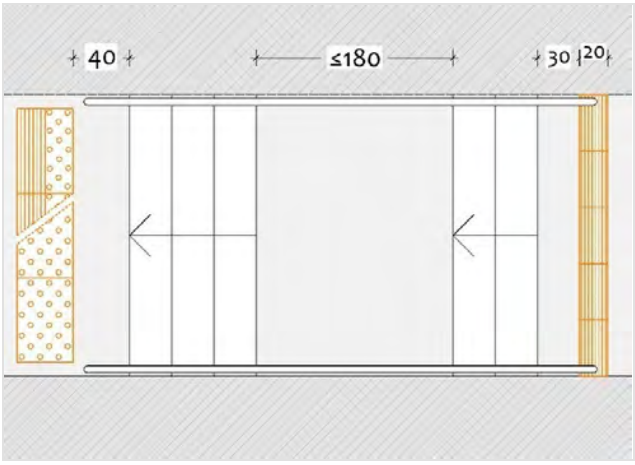

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0567**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

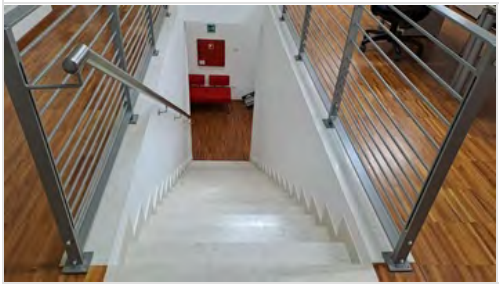




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 100,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
19 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

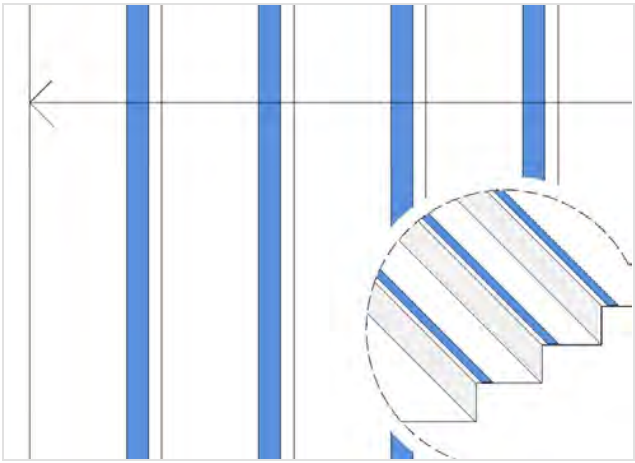

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **190 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terzo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Gennaio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025


Indirizzo
via Cavour 14 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0568

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

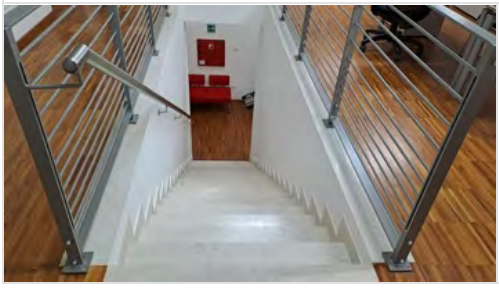




Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 600,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

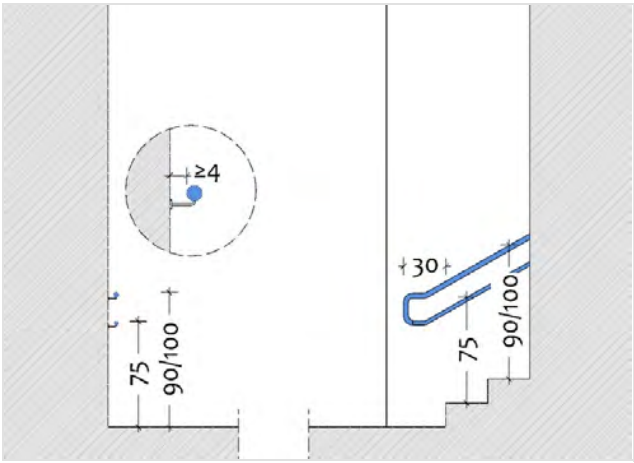

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **570 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 18_CASA CAVAZZINI > Piano terzo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Gennaio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Cavour 14 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0569

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

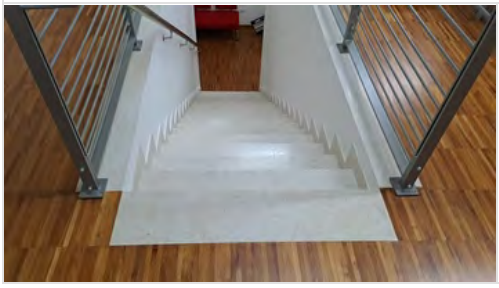



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Piano con aree di lavoro

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0049 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi a causa delle caratteristiche del contesto. L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0855

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | PAVIMENTAZIONE



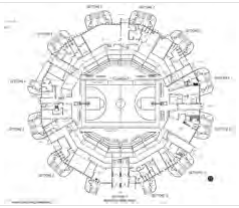

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1392 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0856

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE



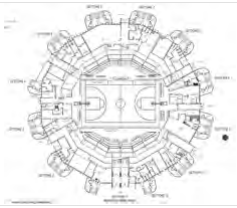


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 stalli

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

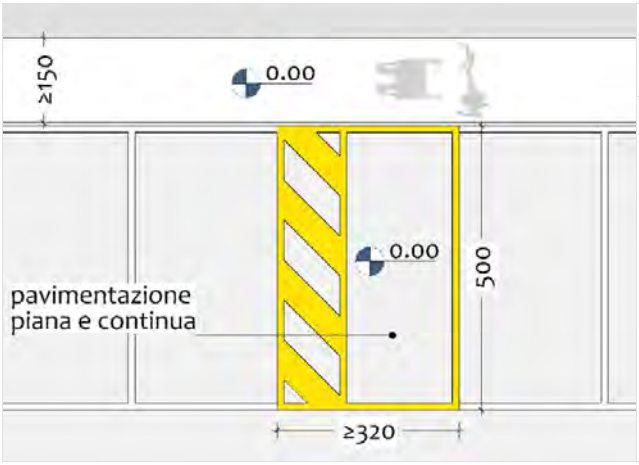

PS1393 (modificato)
Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebrature, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO **410 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0857

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA INFORMATIVA



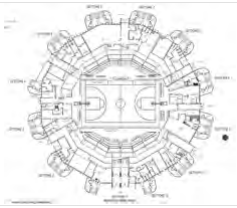

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 stalli

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1394 (modificato)
Posa di segnaletica verticale - stallo riservato

Posa, in area esterna ai percorsi pedonali, di segnaletica verticale per l'identificazione del parcheggio riservato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.
Margine inferiore del segnale ad altezza min 210 cm.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0858

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE



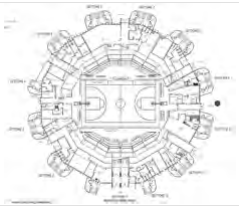

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0181 (modificato)
Riparazione puntuale della pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0873

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

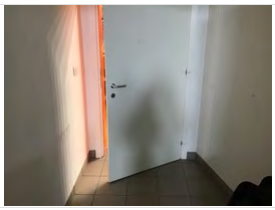

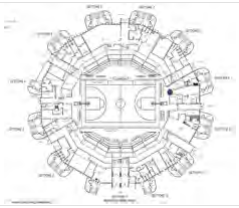


Spazio di manovra - Spalletta	15	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

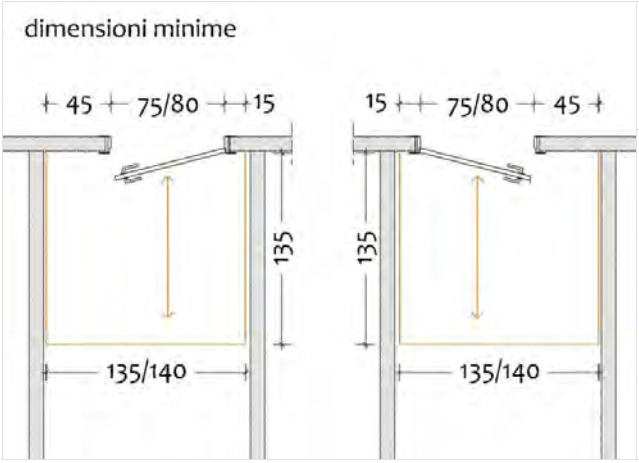

PS1395 (modificato)
Spostamento della parete con la porta

Spostamento della parete con la porta all'interno del vano a forma irregolare fino ad ottenere una spalletta con dimensioni non inferiore a 45 cm, nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89 ed eventuale posa di porta con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliato min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0875

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO



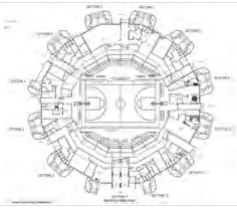

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0986 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0877

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



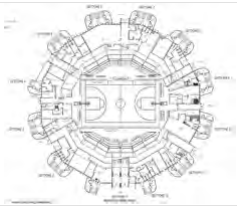


Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

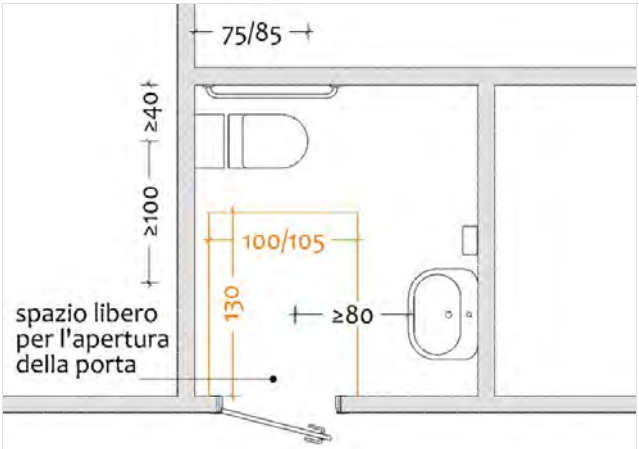

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO **145 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0878

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



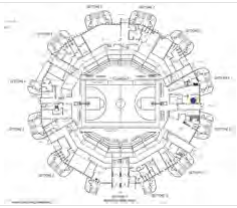


Lavabo-altezza piano	82	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

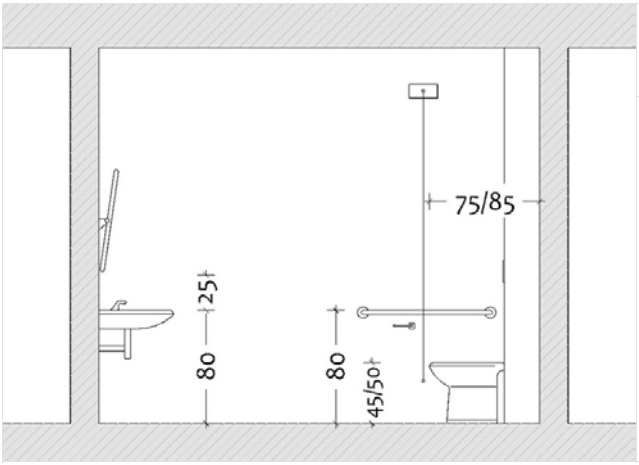

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0879

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



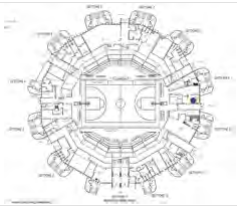


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

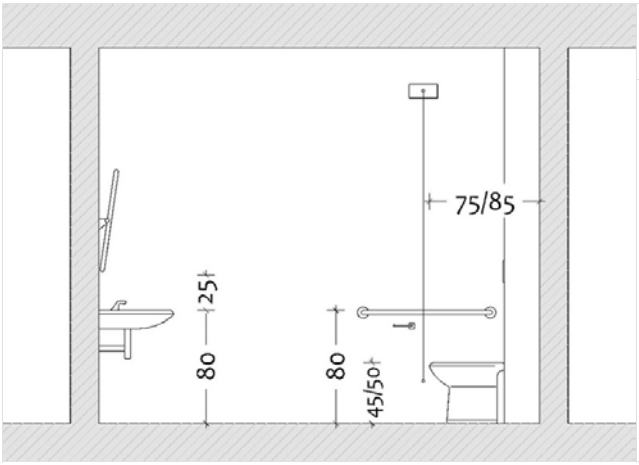

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0882

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO



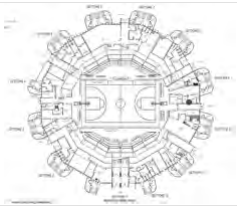


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	180	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

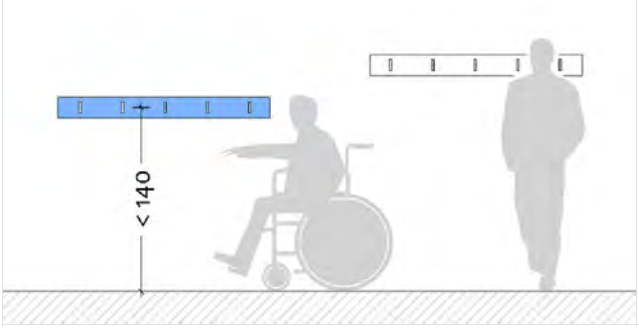

PS0942 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0885

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO



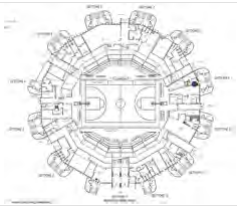


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	180	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

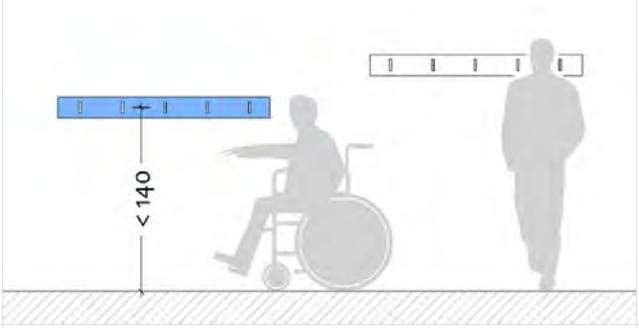

PS0942 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0887

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

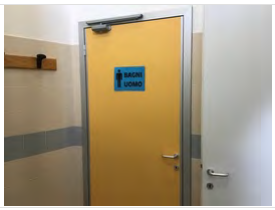

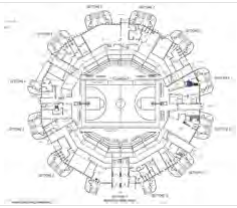

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0986 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0888

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



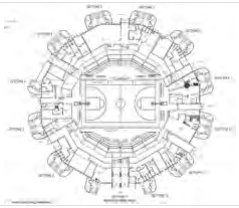


Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

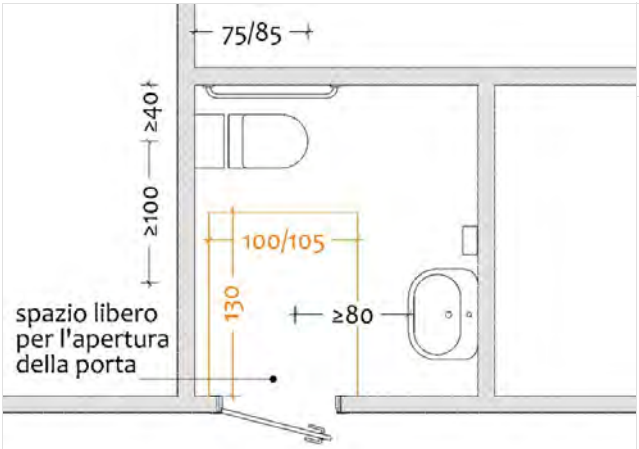

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO **145 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0890**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



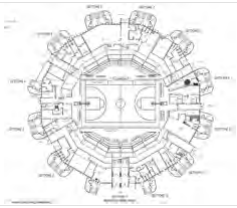


Lavabo-altezza piano	82	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

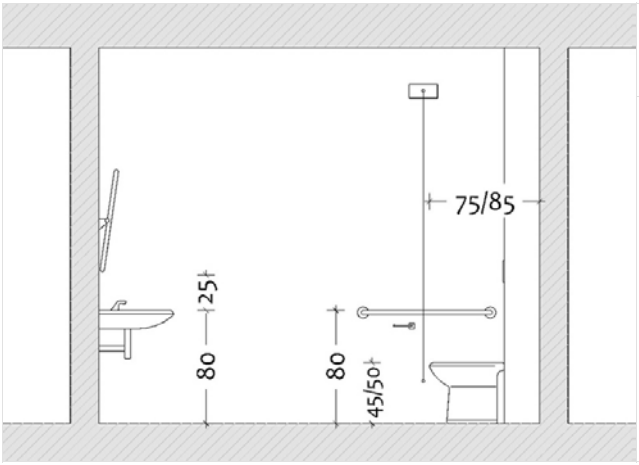

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0891

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



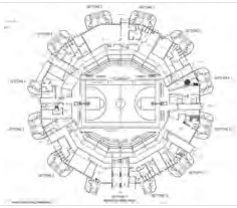


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

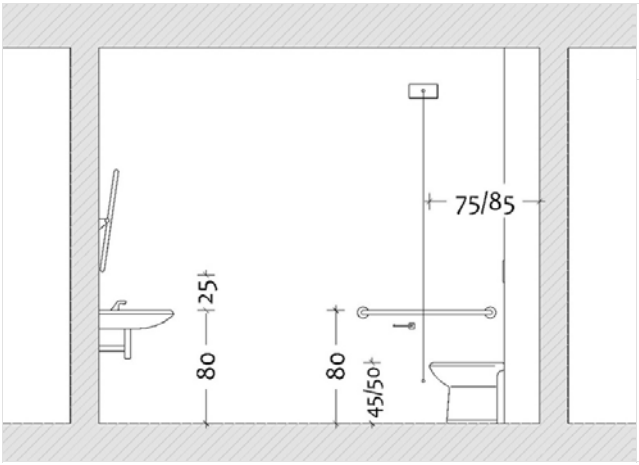

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0896**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE



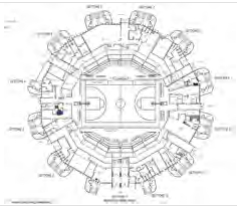

Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0434 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.

Non essendo chiaro quale sia la funzione dell'elemento che impedisce la manovrabilità dell'anta, si indica un costo indicativo.


STIMA DEL COSTO **100 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0897**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

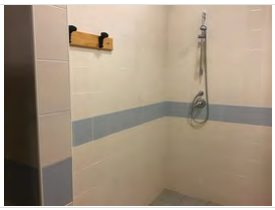

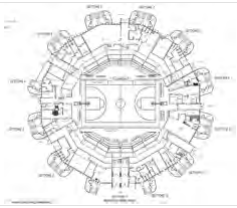


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	180	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

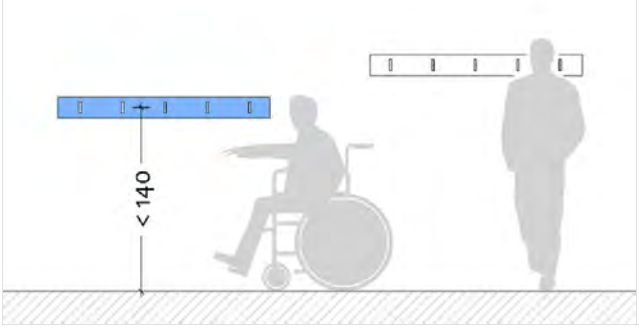

PS0942 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0898**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

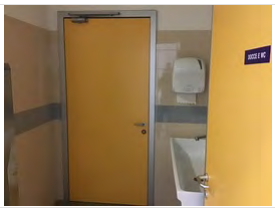

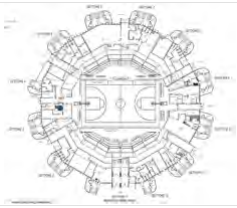

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0986 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0899**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



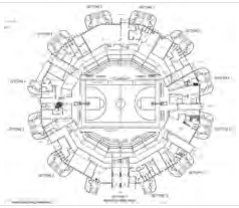


Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

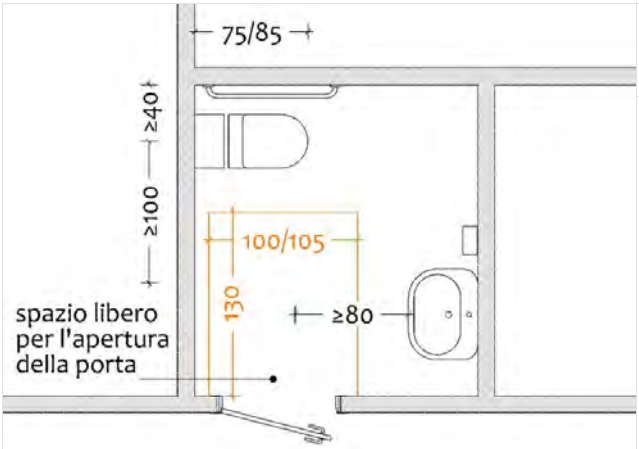

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

STIMA DEL COSTO **145 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0900

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



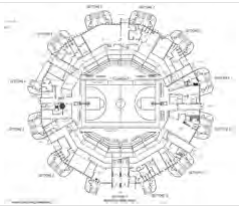


Lavabo-altezza piano	83	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

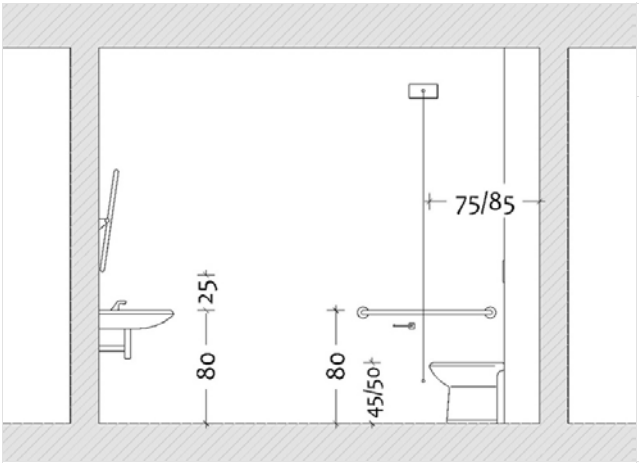

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0901

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



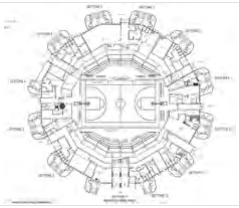


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

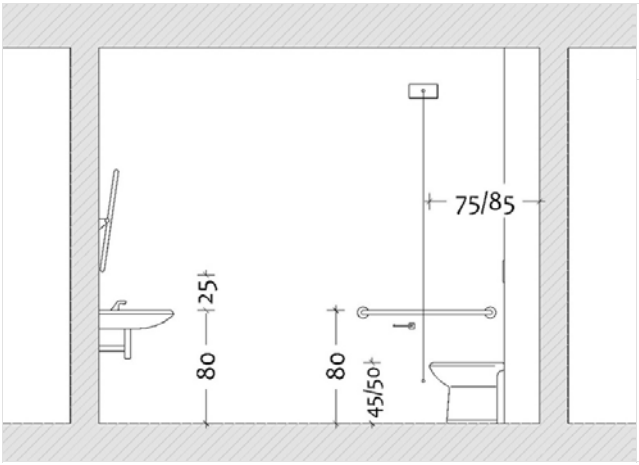

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.


STIMA DEL COSTO **250 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Aprile 2025	Indirizzo **piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0902**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

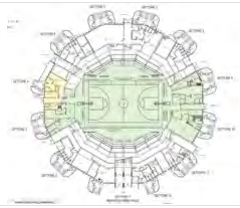

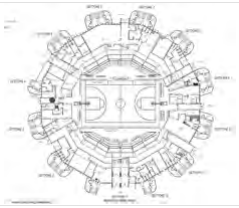

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La pianta è stata colorata per meglio comprendere gli spazi ed i percorsi accessibili presenti: Giallo: aree accessibili raggiungibili dall'ingresso secondario, relativo alla presente scheda. Verde: aree accessibili raggiungibili dall'ingresso per atleti e spettatori con disabilità.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0447 (modificato)
Installazione di piattaforma elevatrice

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione.

La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico il cui costo comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **12.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0905

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



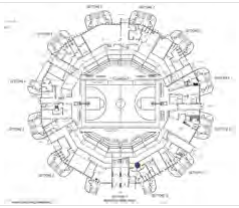


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi ingresso principale privo di servizio igienico accessibile. L'area non è accessibile in quanto raccordata solo da gradini.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

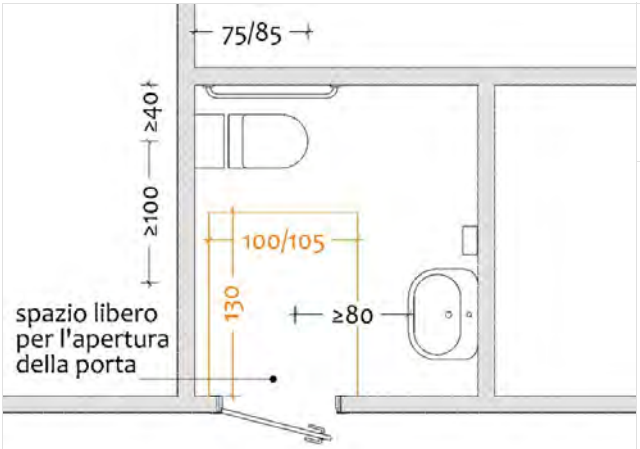

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

La soluzione deve essere conseguenza della realizzazione di un percorso accessibile all'area (rif. scheda

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0920

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**



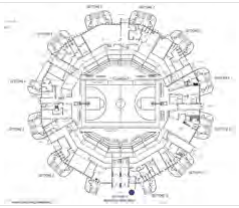


Danneggiato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

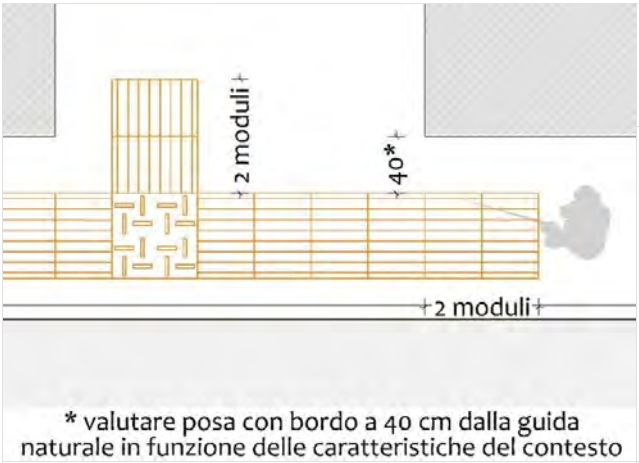

PS1396 (modificato)
Sostituzione moduli di segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli di segnaletica tattilo-plantare danneggiati con nuovi moduli conformi alle prescrizioni di Abaco, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Compreso rifacimento della pavimentazione sulla quale posizionare i moduli.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0923

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | ARREDO



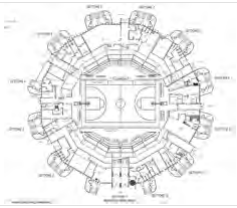


Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	107	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

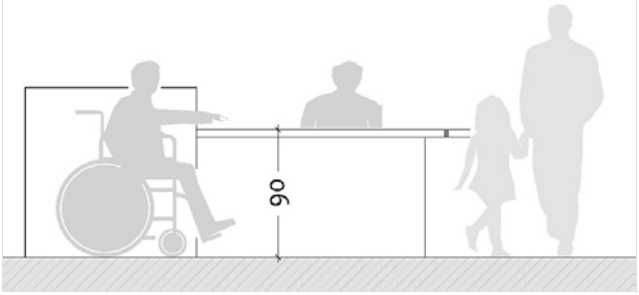

PS1397 (modificato)
Modifica allo sportello

Modifica allo sportello esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

Adeguare uno dei due sportelli.

STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0924

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



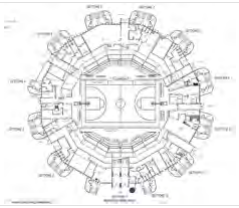


Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 1800,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

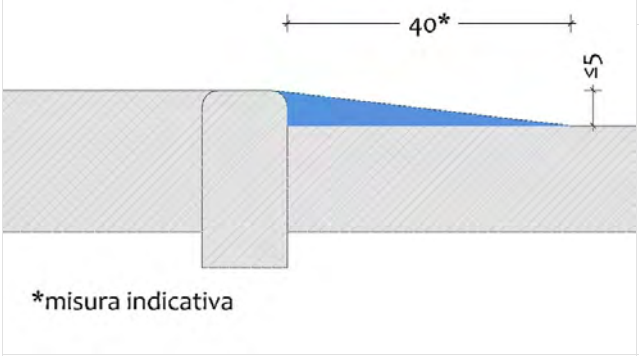

PS1311 (modificato)
Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 40 cm o secondo le caratteristiche del contesto, privo di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO **1.350 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0927**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO VERTICALE



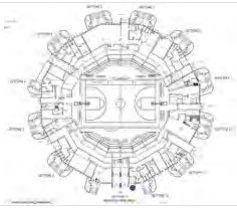


Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Transenne biglietteria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

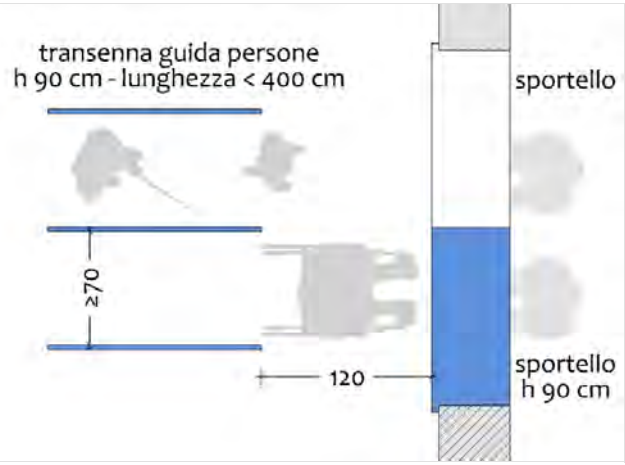

PS1398 (modificato)
Rimozione e riposizionamento delle transenne

Sostituzione delle transenne per ottenere corsie con larghezza non inferiore a 70 cm, con spazio libero verso lo sportello di almeno 120 cm per permettere l'uscita.
Transenne realizzate in profilo tubolare metallico a sezione arrotondata, finitura ad alta visibilità. Altezza 90 cm, fascia a 30 cm dal pavimento.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0929

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE



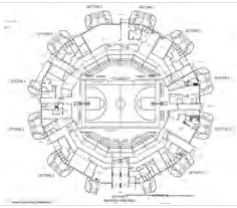


Larghezza	40	≥ 90cm
Dimensioni	X 1400,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

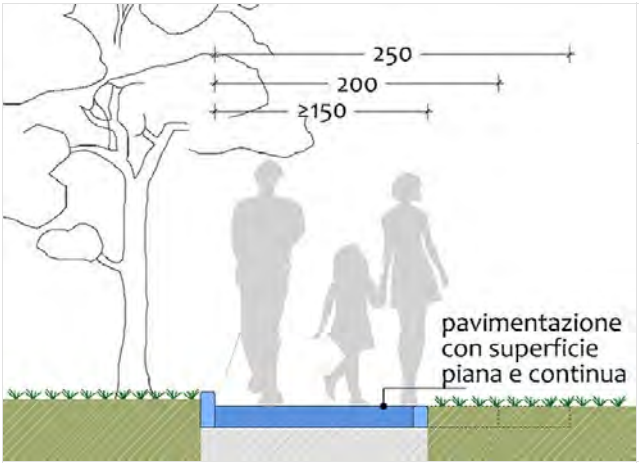

PS0472 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale

Realizzazione di percorso pedonale, in cls a contrasto cromatico rispetto all'area verde adiacente, delimitato da cordolo/i a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni esistenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.

Compreso riacimento del percorso tattilo plantare o sua sostituzione con guida naturale (cordolo).

STIMA DEL COSTO **3.990 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0870

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE



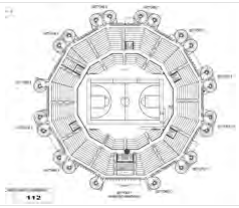

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Le tribune non sono accessibili.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0049 (modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile con interventi edilizi contenuti a causa della conformazione dell'edificio.
L'installazione di servoscala non viene ritenuta una soluzione consigliabile.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0911

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

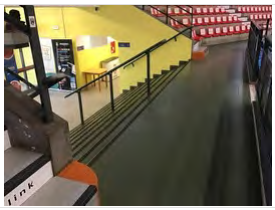

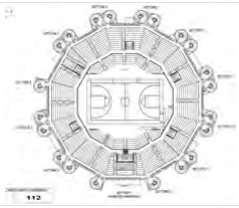


Assenza	Si	
Dimensioni	X 640,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

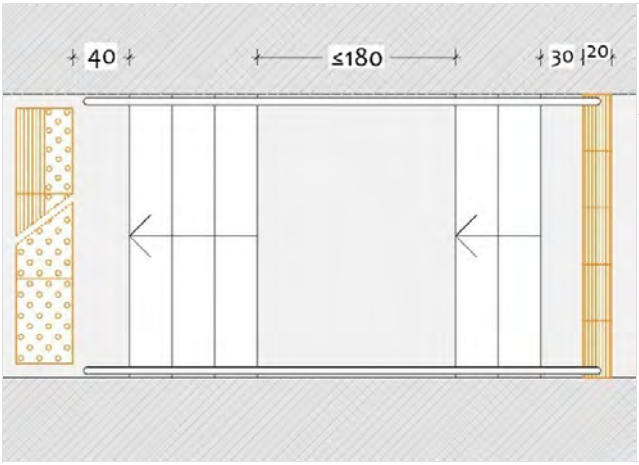

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **1.040 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 19_PALASPORT CARNERA > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
piazza Repubblica Argentina 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0913

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



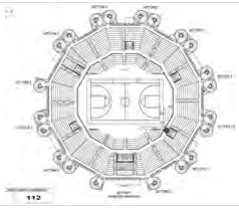


Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
In corrispondenza delle 5 scale verso le uscite di sicurezza

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

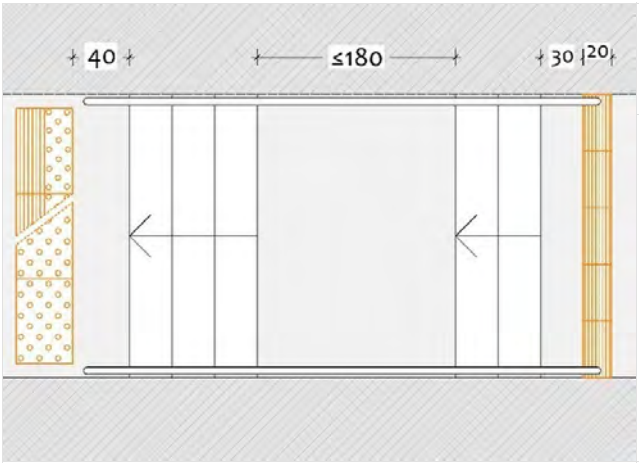

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **2.400 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Esterno

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
via Lodi 1 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0812

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

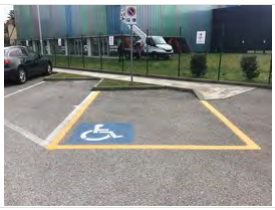

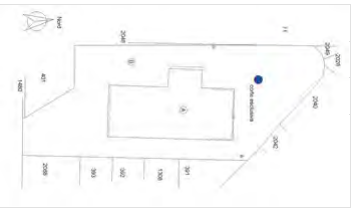


Lunghezza	480	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

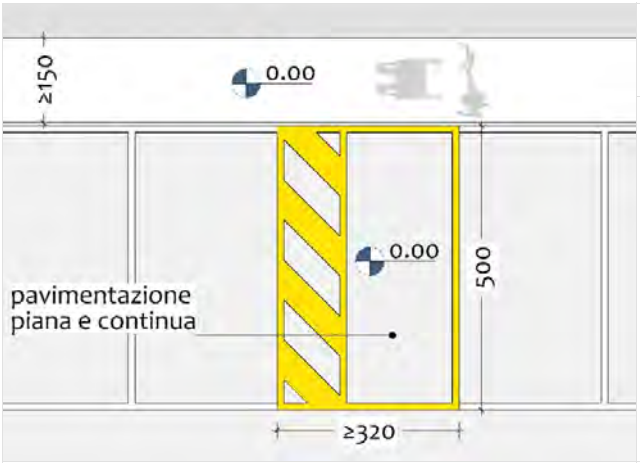

PS1373 (modificato)
Modifica alla segnaletica orizzontale (stallo a pettine)

Modifica alla segnaletica orizzontale al fine di delimitare uno stallo a pettine con dimensioni non inferiori a 320x500 cm, inclusa cancellazione della segnaletica orizzontale esistente.

STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Esterno

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **via Lodi 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0816**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

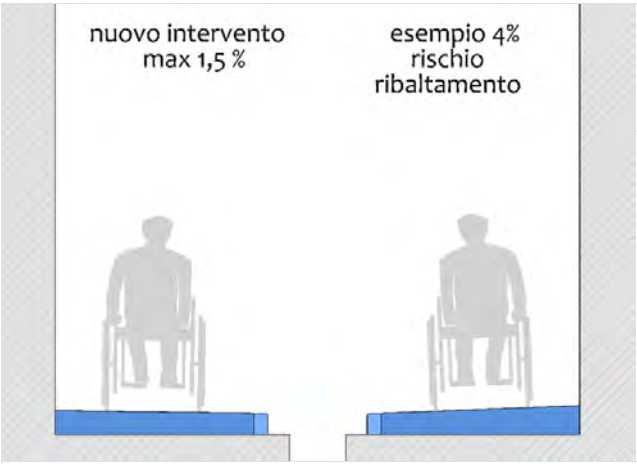

PS1374 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione con riduzione della pendenza trasversale

Demolizione della pavimentazione del percorso a raso e sua ricostruzione, in cls, con riduzione della pendenza trasversale, con superficie piana e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da sede stradale max 10 cm.

STIMA DEL COSTO **7.200 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Esterno

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **via Lodi 1 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0821**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**



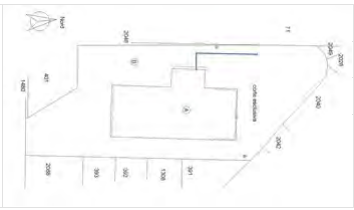

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Per orientamento fino all'ingresso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0896 (modificato)
Realizzazione di guida artificiale (segnaletica tattilo-plantare - rettilinea)

Posa di moduli tattilo-plantari codice "direzione rettilinea" e, se richiesto dal contesto, "incrocio" o "svolta obbligata", in cls ed a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

Larghezza moduli 60 cm, prolungamento di 2 moduli paralleli alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO **3.600 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0757

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Zerbini non incassati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0034 (modificato)
Posa di zerbino ad incasso

Rimozione dello zerbino che costituisce ostacolo e realizzazione di incasso a pavimento con posa di zerbino tecnico anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote, incluse demolizioni e ripristini.

Stimati due zerbini

STIMA DEL COSTO **3.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0758

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



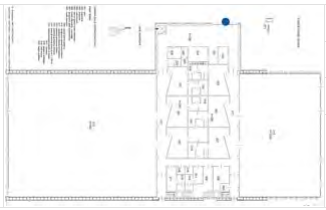


Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 650,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

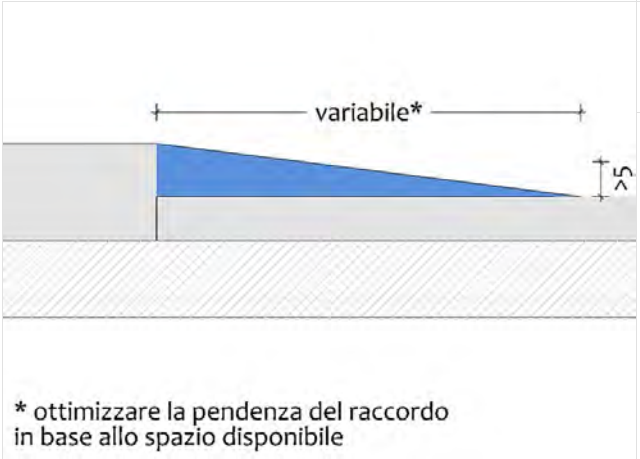

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **450 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Lodi 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0760

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	104	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre porte compreso maniglione antipanico all'interno

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

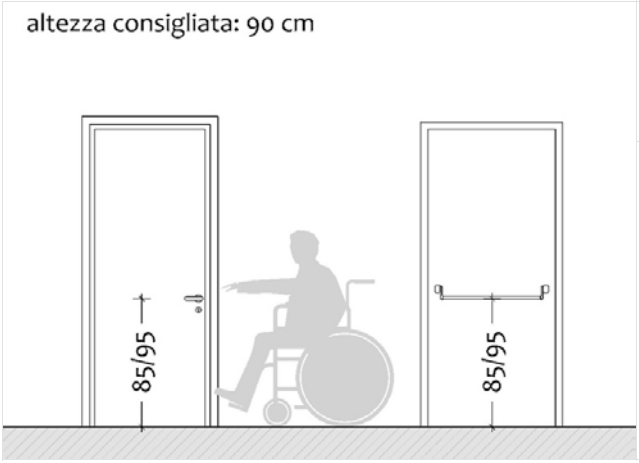

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0761**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



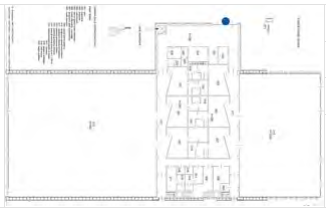


Pressione per l'apertura	10	≤ 8 kg
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La porta di chiude al passaggio anche senza il chiudiporta. Tre porte da due ante ciascuna.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

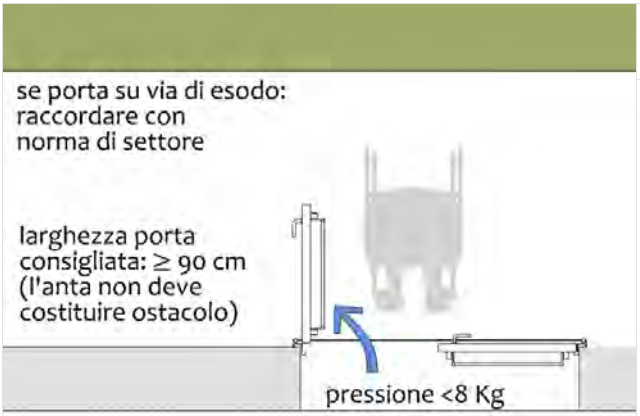

PS0091 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di intervento di manutenzione specializzata per migliorare la manovrabilità delle ante.

STIMA DEL COSTO **600 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0763

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE





Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il percorso tattilo plantare non inizia dalla porta di ingresso ed è coperto da ostacoli, tra i quali il bancone

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1376 (modificato)
Eliminazione della segnaletica tattilo plantare

Eliminazione della segnalatica tattilo plantare che non corrisponde ai percorsi ottimali per gli utenti e crea disorientamento, compresa posa di piastrelle per il ripristino della pavimentazione.

Valutare, in fase di progettazione, se è possibile recuperare alcuni tratti per definire un percorso che colleghi l'ingresso alla reception.

STIMA DEL COSTO **4.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0764**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	107	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

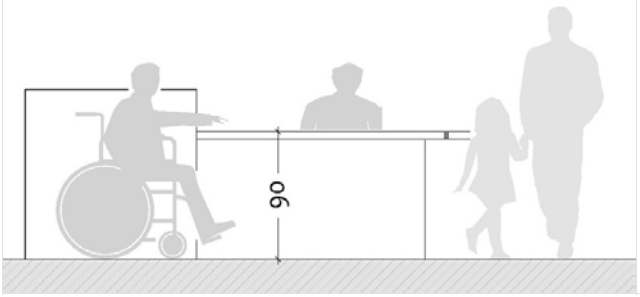

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0765

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

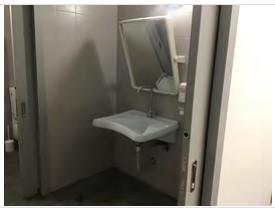




Lavabo-altezza piano	83	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

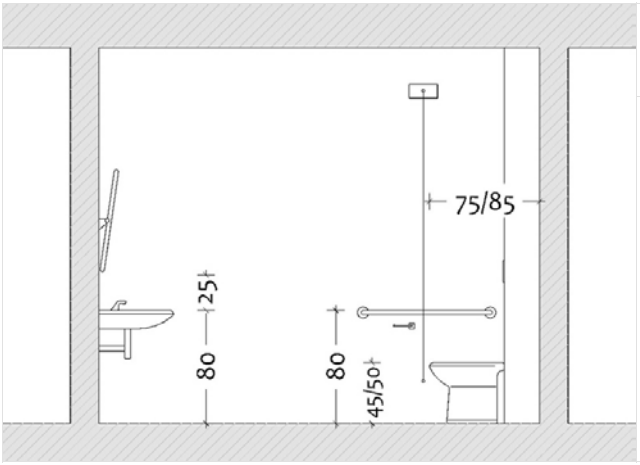

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0767

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

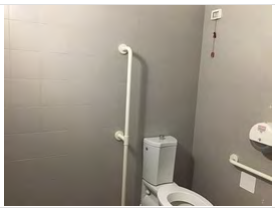




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

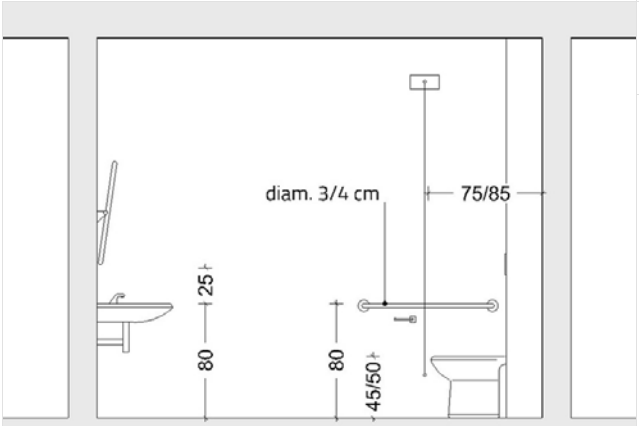

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0769

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Avvicinare alla parete retrostante

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

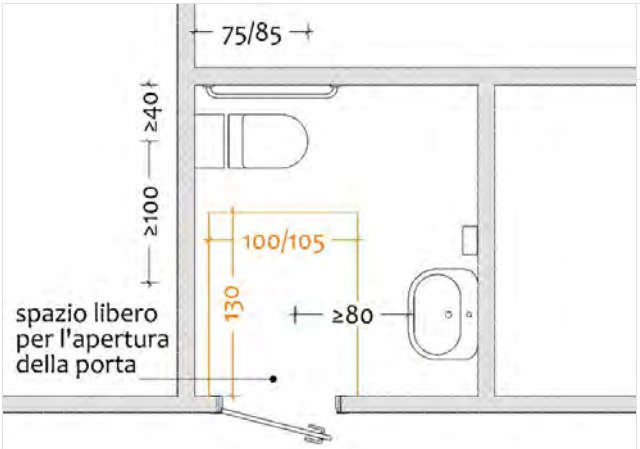

PS0196 (modificato)
Rimozione del maniglione

Rimozione del maniglione in quanto non utile e possibile ostacolo all'approccio ed uso dei sanitari.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0770**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

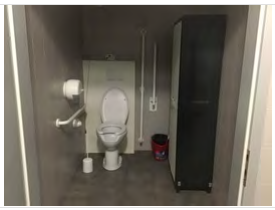



WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	70	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio accessibile all'interno dell'infermeria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0182 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono l'uso del servizio igienico.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0771

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

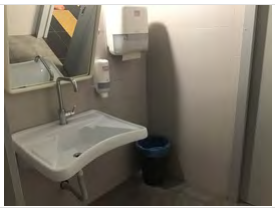




Altezza accessorio	123	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche cestino sottostante

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

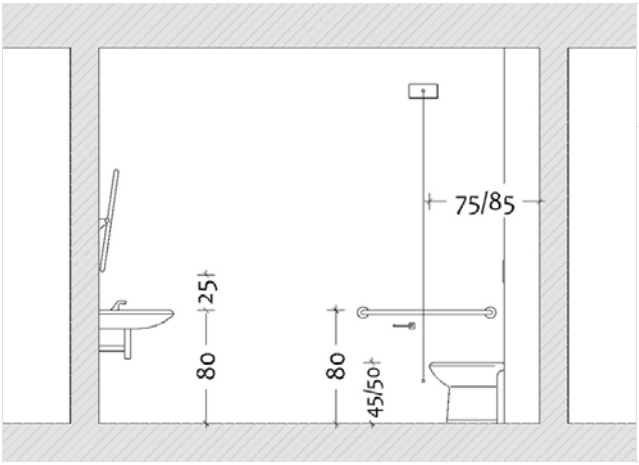

PS1381 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.

Spostare il cestino dal lato opposto per facilitare l'accostamento.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0774

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | SEGNALETICA INFORMATIVA






Non leggibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Abbassare

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

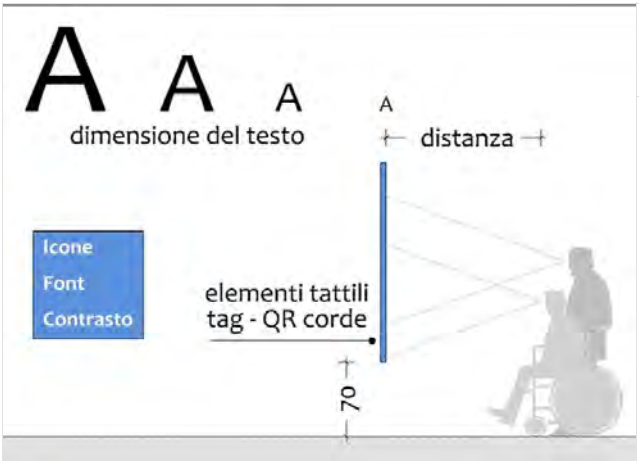

PS1378 (modificato)
Spostamento della segnaletica - altezza

Spostamento della segnaletica ad altezza tale da faciltarne la lettura anche da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0775

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento in corrispondenza dell'ingresso alla reception

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

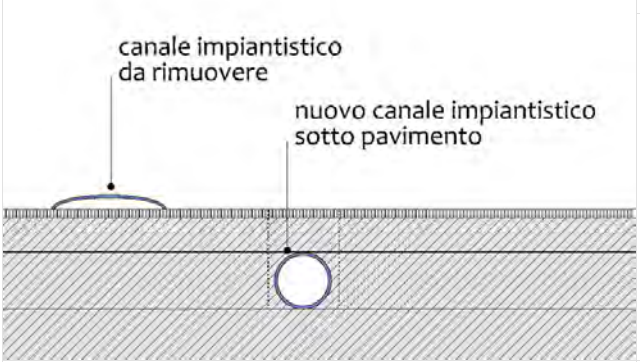

PS1379 (modificato)
Posa di cavidotto sotto pavimento

Demolizione della pavimentazione, in traccia, e posa di cavidotto al di sotto della pavimentazione per il passaggio di cavi della rete informativa, elettrica ecc, al fine di evitare la posa di canali a pavimento, incluso ripristino della pavimetnazione in materiale analogo all'esistente.


STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0776**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

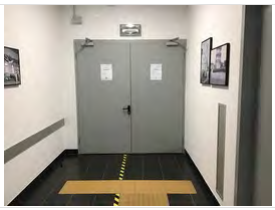



Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0777

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

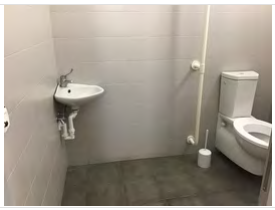




Lavabo-assenza spazio libero sottostante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

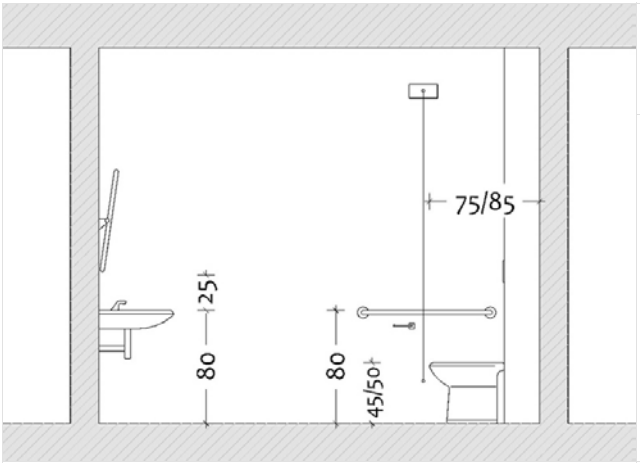

PS0979 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0778

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

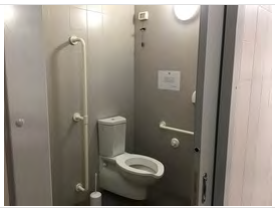




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

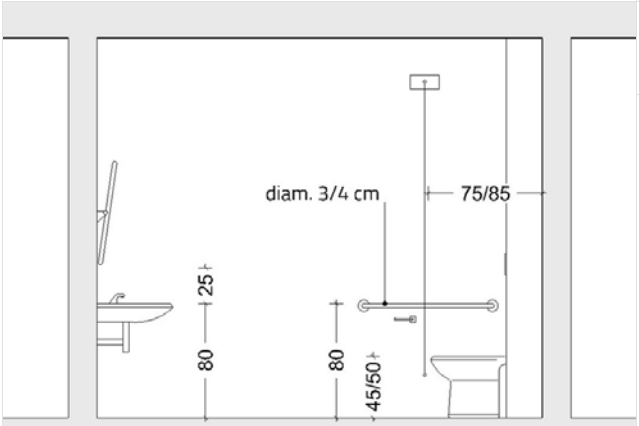

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0780

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

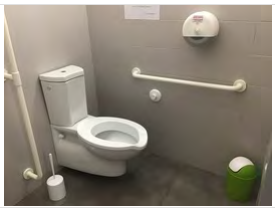




Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dispenser carta igienica

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

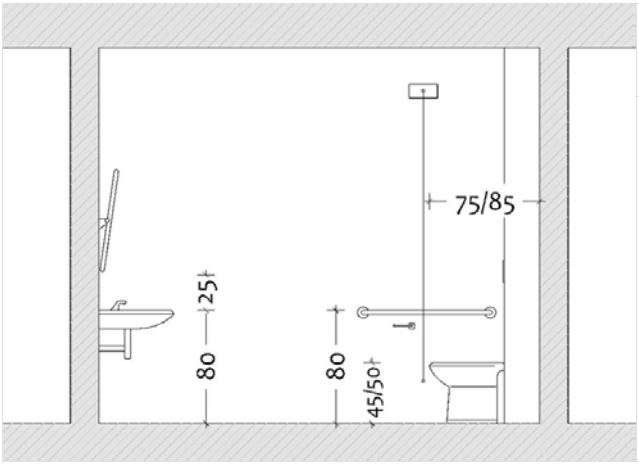

PS1350 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0781

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

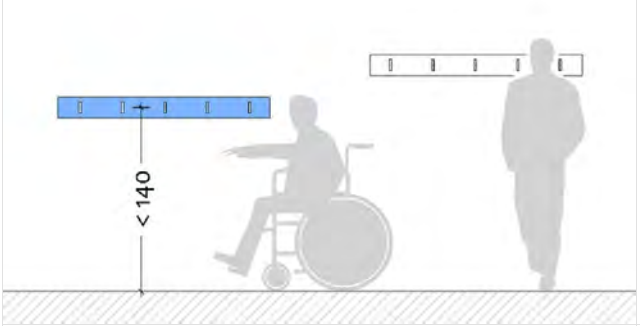

PS1382 (modificato)
Sostituzione di arredo per spogliatoio

Sostituzione di un mobile appendiabili con ganci ad altezza non raggiugibile da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura con appendini con ganici appendiabiti ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente.


STIMA DEL COSTO **450 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0782

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

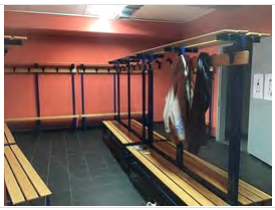




Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

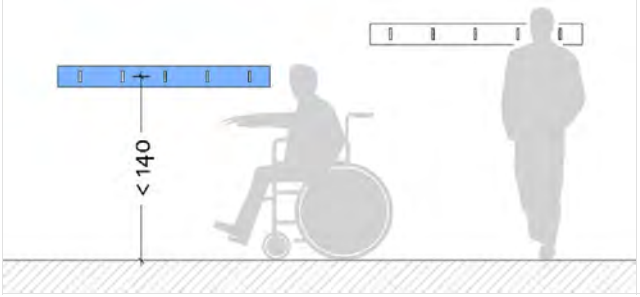

PS0544 (modificato)
Posa di arredo per spogliatoio

Posa di arredo per spogliatoio, phon ed altri accessori ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0784

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

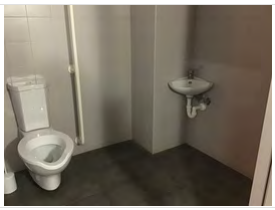




Lavabo-assenza spazio libero sottostante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

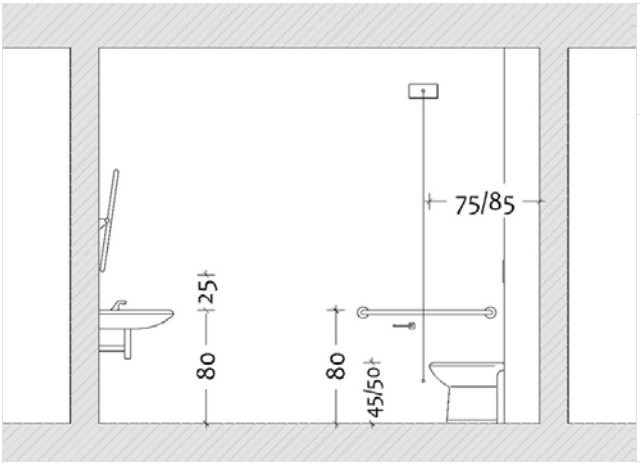

PS0979 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0785

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

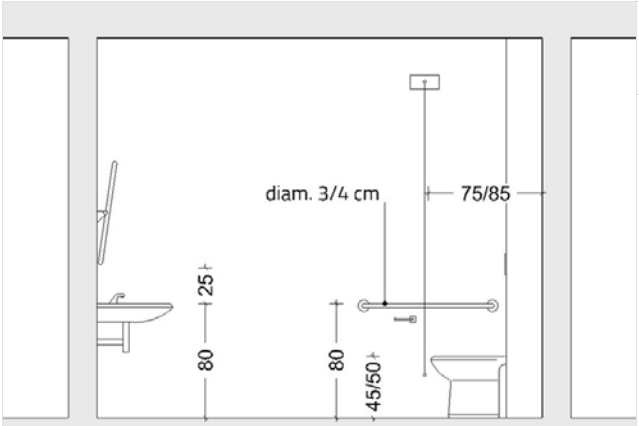

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0787

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

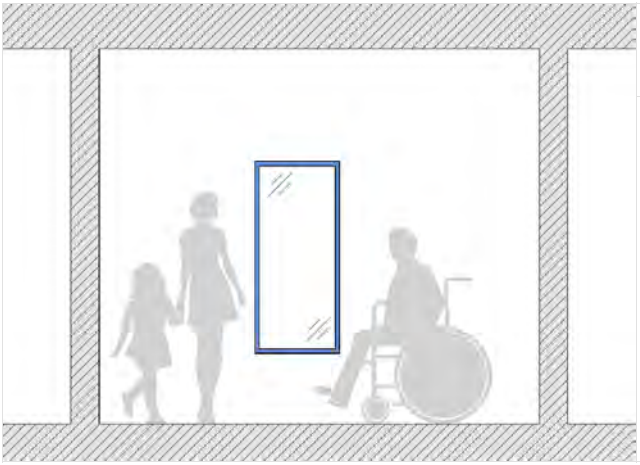

PS1383 (modificato)
Riposizionamento dello specchio verticale

Riposizionamento dello specchio verticale in posizione tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persone in sedia a ruote.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0790

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

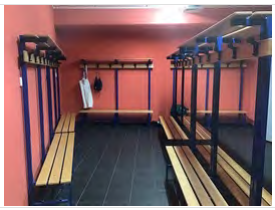




Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

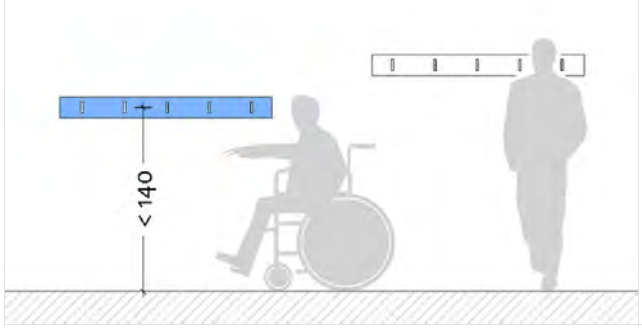

PS1382 (modificato)
Sostituzione di arredo per spogliatoio

Sostituzione di un mobile appendiabili con ganci ad altezza non raggiugibile da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura con appendini con ganici appendiabiti ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente.


STIMA DEL COSTO **450 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0791

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

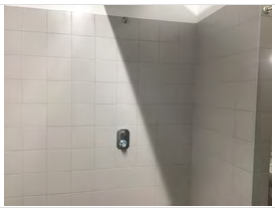




Doccia-box doccia non fruibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'area dedicata alla doccia accessibile è priva di seggiolino e di rubinetteria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

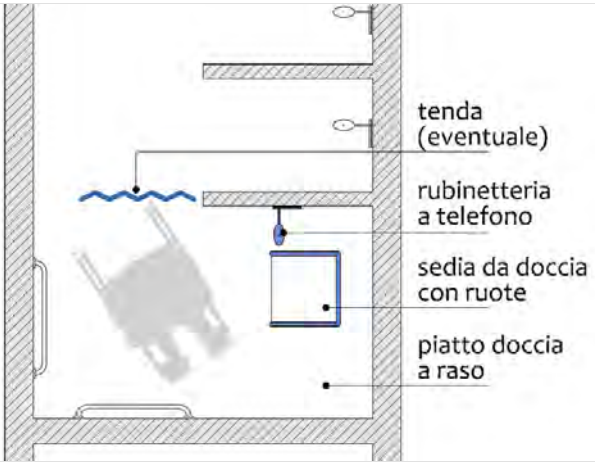

PS1384 (modificato)
Adeguamento dell'area doccia

Adeguamento dell'area doccia mediante realizzazione di piatto doccia a filo pavimento, posa di rubinetteria del tipo "a telefono", definizione di spazi per l'approccio e l'uso adeguati anche per il trasferimento dalla sedia a ruote personale alla sedia da doccia con braccioli da mettere a disposizione degli utenti.

La soluzione può richiedere opere edili ed impiantistiche non stimabili in sede di PEBA: si indica pertanto un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **650 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0792

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-assenza spazio libero sottostante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

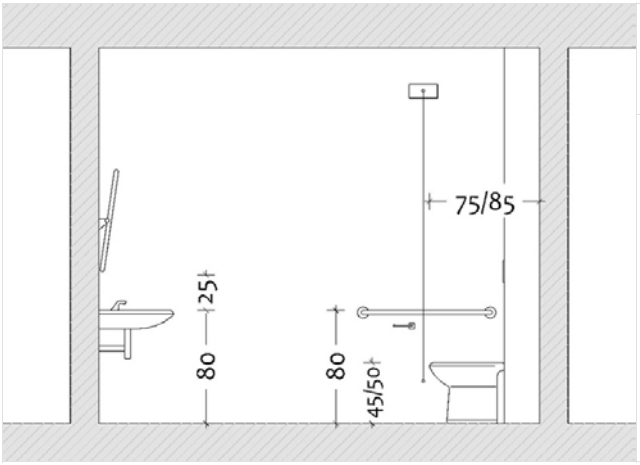

PS0979 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0793

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

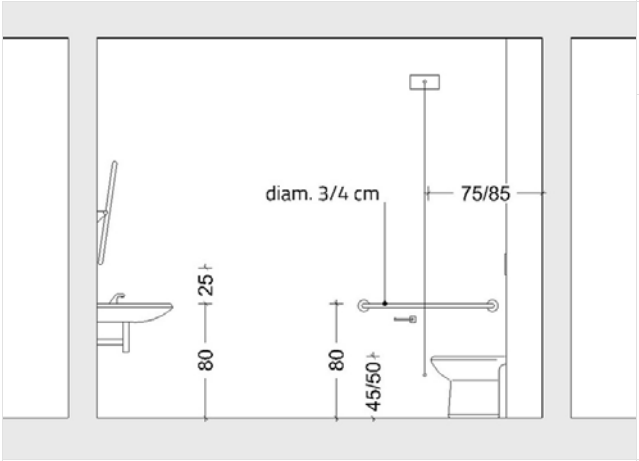

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0795

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

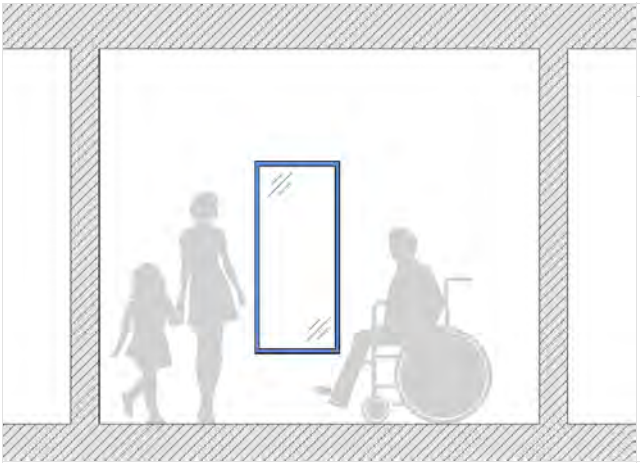

PS1383 (modificato)
Riposizionamento dello specchio verticale

Riposizionamento dello specchio verticale in posizione tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persone in sedia a ruote.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0797**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0798

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

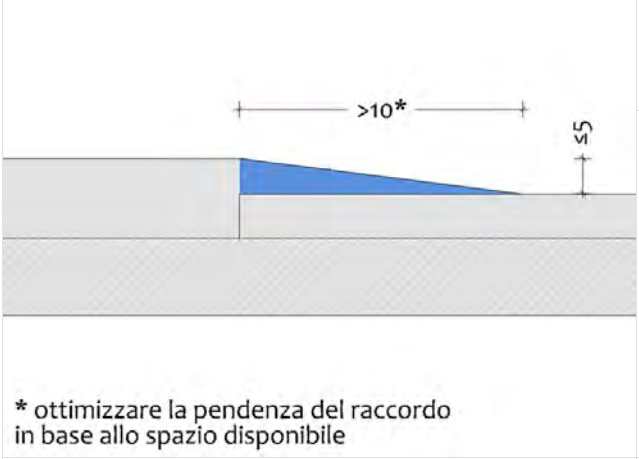

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0800

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	0	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il percorso di esodo immette sul marciapiede interrotto e con ostacolo costituito da fontana; l'apertura dell'anta impedisce la percorribilità del percorso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0811	LIV. 1	Larghezza Percorso pedonale via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

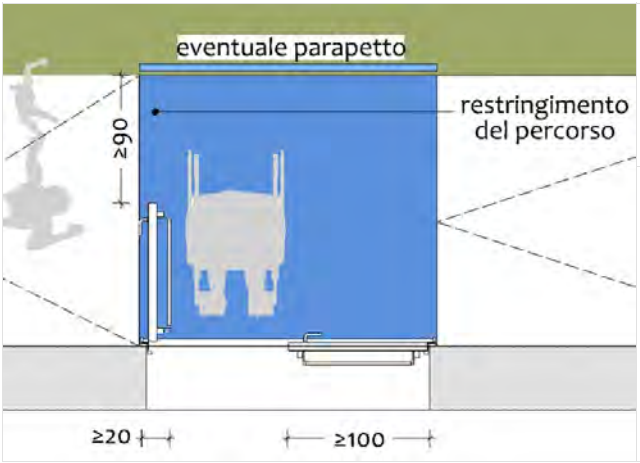

PS1385 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale - esodo

Realizzazione di marciapiedi, in cls, con superficie piana e continua, per raccordare senza soluzione di continuità le porte delle vie d'esodo dell'edificio ai punti di raccolta per l'emergenza, con margine a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti non accessibili (prato, ghiaino, ecc), incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da aree adiacenti max 5 cm, evetuali rampe di raccordo con pendenza max 5%; in corrispondenza delle porte, il percorso deve prevedere allargamenti tali da non ostacolare il passaggio.

STIMA DEL COSTO
Comprende 811


16.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-0803

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

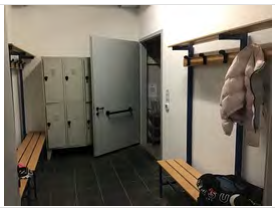




Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

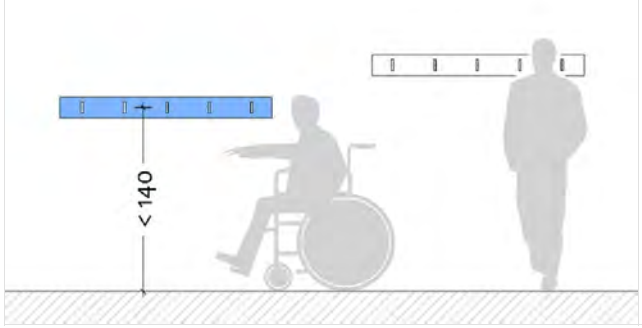

PS1382 (modificato)
Sostituzione di arredo per spogliatoio

Sostituzione di un mobile appendiabili con ganci ad altezza non raggiugibile da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura con appendini con ganici appendiabiti ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente.

STIMA DEL COSTO **450 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0805**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	75	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il medesimo arredo riduce anche lo spazio antistante al lavabo a 55 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0182 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono l'uso del servizio igienico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	via Lodi 1 - Udine (Udine)	1	6861-0807

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	84	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

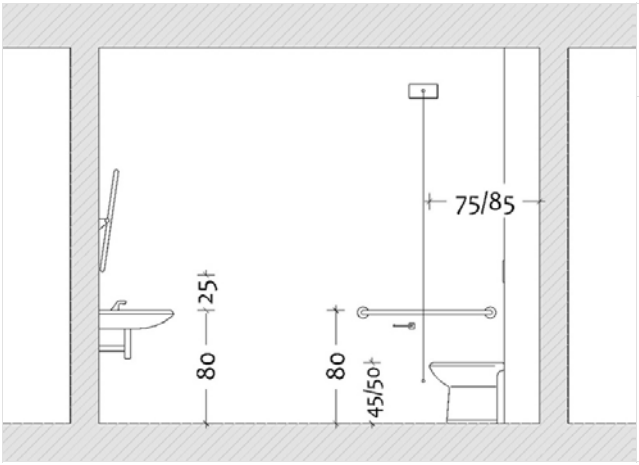

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0808

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Altezza accessorio	168	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

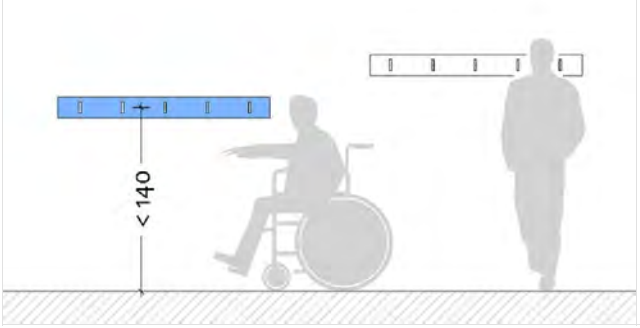

PS1370 (modificato)
Riposizionamento dell'arredo

Riposizionamento dell'arredo e/o altri accessori ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0809**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0810

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	3.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

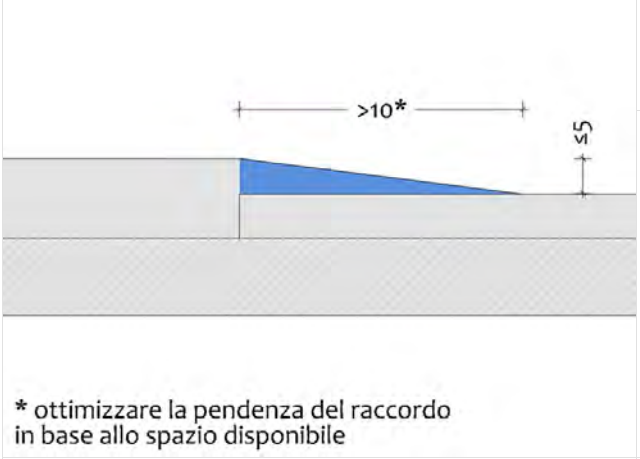

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0811

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE






Larghezza	0	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'apertura dell'anta impedisce la percorribilità del percorso.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0800	1	**Larghezza Percorso pedonale** via Lodi 1 - Udine (Udine)	16500 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

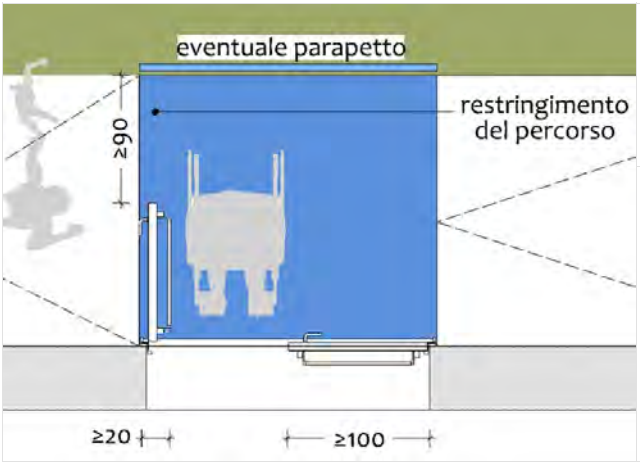

PS1385 (modificato)
Realizzazione di percorso pedonale - esodo

Realizzazione di marciapiedi, in cls, con superficie piana e continua, per raccordare senza soluzione di continuità le porte delle vie d'esodo dell'edificio ai punti di raccolta per l'emergenza, con margine a contrasto cromatico rispetto alle superfici adiacenti non accessibili (prato, ghiaino, ecc), incluse demolizioni e ripristini.
Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, dislivello da aree adiacenti max 5 cm, evetuali rampe di raccordo con pendenza max 5%; in corrispondenza delle porte, il percorso deve prevedere allargamenti tali da non ostacolare il passaggio.


STIMA DEL COSTO
Computata in 800
0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0813**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

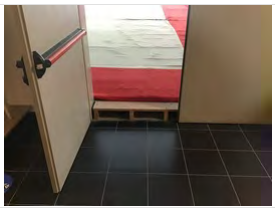




Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 180,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
14 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

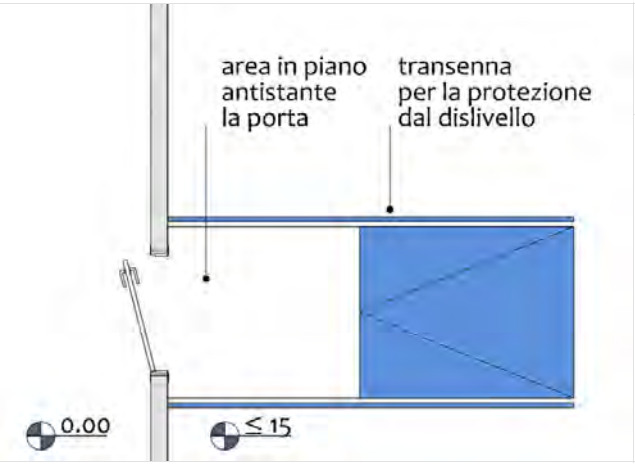

PS1349 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.


STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0814

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

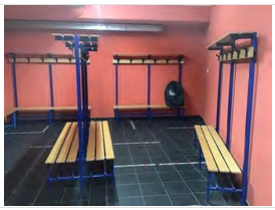




Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

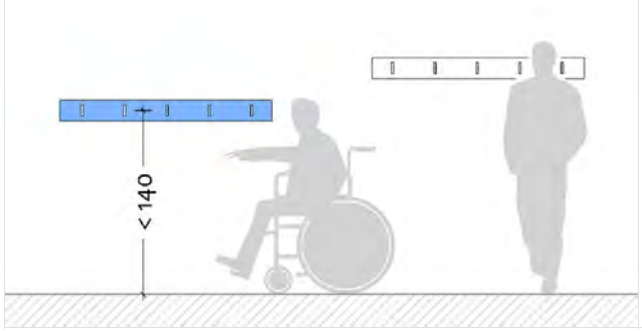

PS1382 (modificato)
Sostituzione di arredo per spogliatoio

Sostituzione di un mobile appendiabili con ganci ad altezza non raggiugibile da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura con appendini con ganici appendiabiti ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente.


STIMA DEL COSTO **450 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda **6861-0815**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

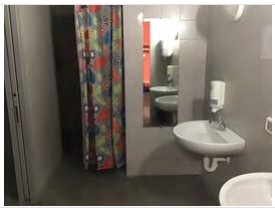




Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

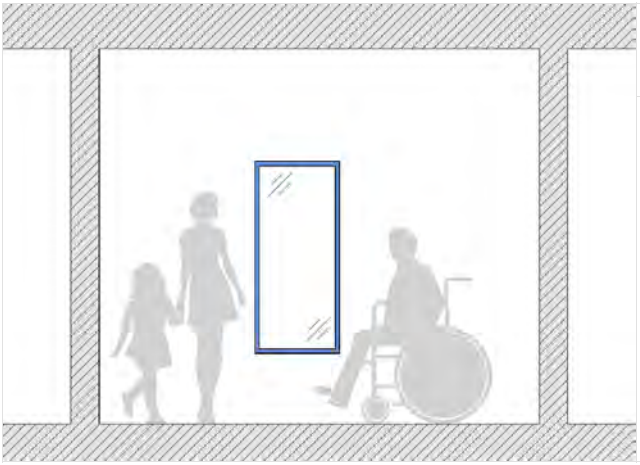

PS1383 (modificato)
Riposizionamento dello specchio verticale

Riposizionamento dello specchio verticale in posizione tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persone in sedia a ruote.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0817**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

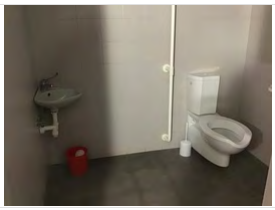




Lavabo-assenza spazio libero sottostante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

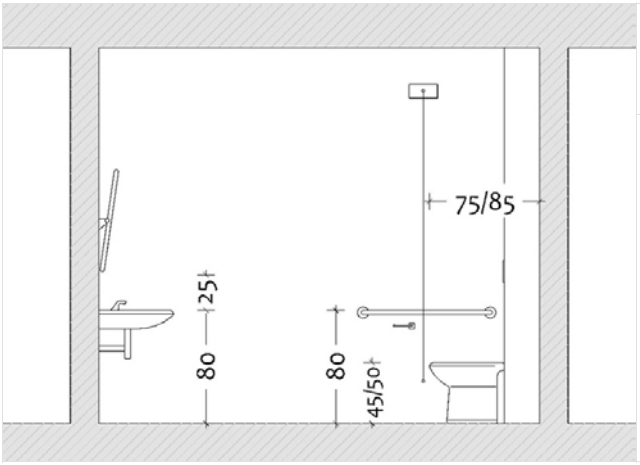

PS0979 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0818

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

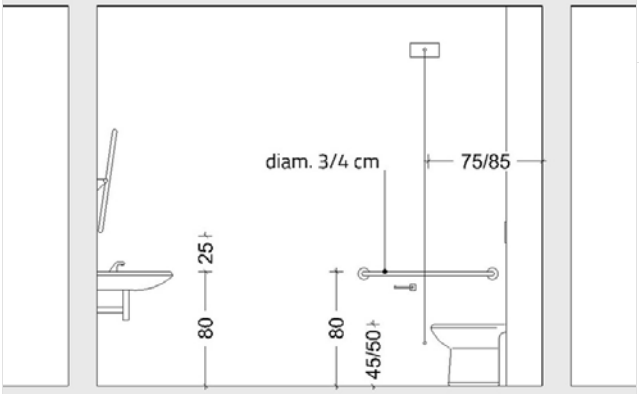

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0819

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dispenser carta igienica

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

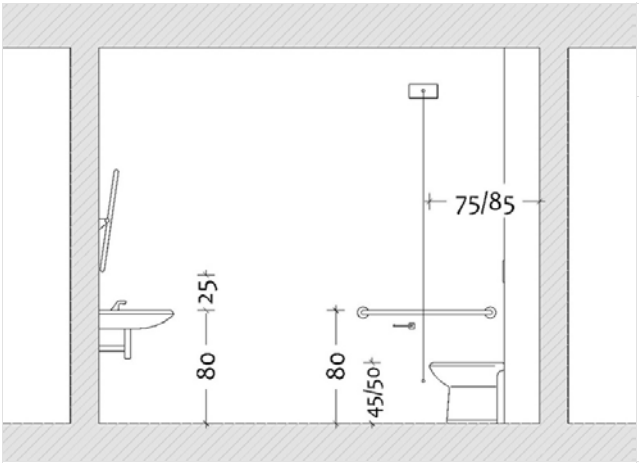

PS1350 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0820**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Altezza accessorio	170	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il mobile casellario a giorno potrebbe sopperire in parte la criticità

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

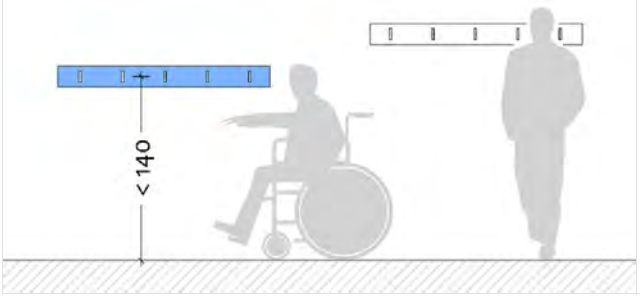

PS1386 (modificato)
Sostituzione di arredo per spogliatoio

Sostituzione di un mobile appendiabili con ganci ad altezza non raggiugibile da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura con appendini con ganici appendiabiti ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente.


STIMA DEL COSTO **450 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda **6861-0822**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO

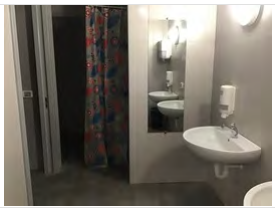




Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

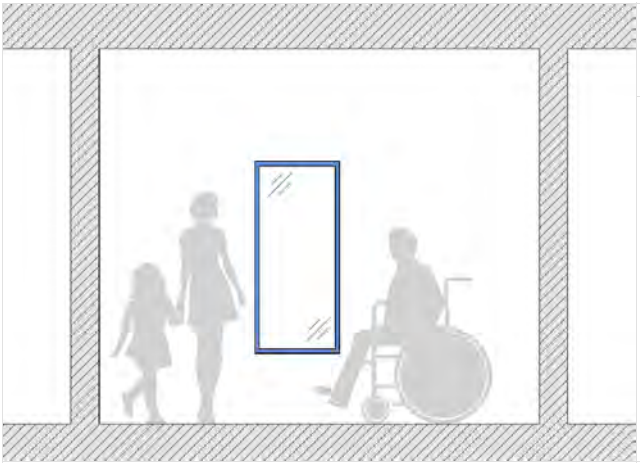

PS1383 (modificato)
Riposizionamento dello specchio verticale

Riposizionamento dello specchio verticale in posizione tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persone in sedia a ruote.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0823

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

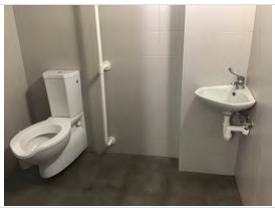




Lavabo-assenza spazio libero sottostante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

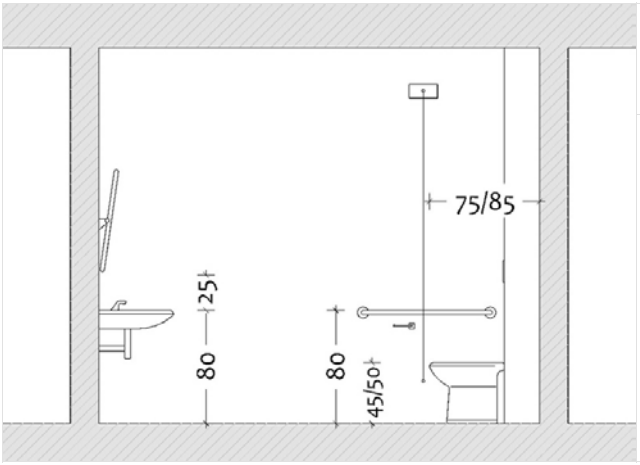

PS0979 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0824

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

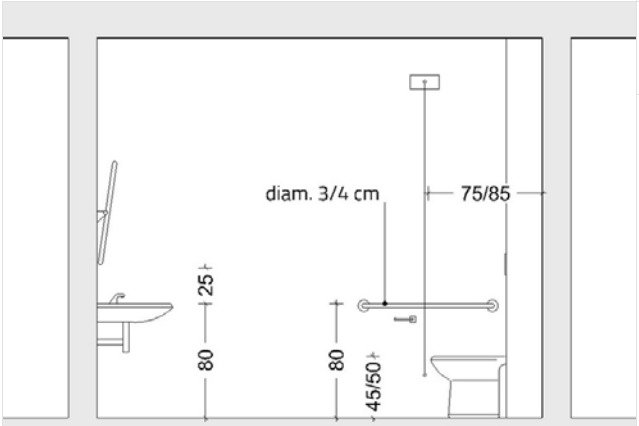

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0825

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO

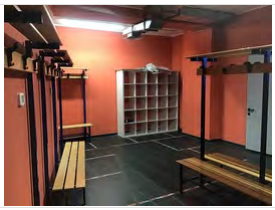




Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Il mobile casellario a giorno potrebbe sopperire in parte la criticità

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

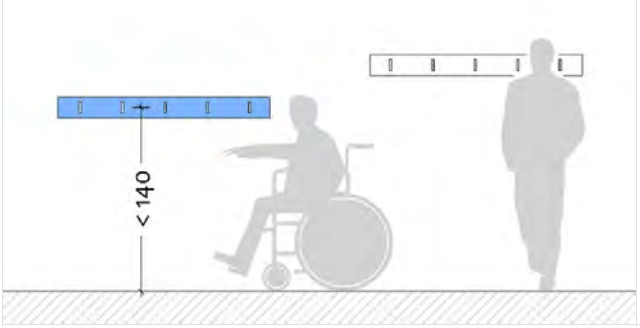

PS1382 (modificato)
Sostituzione di arredo per spogliatoio

Sostituzione di un mobile appendiabili con ganci ad altezza non raggiugibile da parte di persone in sedia a ruote o di bassa statura con appendini con ganici appendiabiti ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm), con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli e ripiano per appoggio in posizione adiacente.

STIMA DEL COSTO **450 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0826

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

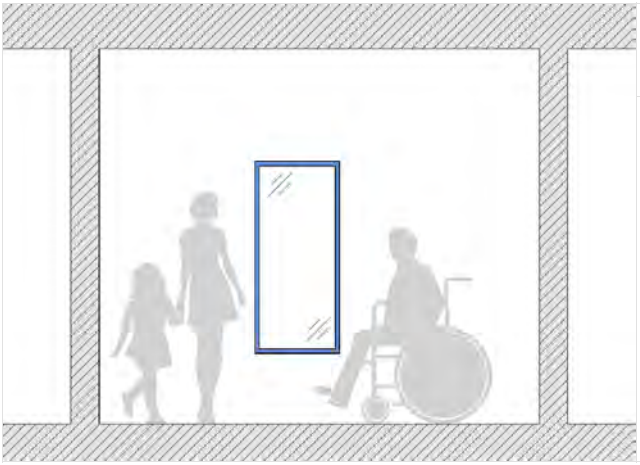

PS1383 (modificato)
Riposizionamento dello specchio verticale

Riposizionamento dello specchio verticale in posizione tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persone in sedia a ruote.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0827

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

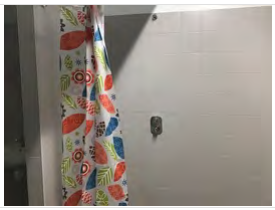




Doccia-box doccia non fruibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'area dedicata alla doccia accessibile è priva di seggiolino e di rubinetteria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

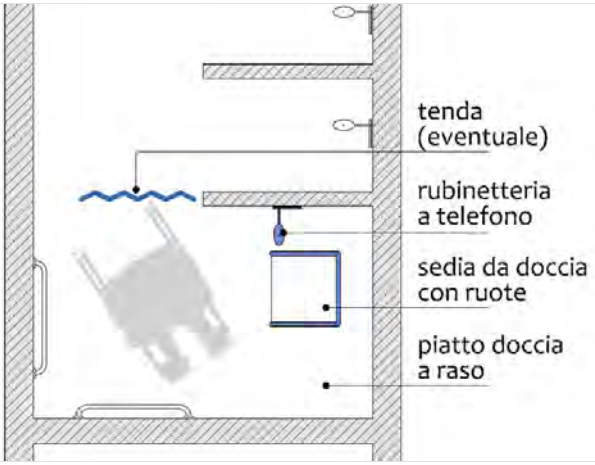

PS1384 (modificato)
Adeguamento dell'area doccia

Adeguamento dell'area doccia mediante realizzazione di piatto doccia a filo pavimento, posa di rubinetteria del tipo "a telefono", definizione di spazi per l'approccio e l'uso adeguati anche per il trasferimento dalla sedia a ruote personale alla sedia da doccia con braccioli da mettere a disposizione degli utenti.

La soluzione può richiedere opere edili ed impiantistiche non stimabili in sede di PEBA: si indica pertanto un costo minimo di riferimento.


STIMA DEL COSTO **650 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0828

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

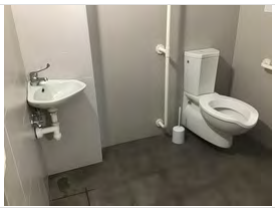




Lavabo-assenza spazio libero sottostante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

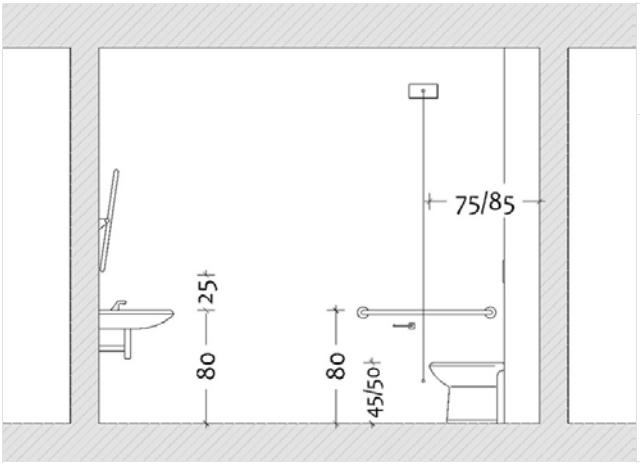

PS0979 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0829**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

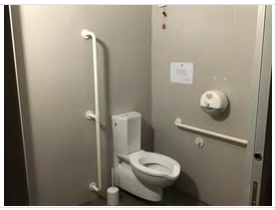




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

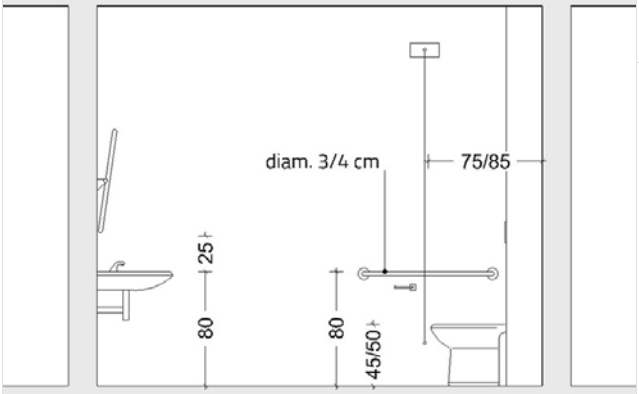

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0830**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

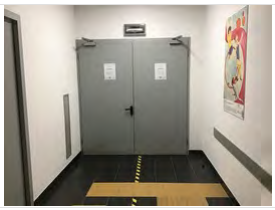



Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1380 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0756**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

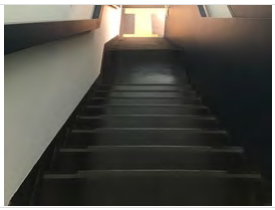




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
19 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

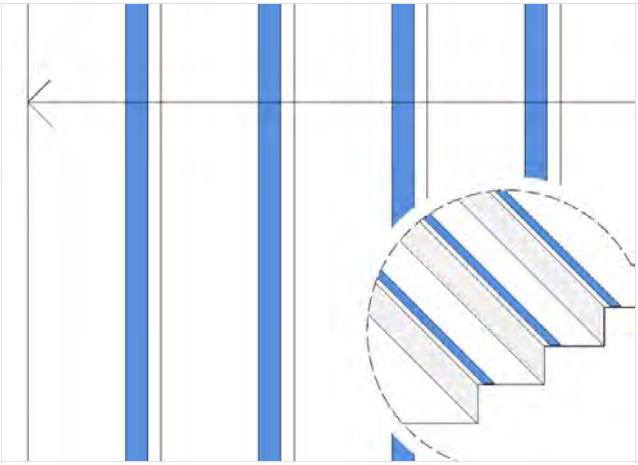

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **285 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
via Lodi 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0759

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

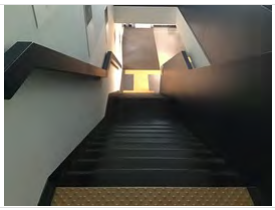




Secondo corrimano - Assenza	Si	
Dimensioni	X 900,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0762	LIV. 1	**Altezza Corrimano** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 3420 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

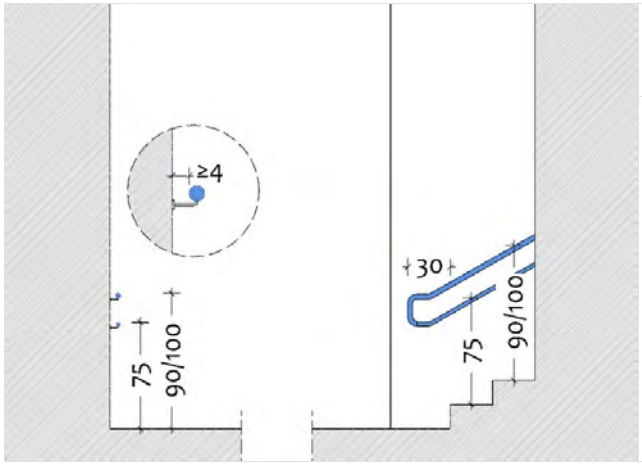

PS1387 (modificato)
Posa di secondo corrimano

Posa di corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, posto ad h 75 cm, prolungato di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 762


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0762

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

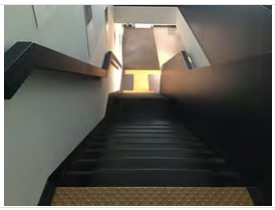




Altezza	122	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0759	1	**Secondo corrimano - Assenza Corrimano** via Lodi 1 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

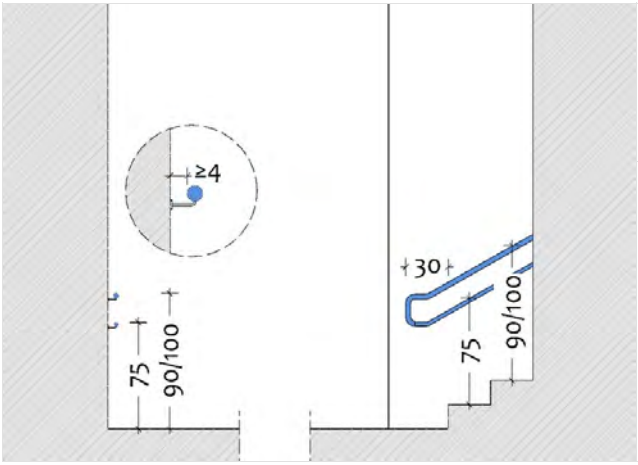

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Considerato che il corrimano presente non risponde ai requisiti di ergonomia, si prevede corrimano doppio su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO
Comprende 759


3.420 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0766

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

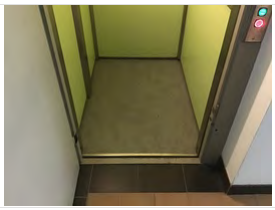



Larghezza cabina	90	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0768	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0772	LIV. 1	**Altezza prese luce Terminale impianto** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0773	LIV. 1	**Non ergonomico Terminale impianto** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0098 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Sostituzione dell'ascensore o della piattoforma elevatrice con altro con cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 768, 772, 773


32.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0768

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

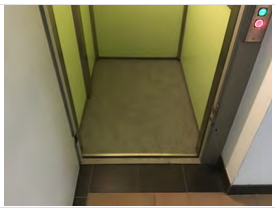



Profondità cabina	130	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0766	LIV. 1	**Larghezza cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 32000 €
6861-0773	LIV. 1	**Non ergonomico Terminale impianto** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0772	LIV. 1	**Altezza prese luce Terminale impianto** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1388 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Sostituzione dell'ascensore o della piattaforma elevatrice con altro con cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 766

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0772

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO






Altezza prese luce	123	45<A<115 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
L'accensione della luce in cabina deve essere attivata dall'utente.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0766	LIV. 1	**Larghezza cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 32000 €
6861-0768	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0773	LIV. 1	**Non ergonomico Terminale impianto** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

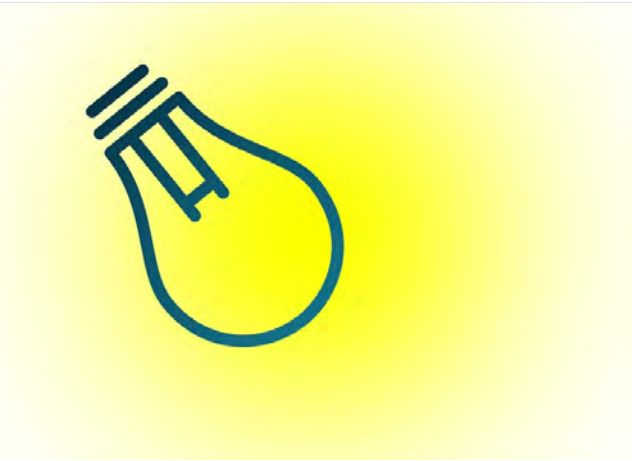

PS1389 (modificato)
Sostituzione dell'impianto di illuminazione della cabina

Sostituzione dell'impianto di illuminazione della cabina.

STIMA DEL COSTO
Computata in 766

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0773

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO





Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Azionamento a uomo presente, dall'interno azionabile solo con chiave.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0766	LIV. 1	**Larghezza cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato 32000 €
6861-0768	LIV. 1	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0772	LIV. 1	**Altezza prese luce Terminale impianto** via Lodi 1 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1390 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Sostituzione dell'ascensore o della piattoforma elevatrice con altro con cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 766

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
via Lodi 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0779

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | SEGNALETICA INFORMATIVA

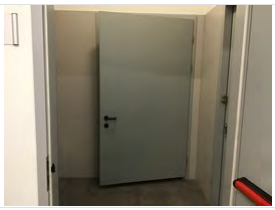



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0172 (modificato)
Applicazione di segnaletica

Applicazione sul lato esterno della porta (o in prossimità) del contrassegno con il simbolo dell'accessibilità, con eventuali testi ad alta leggibilità e contrasto cromatico tra pittogrammi/testo e sfondo.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0786**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Altezza accessorio	150	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

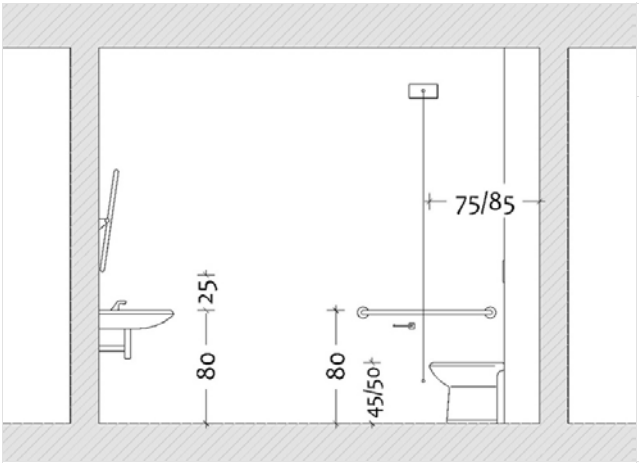

PS1381 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0788

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

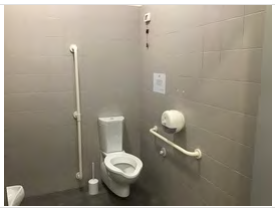




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

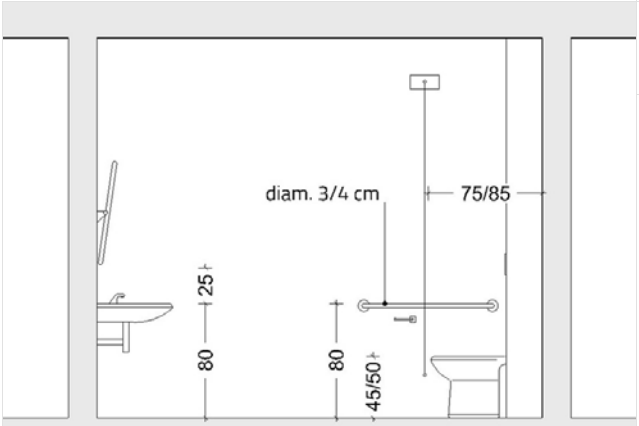

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
via Lodi 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0794

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

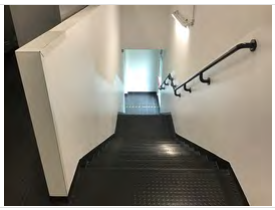




Assenza	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

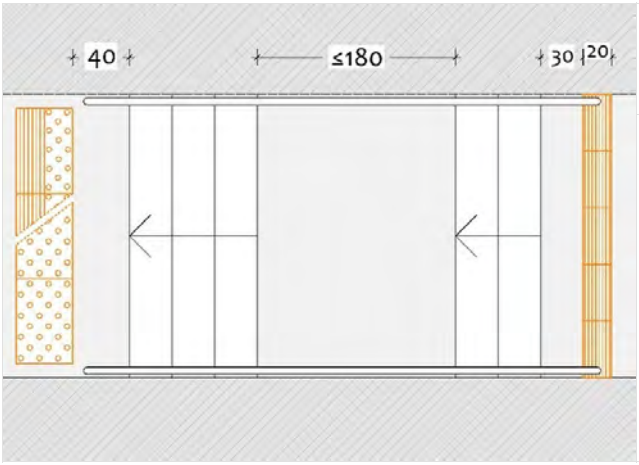

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Lodi 1 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0796

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

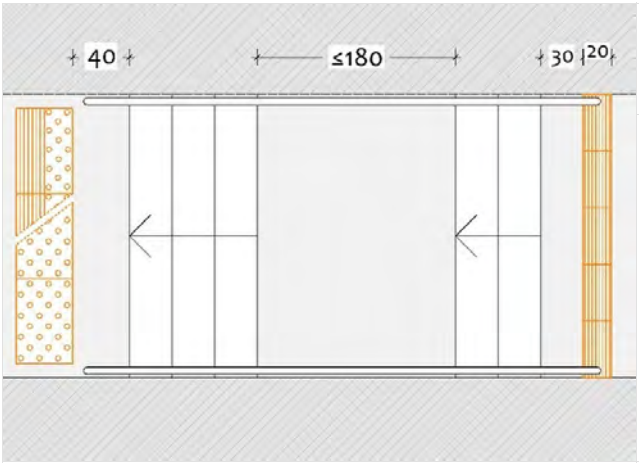

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0799**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
19 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

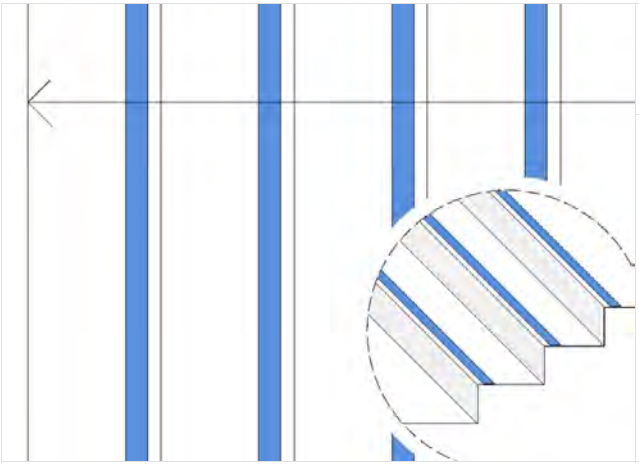

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **247 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0801**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 900,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

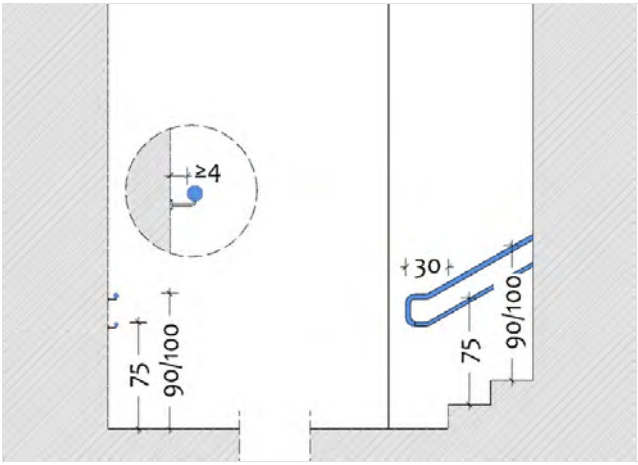

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **855 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0802**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Secondo corrimano - Assenza	Si	
Dimensioni	X 900,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

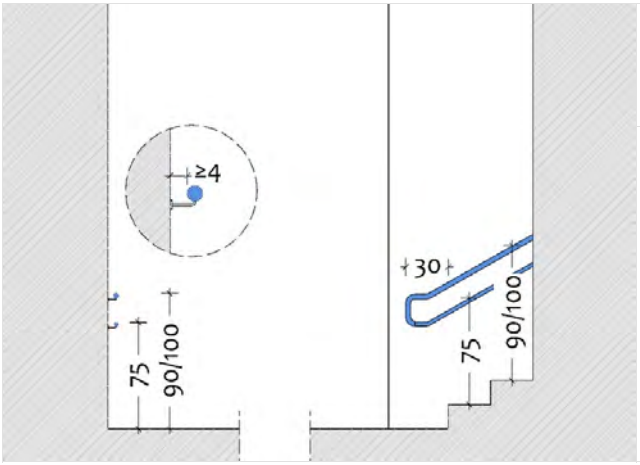

PS1387 (modificato)
Posa di secondo corrimano

Posa di corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, posto ad h 75 cm, prolungato di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Su entrambi i lati.


STIMA DEL COSTO **1.710 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0804**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

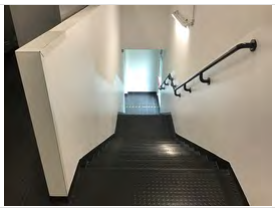




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
19 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

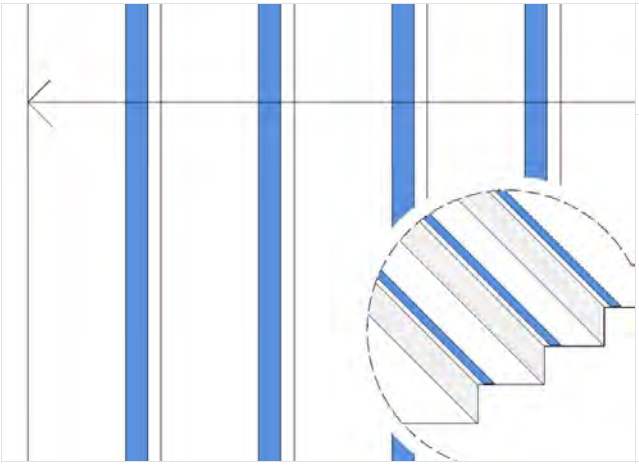

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **247 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0806**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

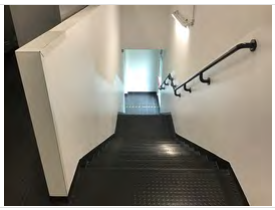




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 900,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

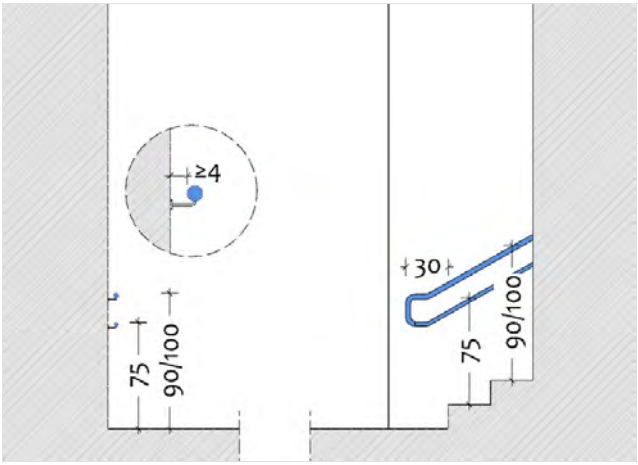

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.


STIMA DEL COSTO **855 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 20_IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Lodi 1 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0807**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

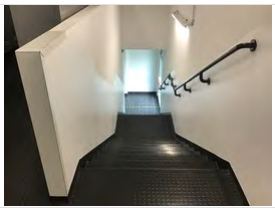




Secondo corrimano - Assenza	Si	
Dimensioni	X 900,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

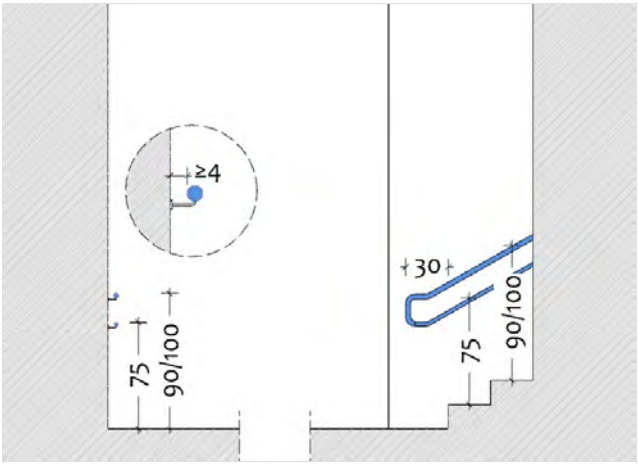

PS1387 (modificato)
Posa di secondo corrimano

Posa di corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, posto ad h 75 cm, prolungato di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **855 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1245

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

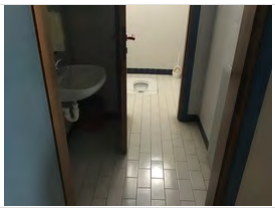




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
NOTA AL RILIEVO: il giorno del sopralluogo per il rilievo si è constatato che parte dell'edificio non è rilevabile in quanto area di cantiere; inoltre, non è stato possibile accedere ad alcuni locali perchè la persona contattata non si è presentata all'appuntamento. Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile. Piano non accessibile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

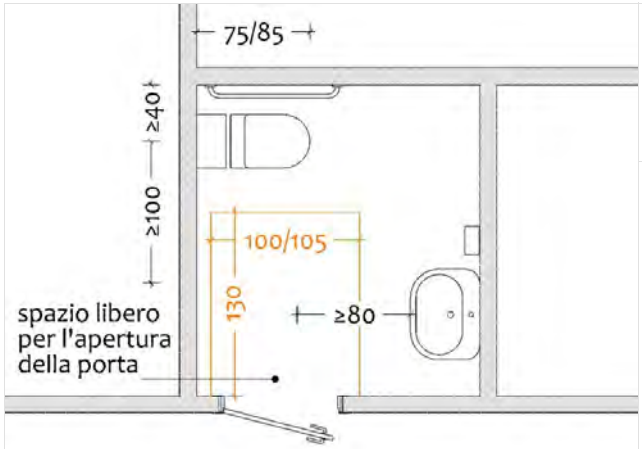

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

In caso di installazione di ascensore che permette la raggiungibilità del piano la priorità di intervento è ALTA.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano interrato

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1246**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

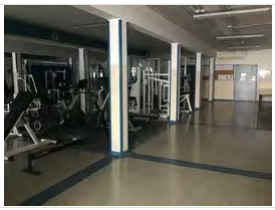



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1239	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato **45000 €**
6861-1236	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1239


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano interrato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1247

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

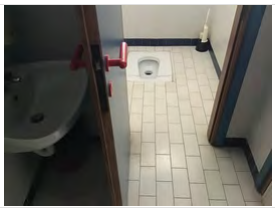




Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile. Piano non accessibile.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

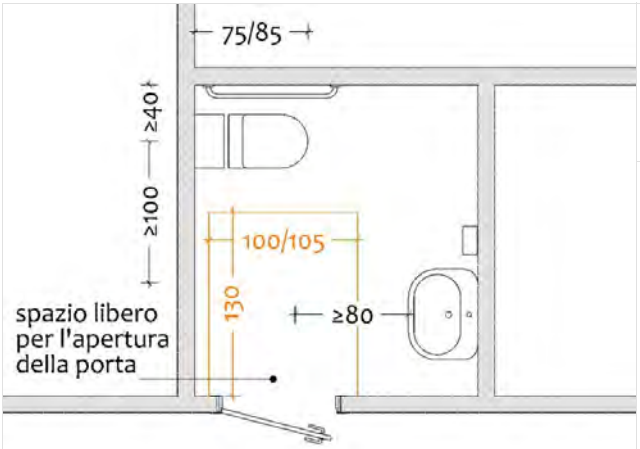

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

In caso di installazione di ascensore che permette la raggiungibilità del piano la priorità di intervento è ALTA.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1209

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 850,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

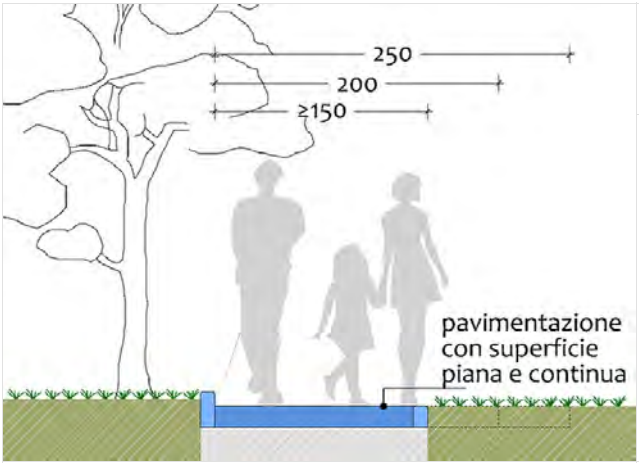

PS1361 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

STIMA DEL COSTO **3.048 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1211**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	9	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

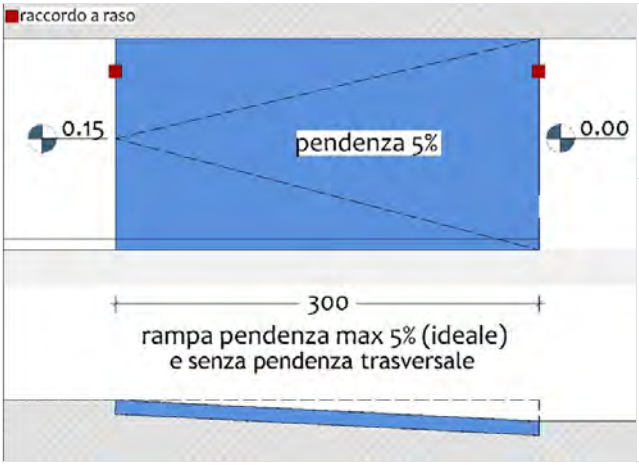

PS0477 (modificato)
Realizzazione di rampa breve di raccordo

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampe brevi di raccordo, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm con funzione di fermaruota a contrasto cromatico, incluse demolizioni e ripristini.
P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

Realizzare tre rampe, una per ciascuna direzione del percorso, con al centro il pianerottolo (area in piano per cambio di direzione) posto alla quota della pavimentazione rialzata.

STIMA DEL COSTO **3.760 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda **6861-1212**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO VERTICALE



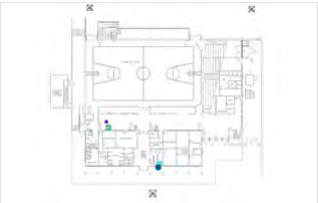


Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

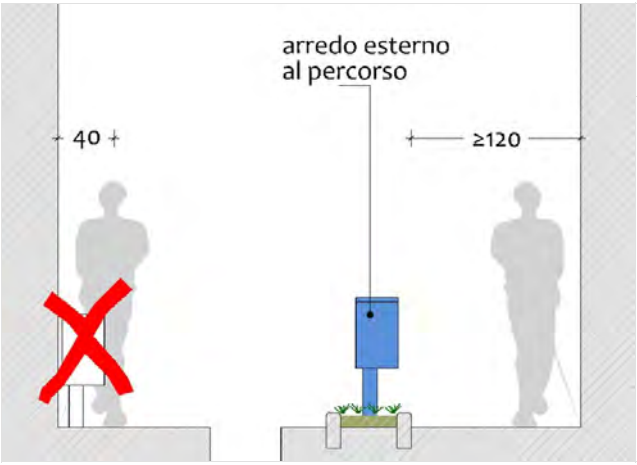

PS1441 (modificato)
Spostamento del cestino

Spostamento del cestino in area esterna al percorso in modo da non provocare restringimenti e non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visive.


STIMA DEL COSTO **35 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1214

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO VERTICALE

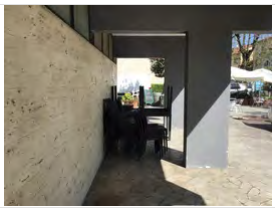




Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

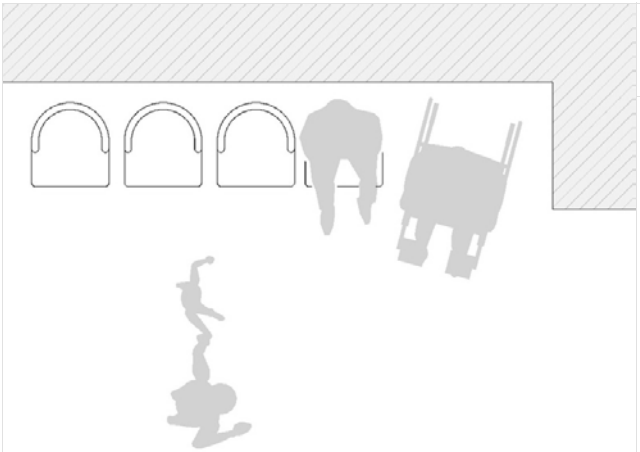

PS0131 (modificato)
Spostamento dell'arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo lungo la guida naturale e non provocare restringimenti lungo il percorso.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1215**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	19	≤ 15%
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

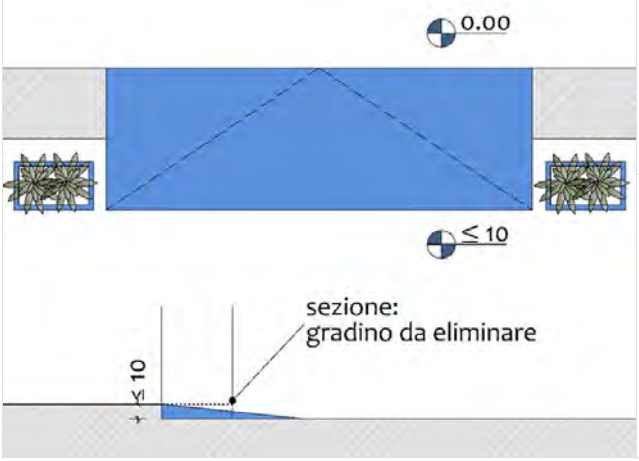

PS1429 (modificato)
Rifacimento della rampa - imbotte

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata e nell'imbotte, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

Se la rampa può costituire ostacolo lungo una guida naturale, posizionare lateralmente degli elementi di arredo (es. fioriere) con funzione di presegnalazione.
Ridurre la pendenza quanto più possibile nel rispetto delle peculiarità del sito.


STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1217**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

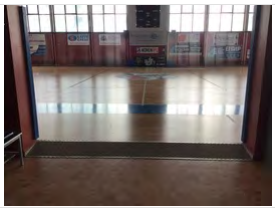




Pendenza longitudinale	19	≤ 15%
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

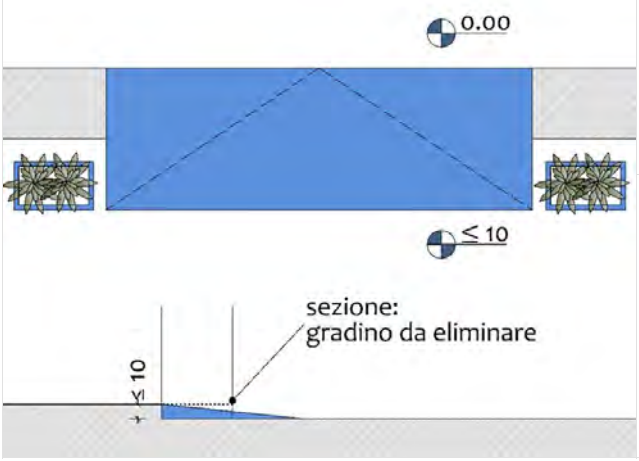

PS1429 (modificato)
Rifacimento della rampa - imbotte

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata e nell'imbotte, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

Se la rampa può costituire ostacolo lungo una guida naturale, posizionare lateralmente degli elementi di arredo (es. fioriere) con funzione di presegnalazione.
Ridurre la pendenza quanto più possibile nel rispetto delle peculiarità del sito.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1218

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO






Pendenza longitudinale	25	≤ 15%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 38,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

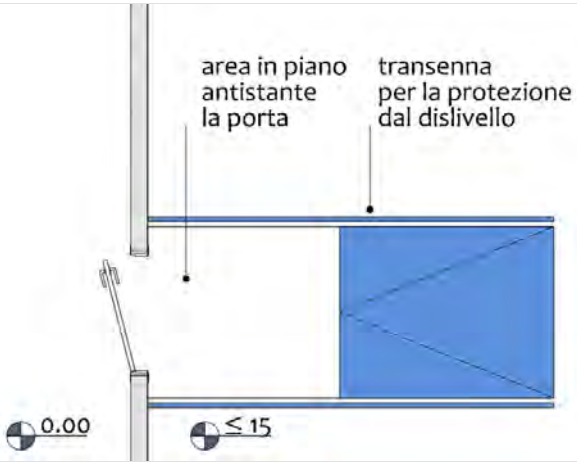

PS1442 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-1220

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

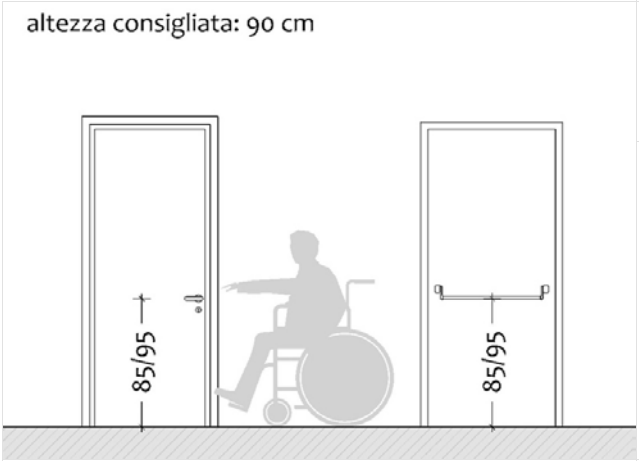

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-1221

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

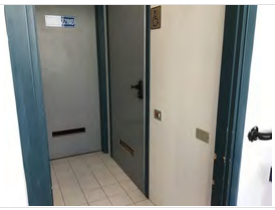




Maniglia - Altezza	110	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

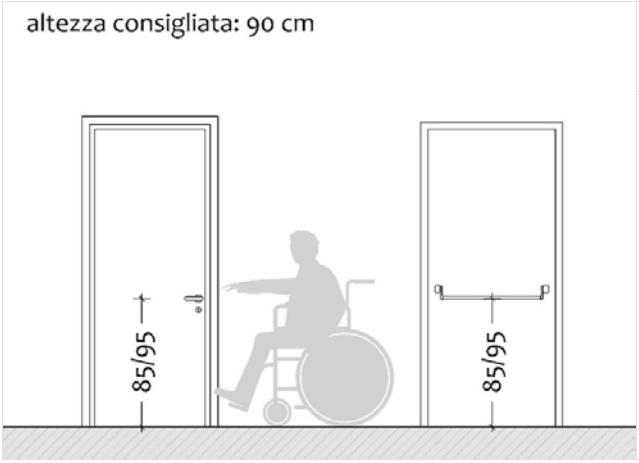

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1223**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE





Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Fasciatoio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0434 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1224

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

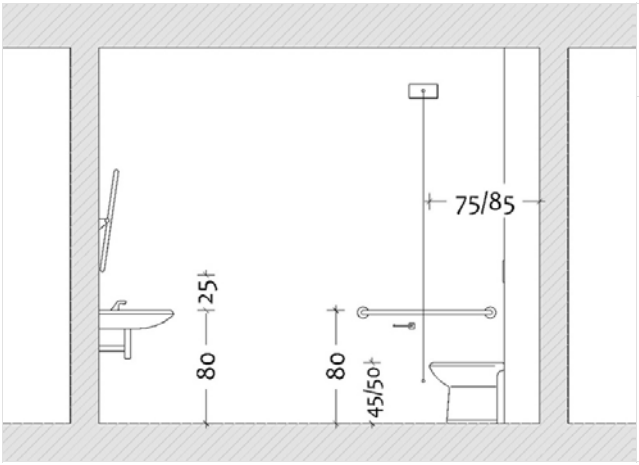

PS0155 (modificato)
Installazione campanello di emergenza

Installazione di campanello a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento e in posizione facilmente raggiungibile, compresi suoneria e diffusore sonoro.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1225

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



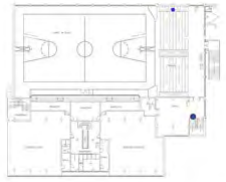


Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

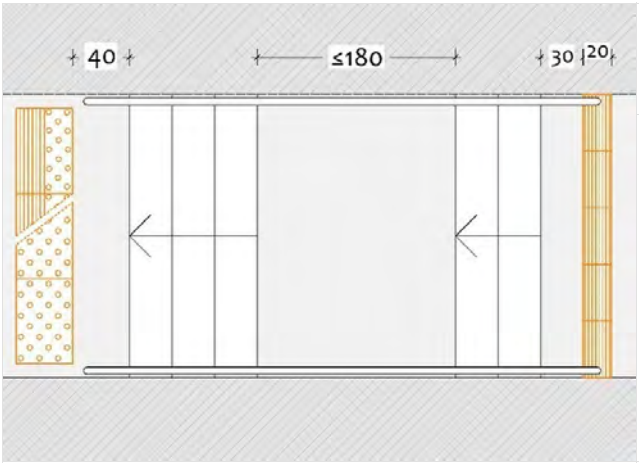

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1227**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **35.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1239**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE



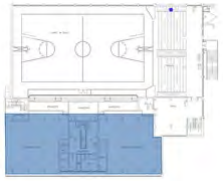

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1246	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1236	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1236, 1246

45.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1240

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

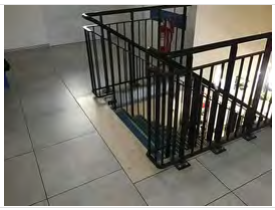

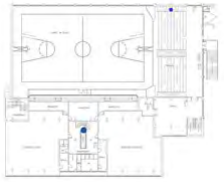


Assenza	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

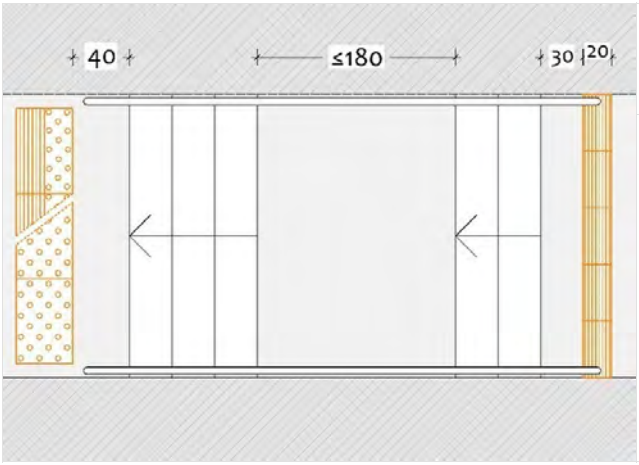

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1242**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

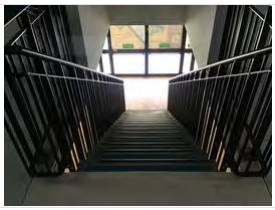




Altezza	106	90<A<100 cm
Dimensioni	X 650,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Lunghezza scala

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

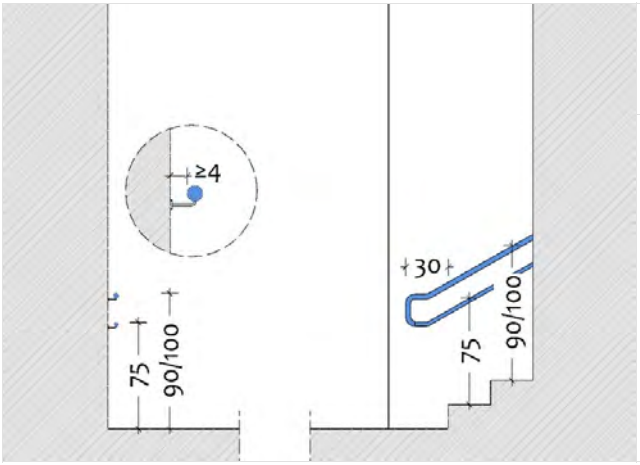

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **2.470 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1243

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 145,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

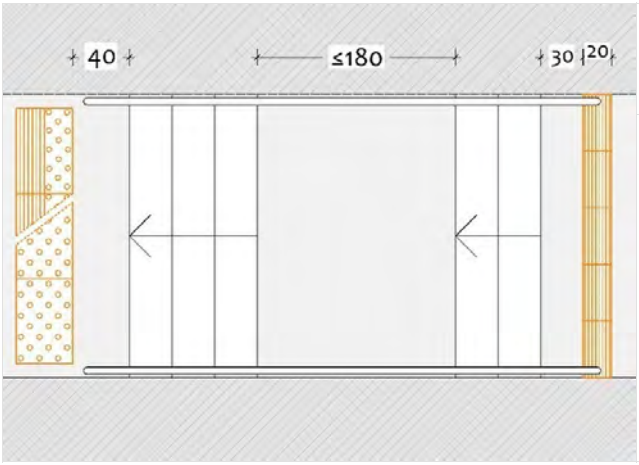

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1244**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 850,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

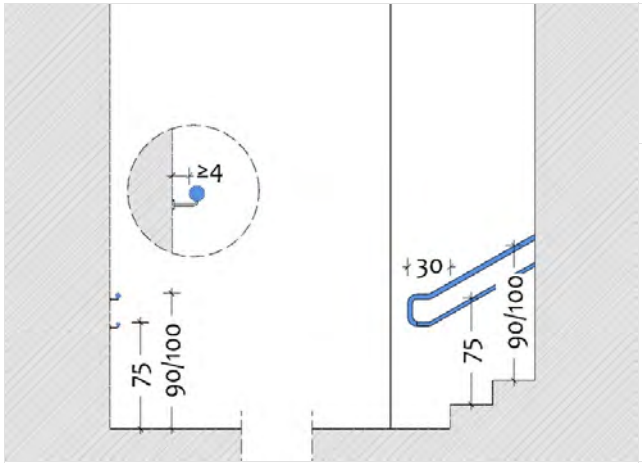

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **807 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1228

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



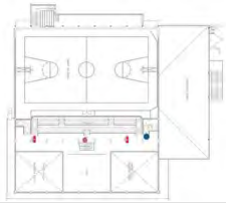


Assenza	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

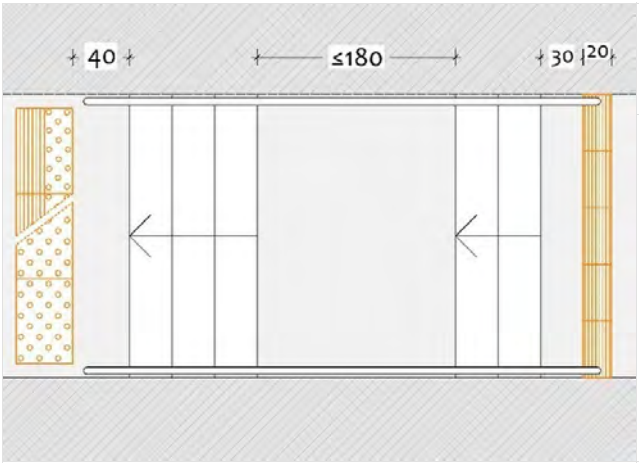

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1229

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO



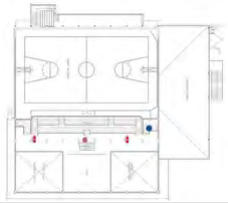


Altezza	110	90<A<100 cm
Dimensioni	X 500,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

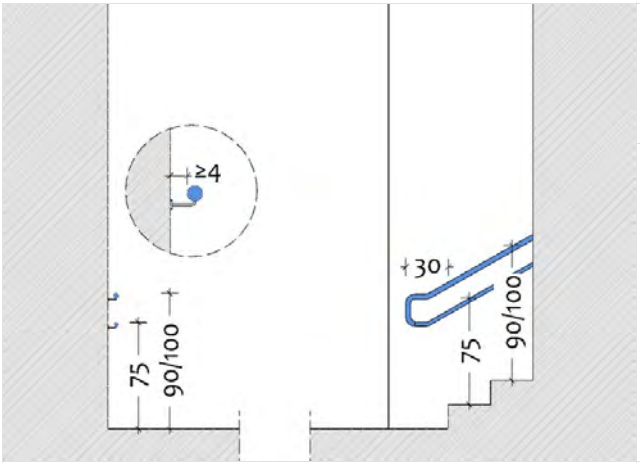

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo. Contabilizzato anche prolungamento dove il corrimano non è presente.

STIMA DEL COSTO **712 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1230

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



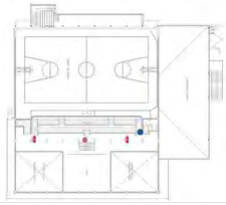


Assenza	Si	
Dimensioni	X 175,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

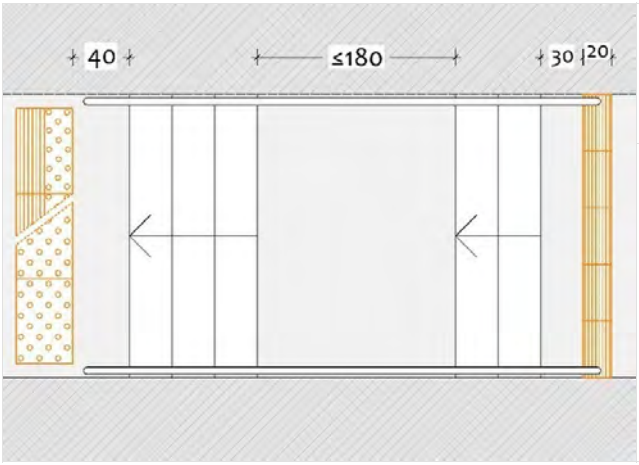

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

Compresa posa di parapetto per la delimitazione del dislivello laterale del gradino.

STIMA DEL COSTO **580 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1231

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

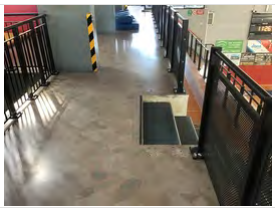

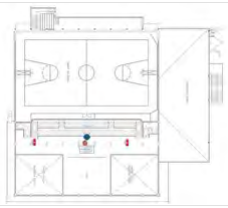


Assenza	Si	
Dimensioni	X 225,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tattilo a U

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

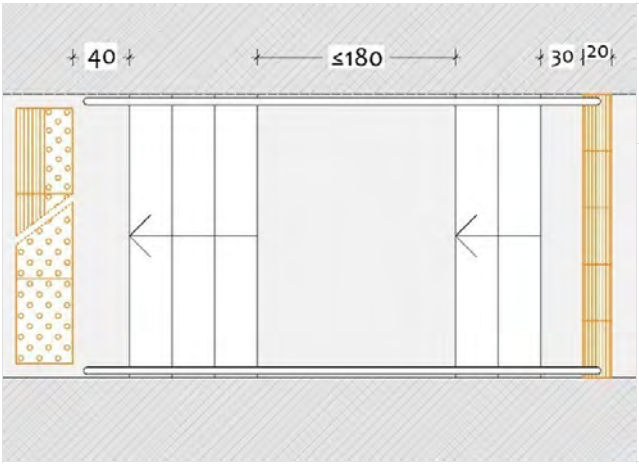

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

Compresa posa di parapetto per la delimitazione dei dislivelli laterali del gradino.

STIMA DEL COSTO **700 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1233

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



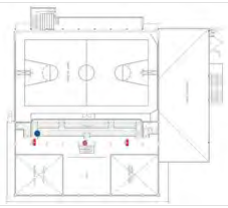


Assenza	Si	
Dimensioni	X 175,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

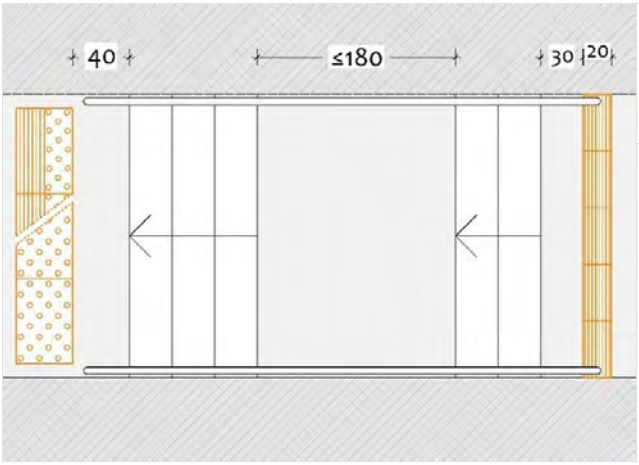

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

Compresa posa di parapetto per la delimitazione del dislivello laterale del gradino.

STIMA DEL COSTO **580 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1234

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



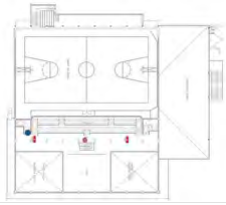


Assenza	Si	
Dimensioni	X 145,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

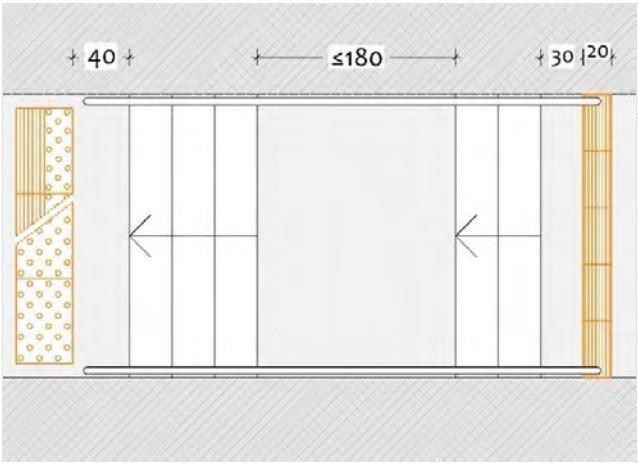

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **240 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025	Indirizzo via Marangoni 46 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1235**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO



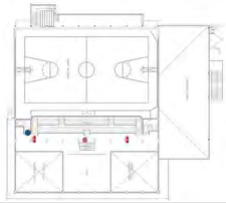


Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 750,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

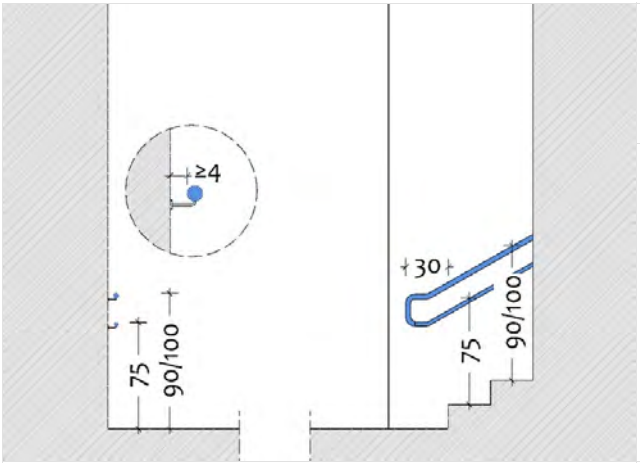

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **712 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025

Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1236**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE



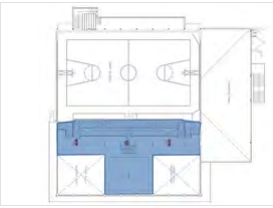

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1239	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato **45000 €**
6861-1246	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** via Marangoni 46 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1239

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-1237

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

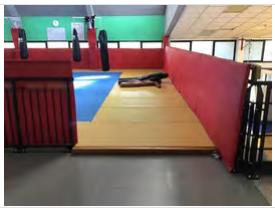

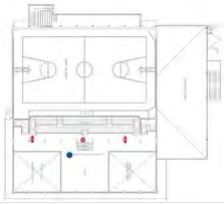


Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 190,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

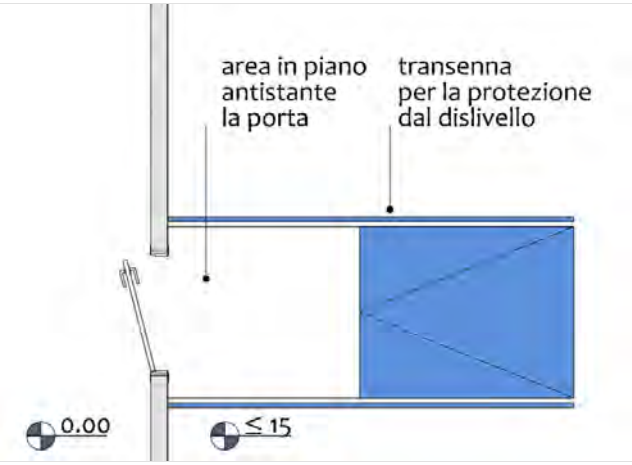

PS1349 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

In caso di installazione di ascensore che permette la raggiungibilità del piano la priorità di intervento è ALTA.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 21_PALASPORT BENEDETTI > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Aprile 2025


Indirizzo
via Marangoni 46 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1238

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

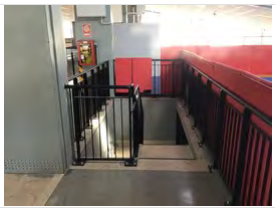

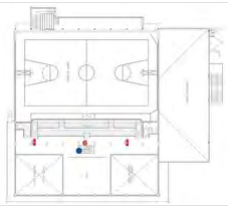


Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala di servizio non utilizzata

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

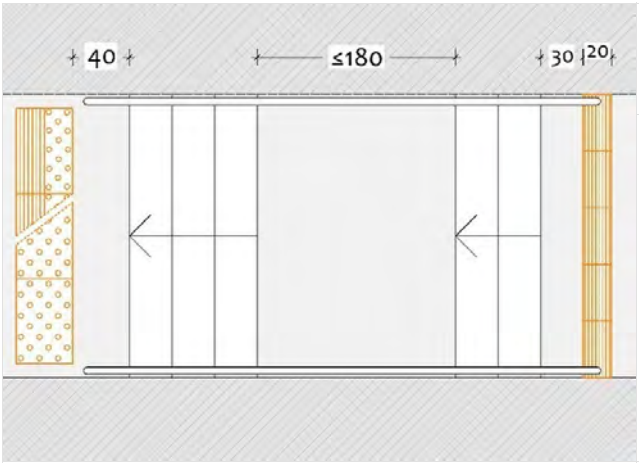

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **160 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Pradamano 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-1004

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



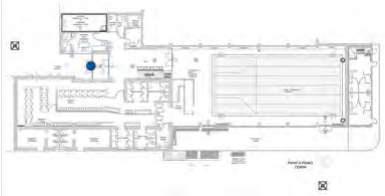

Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 350,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Prima della soglia c'è anche un leggero dislivello causato dal tappeto usurato che non riempie l'incasso

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Sostituzione di zerbino ad incasso

Sostituzione dello zerbino usurato e posa di nuovo zerbino da incasso con spessore tale da garantire la planarità e la continuità del calpestio.

STIMA DEL COSTO **900 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Pradamano 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1005**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



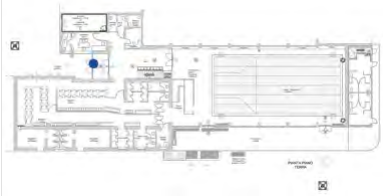

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La porta richiede un intervento di manutenzione per la calibrazione della maniglia

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

Compresa manutenzione del meccaniscmo di apertura.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1006

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE



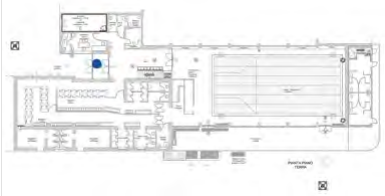

Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Zerbini non incassati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0034 (modificato)
Posa di zerbino ad incasso

Rimozione dello zerbino che costituisce ostacolo e realizzazione di incasso a pavimento con posa di zerbino tecnico anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Pradamano 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1007

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO



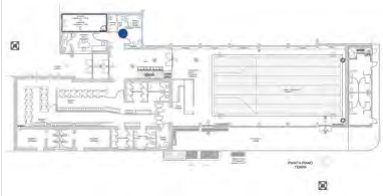

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0986 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1008

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0055 (modificato)
Automazione del filtro all'accesso

Installazione di dispositivo elettronico per l'apertura e la chiusura automatica della porta con pulsanti di comando posizionati in area non interessata dal raggio di apertura dell'anta.

STIMA DEL COSTO **1.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1009

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

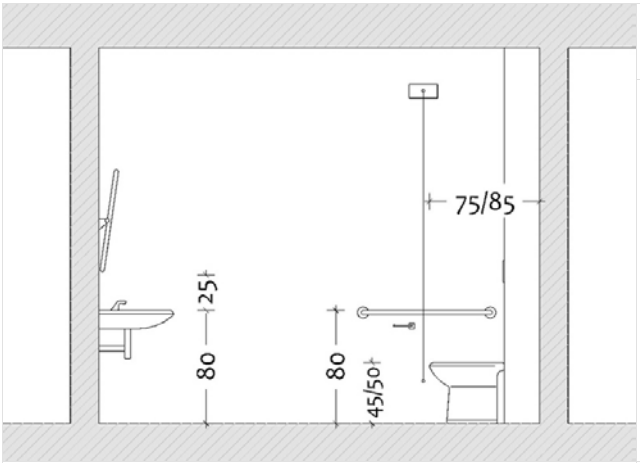

PS0039 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula.

STIMA DEL COSTO **950 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-1010

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO



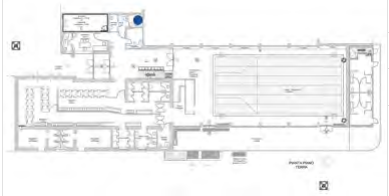


Altezza accessorio	125	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

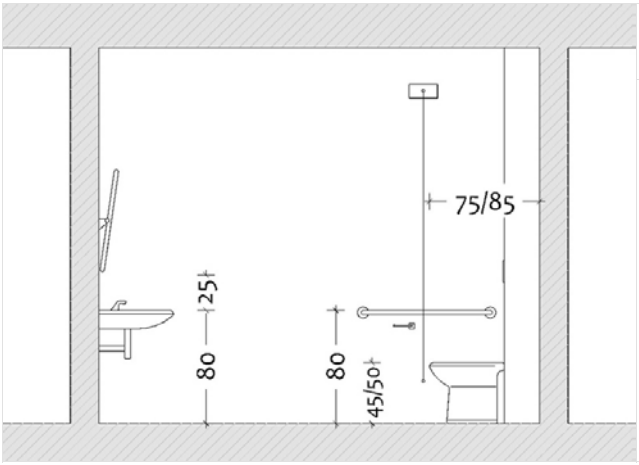

PS0972 (modificato)
Riposizionamento dello specchio

Riposizionamento dello specchio con altezza non superiore a 105 cm.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1011

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



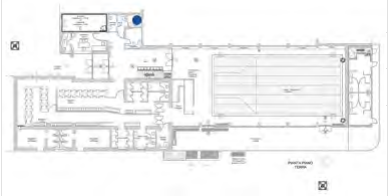


Lavabo-altezza piano	83	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

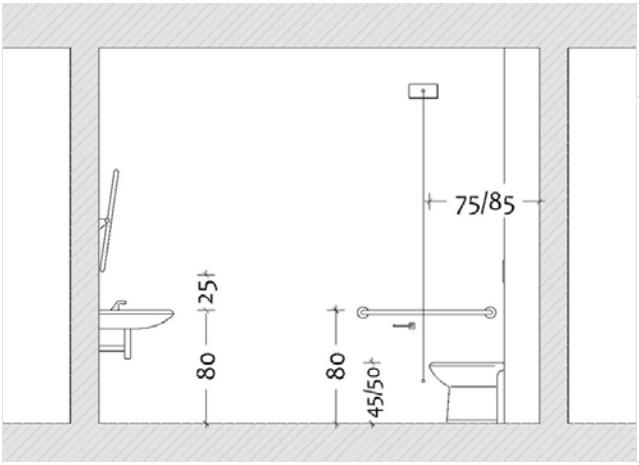

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Pradamano 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1012**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



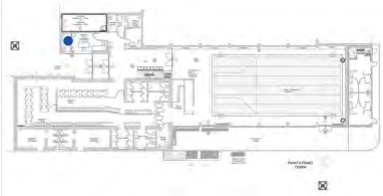


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Infermeria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

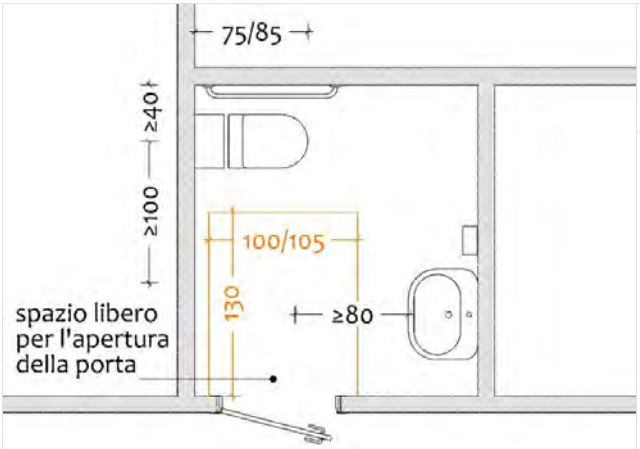

PS0143 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - sostituzione sanitari ed accessori

Modifiche al servizio igienico esistente al fine di realizzare un servizio accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria mediante l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato, maniglioni, eventuale inversione del verso di apertura della porta, ecc. incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **7.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1014

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Altezza accessorio	172	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchi e phon

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

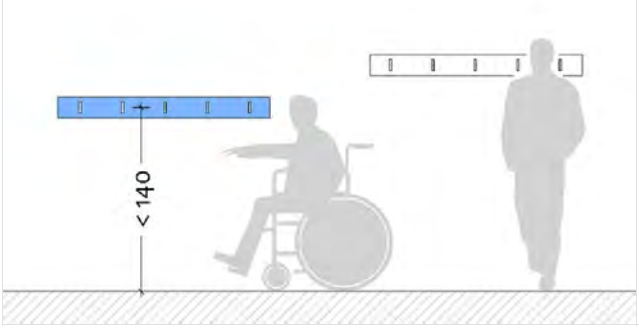

PS1370 (modificato)
Riposizionamento dell'arredo

Riposizionamento dell'arredo e/o altri accessori ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare 1 phon ed 1 specchio tra quelli presenti.

STIMA DEL COSTO **300 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Pradamano 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1016**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spogliatoio riservato a donne con disabilità con ante tipo saloon su entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1371 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon con tenda

Sostituzione di entrambe le porte con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con tende opache ed oscuranti che garantiscano la privacy.

La soluzione è da considerarsi un accomodamento ragionevole: in caso di interventi di riqualificazione dell'edficio deve essere realizzato uno spogliatoio con dimensioni, porte ed accessori tali da consentirne l'uso da parte di persone con diabilità motorie, preferibilmente vicino ai servizi igienici ed alle docce (rif. scheda 1025).

STIMA DEL COSTO **300 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Pradamano 21 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1018**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO



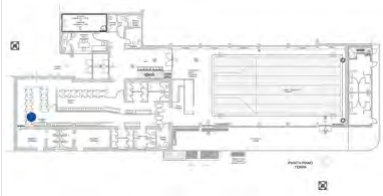

Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spogliatoio riservato a uomini con disabilità con ante tipo saloon su entrambi i lati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1371 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon con tenda

Sostituzione di entrambe le porte con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con tende opache ed oscuranti che garantiscano la privacy.

La soluzione è da considerarsi un accomodamento ragionevole: in caso di interventi di riqualificazione dell'edficio deve essere realizzato uno spogliatoio con dimensioni, porte ed accessori tali da consentirne l'uso da parte di persone con diabilità motorie, preferibilmente vicino ai servizi igienici ed alle docce.

STIMA DEL COSTO **300 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1020

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



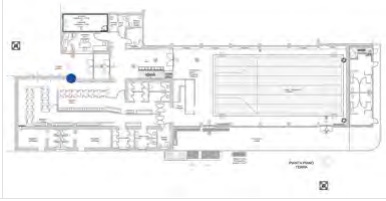


Altezza accessorio	163	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
phon

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

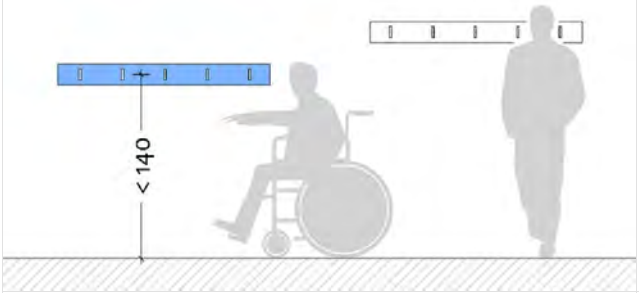

PS0950 (modificato)
Posa di arredo per spogliatoio

Posa di arredo per spogliatoio ed altri accessori ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1021

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



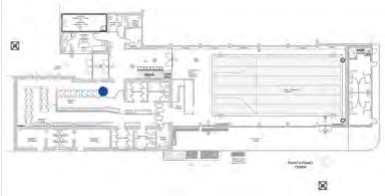


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	180	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spogliatoio femminile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

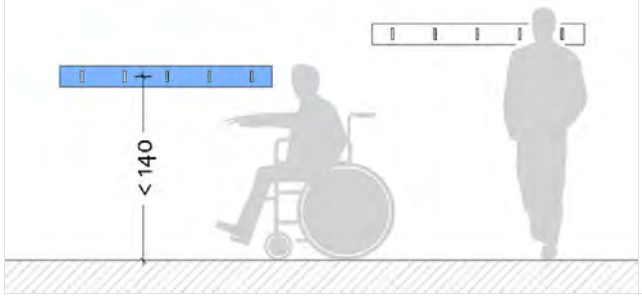

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1023

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



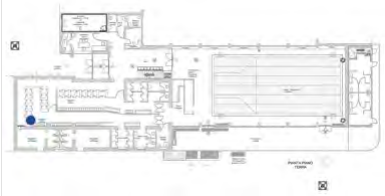


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	180	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spogliatoio maschile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

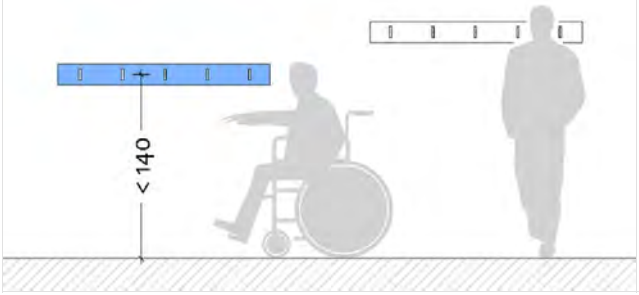

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1025

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | AREA PER CAMBIO DI DIREZIONE



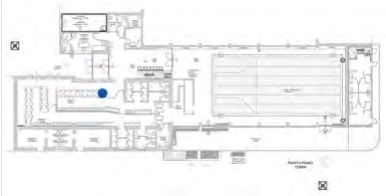


Larghezza	120	≥ 170 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spogliatoio per donne con disabilità. Dimensioni 100 × 120 cm al netto della panca rialzata da terra

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

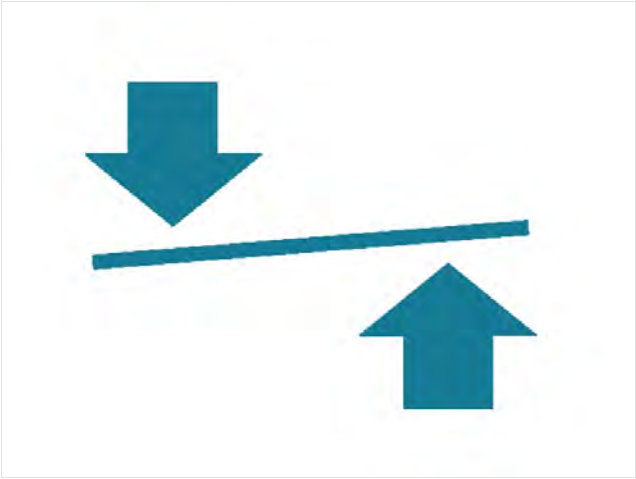

(modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

Rif. scheda 1016

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1028

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

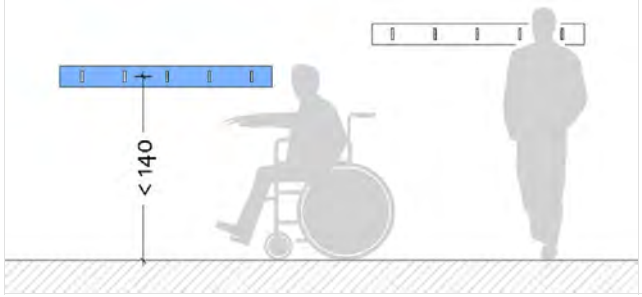

PS0544 (modificato)
Posa di arredo per spogliatoio

Posa di arredo per spogliatoio, phon ed altri accessori ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1030

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Doccia-box doccia non fruibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tutte le docce presentano porta di chiusura e dimensioni non adatte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

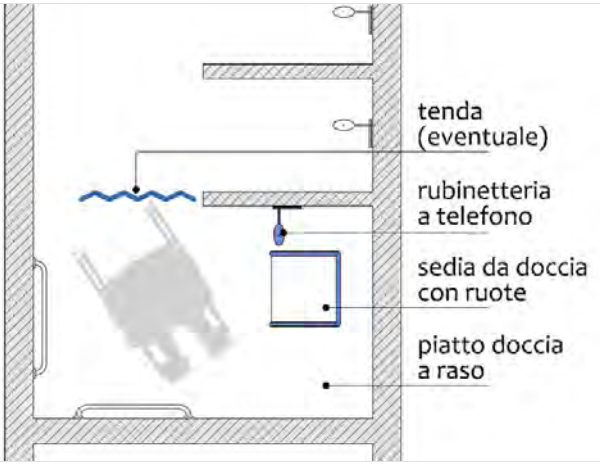

PS1372
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

E' presente un unico servizio accessibile con doccia ma promiscuo maschile e femminile; in caso di interventi di riqualificazione dell'edficio valutare di inserire la doccia accessibile anche nell'area docce femminile, con spazio disceto.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1032

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi femminili privi di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

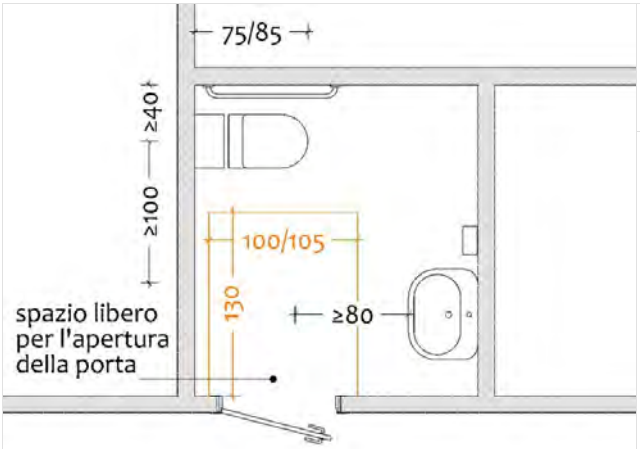

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1034**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porta tipo saloon

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1036	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

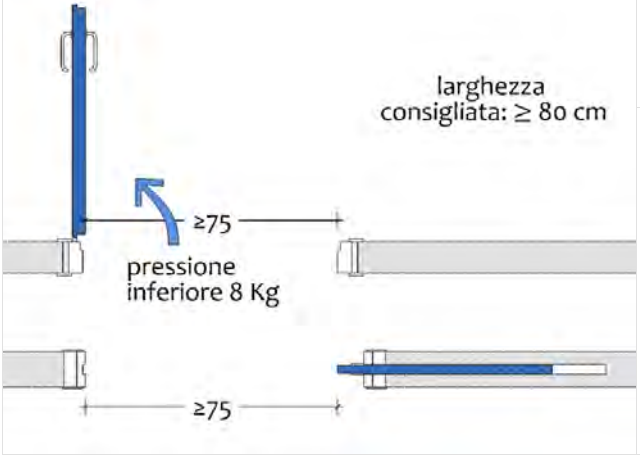

PS1336 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon

Sostituzione della porta con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 80 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1036

3.125 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1036**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Luce singola anta

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1034	LIV. 1	**Presenza chiudiporta Filtro all'accesso** via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato **3125 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

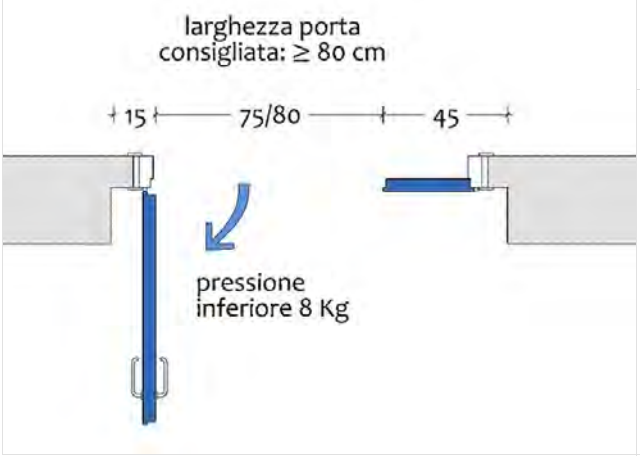

PS0585 (modificato)
Sostituzione della porta con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliati min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1034

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1038**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Luce netta	65	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Luce singola anta

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1039	LIV. 1	**Presenza chiudiporta Filtro all'accesso** via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato **3125 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

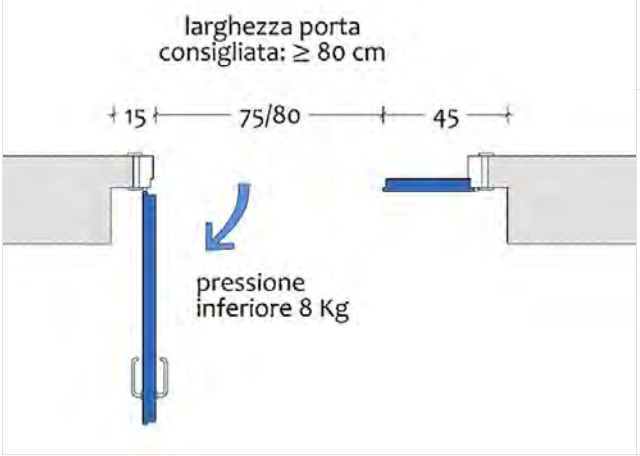

PS0585 (modificato)
Sostituzione della porta con altra ad ante asimmetriche

Sostituzione della porta con altra ad ante asimmetriche, delle quali la maggiore con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliati min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1039

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1039**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ante tipo saloon

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1038	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Pradamano 21 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

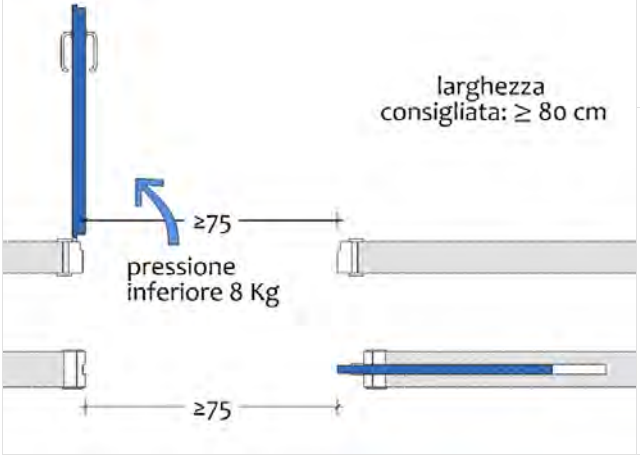

PS1336 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon

Sostituzione della porta con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 80 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1038

3.125 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1041

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo servizi maschili privi di servizio accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

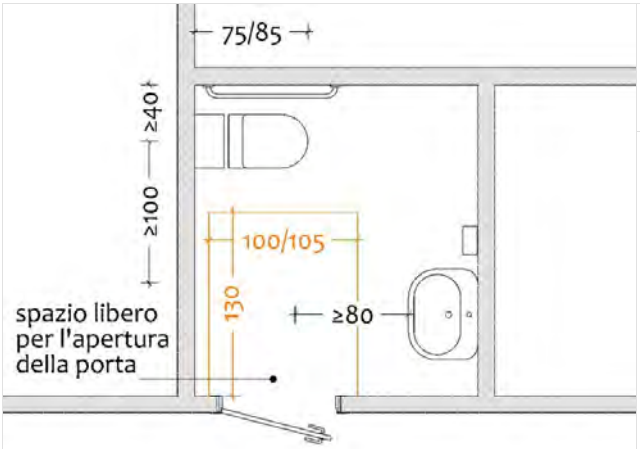

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 01 Aprile 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1042

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



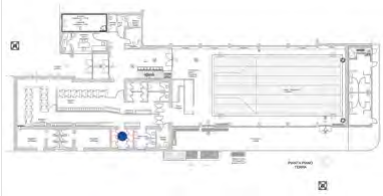


Doccia-box doccia non fruibile	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tutte le docce presentano porta di chiusura e dimensioni non adatte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

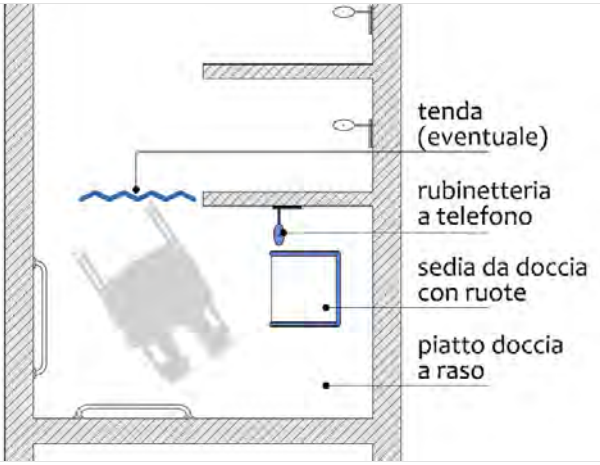

PS1372
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

E' presente un unico servizio accessibile con doccia ma promiscuo maschile e femminile; in caso di interventi di riqualificazione dell'edficio valutare di inserire la doccia accessibile anche nell'area docce femminile, con spazio disceto.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1044

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

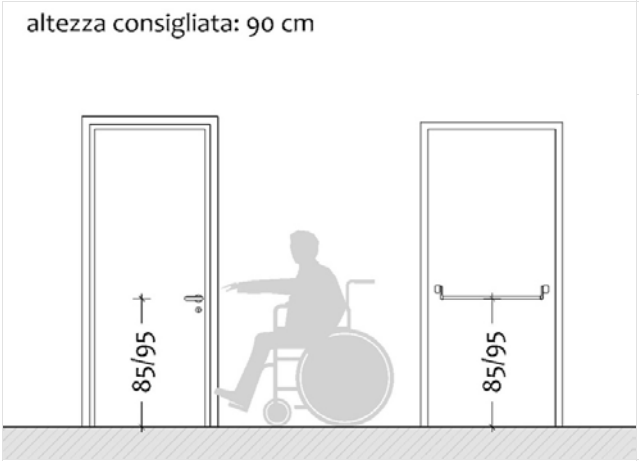

PS0070 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo e con serratura di sicurezza per l'apertura di emergenza dell'anta dall'esterno.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1046

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

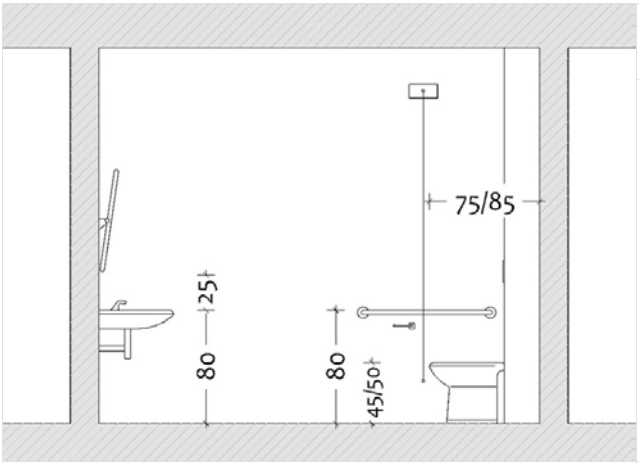

PS0039 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula.

STIMA DEL COSTO **950 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1047

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Altezza accessorio	113	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Specchio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

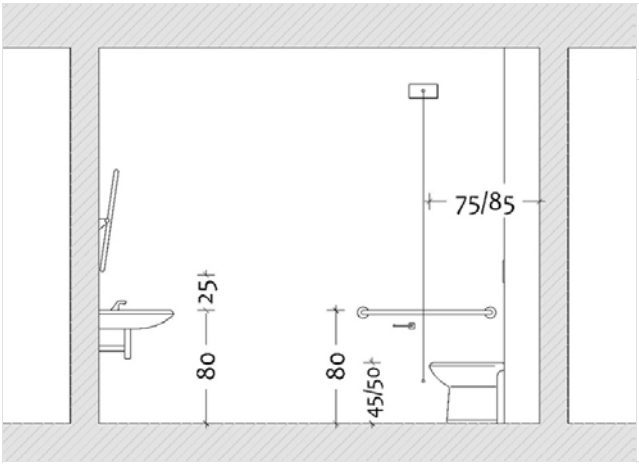

PS0972 (modificato)
Riposizionamento dello specchio

Riposizionamento dello specchio con altezza non superiore a 105 cm.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1048

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Corrimano/maniglione - Non ergonomico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

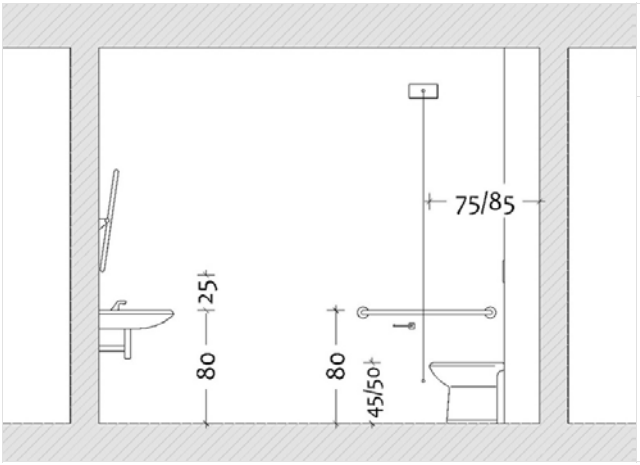

PS0446 (modificato)
Spostamento del maniglione

Spostamento del maniglione in posizione affiancata alla tazza wc per permetterne l'utilizzo e/o con il bordo superiore ad altezza di 80 cm

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1050

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

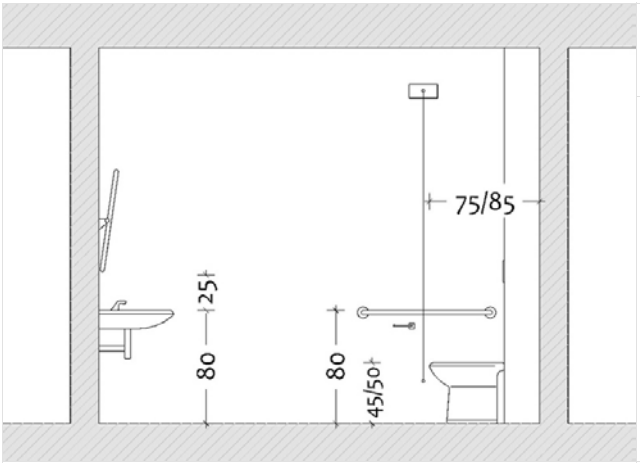

PS0155 (modificato)
Installazione campanello di emergenza

Installazione di campanello a tirante per le chiamate di emergenza con estremità a contrasto cromatico posta a 30 cm dal pavimento e in posizione facilmente raggiungibile, compresi suoneria e diffusore sonoro.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025


Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1055

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

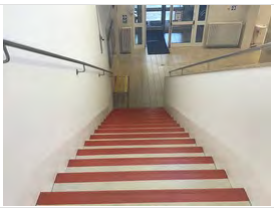




Altezza	110	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

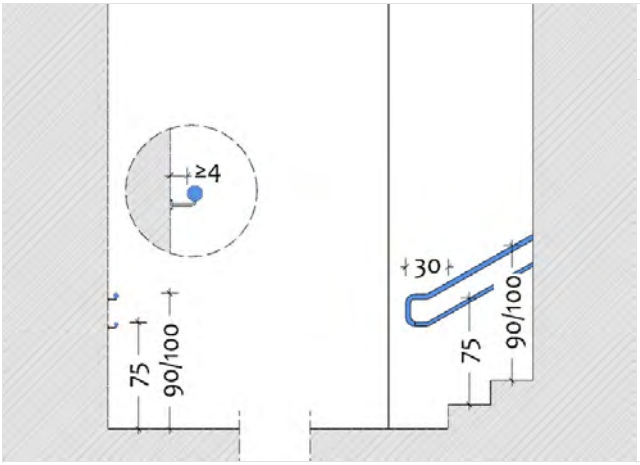

PS1359 (modificato)
Riposizionamento di corrimano

Riposizionamento del corrimano, ove possibile, ad altezza pari a 90/100 cm, incluse opere murarie e ripristini.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 22_PISCINA COMUNALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025

Indirizzo
via Pradamano 21 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1056

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area per il pubblico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0447 (modificato)
Installazione di piattaforma elevatrice

Installazione di piattaforma elevatrice da interni per il superamento di dislivelli fino a 300 cm, con parapetto di protezione.

La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico il cui costo comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **12.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0949

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Spalletta	10
Dimensioni	X --
Materiale	--
Note relative al ril	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

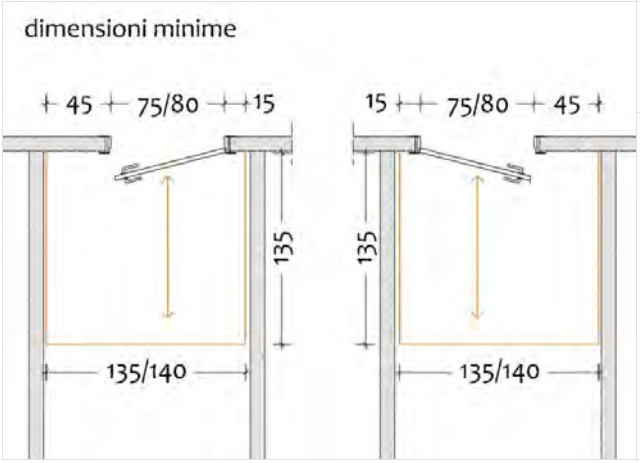

PS0141 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con inversione del verso di apertura

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0951**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Lavabo-inadeguatezza rubinetti


Dimensioni	X -
Materiale	--

Note relative al ril
Miscelatore a leva (rotto)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

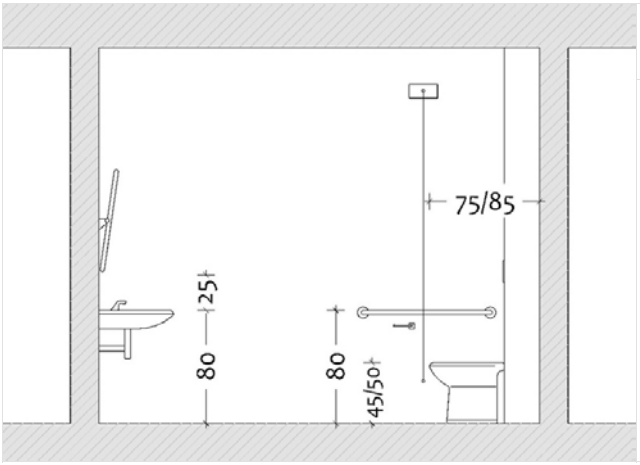

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0953**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

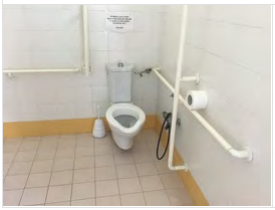



Assenza pulsante/campan di emergenza

Dimensioni


Materiale

Note relative al ril
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

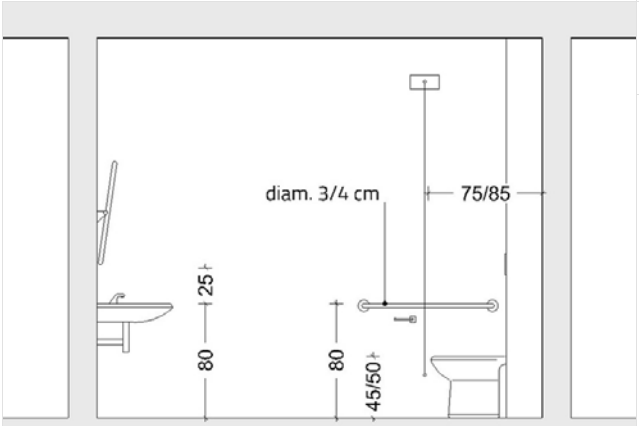

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0955

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE






Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si
Dimensioni	X - -
Materiale	--
Note relative al ril	7 profili acciaio inclinati

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

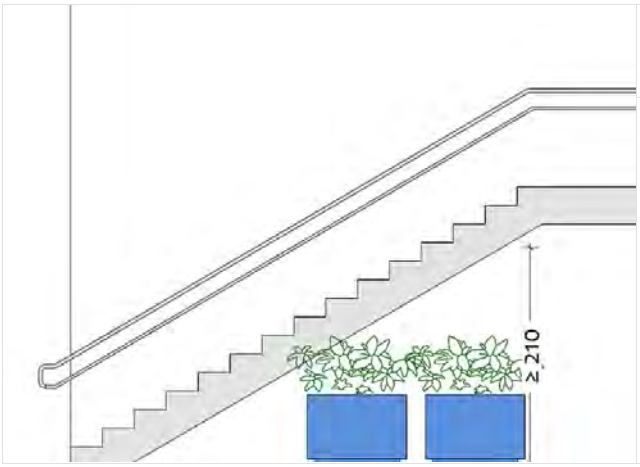

PS1363 (modificato)
Posa di arredo con funzione di protezione

Posa di elemento d'arredo con colore a contrasto cromatico rispetto al contesto con funzione di delimitazione della zona sottostante la rampa di scale fino all'altezza di 210 cm per proteggere da impatti accidentali.

STIMA DEL COSTO **3.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0958

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Spalletta	10
Dimensioni	X --
Materiale	--
Note relative al ril	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

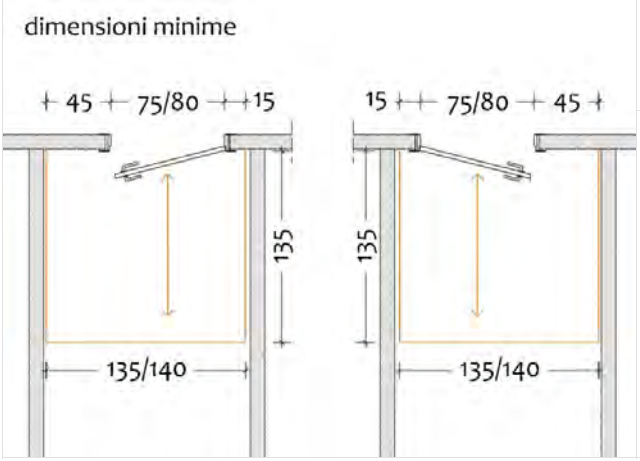

PS0141 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con inversione del verso di apertura

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0960

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Lavabo-inadeguatezza rubinetti


Dimensioni	X -
Materiale	--

Note relative al ril
Miscelatore a leva

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

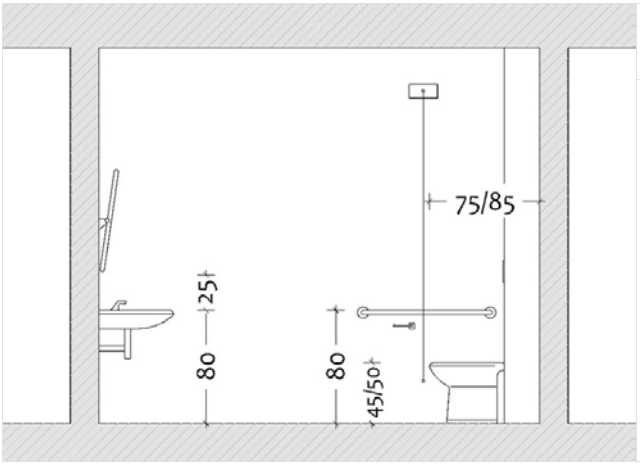

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0962**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO





Assenza pulsante/campan di emergenza

Dimensioni


Materiale

Note relative al ril
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

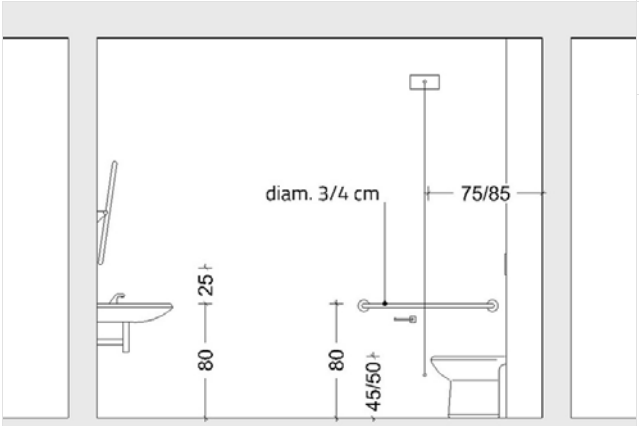

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0965**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Spalletta	10
Dimensioni	X --
Materiale	--
Note relative al ril	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

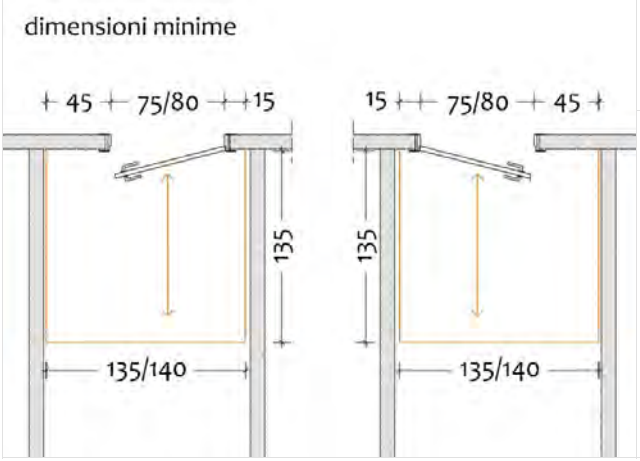

PS0141 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con inversione del verso di apertura

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0966

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO





Lavabo-inadeguatezza rubinetti


Dimensioni	X -
Materiale	--

Note relative al ril
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

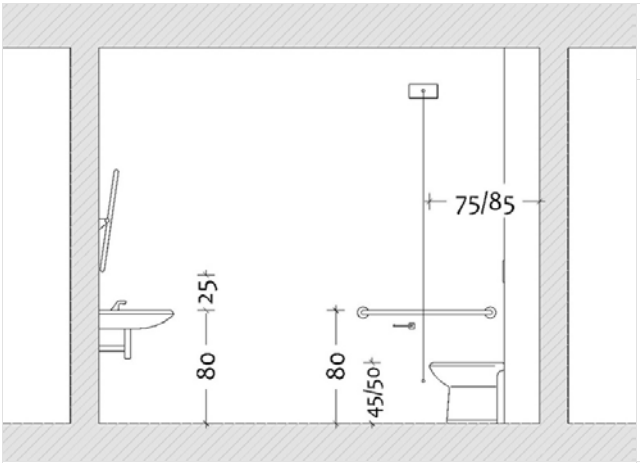

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0968**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO





Assenza pulsante/campan di emergenza

Dimensioni


Materiale

Note relative al ril
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

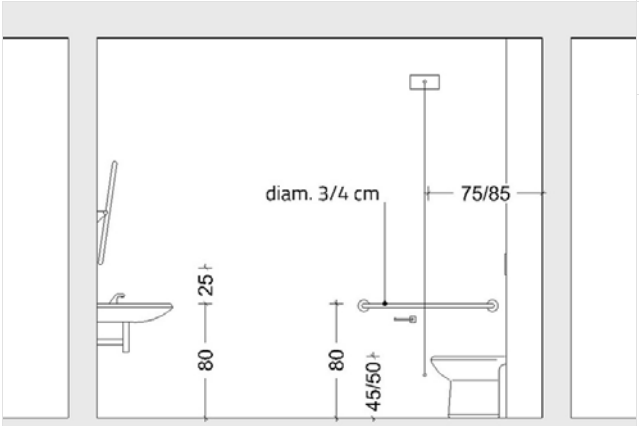

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0970

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA



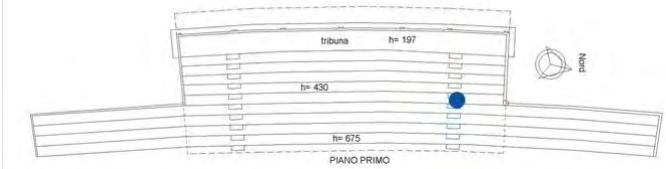


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	18 pedate	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

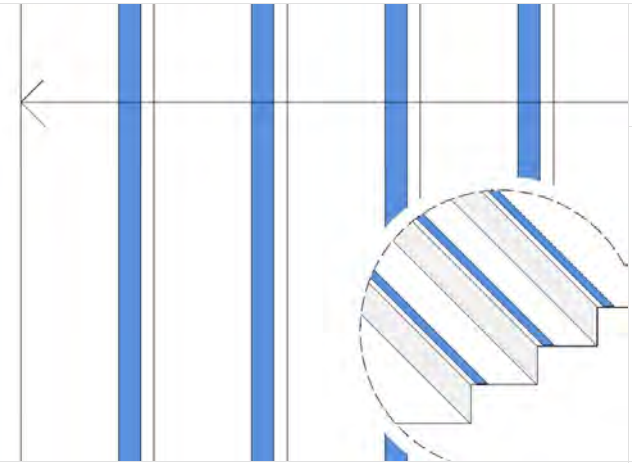

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **225 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0971

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

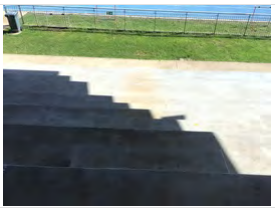

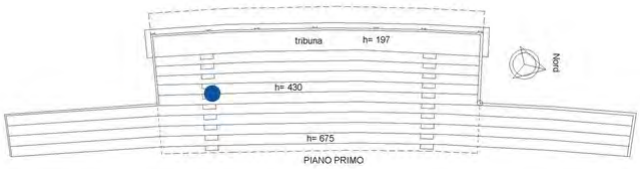


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
18 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

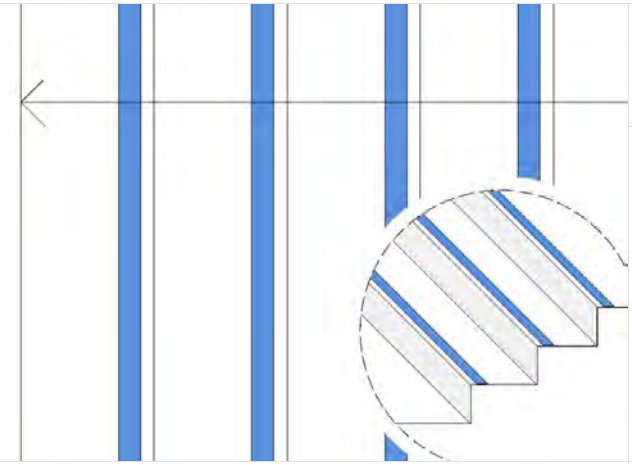

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **225 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0974

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA



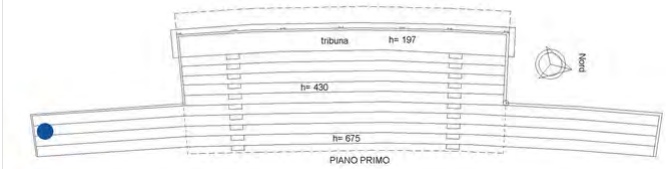


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo	8 pedate	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

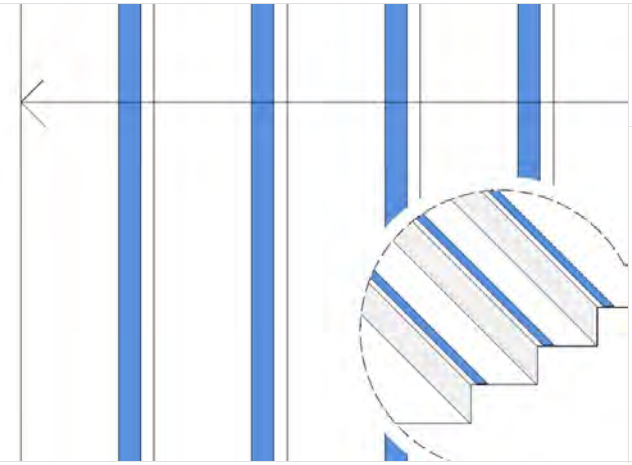

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **96 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0977

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA



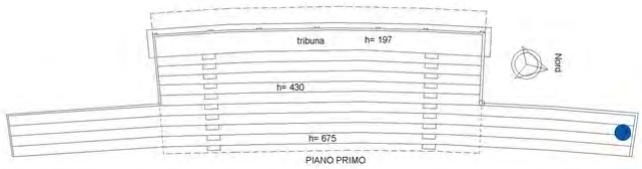


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 123,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
8 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

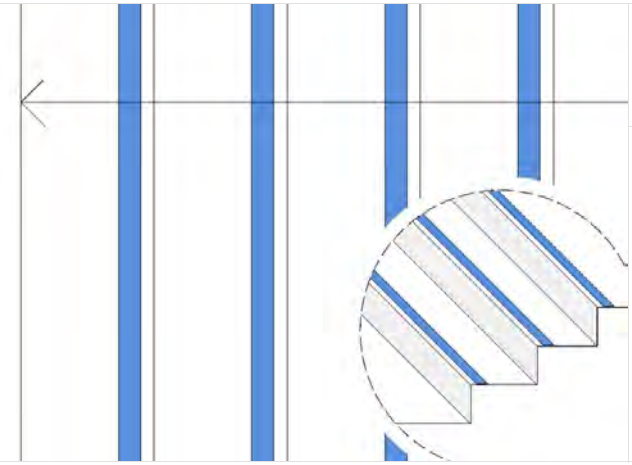

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.

Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **96 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0981

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO VERTICALE



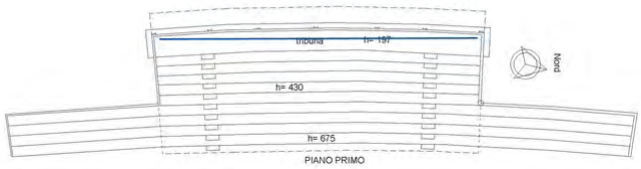


Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Travature con intradosso ad altezza inferiore a 210 cm fino a circa 120 cm dal parapetto a destra nella foto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

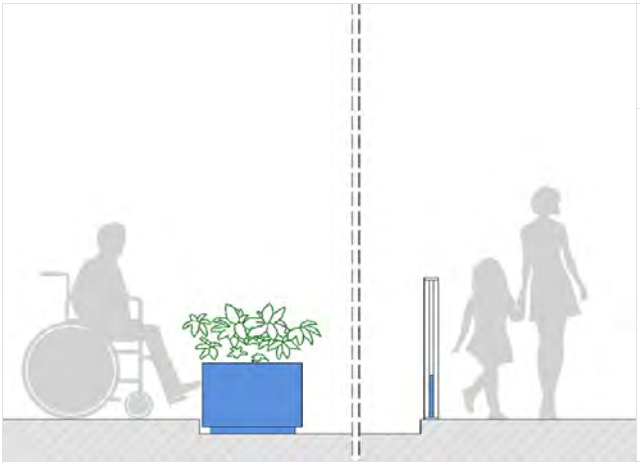

PS1364 (modificato)
Posa di delimitazione per impedire l'accesso

Posa di delimitazione per impedire l'accesso del pubblico alle aree con elementi posti ad altezza inferiore a 210 cm.

Considerata la lunghezza della delimitazione, di suggerisce di utilizzare una serie di transenne.

STIMA DEL COSTO **3.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0931

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**



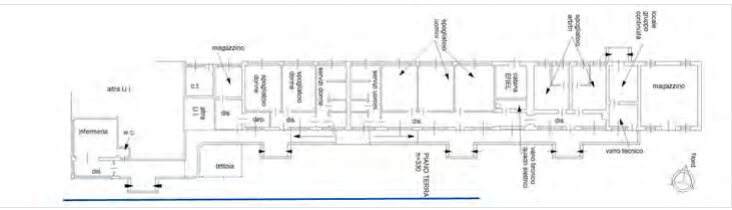


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 3000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

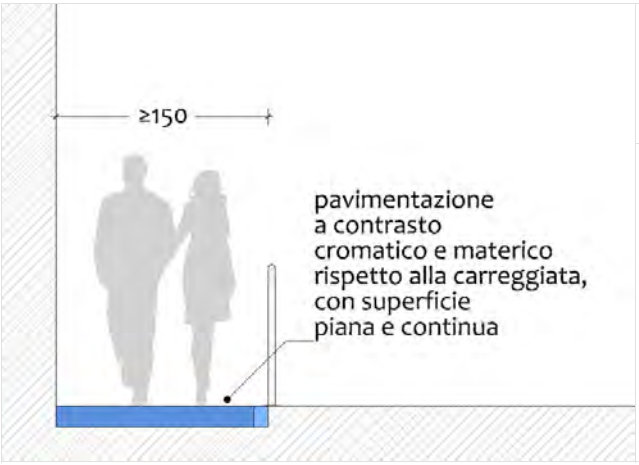

PS0180 (modificato)
Demolizione e ricostruzione della pavimentazione

Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

Contabilizzata larghezza 150 cm

STIMA DEL COSTO **6.750 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Torino 47 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0932**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA



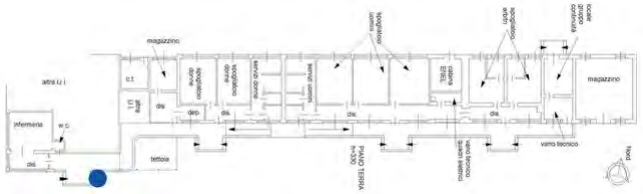


Pendenza longitudinale	**11.6**	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 125,00 cm**	**Y --**
Materiale	**--**	

Note relative al rilievo
Dislivello 35 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

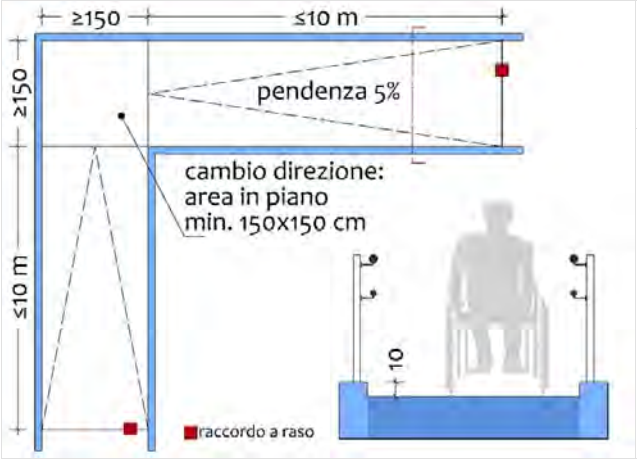

PS0165 (modificato)
Demolizione e ricostruzione della rampa

Demolizione della rampa e realizzazione di rampa o di serie di rampe in cls e pavimentazione con finitura antisdrucciolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO **5.500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0933**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



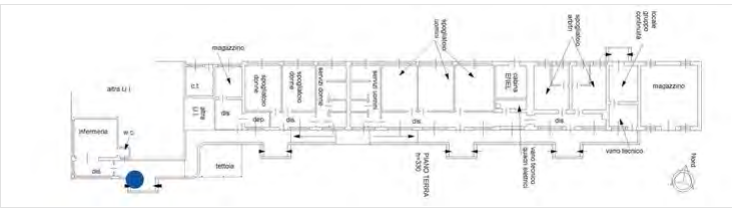


Assenza	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

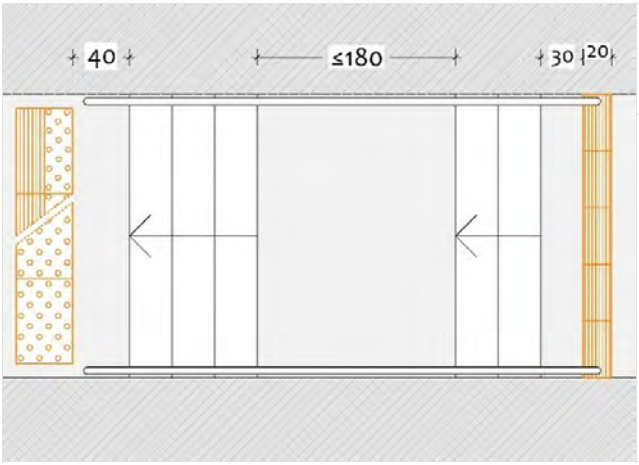

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **115 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0937

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO

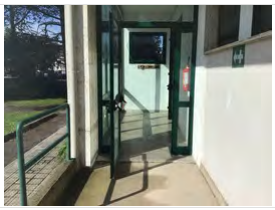

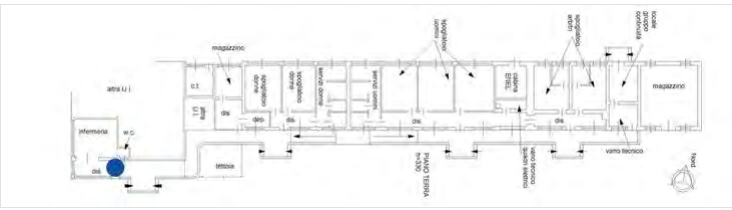


Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

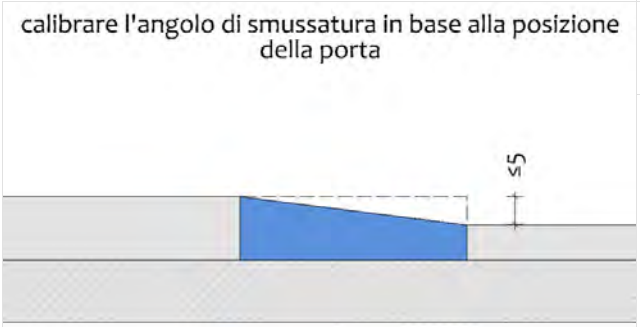

PS0114 (modificato)
Smussatura della soglia (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

STIMA DEL COSTO **250 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Torino 47 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0939**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



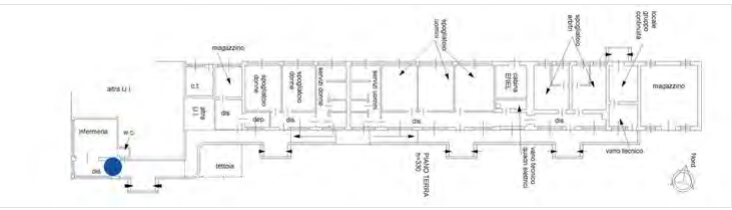


Maniglia - Altezza	102	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due porte, compreso maniglione antipanico.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

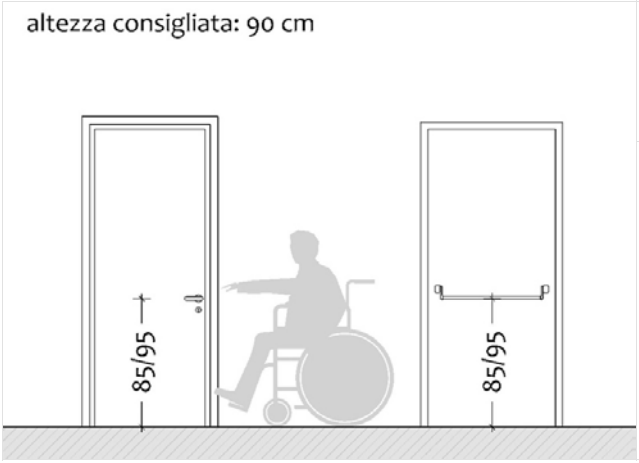

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0940

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



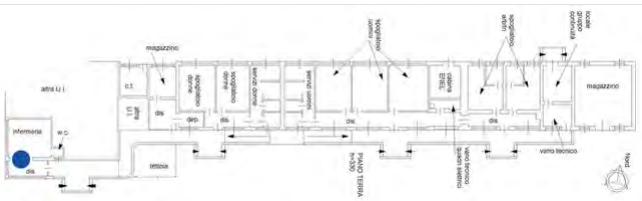


Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 240,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

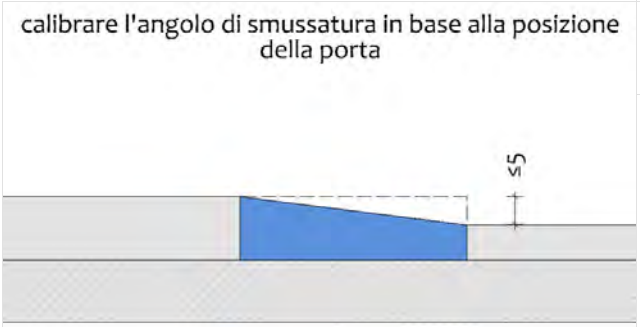

PS0114 (modificato)
Smussatura della soglia (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

STIMA DEL COSTO **250 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0942**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO VERTICALE



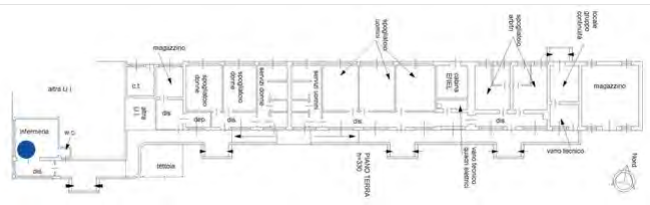


Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ostacolo al passaggio e all'apertura della porta

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

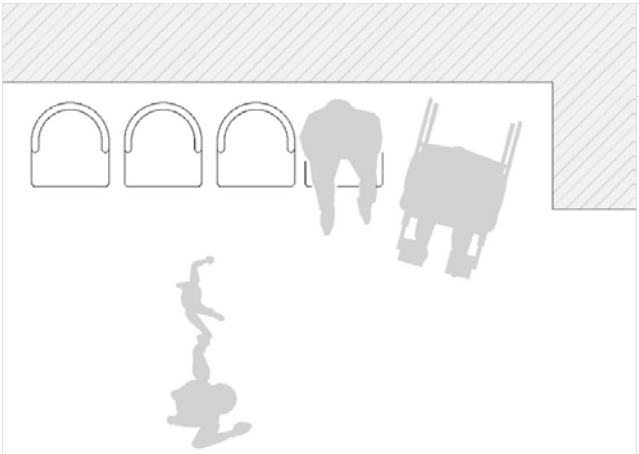

PS0612 (modificato)
Spostamento dell'arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0943**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



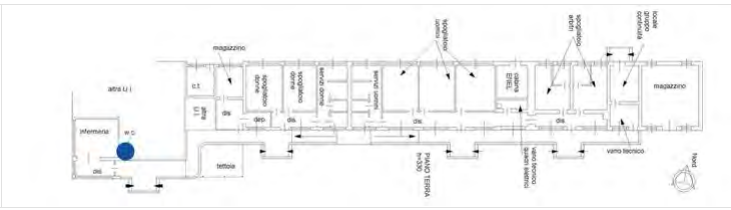


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Servizio infermeria

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

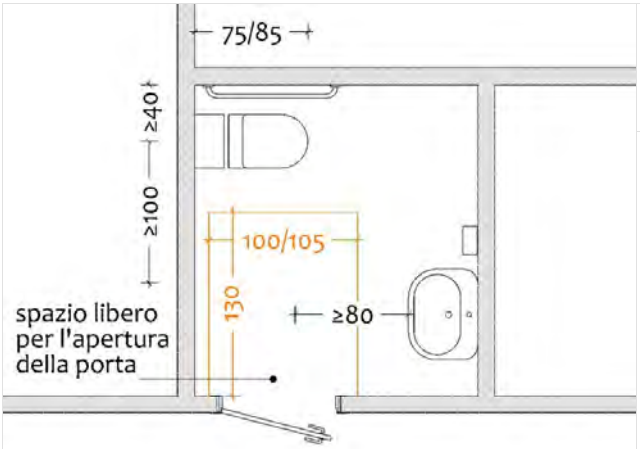

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e un ampliamento verso spazi adiacenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0945

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



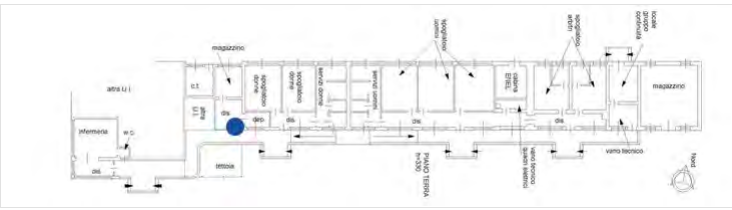


Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

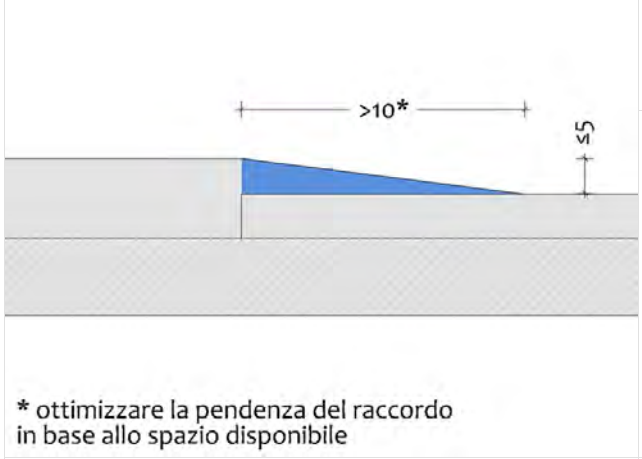

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0946

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	102	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

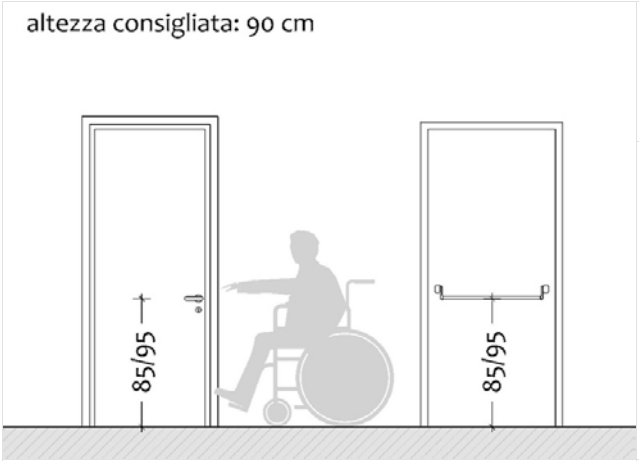

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0947

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO

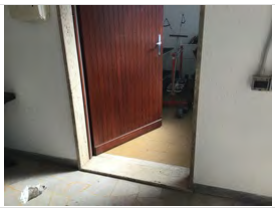

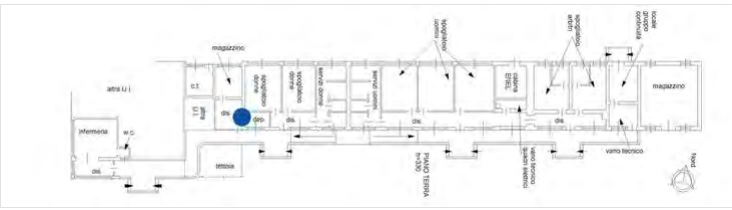


Altezza	2.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Entrambe le porte che si aprono sul disimpegno

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

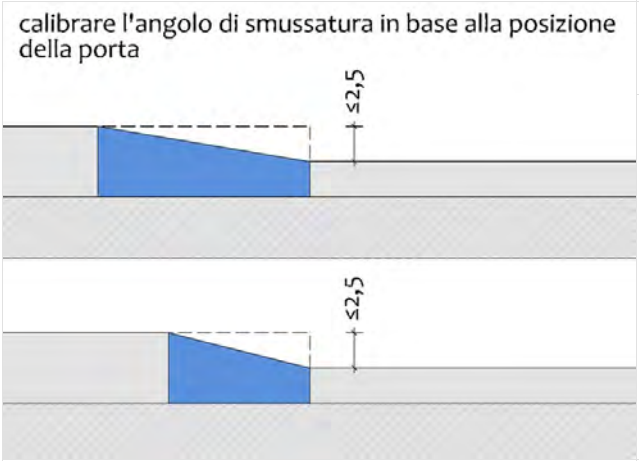

PS0183 (modificato)
Smussatura della soglia (dislivello fino a 2,5 cm)

Smussatura in opera del bordo esterno della soglia per raccordare senza gradini, anche minimi, la quota esterna e quella interna, incluse assistenze murarie.

STIMA DEL COSTO **500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Torino 47 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0948**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO



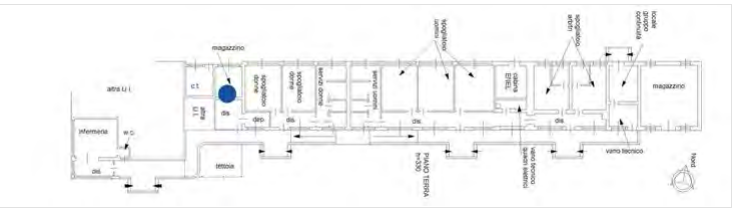


Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Entrambe le porte che si aprono sul disimpegno

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

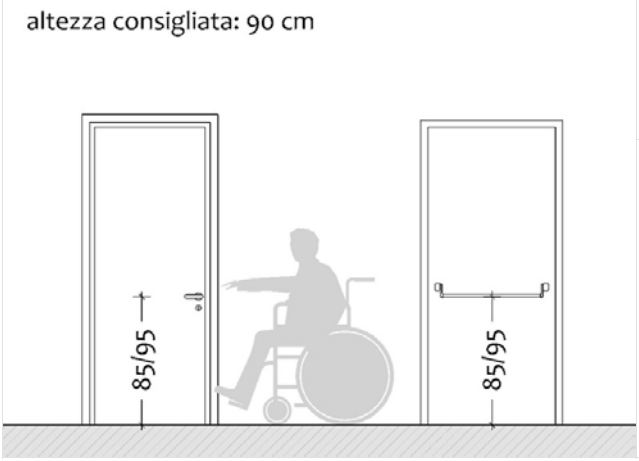

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0950**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE



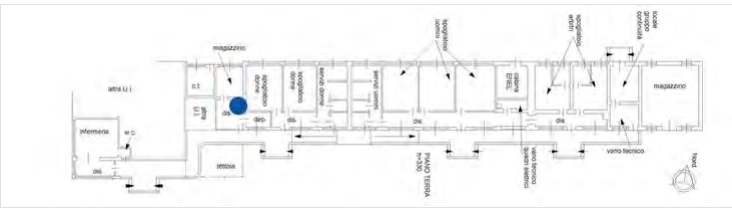

Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1365 (modificato)
Riempimento dei fori

Riempimento dei fori nella pavimentazione con boiacca di cemento da livellare a raso rispetto alla pavimentazione adiacente.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0951

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



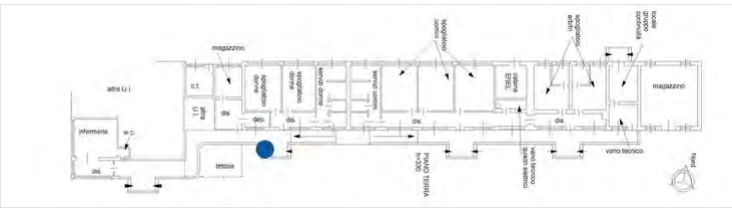


Assenza	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

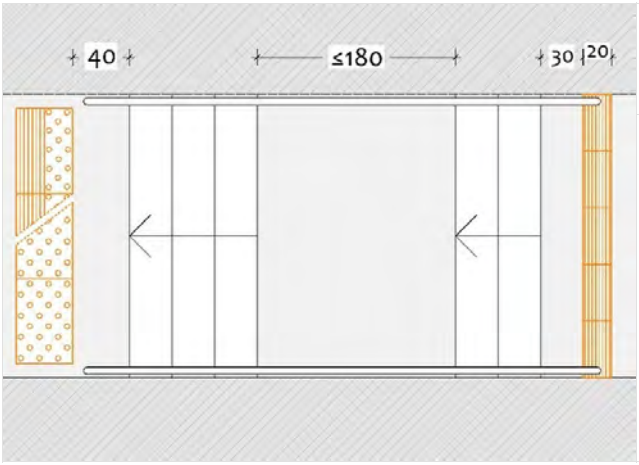

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **115 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0952

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

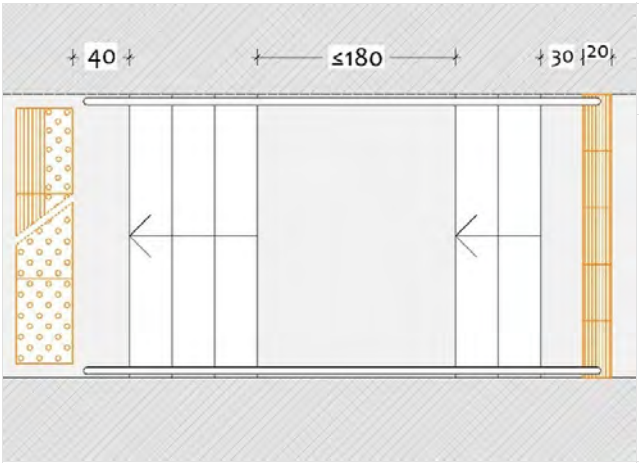

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **115 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0954

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO



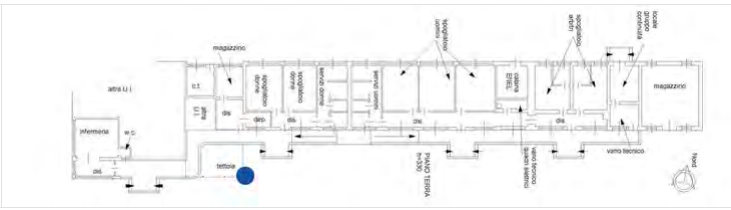


Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

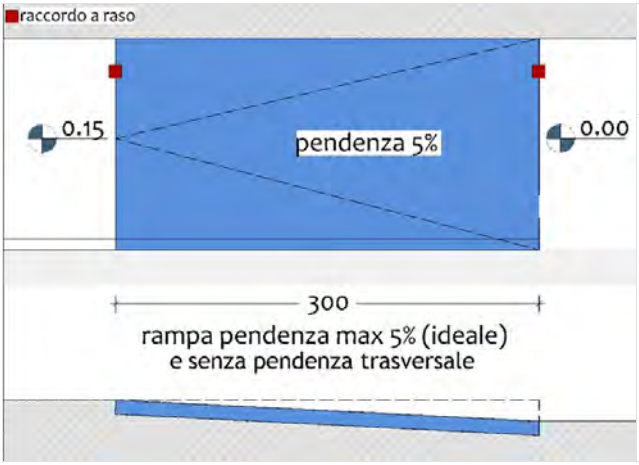

PS1366 (modificato)
Realizzazione di rampa breve di raccordo

Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione di rampa breve di raccordo, in cls, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO **623 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0956

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



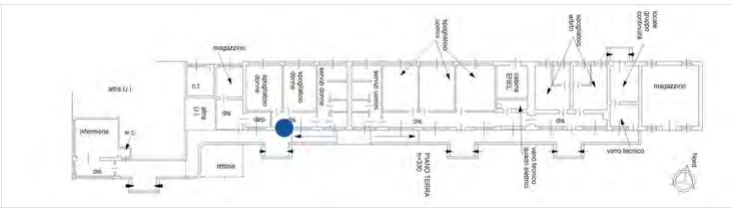


Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

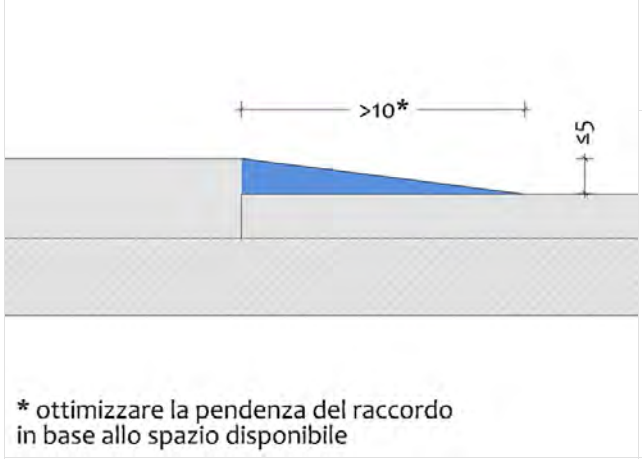

PS0912 (modificato)
Posa di elemento sagomato - fino a 5 cm

Posa di elemento sagomato, in metallo, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti con pendenza longitudinale quanto più possibile ridotta in funzione delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Torino 47 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0957**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	102	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

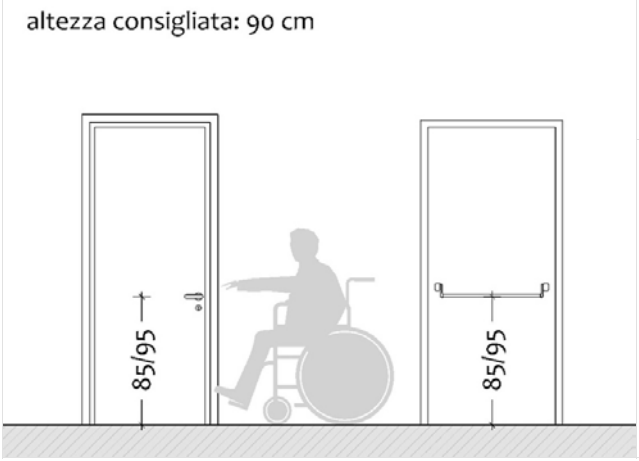

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Torino 47 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0959**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO



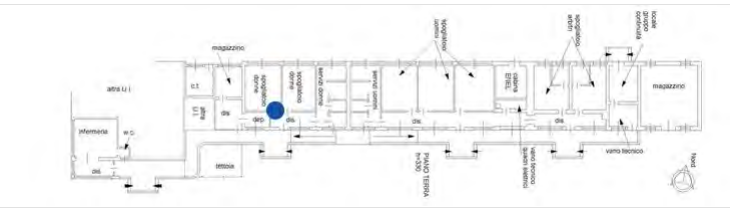


Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Entrambe le porte degli spogliatoi

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

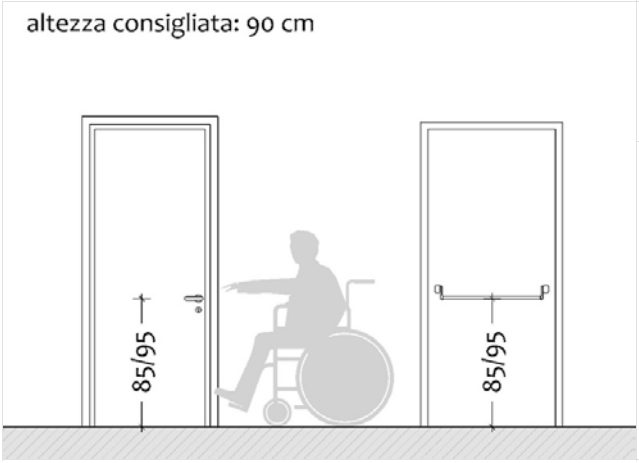

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0961

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



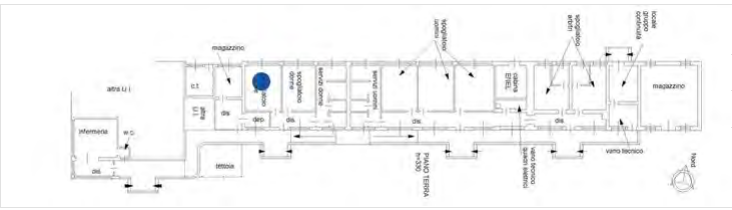


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	178	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

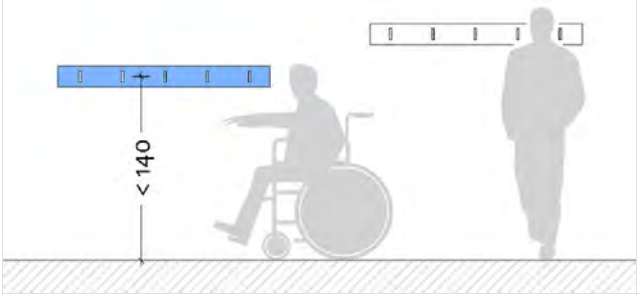

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0963

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



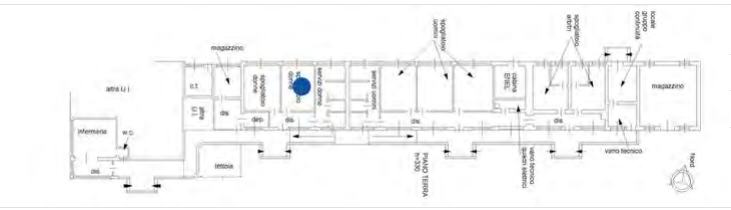


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	178	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

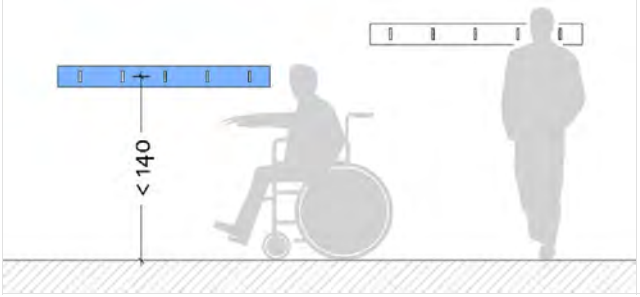

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **24 Marzo 2025**	via Torino 47 - Udine (Udine)	1	6861-0964
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025			

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO



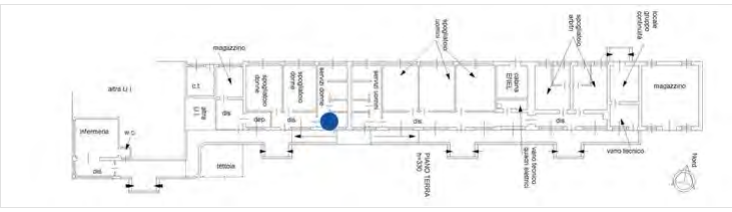


Spazio di manovra - Profondità	116	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anta larghezza 98 cm. La porta dell'ingresso all'antibagno posta di fronte viene di solito lasciata aperta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0969	1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Torino 47 - Udine (Udine)	15000 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

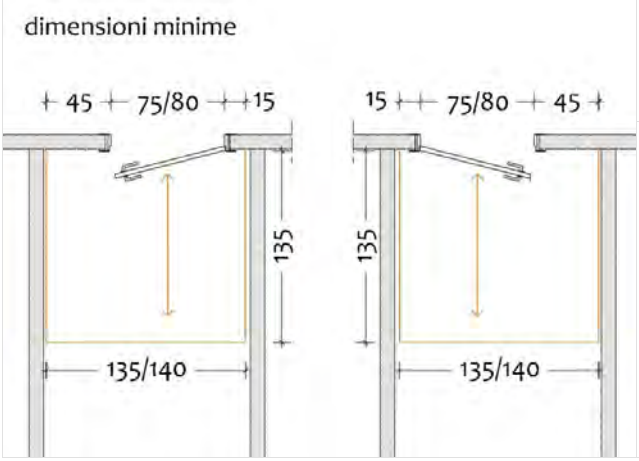

PS0540 (modificato)
Soluzione gestionale (temporanea)

Soluzione gestionale (temporanea): posizionare segnaletica per richiedere di mantenere aperta la porta verso il disimpegno.

La soluzione definitiva è indicata alla scheda 969.

STIMA DEL COSTO
Computata in 969

100 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0967

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



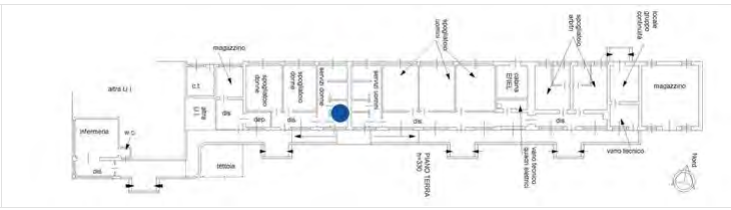


Lavabo-altezza piano	83	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

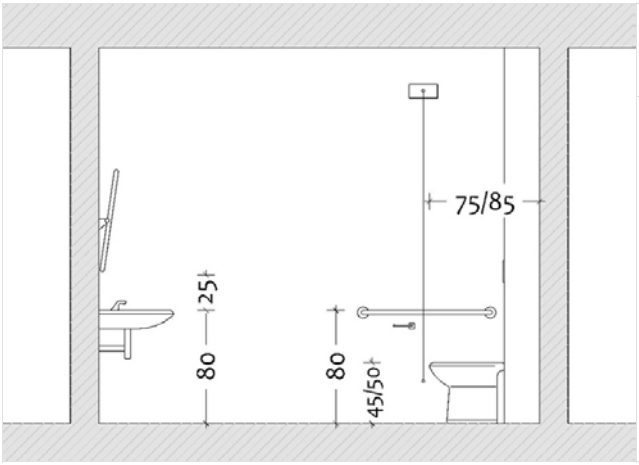

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0969**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO



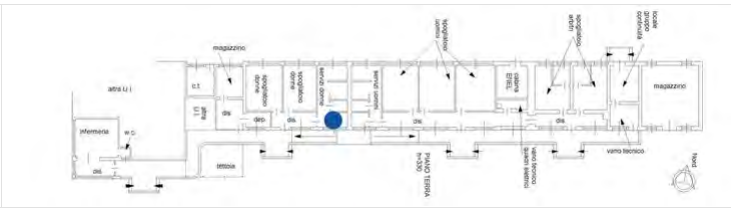


Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dimensione del servizio 165x180 cm. Spazio tra la porta e il wc 100 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0964	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato **100 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

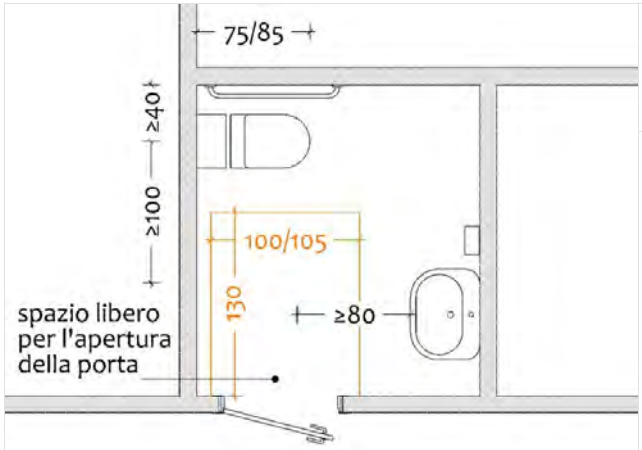

PS1367 (modificato)
Rifacimento di servizio igienico accessibile - ampliamento

Rifacimento con ampliamento, all'interno del gruppo servizi esistente, del servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Comprende 964

15.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0972

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | OSTACOLO VERTICALE





Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0481 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo e suo eventuale riposizionamento in posizione non interferente con il percorso.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0973

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Assenza	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

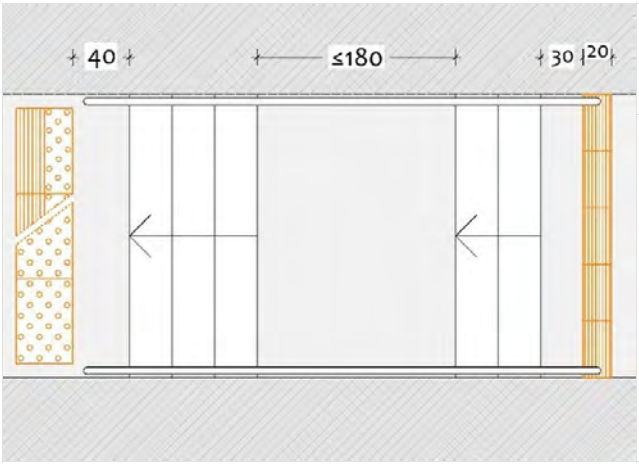

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **115 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0975

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



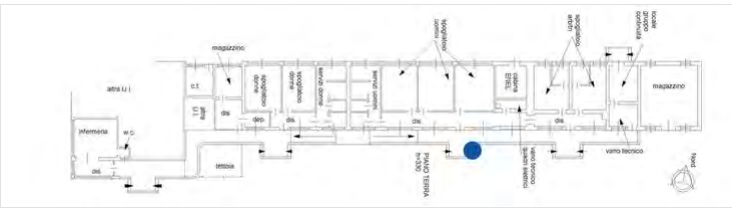


Assenza	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

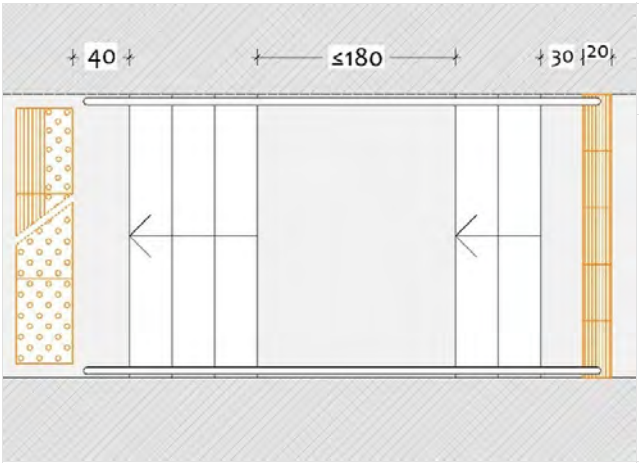

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **115 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Torino 47 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0976**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La soglia è lesionata si suggerisce di sostituirla.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

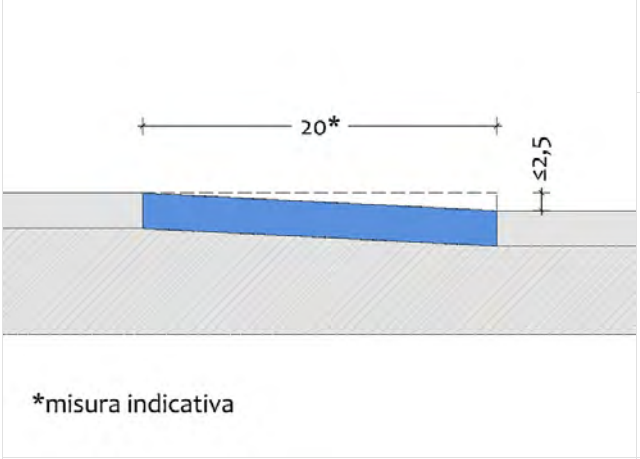

PS0115 (modificato)
Sostituzione della soglia (dislivello tra 2,5 cm e 5 cm)

Sostituzione della soglia con altra in pietra da posare con leggera inclinazione per raccordare a raso le aree adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **280 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0978

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO



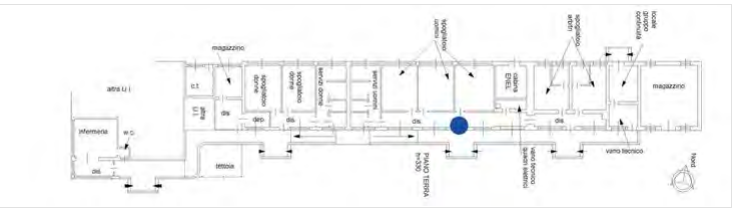


Maniglia - Altezza	100	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

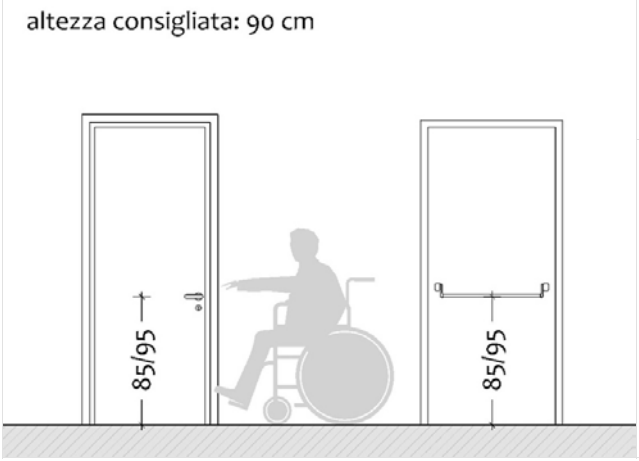

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0979

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

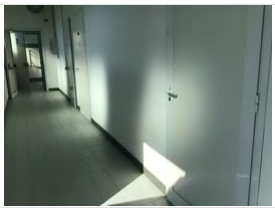

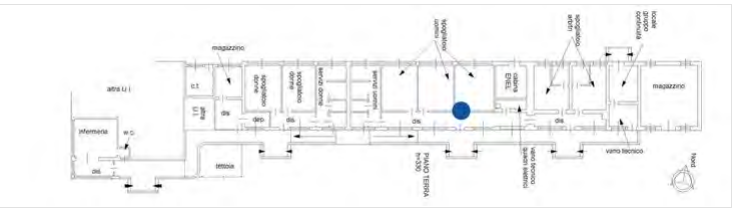


Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Porte dei tre spogliatoi

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

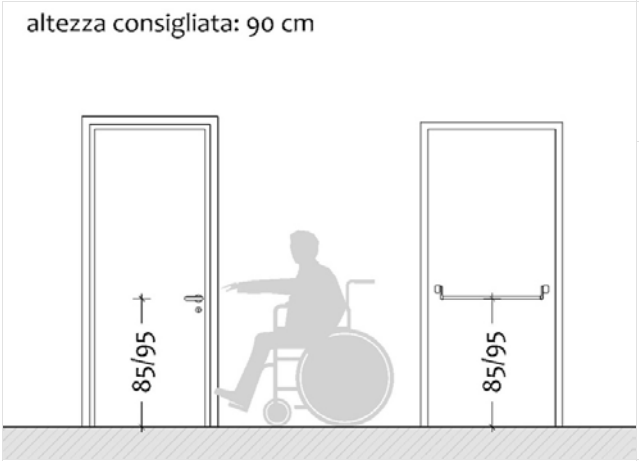

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0980

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



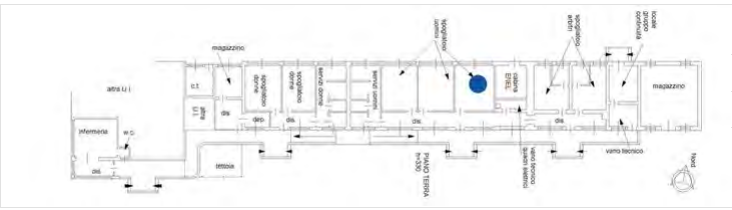


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	178	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
166 cm h inferiore

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

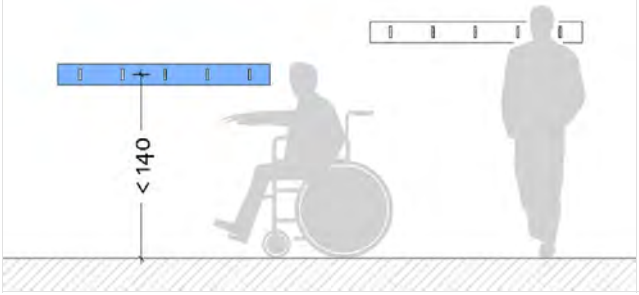

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo **via Torino 47 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0982**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



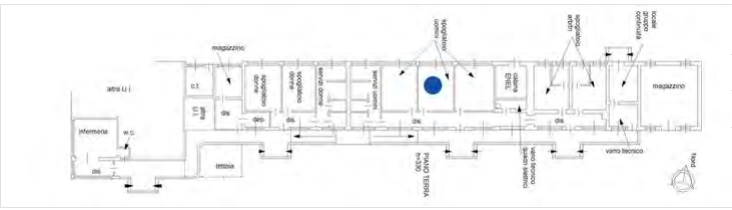


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	178	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

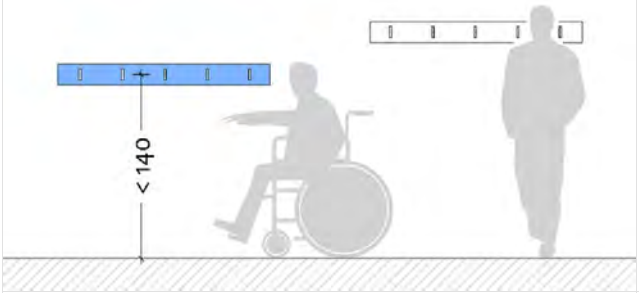

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0983

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



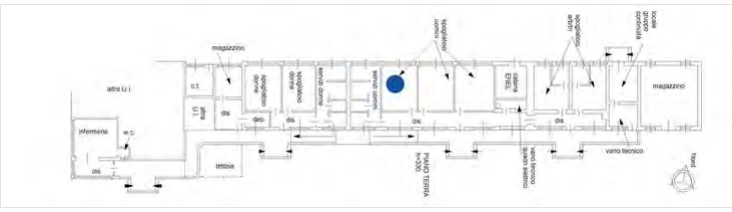


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	178	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

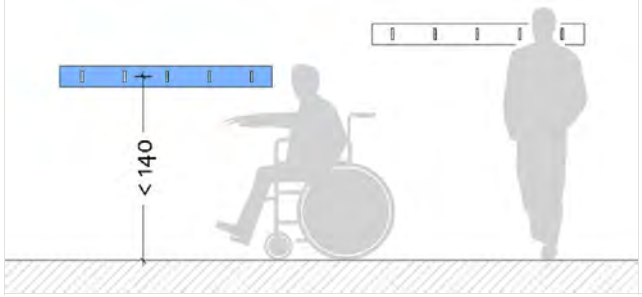

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0984**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	135	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza anta 98 cm. La porta dell'ingresso all'antibagno posta di fronte viene di solito lasciata aperta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0985	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato **15000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

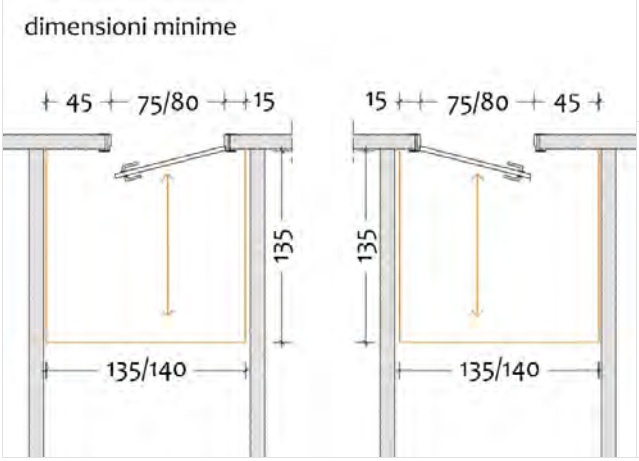

(modificato)
Soluzione gestionale (temporanea)

Soluzione gestionale (temporanea): posizionare segnaletica per richiedere di mantenere aperta la porta verso il disimpegno.

La soluzione definitiva è indicata alla scheda 985.

STIMA DEL COSTO
Computata in 985

100 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0985**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Spazio tra la porta e il wc 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0984	LIV. **1**	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato **100 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

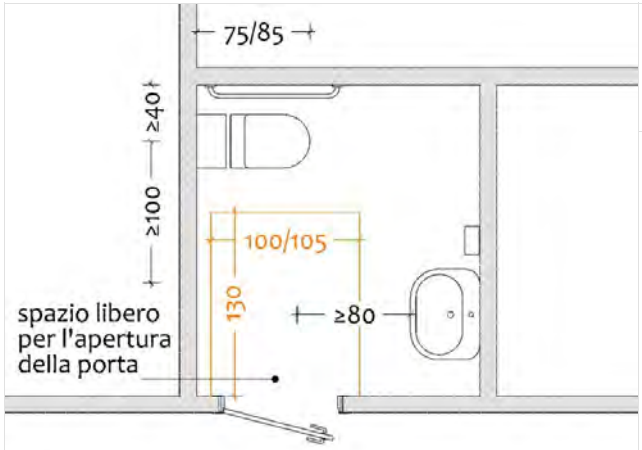

PS1367 (modificato)
Rifacimento di servizio igienico accessibile - ampliamento

Rifacimento con ampliamento, all'interno del gruppo servizi esistente, del servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO
Comprende 984

15.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-0986

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO



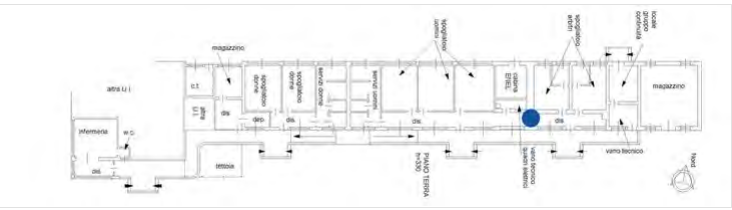


Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

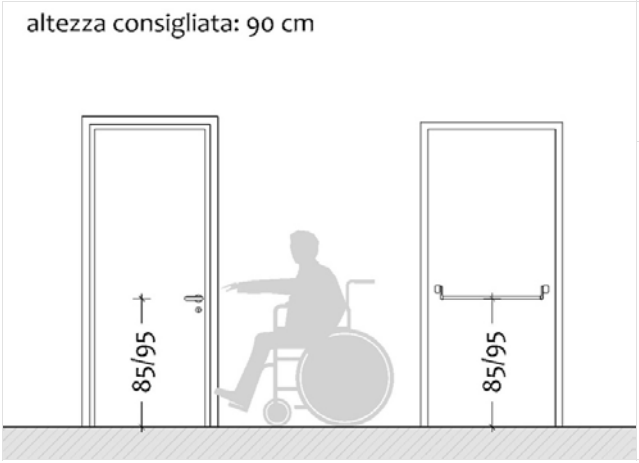

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0987**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

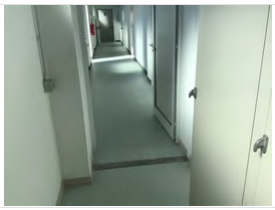

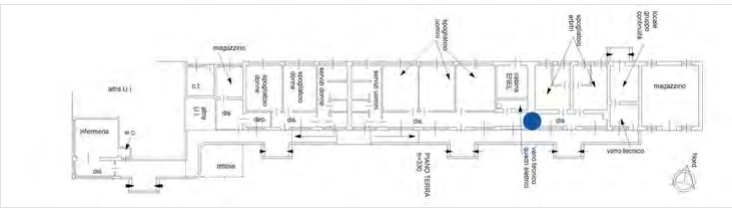


Spazio di manovra - Profondità	118	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

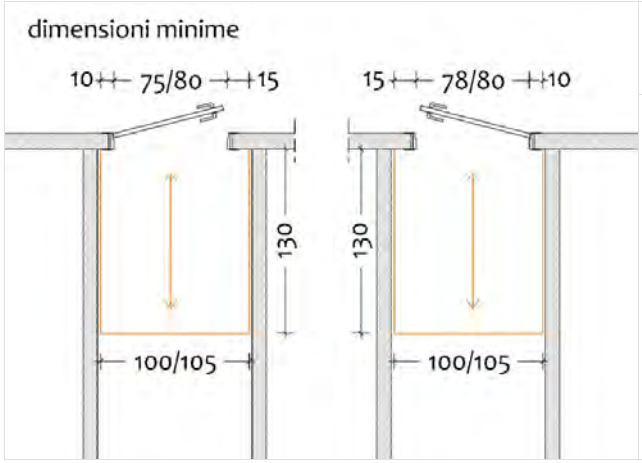

PS0063 (modificato)
Spostamento dell'arredo che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0988

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

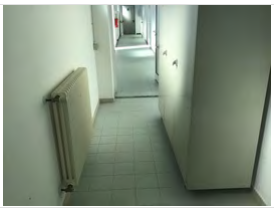

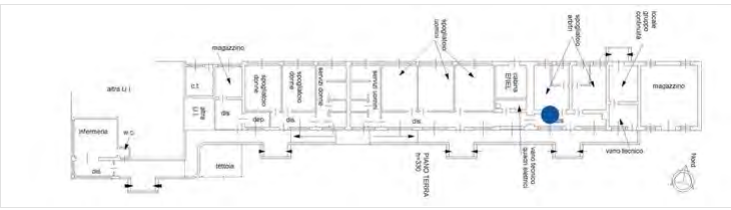

Larghezza	83	≥ 100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0057 (modificato)
Rimozione dell'elemento di arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0989

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



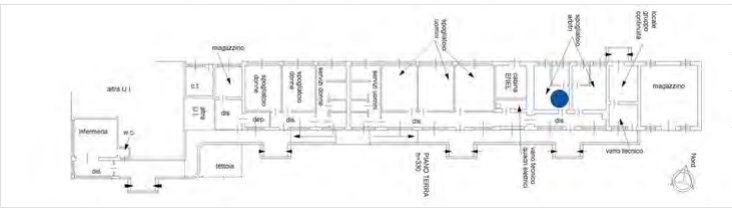


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	178	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

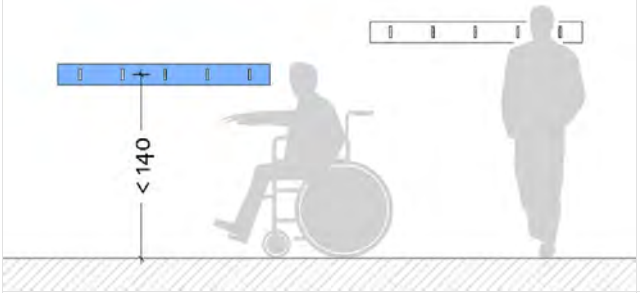

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0990

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO



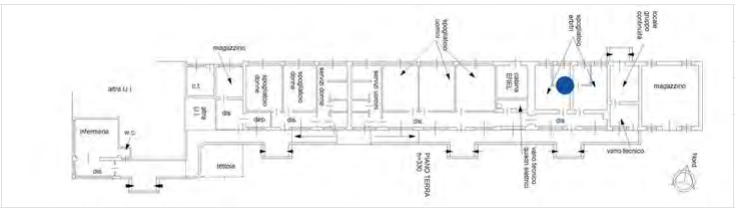


Spazio di manovra - Spalletta	5	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche all'interno del servizio igienico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

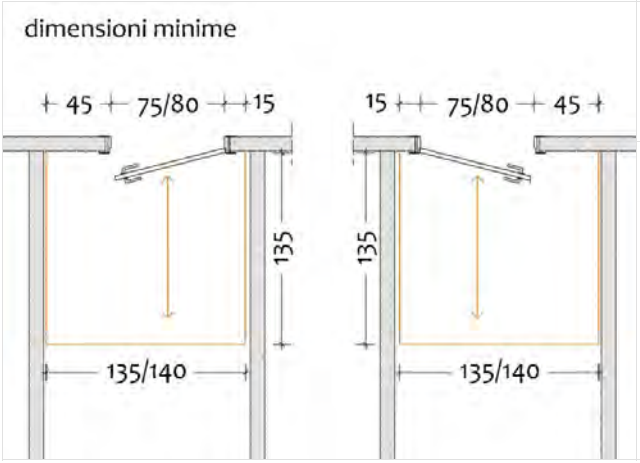

PS0141 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con inversione del verso di apertura

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, incluse rimozioni e ripristini.

Ridurre la larghezza dell'anta a 80 cm per incrementare la spalletta.

STIMA DEL COSTO **1.550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0991

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO



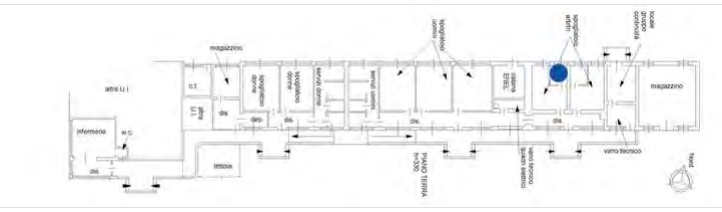


Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

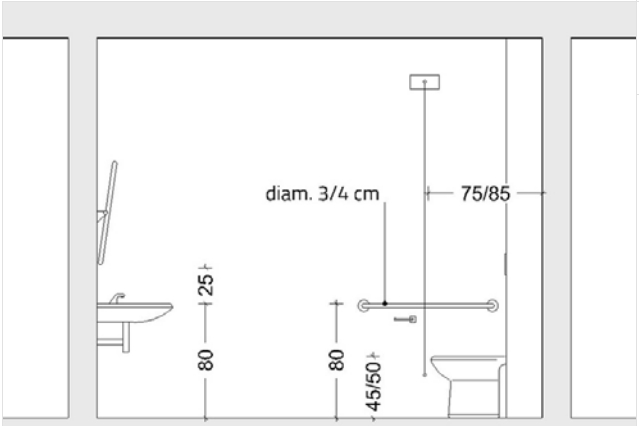

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0992

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



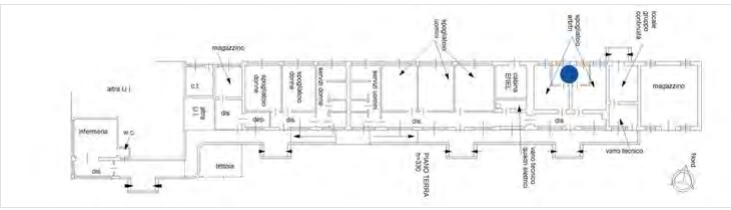


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

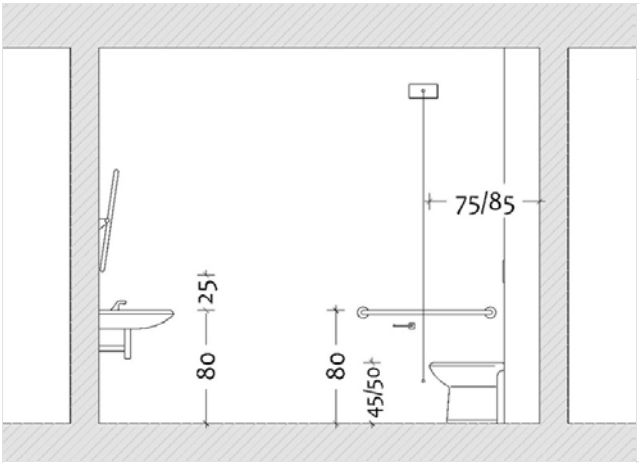

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0993

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO



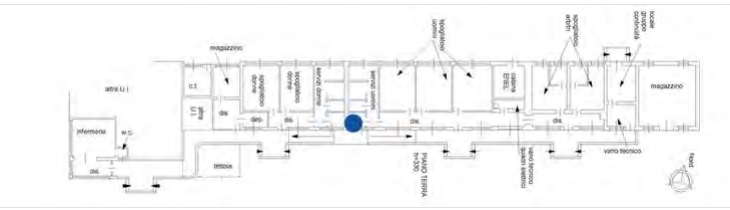


Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

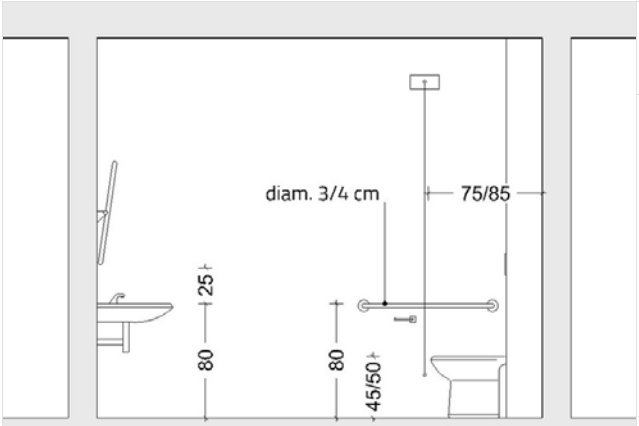

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0994

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



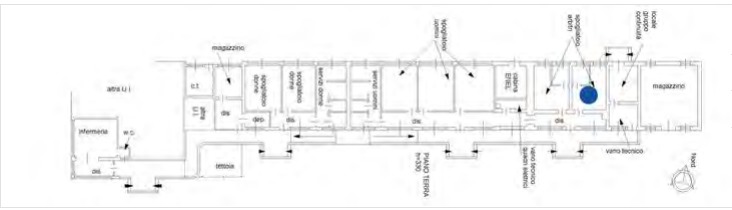


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	178	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

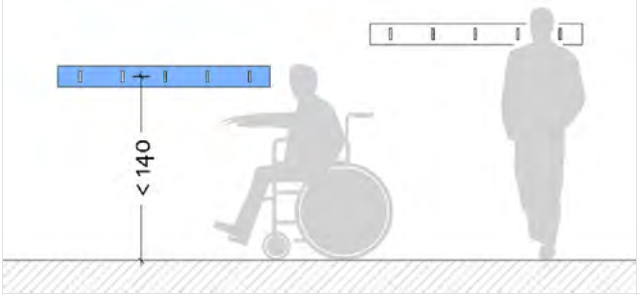

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0995

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



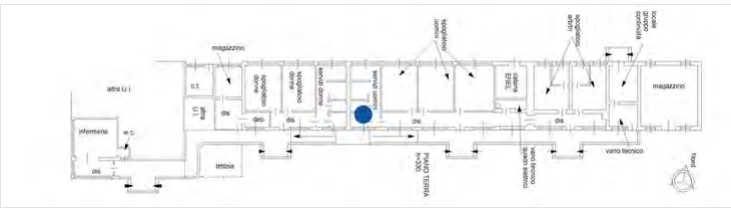


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

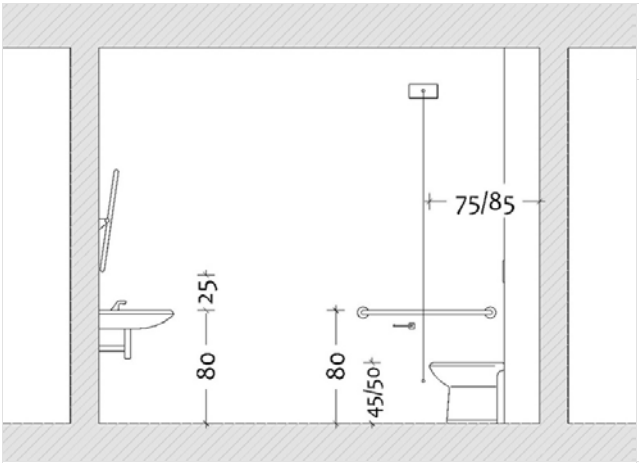

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0996

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO



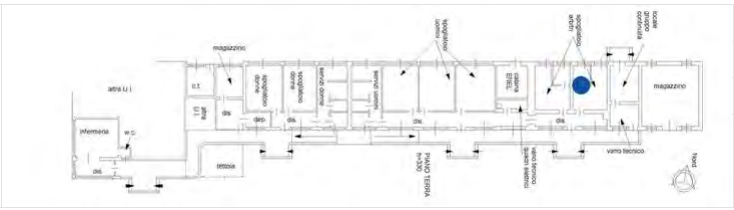


Spazio di manovra - Spalletta	5	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche all'interno del servizio igienico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

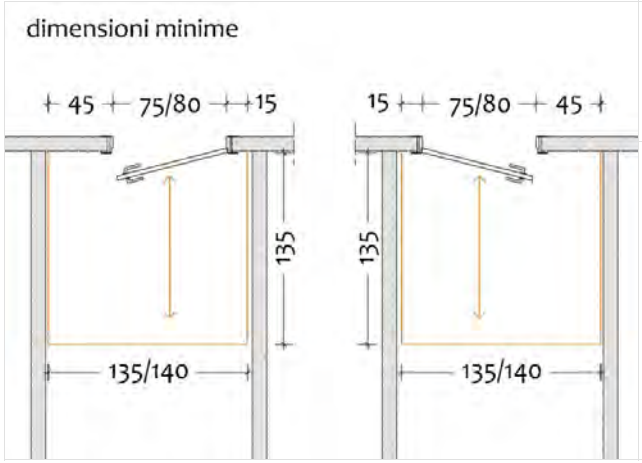

PS0141 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con inversione del verso di apertura

Sostituzione della porta a battente con altra con inversione del verso e/o della direzione di apertura nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, incluse rimozioni e ripristini.

Ridurre la larghezza dell'anta a 80 cm per incrementare la spalletta.

STIMA DEL COSTO **1.550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0997

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

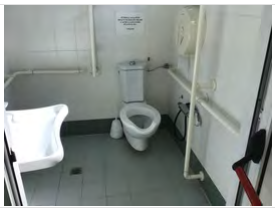




Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

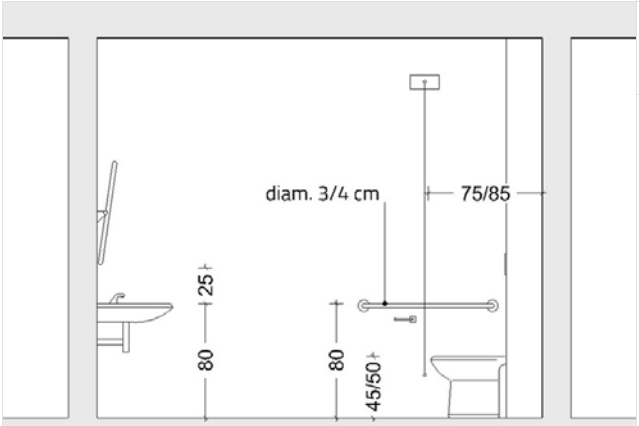

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-0998

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



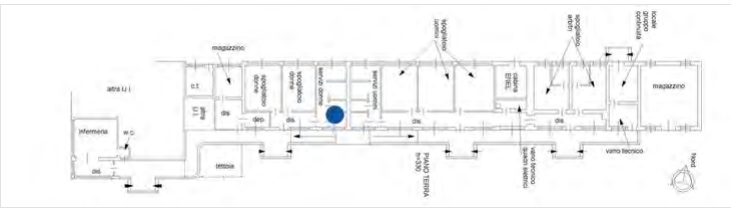


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

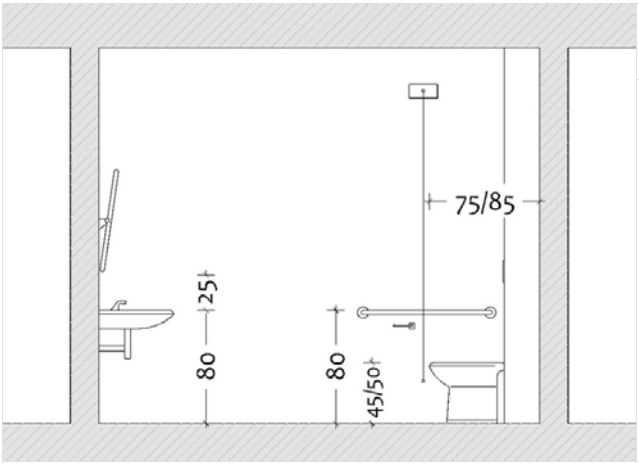

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0999

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO



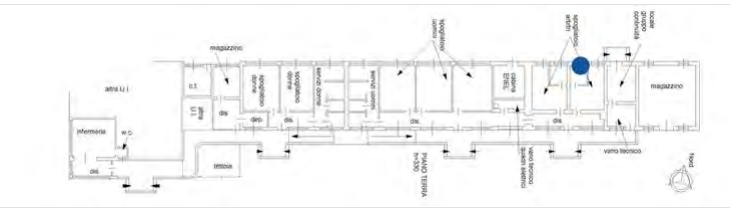


Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

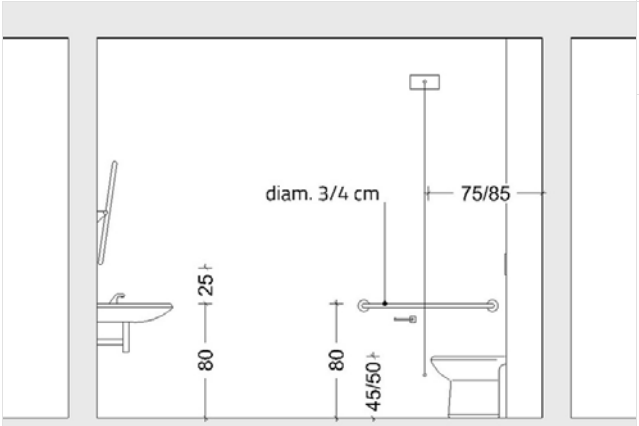

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1000

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



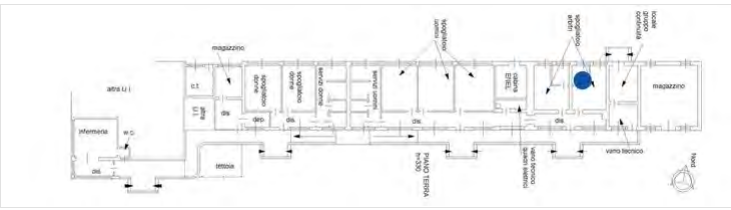


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

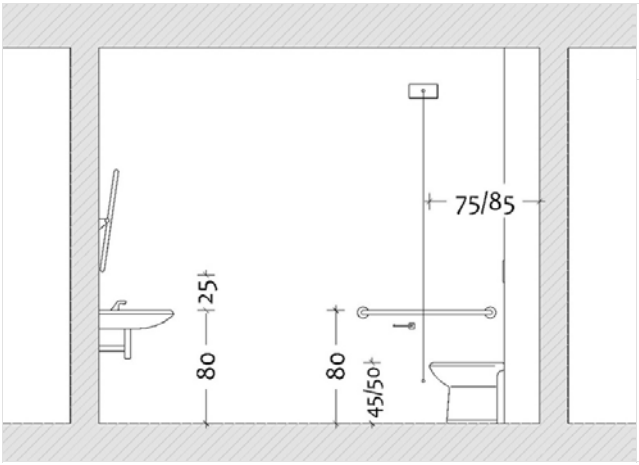

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1001

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



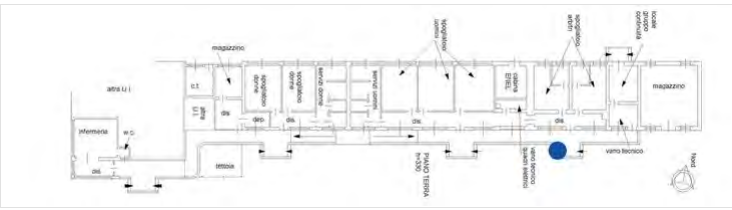


Assenza	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

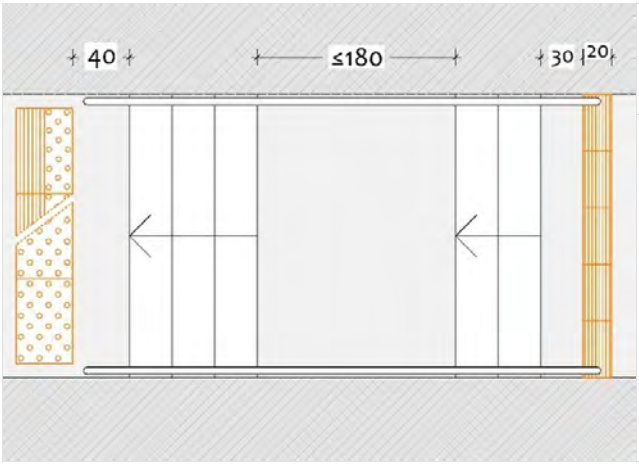

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **115 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Spogliatoi - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1002

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE



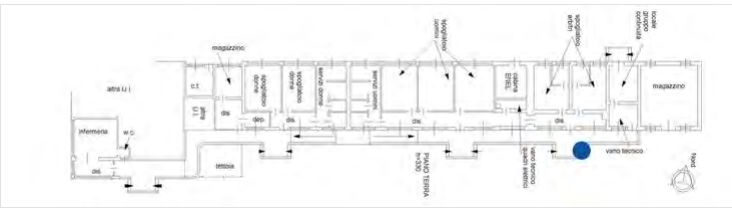


Assenza	Si	
Dimensioni	X 155,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

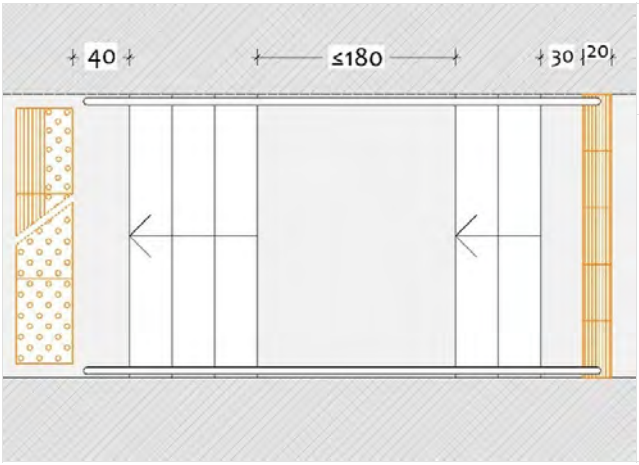

PS0059 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare in PVC

Applicazione di moduli tattilo-plantari codice "pericolo valicabile" (o "arresto pericolo" se concordato con le Associazioni Locali di riferimento) in PVC per formazione di fascia a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **115 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Edifici accessori - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0930

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	114	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

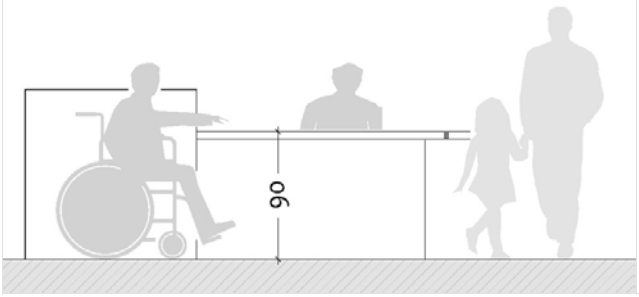

(modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Edifici accessori - Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Torino 47 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-0934

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



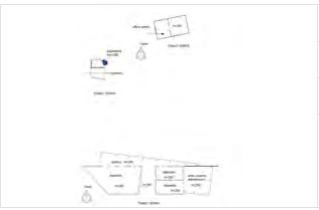


Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

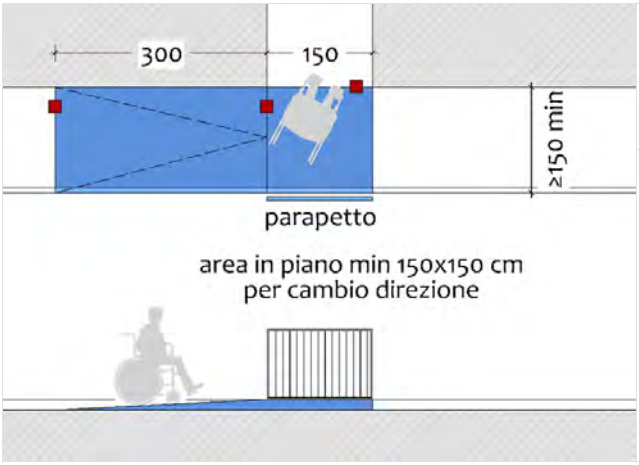

PS0101 (modificato)
Posa di rampa removibile in lamiera di acciaio per esterni

Posa di rampa di raccordo in lamiera di acciaio brunito antiscivolo, completa di cordolo fermaruota a contrasto cromatico, stabilmente fissata alle superfici esistenti, e di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta. In caso di lunghezza superiore a 100 cm o qualora la rampa possa costituire ostacolo, integrare corrimano a contrasto cromatico. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità).

STIMA DEL COSTO **2.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Edifici accessori - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda 6861-0936

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	112	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

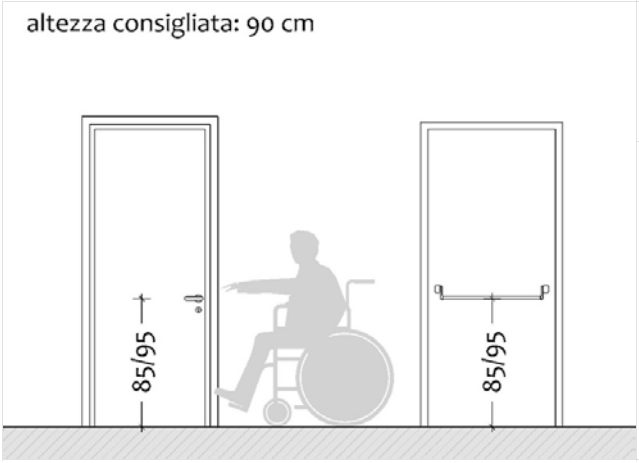

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Edifici accessori - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0938

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE





Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1368 (modificato)
Spostamento del cassonetto

Spostamento del cassonetto o del gruppo di cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali e/o senza interferire con la guida naturale e tale da garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Edifici accessori - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0941

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



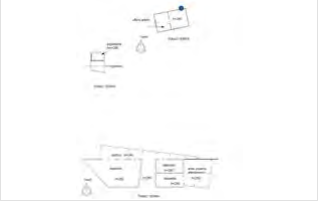


Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0944	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

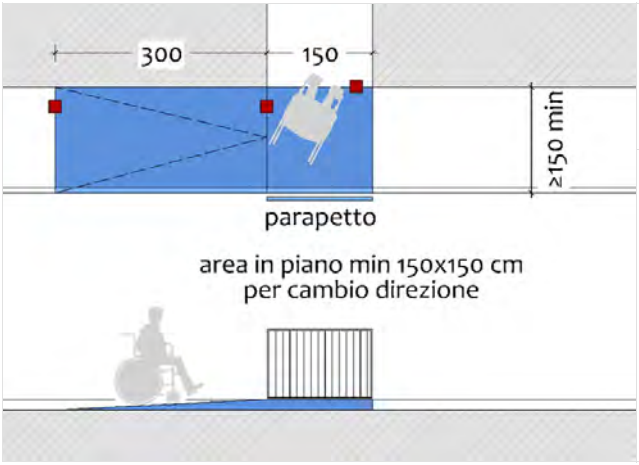

PS0101 (modificato)
Posa di rampa removibile in lamiera di acciaio per esterni

Posa di rampa di raccordo in lamiera di acciaio brunito antiscivolo, completa di cordolo fermaruota a contrasto cromatico, stabilmente fissata alle superfici esistenti, e di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta. In caso di lunghezza superiore a 100 cm o qualora la rampa possa costituire ostacolo, integrare corrimano a contrasto cromatico. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità).

STIMA DEL COSTO
Comprende 944

3.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Edifici accessori - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0944

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	6.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 84,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0941	LIV. 1	Altezza Dislivello via Torino 47 - Udine (Udine)	Costo stimato 3000 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

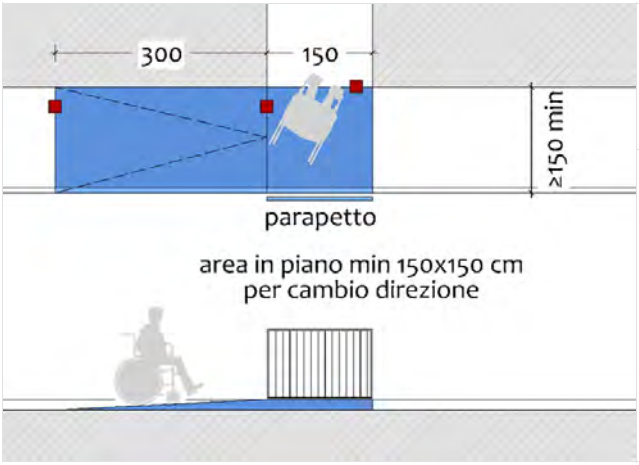

PS0101 (modificato)
Posa di rampa removibile in lamiera di acciaio per esterni

Posa di rampa di raccordo in lamiera di acciaio brunito antiscivolo, completa di cordolo fermaruota a contrasto cromatico, stabilmente fissata alle superfici esistenti, e di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta. In caso di lunghezza superiore a 100 cm o qualora la rampa possa costituire ostacolo, integrare corrimano a contrasto cromatico. Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità).

STIMA DEL COSTO
Computata in 941

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 23_CAMPO ATLETICA DAL DAN > Edifici accessori - Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Torino 47 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1003

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE






Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

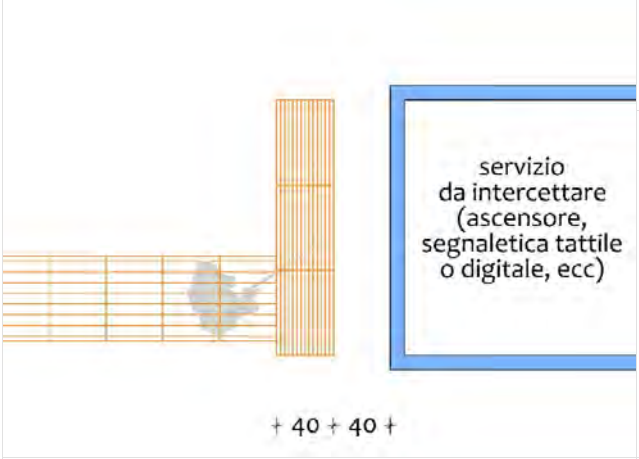

PS1369 (modificato)
Modfica alla segnaletica tattilo-plantare

Eliminazione dei moduli non coerenti ed integrazione dei moduli tattilo-plantari necessari per l'adeguamento della segnaletica alle prescrizioni di Abaco, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **630 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Laipacco 96 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1013

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO



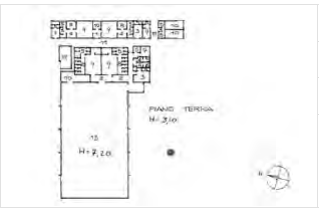


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

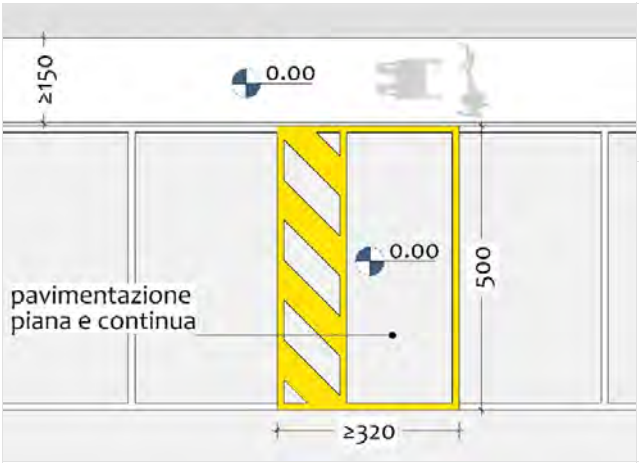

PS1298 (modificato)
Realizzazione di parcheggio a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.
Dimensioni minime 320x500 cm.

Compreso rifacimento della pavimentazione (solo manto di usura)

STIMA DEL COSTO **1.120 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Laipacco 96 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1015

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE



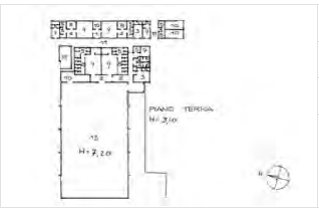


Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 3500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

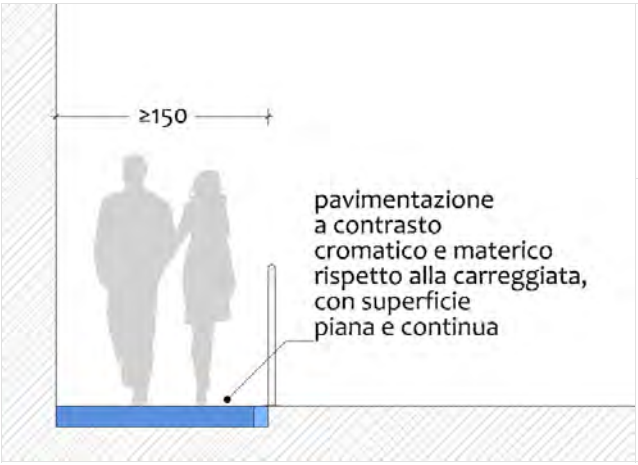

PS1361 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Consigliata la posa di delimitatori (transenne, non computate) per evitare la sosta o il transito dei veicoli.
Area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia consideranto il transito dei veicoli.
Contabilizzato percorso con larghezza 150 cm, da realizzarsi preferibilmente in adiacenza ad una guida naturale.

STIMA DEL COSTO **7.875 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Laipacco 96 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1017**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

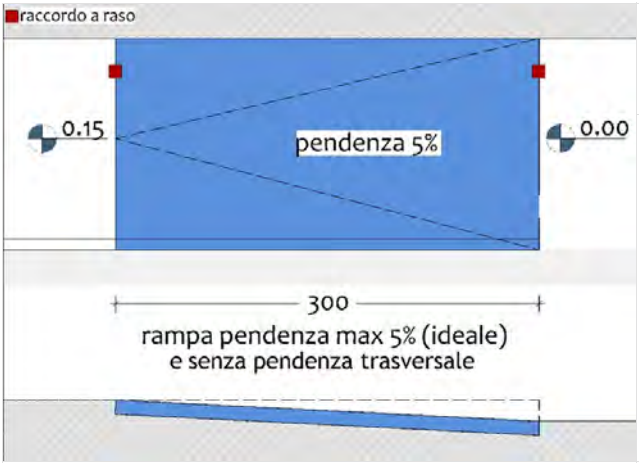

PS0477 (modificato)
Rifacimento della rampa breve di raccordo

Rifacimento della rampa breve di raccordo, in cls architettonico, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale a contrasto cromatico rispetto all'area a quota inferiore, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.

STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-1019

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	104	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

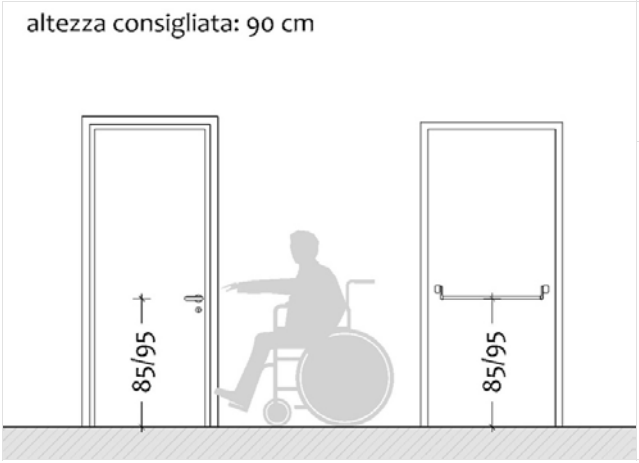

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1024

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

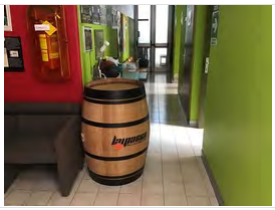

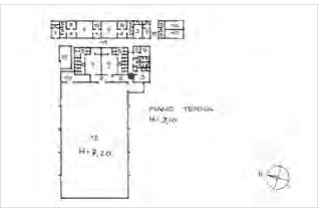

Larghezza	60	≥ 100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0057 (modificato)
Rimozione dell'elemento di arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.


STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Laipacco 96 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1026

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

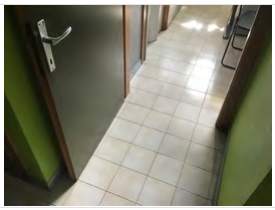

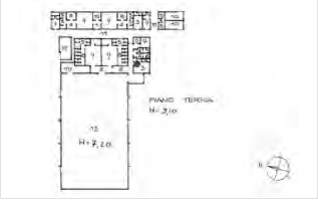

Spazio di manovra - Spalletta	8	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0056 (modificato)
Automazione del filtro all'accesso

Installazione di dispositivo elettronico per l'apertura e la chiusura automatica della porta con pulsanti di comando posizionati in area non interessata dal raggio di apertura dell'anta.

STIMA DEL COSTO **1.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1027

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | OSTACOLO VERTICALE



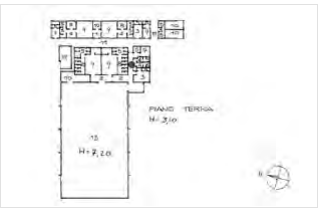


Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

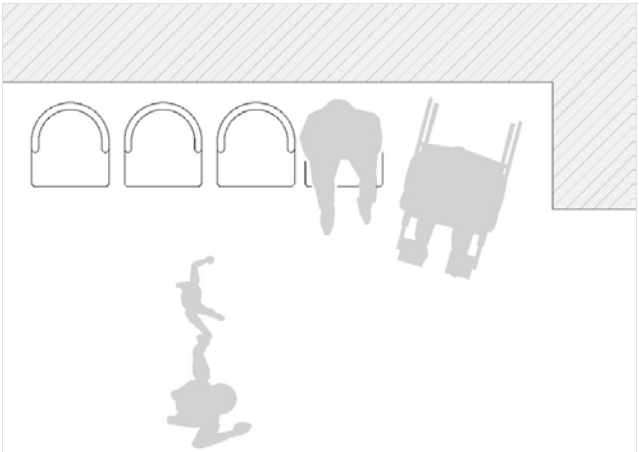

PS0131 (modificato)
Spostamento dell'arredo

Rimozione dell'elemento di arredo e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025


Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1029

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

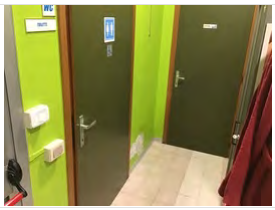




Spazio di manovra - Profondità	95	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

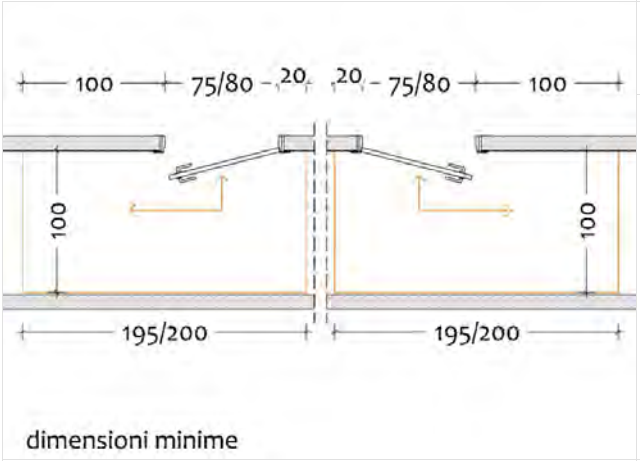

PS1507 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con altro di tipo scorrevole esterno muro

Sostituzione della porta a battente con altra di tipo scorrevole esterno muro, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglia ergonomica e a contrasto cromatico rispetto all'anta, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
3

ID Scheda
6861-1031

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

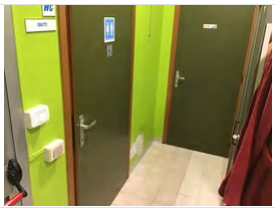




Maniglia - Altezza	102	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

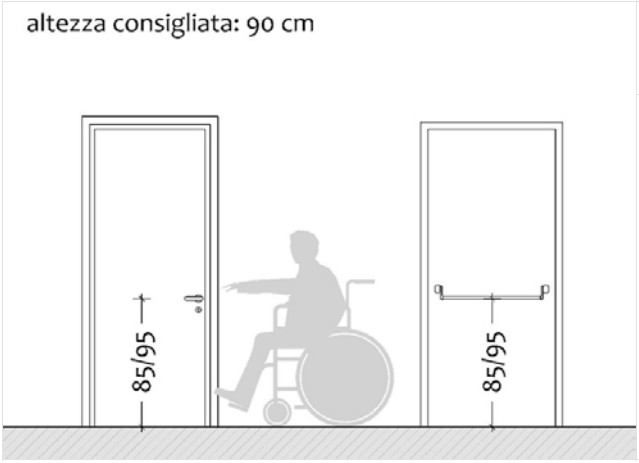

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1033

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

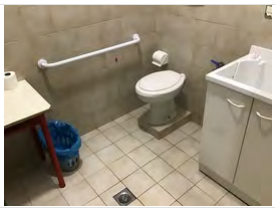

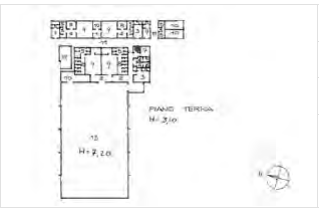


WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	55	75 ≤ A ≤ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

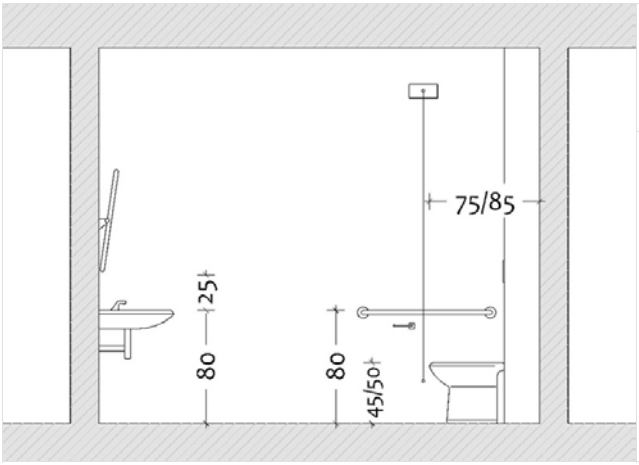

PS0096 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc (con sostituzione)

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **2.500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Laipacco 96 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1035

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

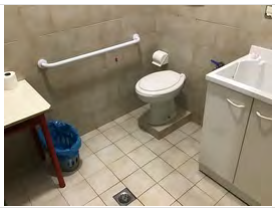

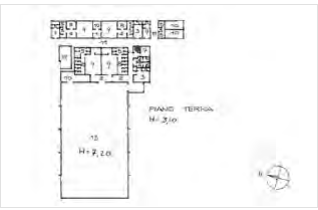

WC/bidet-accostamento laterale WC/bidet	42	100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0182 (modificato)
Ripristino delle condizioni per l'utilizzo del servizio igienico

Rimozione degli arredi e/o degli oggetti che impediscono l'uso del servizio igienico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1037**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



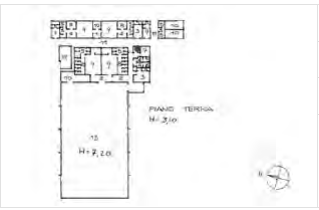


Lavabo-altezza piano	86	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1040	LIV. 1	**Lavabo-assenza spazio libero sottostante Servizio igienico** via Laipacco 96 - Udine (Udine)	Costo stimato **3500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

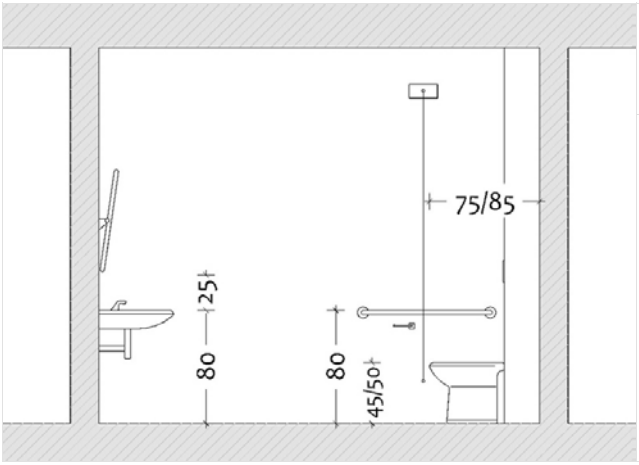

PS1362 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1040

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1040**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-assenza spazio libero sottostante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1037	LIV. 1	**Lavabo-altezza piano Servizio igienico** via Laipacco 96 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

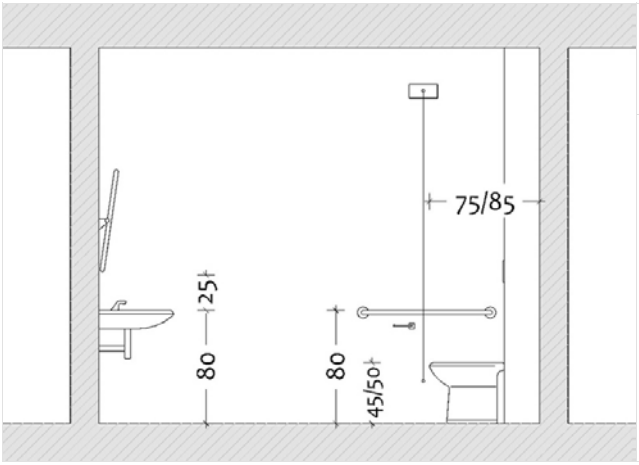

PS0979 (modificato)
Sostituzione del lavabo

Sostituzione del lavabo con altro NON dedicato, di tipo sospeso (privo di colonna), con spazio libero antistante non inferiore a 80 cm, piano superiore ad altezza di 80 cm, rubinetteria attivabile automaticamente mediante sensore con fotocellula, incluse opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1037

3.500 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 31 Marzo 2025	Indirizzo via Laipacco 96 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1043

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



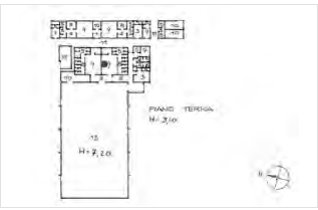


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

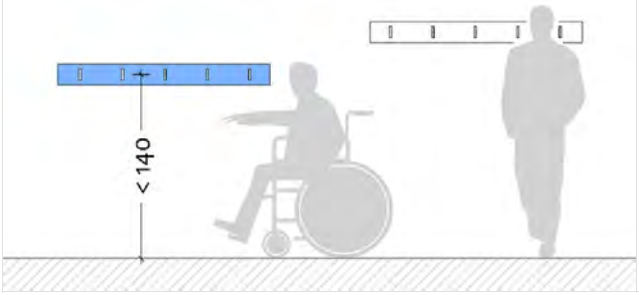

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1045

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



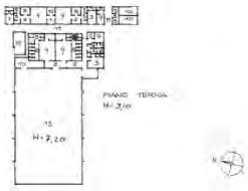


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizio igienico accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

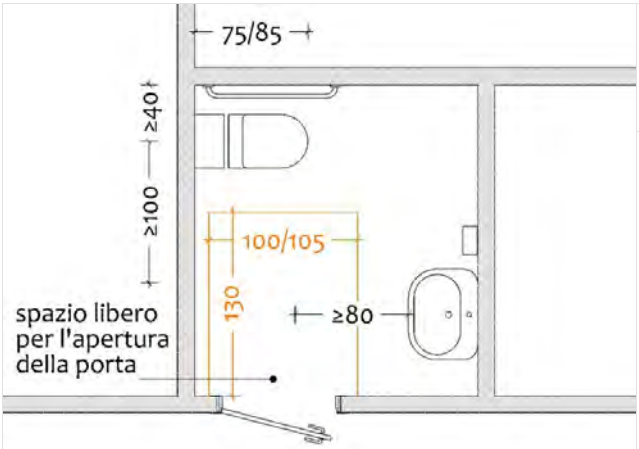

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1049

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Altezza accessorio	180	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

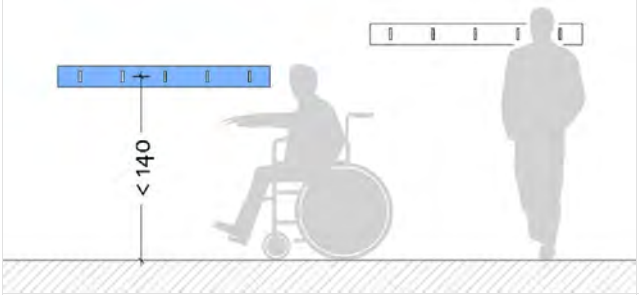

PS0950 (modificato)
Posa di arredo per spogliatoio

Posa di arredo per spogliatoio ed altri accessori ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Phon.

STIMA DEL COSTO **250 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Laipacco 96 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1051

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



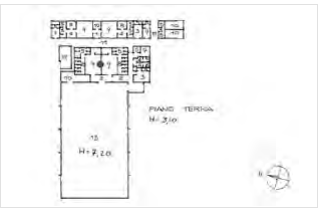


Vano spogliatoio - Altezza ganci appendiabiti	170	≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

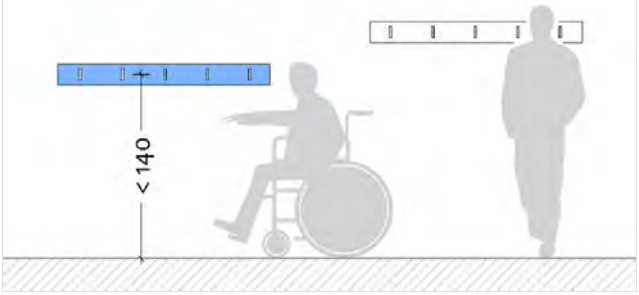

PS0158 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Riposizionare almeno un elemento.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1052

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

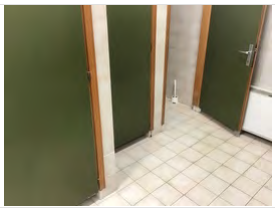

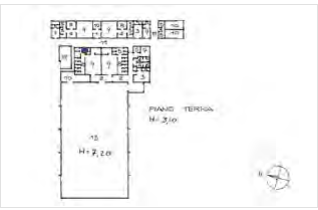


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

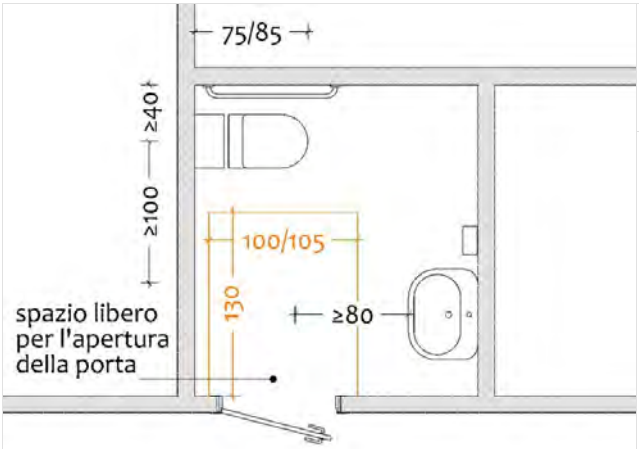

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Laipacco 96 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1053

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



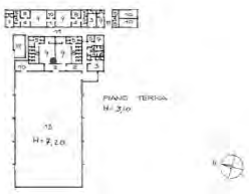


Altezza accessorio	180	70 ≤ A ≤ 140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

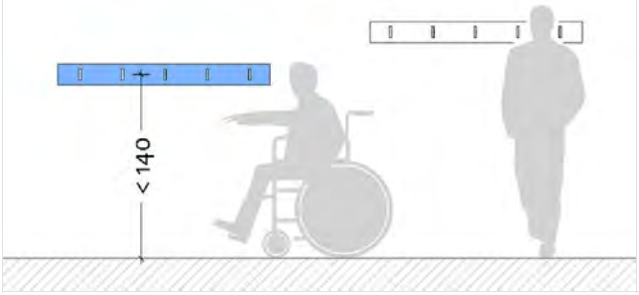

PS0950 (modificato)
Posa di arredo per spogliatoio

Posa di arredo per spogliatoio ed altri accessori ad altezza non superiore a 140 cm (consigliato 130 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.

Phon. Compreso spostamento della panca.


STIMA DEL COSTO **250 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 24_PALESTRA CERNICH > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Laipacco 96 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1054

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

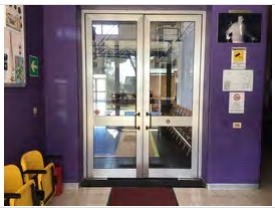

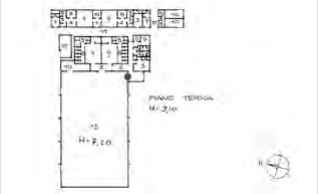


Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ante con apertura tipo saloon

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

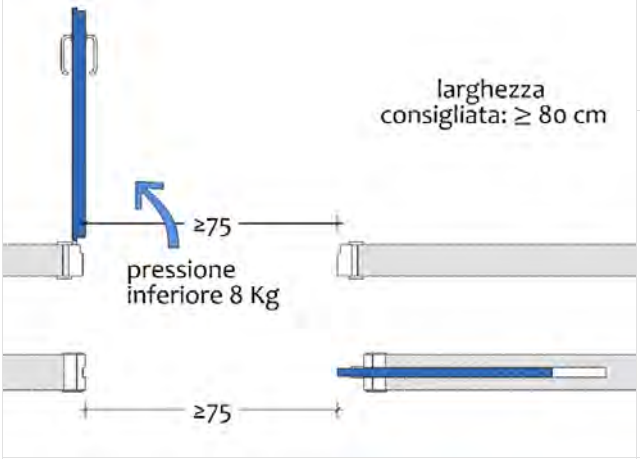

PS1330 (modificato)
Sostituzione della porta tipo saloon

Sostituzione della porta con ante ad apertura va e vieni (tipo saloon) con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 80 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0724**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | STALLO RISERVATO | PAVIMENTAZIONE






Giunture	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

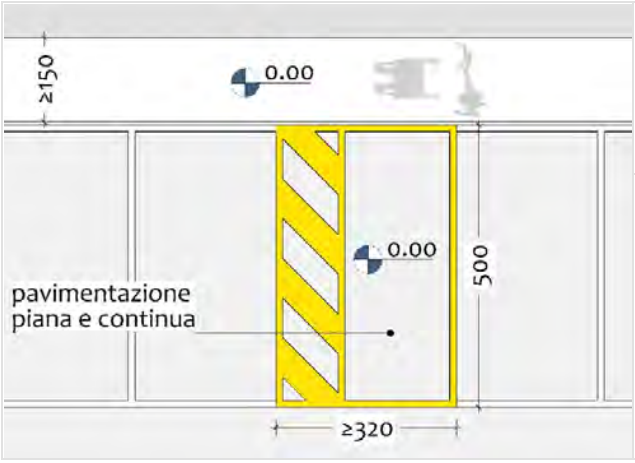

PS1355 (modificato)
Rifacimento della pavimentazione (stallo a pettine)

Rifacimento della pavimentazione del parcheggio riservato, in conglomerato bituminoso, per ottenere una superficie priva di pendenze e continua, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO **867 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0725**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**






Giunture	Si	
Dimensioni	X --	Y 2000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dallo stallo riservato sino alla pavimentazione in cubetti di porfido

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

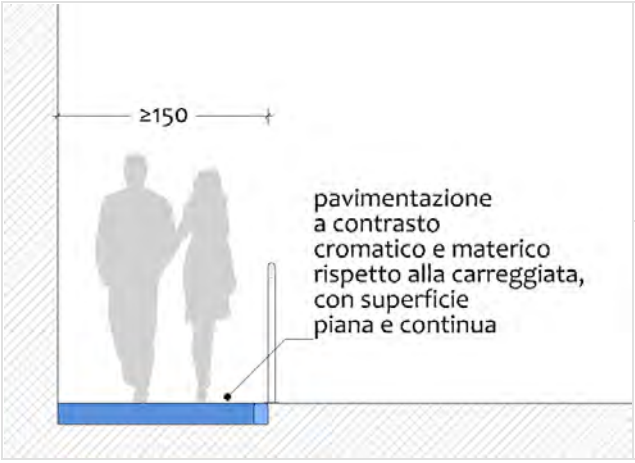

(modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Area pedonale e carrabile: progettare la stratigrafia consideranto il transito dei veicoli. Contabilizzato percorso con larghezza 150 cm.

STIMA DEL COSTO **4.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0726**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | SUPERFICIE PAVIMENTATA | **PAVIMENTAZIONE**






Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X --	Y 1200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0727	**1**	**Altezza Dislivello** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

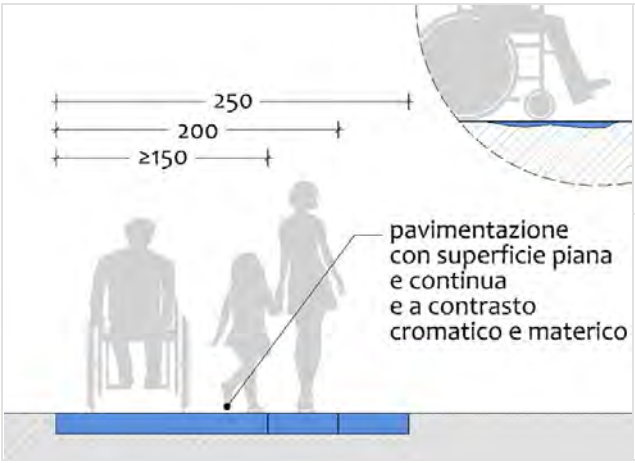

PS1356 (modificato)
Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls

Demolizione della pavimentazione e sua ricostruzione in cls per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%.

Contabilizzato percorso con larghezza 150 cm adiacente alla guida naturale (parete edificio) e con altimetria tale da risolvere anche la criticità scheda 727.

STIMA DEL COSTO
Comprende 727

2.900 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0727**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y 120,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gradino esterno e anche interno

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0726	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **2900 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

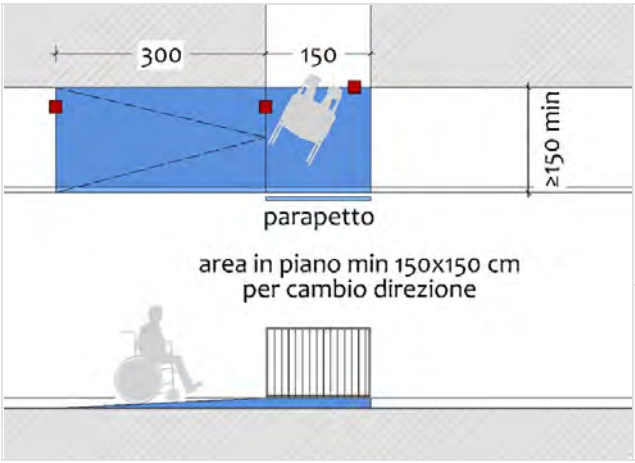

PS0898 (modificato)
Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa

Realizzazione di area in piano antistante la porta e rampa di raccordo, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 150x150 cm oltre l'eventuale spazio per l'apertura della porta nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, rampa con pendenza max 5%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, compresi cordolo h 10 cm, corrimano e/o parapetto in funzione all'altezza del dislivello.

Risolvere il raccordo conferendo una leggera pendenza al novo percorso previsto alla scheda 726.

STIMA DEL COSTO
Computata in 726

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0743**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	100	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La porta verso l'esterno è sempre aperta in orario di apertura degli uffici

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

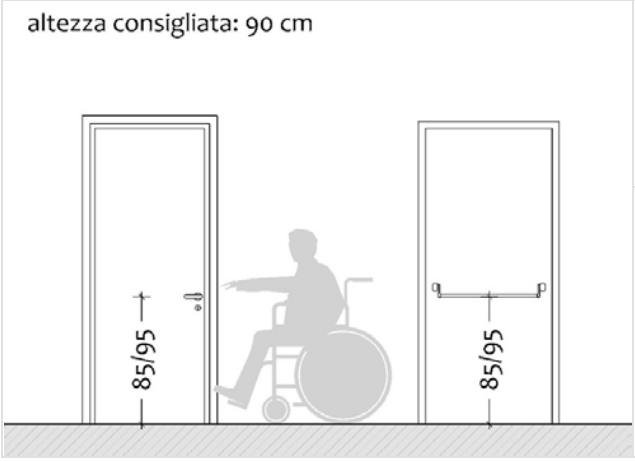

PS0123
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0744

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO





Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Le strisce antiscivolo possono essere percepite come gradini in successione

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1357 (modificato)
Posa di zerbino ad incasso

Rimozione delle strisce antiscivolo e realizzazione di incasso a pavimento con posa di zerbino tecnico anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0745**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ingresso principale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-0746

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

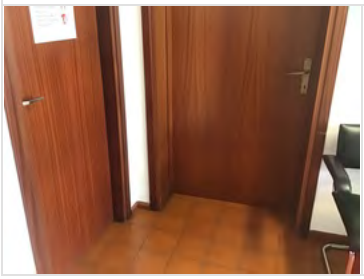




Maniglia - Altezza	100	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Tre porte (una apre su ripostiglio con gradini)

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

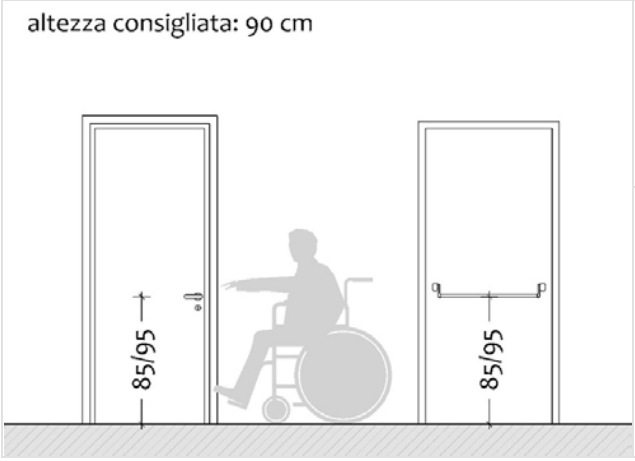

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0749**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO






Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 83,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

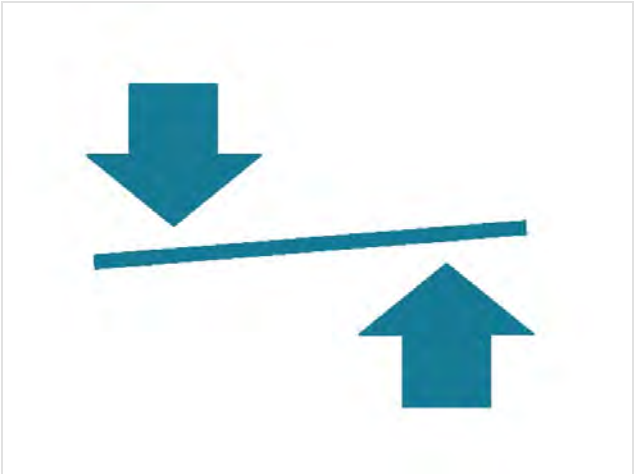

PS1358
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0751**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO






Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	98	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

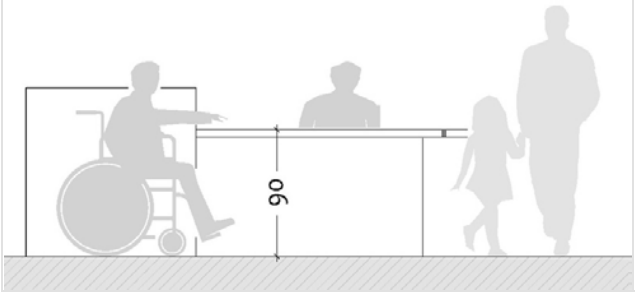

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.


STIMA DEL COSTO **1.500 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-0729

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

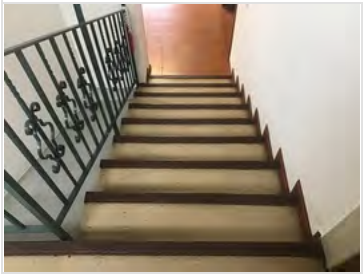

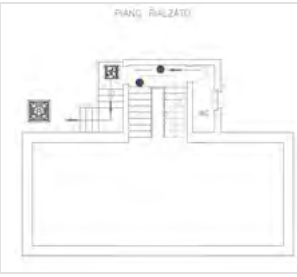


Larghezza	100	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza costante in tutte le rampe di scale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

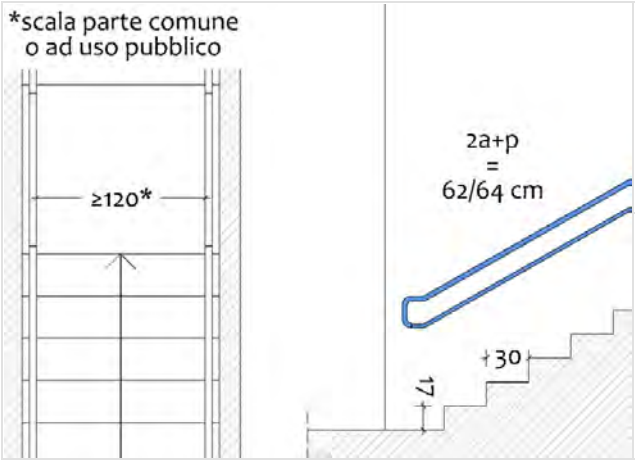

PS0106 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

In caso di intervento che comporta il rifacimento della scala, devono essere rispettati i requisiti normativi di larghezza non inferiore a 120 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda **6861-0731**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

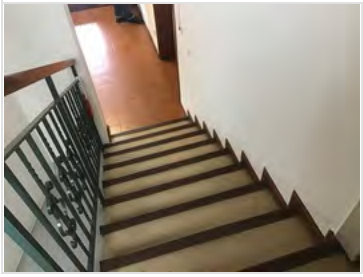

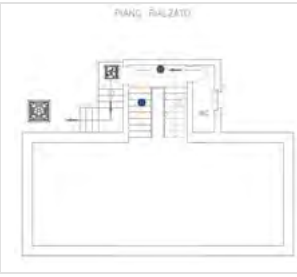


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 350,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0732	LIV. 2	**Altezza Corrimano** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

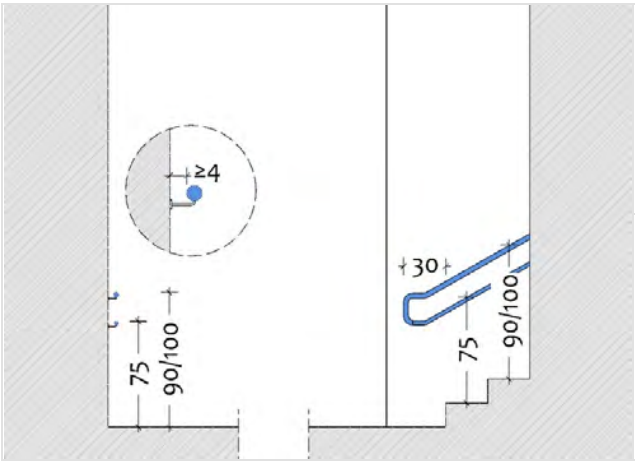

PS0334 (modificato)
Posa di corrimano (scala)

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO
Comprende 732

760 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0732**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO



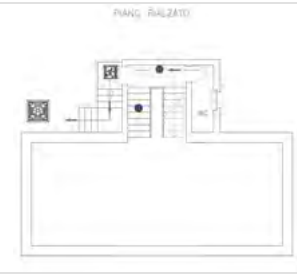


Altezza	113	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0731	LIV. **1**	**Assenza Corrimano** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **760 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

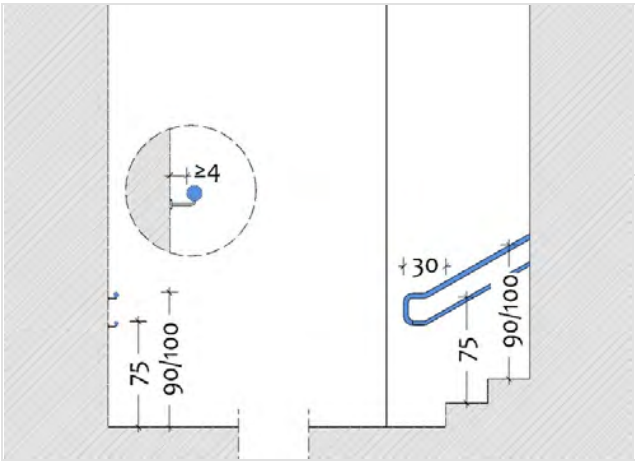

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 731


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0734**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

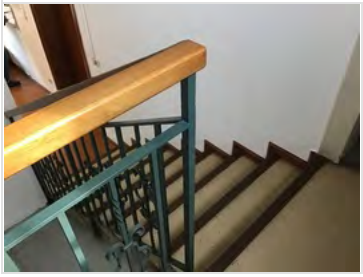

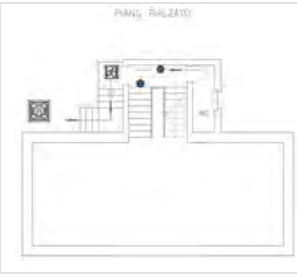

Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0752	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-0728	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 752, 728

40.000 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0736**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO



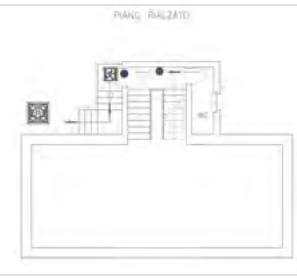


Altezza	16	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Uscita di emergenza

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

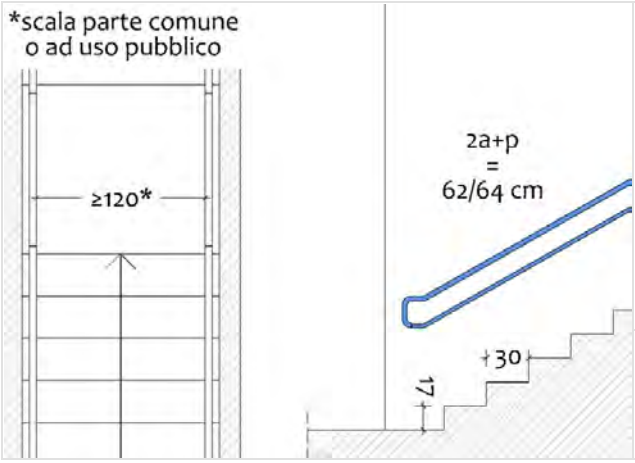

PS1360 (modificato)
Demolizione della scala e sua ricostruzione

Demolizione della scala e sua ricostruzione con larghezza non inferiore a 120 cm al netto del corrimano, rapporto alzata/pedata pari a 2a+p=62/64 cm e dimensioni costanti di alzate e pedate, con pavimentazione in pietra antisdrucciolo a contrasto cromatico tra alzata e pedata, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Pianerottolo antistante la porta di uscita con dimensioni tali da permettre l'apertura della porta nel rispetto degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89, pianerottolo intermedio min 120x150 cm almeno ogni 10 gradini e pianantistante la porta.

In caso di rifacimento della scala, valutare la sua estensione anche a servizio dei piani superiori (costo non condsiderato in sede di PEBA).

STIMA DEL COSTO **8.420 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **21 Marzo 2025**	viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	1	6861-0737
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025			

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X --	Y 500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

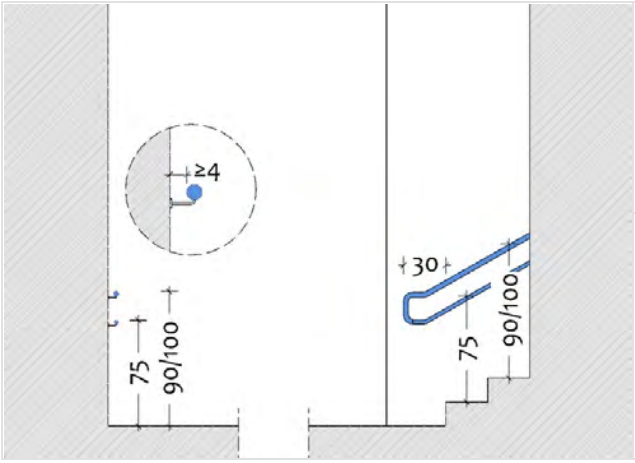

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **475 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0739**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA



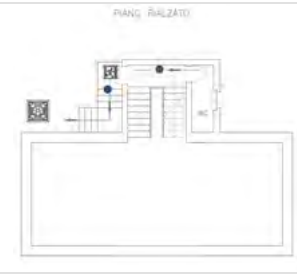


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Otto gradini

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

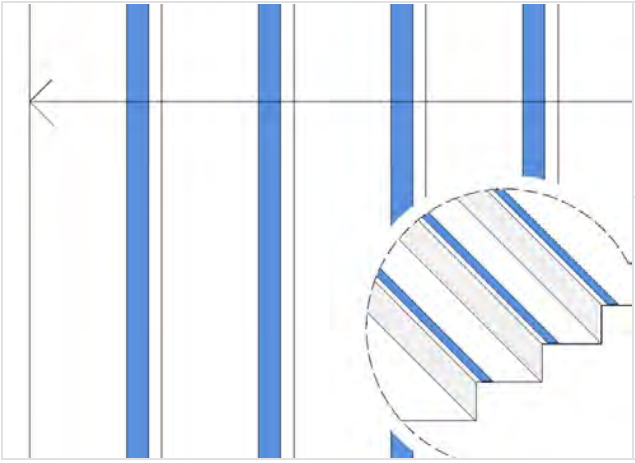

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **90 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0741**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO | DISLIVELLO

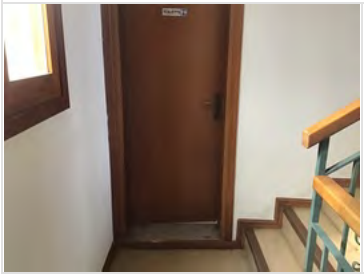

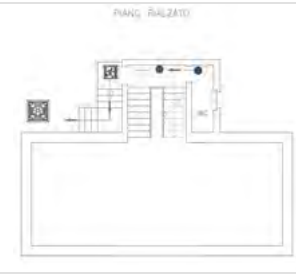

Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 71,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0149 (modificato)
Applicazione di nastro segnaletico adesivo

Applicazione di nastro segnaletico adesivo in materiale antisdrucciolevole e di colore rosso lungo l'intero perimetro dell'area rialzata per evidenziare la presenza del dislivello non eliminabile.

L'eliminazione del gradino deve essere parte di uno studio progettuale complesso.

STIMA DEL COSTO **150 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano rialzato

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0742**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



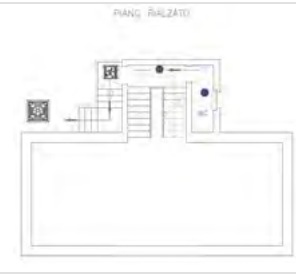


Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non adattabile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

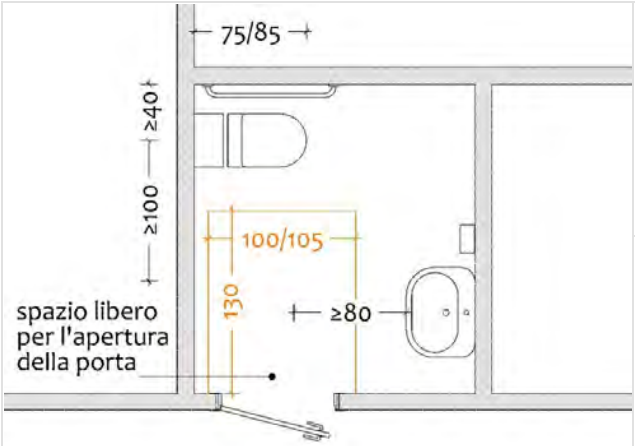

PS1351 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa localizzazione

Realizzazione, in un'area diversa dell'edificio posta preferibilmente al piano terra, di un servizio igienico con spazi tali da essere accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria, compresa l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **25.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0747**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	102	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

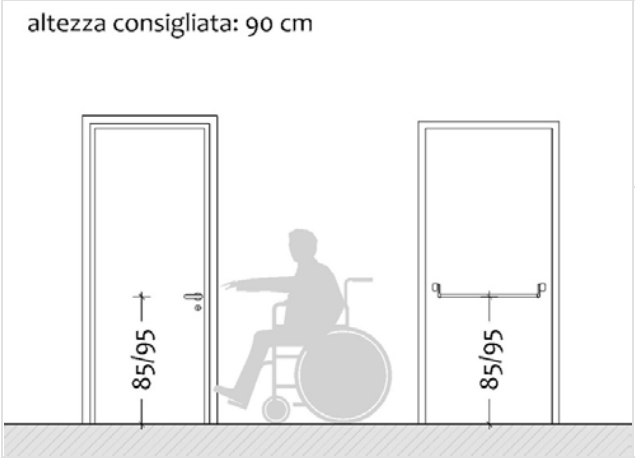

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-0748**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	102	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
2 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

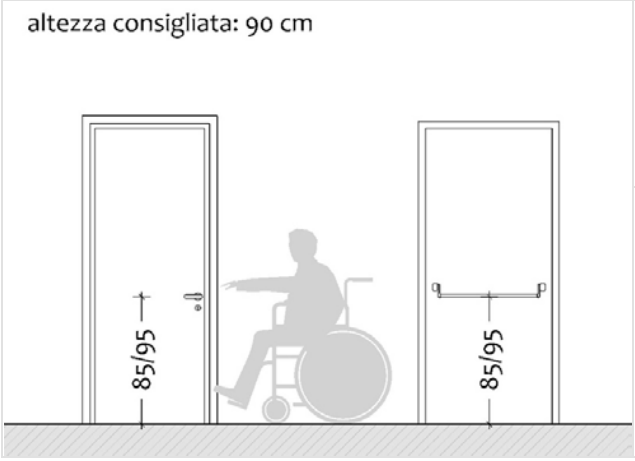

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0750**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

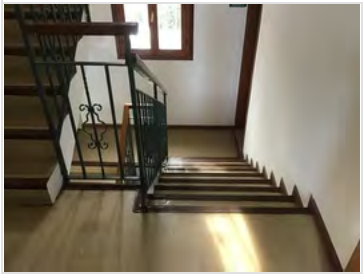




Assenza	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

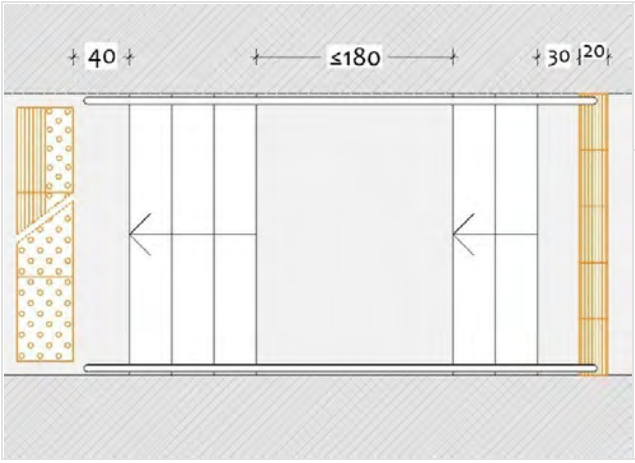

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **176 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0752**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0734	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **40000 €**
6861-0728	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 734

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0754**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0755	LIV. **1**	**Altezza Corrimano** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

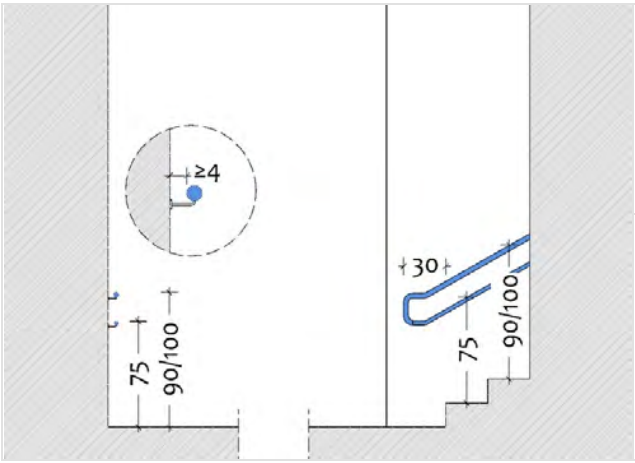

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO
Comprende 755

760 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano primo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	1	6861-0755

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO






Altezza	113	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
6861-0754	1	**Non presente su entrambi i lati Corrimano** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	760 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

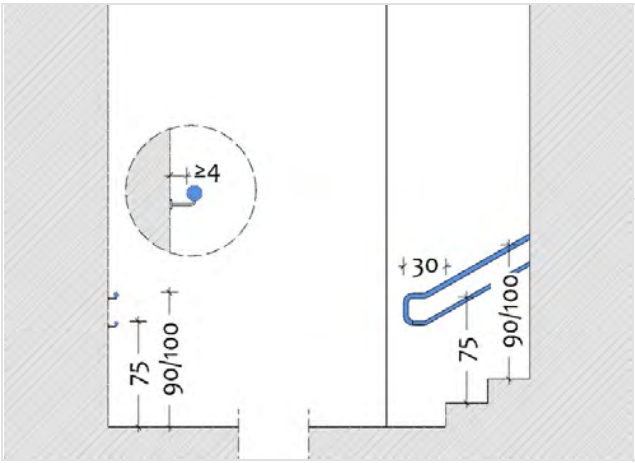

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO
Computata in 754

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **28 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1172

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Larghezza	103	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

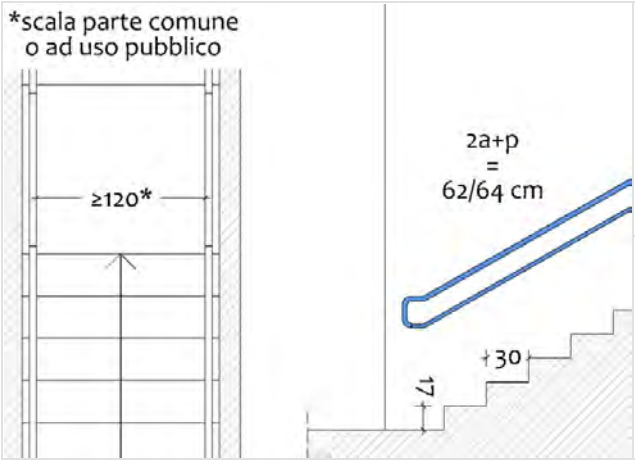

PS0106
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

In caso di intervento che comporta il rifacimento della scala, devono essere rispettati i requisiti normativi di larghezza non inferiore a 120 cm e l'inserimento di un pianerottolo intermedio per ridurre il numero di gradini in sequenza.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0728

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE

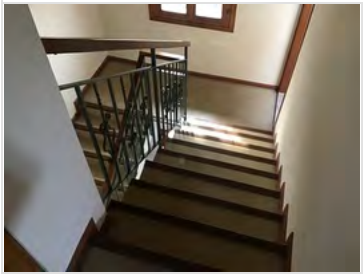



Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0734	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato 40000 €
6861-0752	LIV. 1	**Dislivello raccordato solo da gradini Percorso orizzontale** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0048 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 734


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0730**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

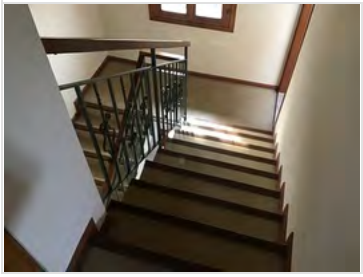




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 1100,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0735	LIV. **1**	**Altezza Corrimano** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

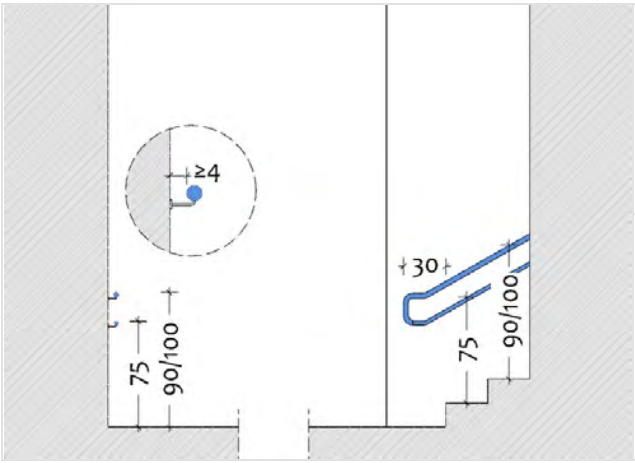

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo su ciascun lato.

STIMA DEL COSTO
Comprende 735


2.090 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-0733

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

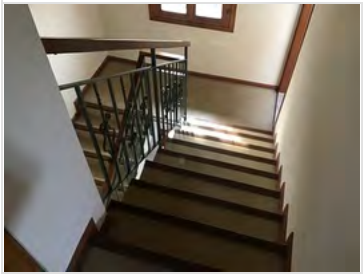




Larghezza	100	≥ 120 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

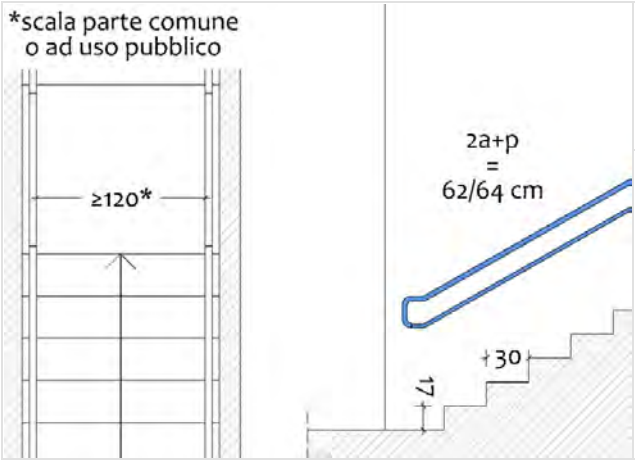

PS0106 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano secondo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **21 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025


Indirizzo
viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)


LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-0735**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

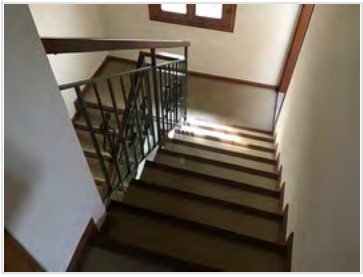

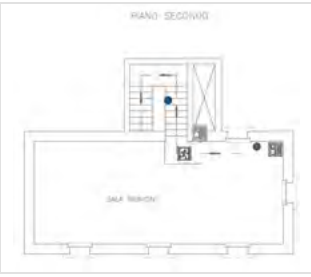


Altezza	113	90<A<100 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-0730	LIV. 1	**Non presente su entrambi i lati Corrimano** viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)	Costo stimato **2090 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

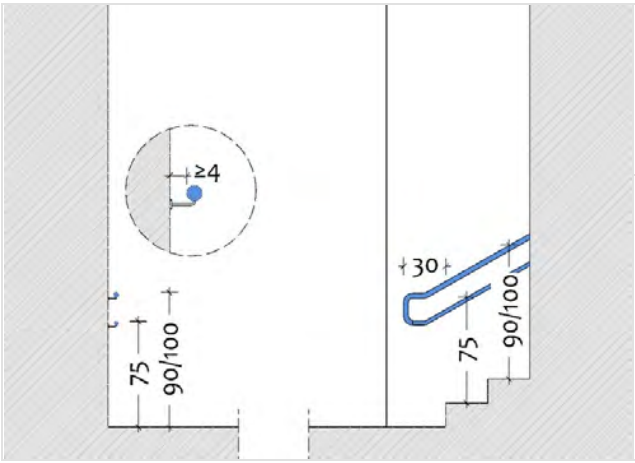

PS0899 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 730


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 25_SEDE CIRCOSCRIZIONE 3 > Piano secondo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **viale Forze Armate 4 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0738**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

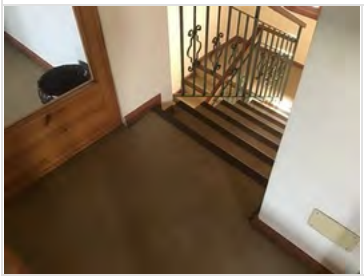

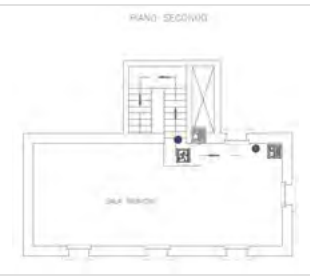


Assenza	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

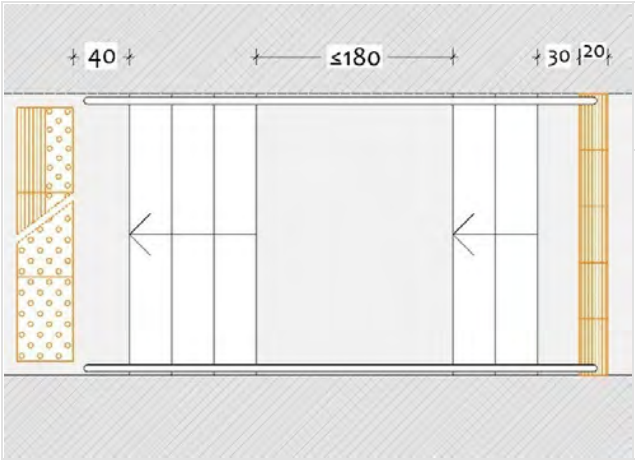

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.

STIMA DEL COSTO **160 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 10 Aprile 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1057**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | DISLIVELLO






Altezza	16	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1059	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1062	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

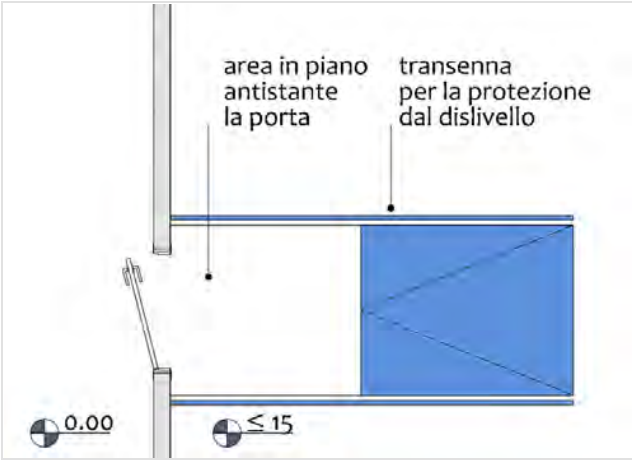

(modificato)
Riconfigurazione dell'area di accesso

Riconfigurazione dell'area di accesso per realizzare un'area in piano antistante la porta e rampa rampa di raccordo incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

La soluzione deve essere oggetto di uno studio progettuale specifico che convolge l'intera area di accesso, esterna ed interna all'edificio, e che non può essere stimata in sede di PEBA: si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1059, 1062

7.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1058

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | TERMINALE IMPIANTO






Altezza pulsante di comando e campanello	148	40<A<140 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

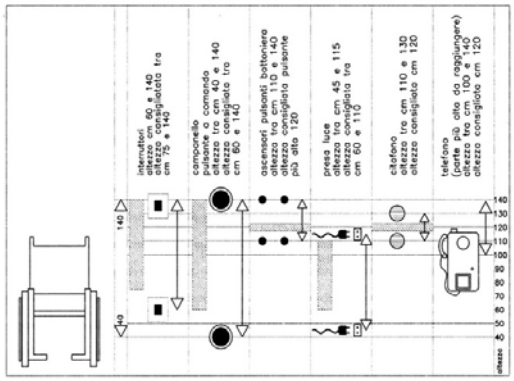

PS0052 (modificato)
Sostituzione di dispositivo di chiamata

Sostituzione del dispositivo di chiamata con altro (eventualmente di tipo wireless) composto da videocitofono posizionato ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **2.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1059

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	140	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Larghezza anta 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1057	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 7500 €
6861-1062	LIV. 1	**Spazio di manovra - Spalletta Filtro all'accesso** via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

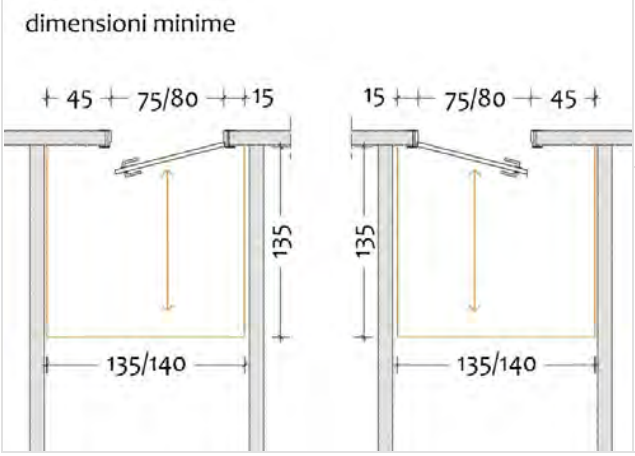

PS0548 (modificato)
Realizzazione di area in piano antistante la porta

Realizzazione di area in piano antistante la porta mediante ampliamento del pianerottolo, incluse demolizioni e ripristini. Area in piano min. 150x150 cm oltre l'eventuale spazio per l'apertura della porta nel rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1057

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1060

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | SEGNALETICA INFORMATIVA





Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Indicazione per ingresso accessibile. L'ingresso accessibile si trova sul retro dell'edificio con accesso da viale San Daniele, attraverso il parcheggio condominiale. Anche su viale San Daniele non ci sono indicazioni.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0134 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Computati tre pannelli (ingresso principale all'edificio, ingresso al parcheggio, percorso verso ingresso accessibile).

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1061

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0922 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1062

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1057	LIV. 1	**Altezza Dislivello** via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato 7500 €
6861-1059	LIV. 1	**Spazio di manovra - Profondità Filtro all'accesso** via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

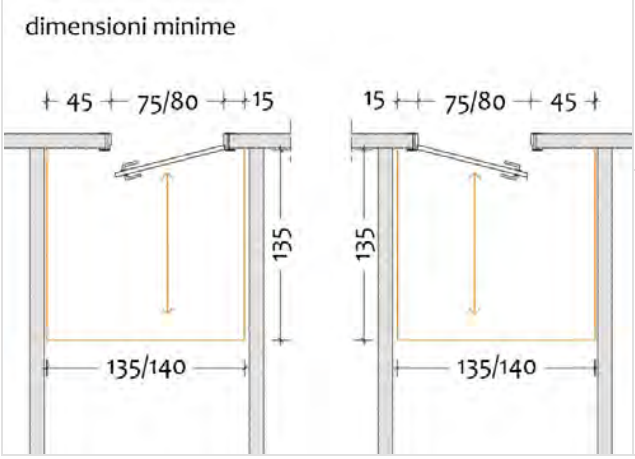

(modificato)
Allargamento del foro porta

Allargamento del foro porta su parete divisoria non portante per permettere il rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89 e posa di porta con luce libera non inferiore a 75 cm (consigliato min. 80 cm), maniglia ad altezza compresa tra 85 e 95 cm, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1057

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1065

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	104	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Con maniglione antipanico

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

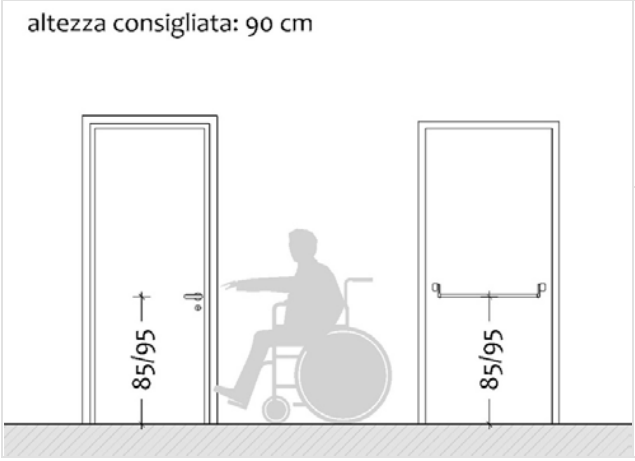

PS0132 (modificato)
Mantenimento dello stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1066**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO





Presenza chiudiporta	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1352 (modificato)
Eliminazione del chiudiporta

Eliminazione del chiudiporta per consentire anche a persone con disabilità o difficoltà motorie la manovrabilità dell'anta ed il passaggio in autonomia.


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1068**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

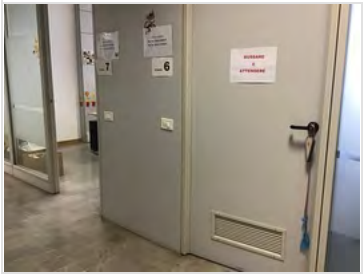




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune alle sei porte dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

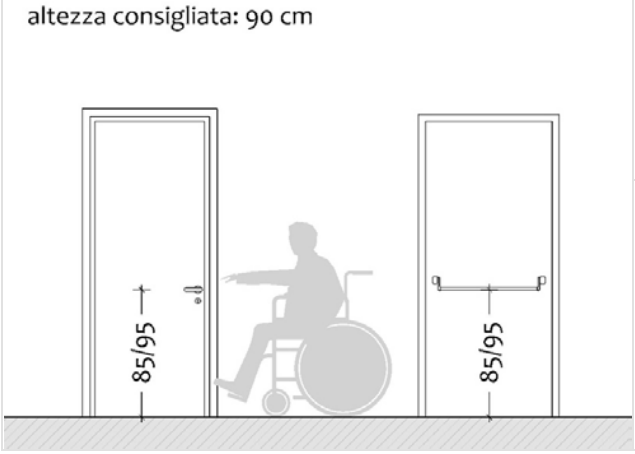

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 c.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-1069

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE






Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canali impiantistici a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

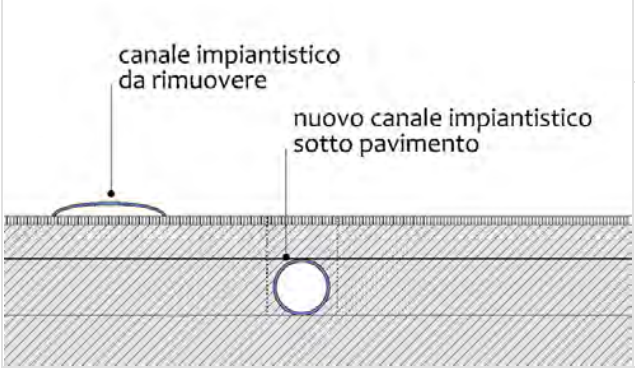

PS1379 (modificato)
Posa di cavidotto sotto pavimento

Demolizione della pavimentazione, in traccia, e posa di cavidotto al di sotto della pavimentazione per il passaggio di cavi della rete informativa, elettrica ecc, al fine di evitare la posa di canali a pavimento, incluso ripristino della pavimetnazione in materiale analogo all'esistente.


STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1070

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | OSTACOLO ORIZZONTALE

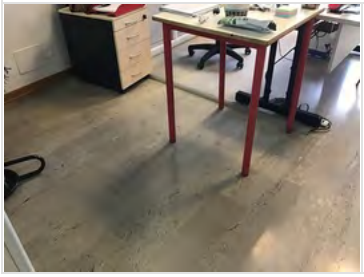




Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Canale impiantistico a pavimento

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

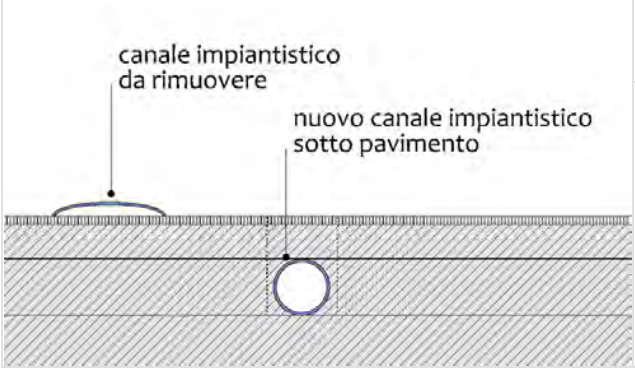

PS1379 (modificato)
Posa di cavidotto sotto pavimento

Demolizione della pavimentazione, in traccia, e posa di cavidotto al di sotto della pavimentazione per il passaggio di cavi della rete informativa, elettrica ecc, al fine di evitare la posa di canali a pavimento, incluso ripristino della pavimetnazione in materiale analogo all'esistente.


STIMA DEL COSTO **150 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1071

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

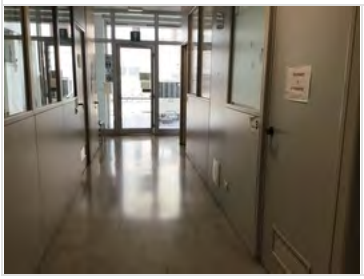




Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Criticità comune alle tre porte degli uffici dell'area

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

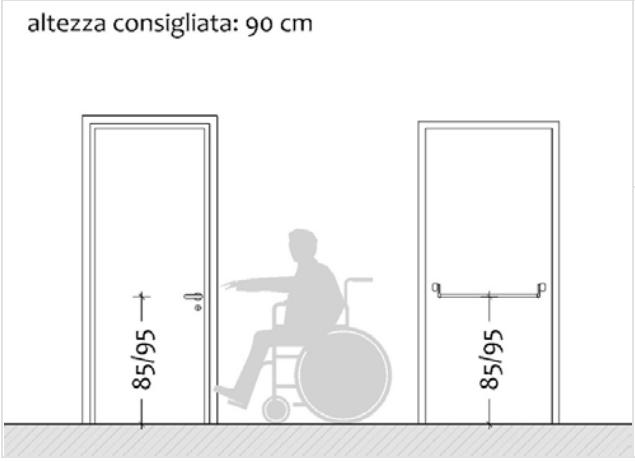

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1073**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

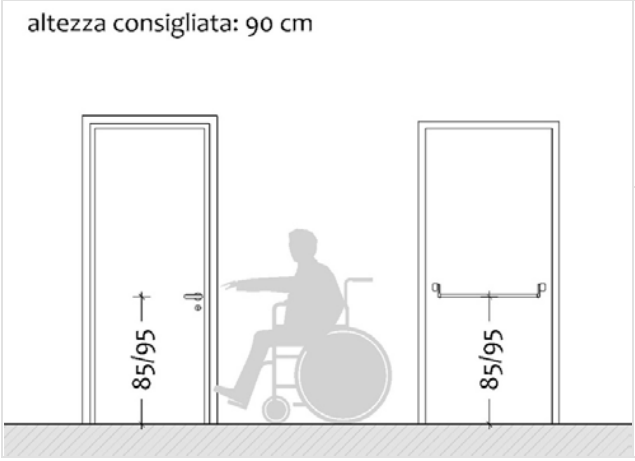

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1074**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO





Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0056 (modificato)
Automazione del filtro all'accesso

Installazione di dispositivo elettronico per l'apertura e la chiusura automatica della porta con pulsanti di comando posizionati in area non interessata dal raggio di apertura dell'anta.

STIMA DEL COSTO **1.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-1076

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni privo di servizi accessibili. L'ampio antibagno è utilizzato anche come magazzino per le pulizie.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

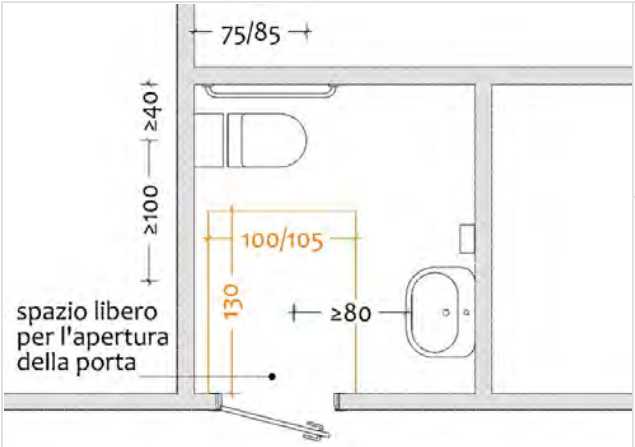

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.

STIMA DEL COSTO **15.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1078

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche altezza maniglia 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

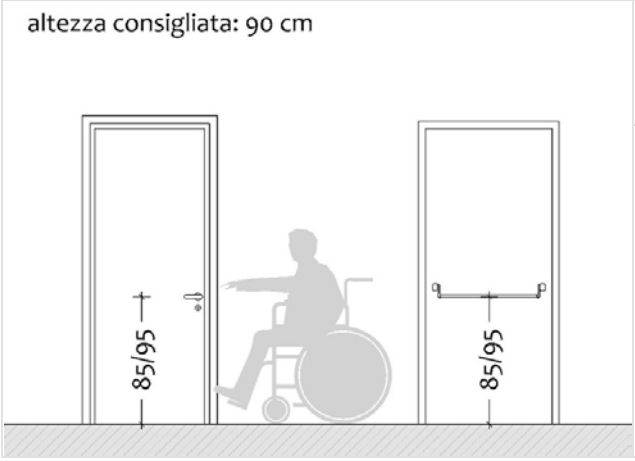

PS0949 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
2

ID Scheda
6861-1080

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche altezza maniglia 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

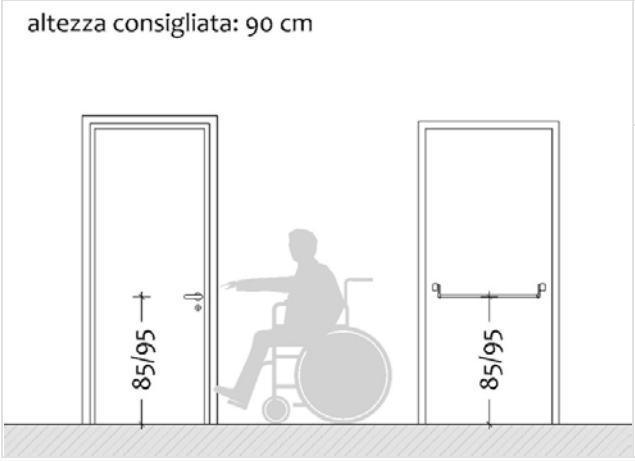

PS0195 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1081**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

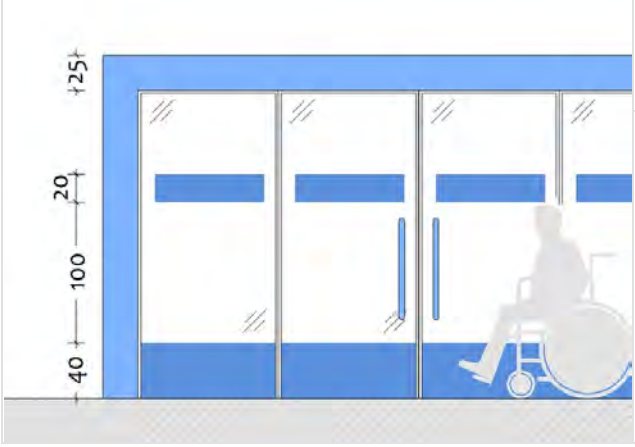

PS1353 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1082

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

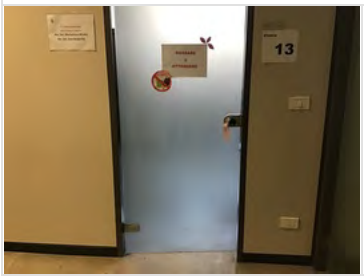




Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche altezza maniglia 100 cm. Si segnala la necessità di regolare le cerniere dell'anta per agevolare l'apertura.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

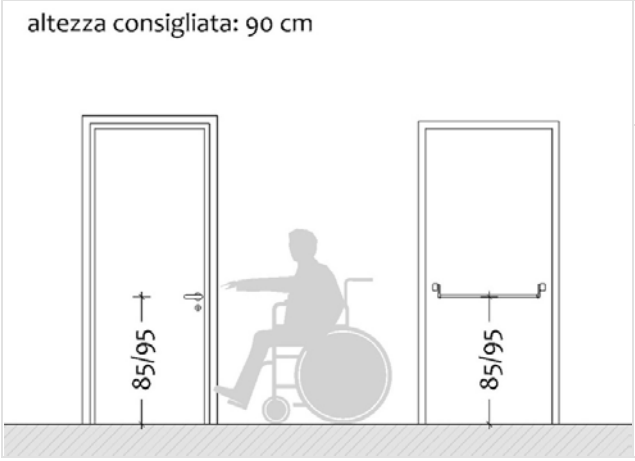

PS0195 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.


STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-1084

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

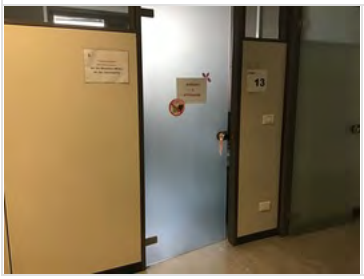




Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

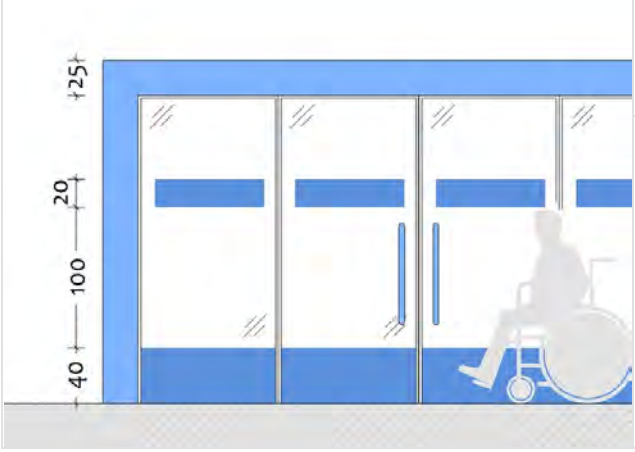

PS1353 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1085

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche altezza maniglia 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

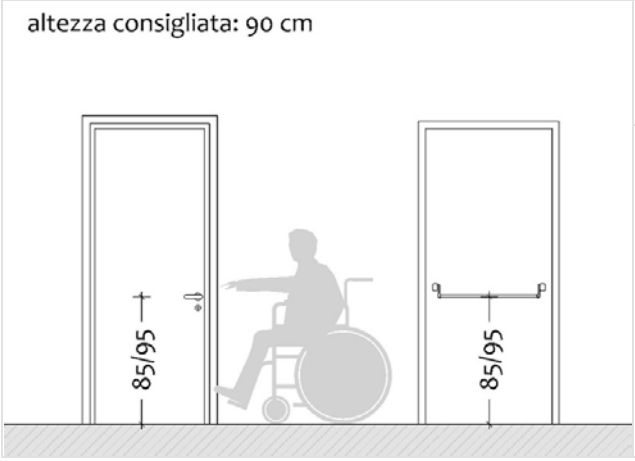

PS0195 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.


STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1087**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

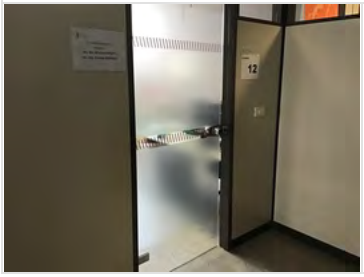




Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

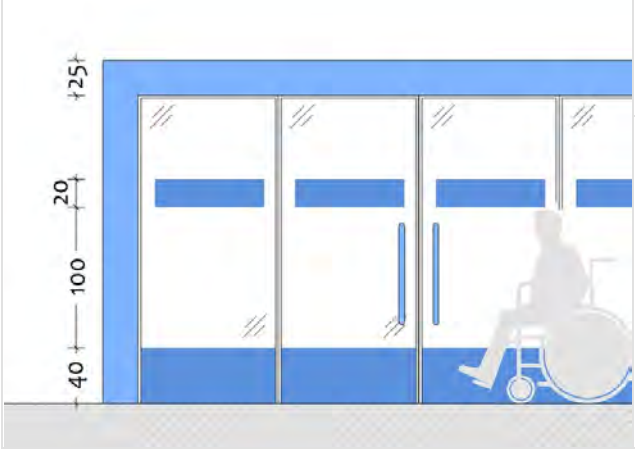

PS1353 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).


STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1088**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

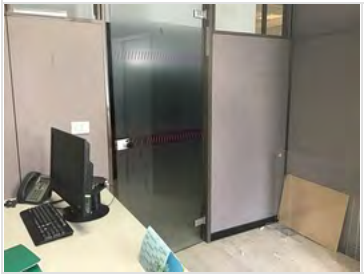




Spazio di manovra - Spalletta	0	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

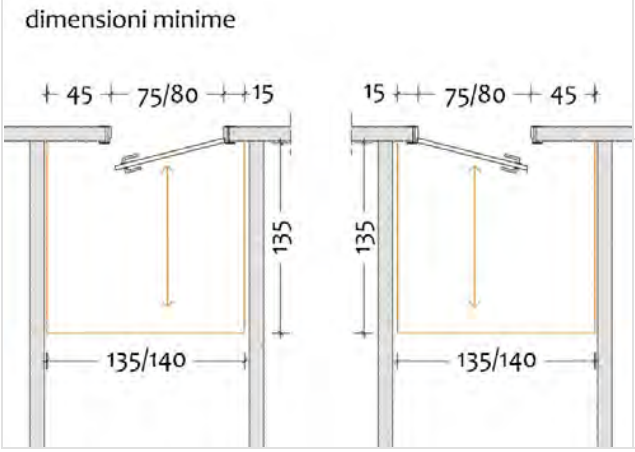

PS0108 (modificato)
Spostamento dell'arredo che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento di arredo per permettere il rispetto delle dimensioni e degli spazi minimi di cui all'art.8.1.1 del D.M. 236/89 e suo riposizionamento in modo da non costituire ostacolo e non provocare restringimenti lungo il percorso.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1089

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche altezza maniglia 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

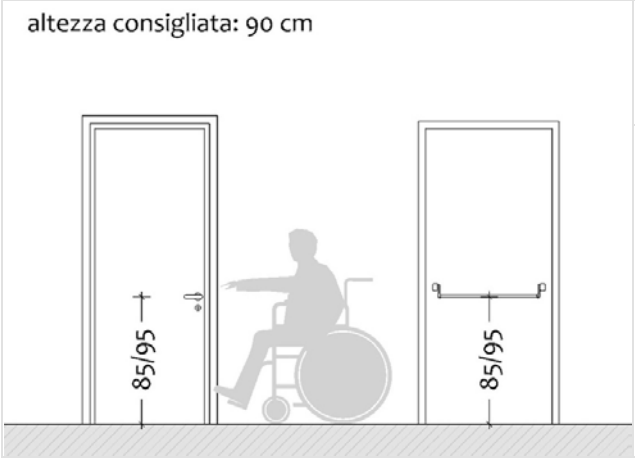

PS0195 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.

STIMA DEL COSTO **500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1090**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

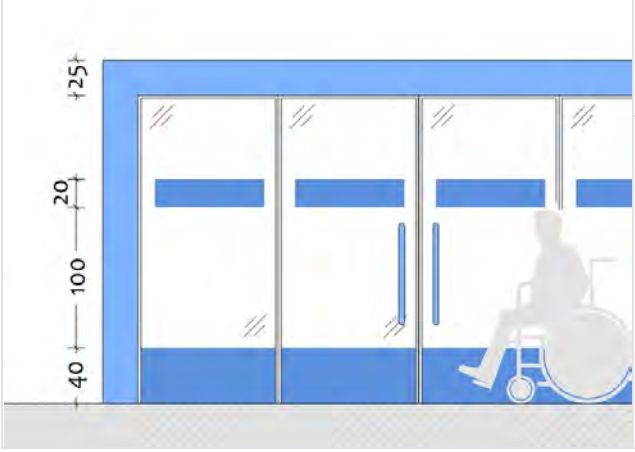

PS1353 (modificato)
Applicazione di vetrofania

Applicazione di inserto cromaticamente contrastante per rendere percepibile e riconoscibile l'elemento apribile (porta).

STIMA DEL COSTO **75 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1091

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	108	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

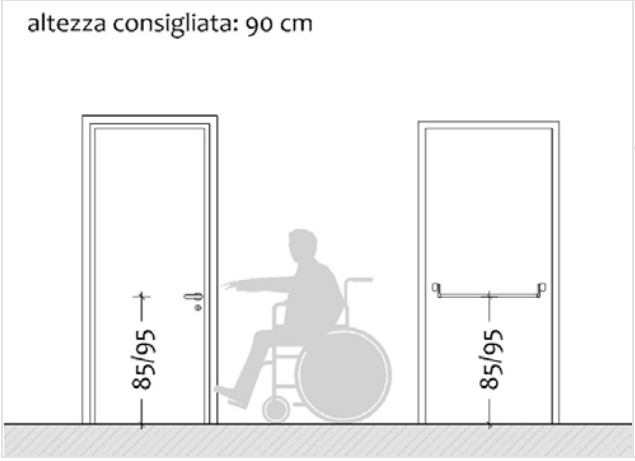

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-1092

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

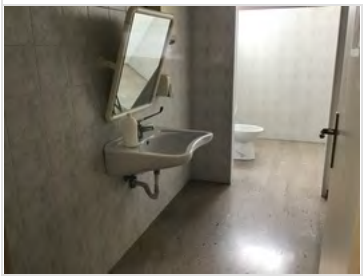




Lavabo-altezza piano	83	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

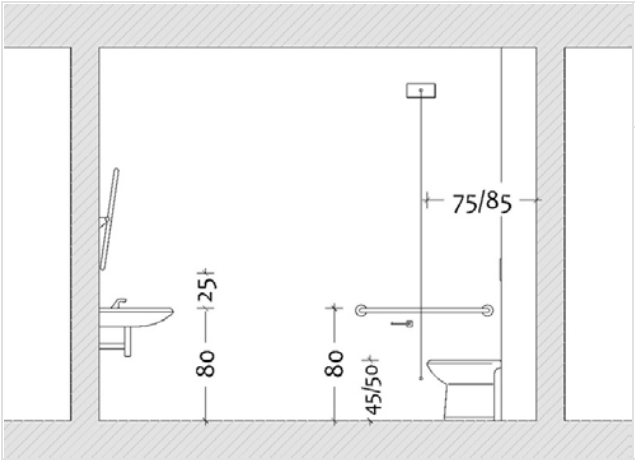

PS0083 (modificato)
Modifica altezza del lavabo

Riposizionamento del lavabo con piano superiore ad altezza di 80 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.


STIMA DEL COSTO **550 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1094**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

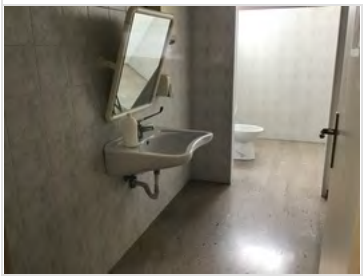




Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

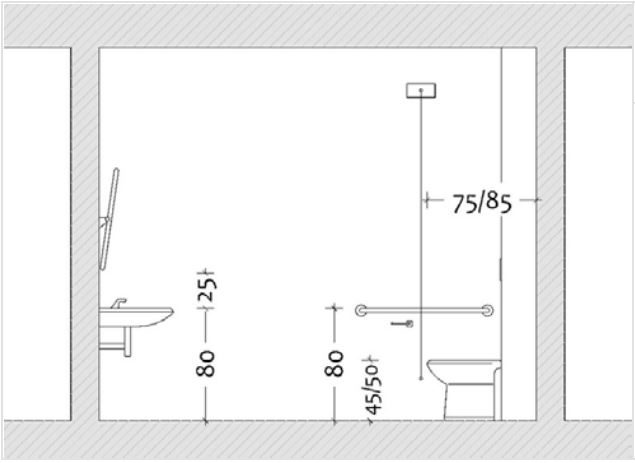

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1095**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	70	75 ≤ A ≤ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

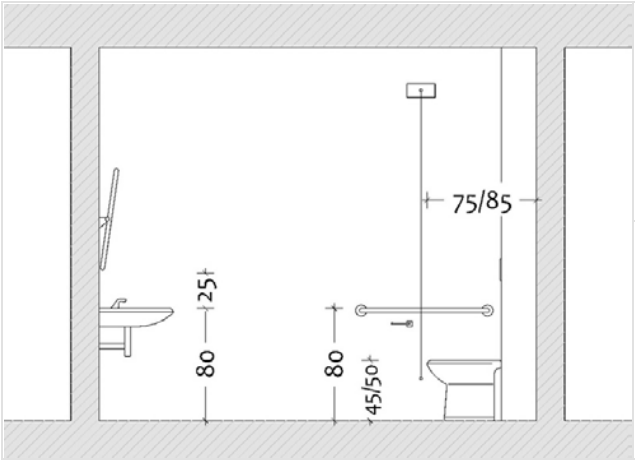

PS0096 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc (con sostituzione)

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **2.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1096**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile e assenza di contrasto cromatico nell'intero servizio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

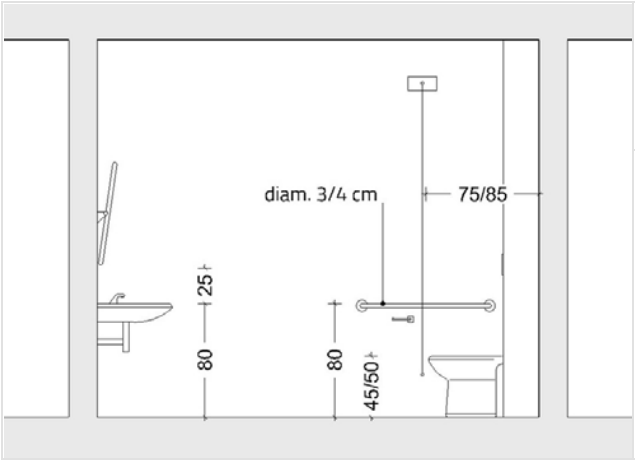

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **24 Marzo 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025

Indirizzo
via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)

LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1097

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | ARREDO






Assenza spazio per l'avvicinamento e l'uso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dispenser salviette

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

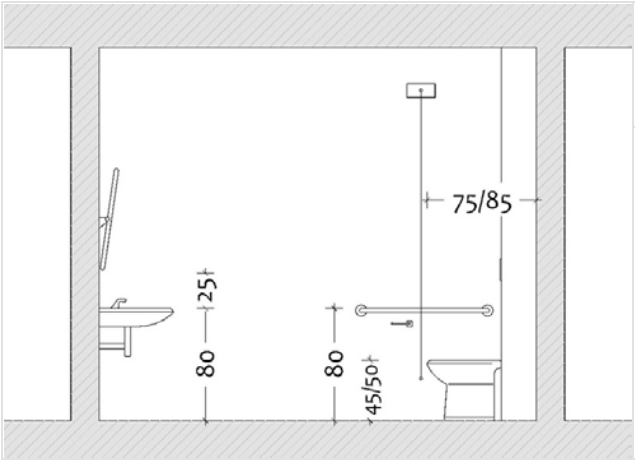

PS1350 (modificato)
Riposizionamento dell'accessorio

Riposizionamento dell'accessorio ad altezza tale da permetterne l'utilizzo anche da parte di persona in sedia a ruote o di bassa statura.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1098**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO ORIZZONTALE





Dislivello raccordato solo da gradini	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La rampa è stata spostata per l'esecuzione di lavori sulle pareti perimetrali e deve essere riposizionata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Riposizionamento della rampa rimossa

Riposizionamento della rampa rimossa per permettere lo svolgimento di interventi edilizi.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1099

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA






Pendenza longitudinale	12.5	≤ 8% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1100	LIV. 1	**Non presente su entrambi i lati Corrimano** via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

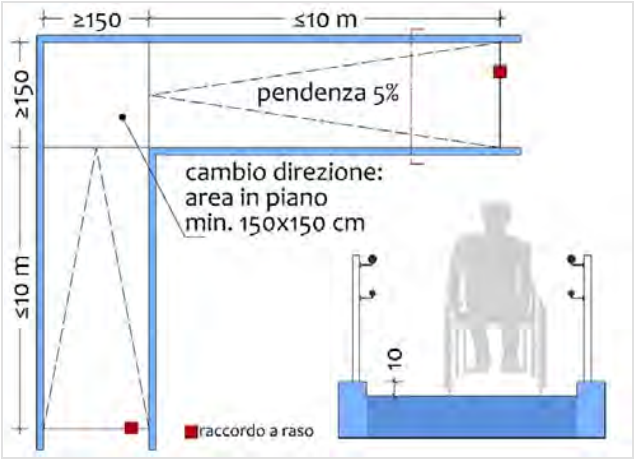

PS0165 (modificato)
Sostituzione della rampa

Posa di rampa di raccordo in lamiera di acciaio brunito antiscivolo, completa di cordolo fermaruota a contrasto cromatico, stabilmente fissata alle superfici esistenti, e di area in piano in corrispondenza dell'area di svolta o del filtro all'accesso con dimensioni tali da garantire il rispetto degli spazi antistanti/retrostanti la porta. In caso di lunghezza superiore a 100 cm o qualora la rampa possa costituire ostacolo, integrare corrimano a contrasto cromatico.
Rampa con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità).

Con l'attuazione della soluzione scheda 1057 la rampa rimane utile come via di fuga.
Area condominiale.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1100

5.500 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1100**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - RAMPA | CORRIMANO






Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1099	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso verticale - Rampa** via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	Costo stimato **5500 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

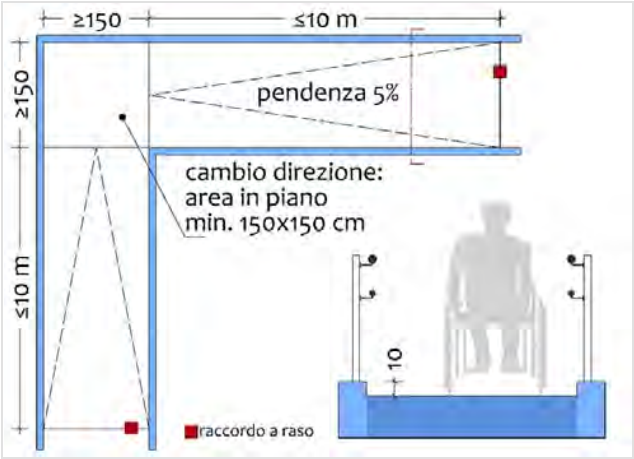

PS1154 (modificato)
Posa di corrimano (con montanti)

Posa di doppio corrimano in acciaio e montanti di sostegno da ancorare a pavimento o lateralmente alla rampa, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini. Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1099

0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1101**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**





Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
M

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0043 (modificato)
Riparazione puntuale di pavimentazione

Riparazione puntuale della pavimentazione mediante demolizione e ricostruzione in materiale analogo all'esistente per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO **325 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1102**

RILIEVO STATO DI FATTO

PERTINENZE DELL'EDIFICIO | SPAZIO ESTERNO | AREA PAVIMENTATA | STALLO RISERVATO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Area parcheggio in prossimità dell'ingresso accessibile all'edificio

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

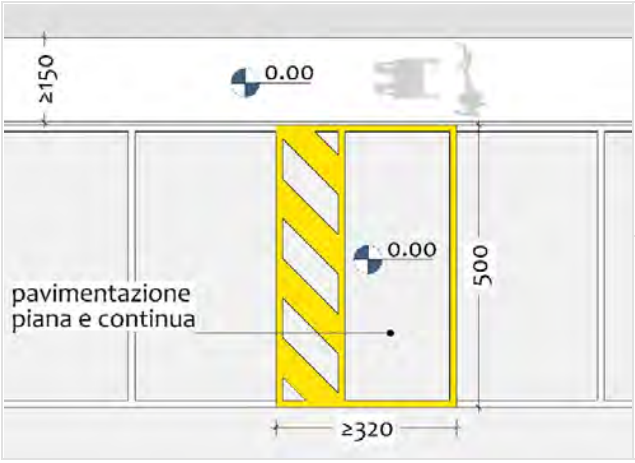

PS0077 (modificato)
Realizzazione di parcheggio a pettine (percorso a raso)

Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua in asfalto, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.

Area condominiale: non vengono considerati i costi per eventuali procedimenti amministrativi.

STIMA DEL COSTO **410 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 28 Marzo 2025	Indirizzo via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1103

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Due gradini

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

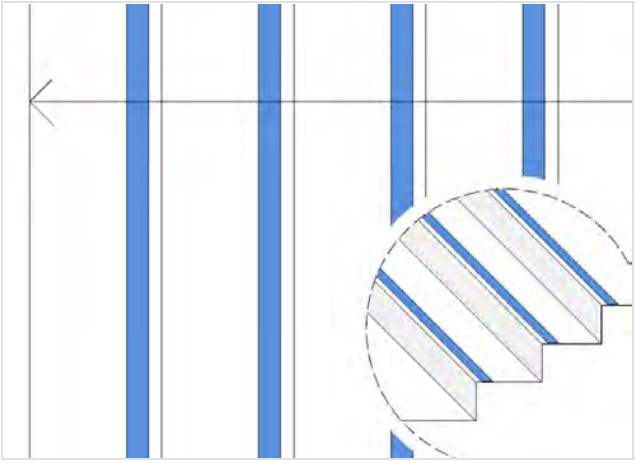

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **60 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 26_SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **24 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via Ermes di Colloredo 22 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1104**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | FILTRO ALL'ACCESSO






Spazio di manovra - Profondità	150	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anta larghezza 95 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

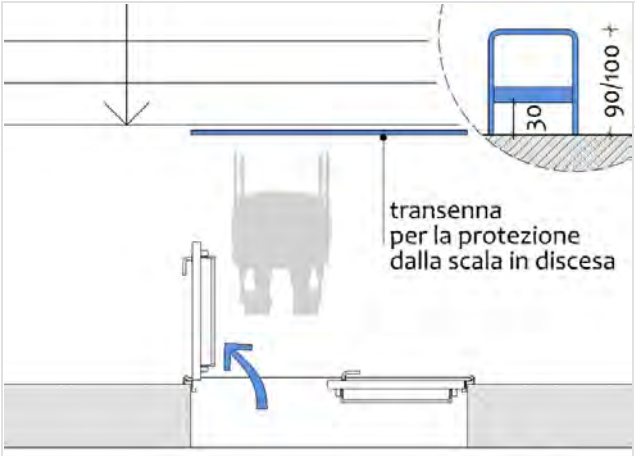

PS1354 (modificato)
Posa di transenna o altro elemento (dislivello presso porta)

Protezione dal dislivello presente in corrispondenza dell'area di apertura dell'anta mediante posa di transenna od altro elemento con parte inferiore ad alta visibiltà.


STIMA DEL COSTO **900 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Aprile 2025	Indirizzo viale Duodo 77 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1174

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

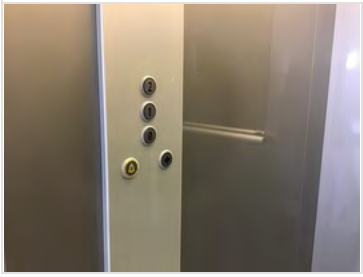

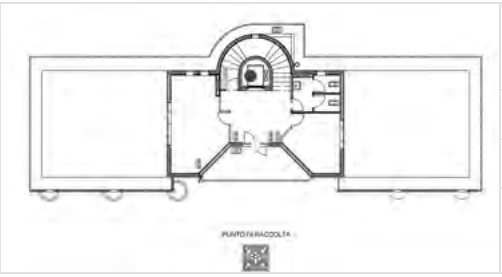

Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza braille ma numeri in rilievo (pulsantiera interna)

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1175	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1181	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1183	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1175, 1181, 1183

4.500 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo viale Duodo 77 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1175**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO



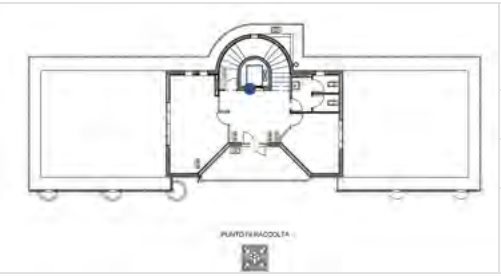

Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera esterna piano terra

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1174	LIV. **1**	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-1183	LIV. **1**	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1181	LIV. **1**	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1174

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo viale Duodo 77 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1176**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA



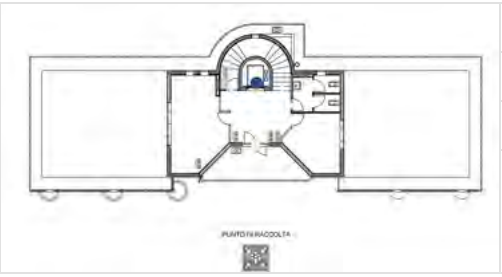

Permanenza apertura porte	6	≥ 8 s
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1182	LIV. **1**	**Permanenza apertura porte Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1439 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di manutenzione specializzata per incrementare il tempo di permanenza in posizione di apertura delle porte di cabina.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1182

150 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo viale Duodo 77 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1177**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Gruppo bagni ad uso del personale privo di servizio igienico accessibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

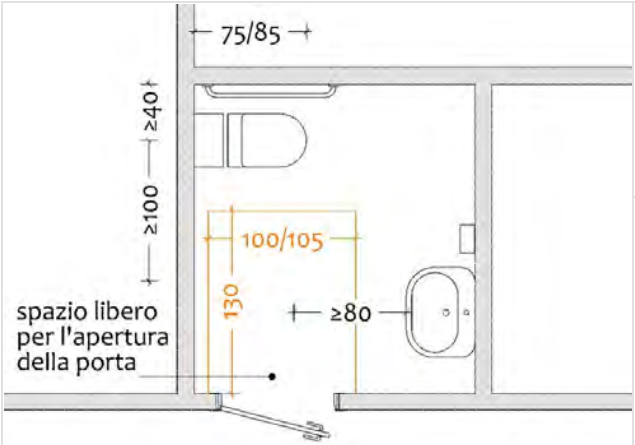

PS0090 (modificato)
Realizzazione di servizio igienico accessibile - diversa distribuzione

Realizzazione, all'interno del gruppo servizi esistente, di un servizio igienico accessibile anche a persona su sedia a ruote o con ridotta capacità motoria da ottenersi mediante una diversa distribuzione di parte degli spazi dei servizi igienici esistenti ed eventualmente dei locali adiacenti, e l'installazione, con adeguati spazi per l'approccio e l'uso, di sanitari ed accessori di tipo NON dedicato e maniglioni.


STIMA DEL COSTO **12.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano terra

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo viale Duodo 77 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1193**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

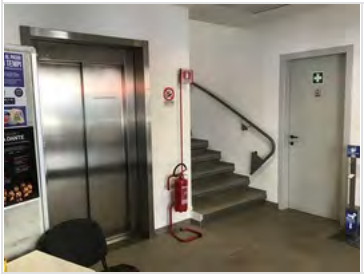



Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0534 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione dei servizi presenti ai diversi piani.


STIMA DEL COSTO **350 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1178**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

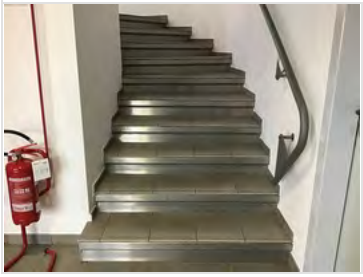

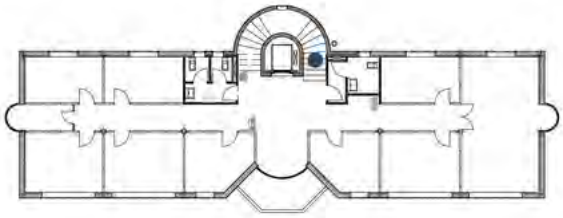


Non presente su entrambi i lati	Si
Dimensioni	X 1100,00 cm Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

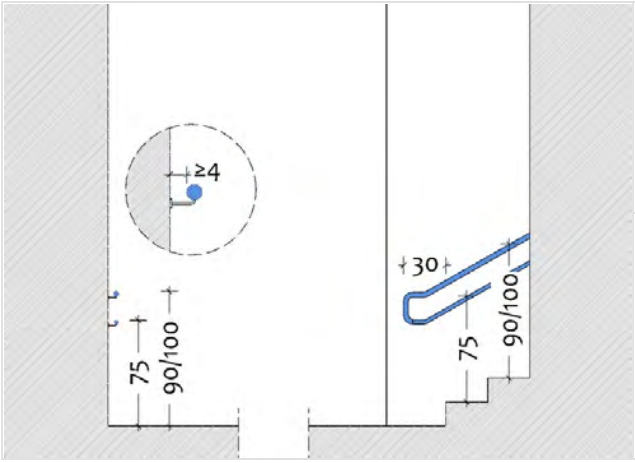

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo calandrato.


STIMA DEL COSTO **1.265 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1179**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

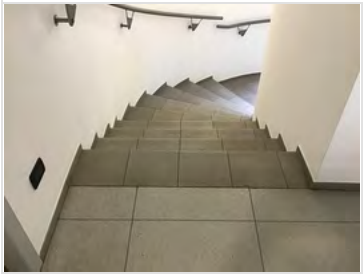

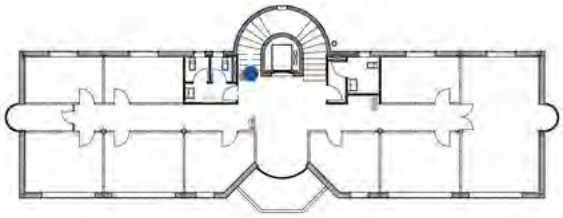


Assenza	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

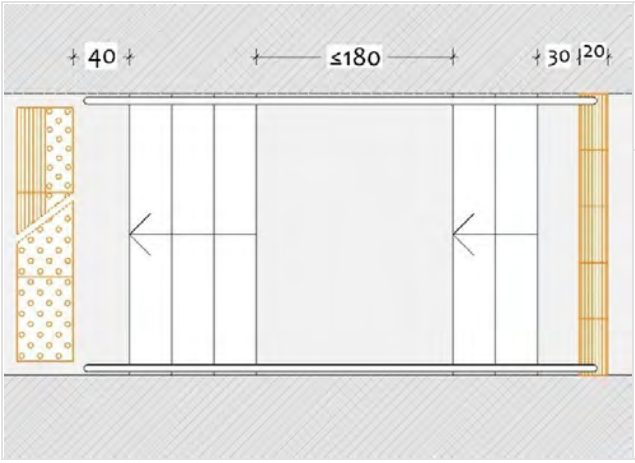

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1180**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

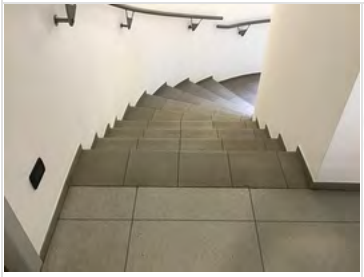

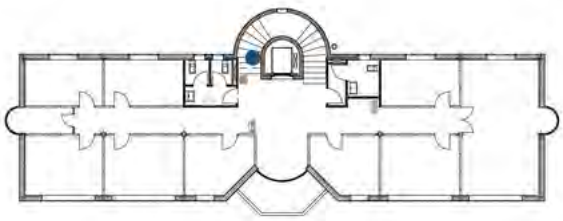


Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
18 pedate

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

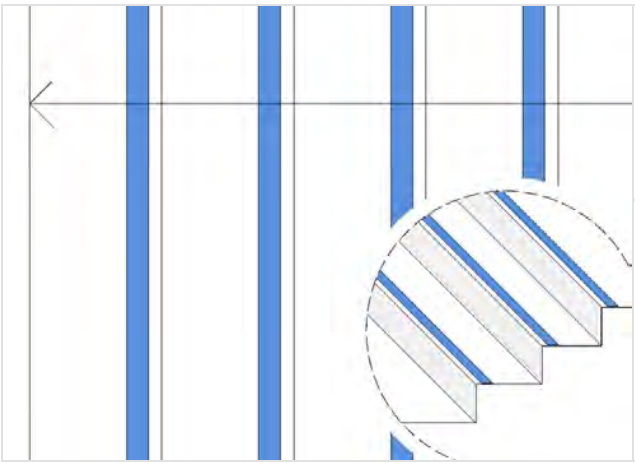

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.

STIMA DEL COSTO **234 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo viale Duodo 77 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1181**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO



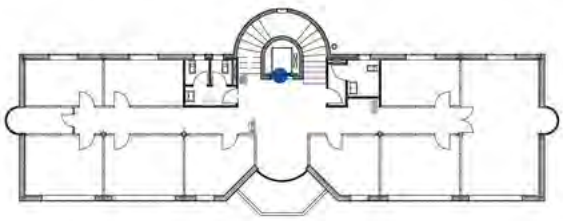

Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Pulsantiera esterna

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1174	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-1183	LIV. 1	**Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1175	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0053 (modificato)
Sostituzione della bottoniera

Sostituzione della bottoniera interna e/o esterna con altra dotata di numerazione a contrasto cromatico, in rilievo ed in braille, posta ad altezza compresa tra 110 e 140 cm.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1174

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo viale Duodo 77 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1182**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA



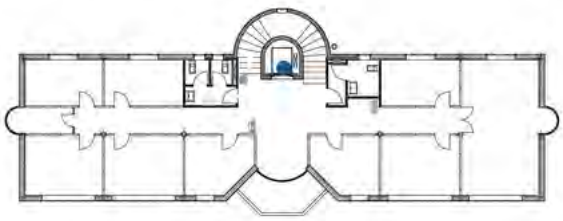

Permanenza apertura porte	6	≥ 8 s
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1176	LIV. 1	**Permanenza apertura porte Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato **150 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1439 (modificato)
Manutenzione specializzata

Svolgimento di manutenzione specializzata per incrementare il tempo di permanenza in posizione di apertura delle porte di cabina.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1176


0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1183**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | TERMINALE IMPIANTO

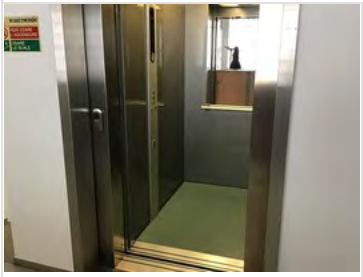

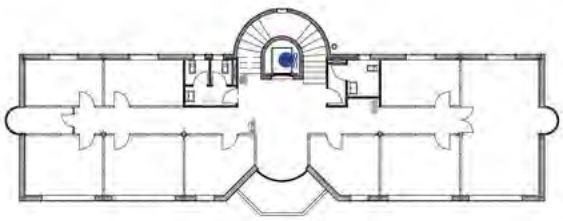

Assenza avvisatore acustico/videocamera di emergenza/guida vocale/sistema di allarme	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Assenza avviso acustico di arrivo al piano

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1174	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato **4500 €**
6861-1181	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --
6861-1175	LIV. 1	**Ascensori e piattaforme elevatrici - Assenza scritta in Braille o in rilievo Terminale impianto** viale Duodo 77 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1155 (modificato)
Installazione di sistema con segnalazioni acustiche

Sostituzione della bottoniera interna e di quella esterna e della relativa centralina con altro sistema dotato di segnalazioni acustiche e visive.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1174

0 €


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1184**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO



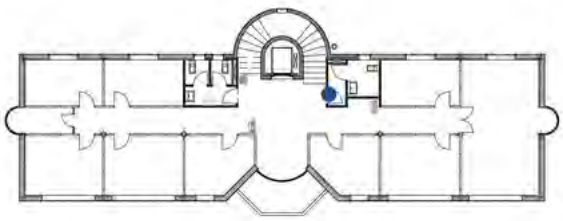


Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Anche porta di accesso al vano wc

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

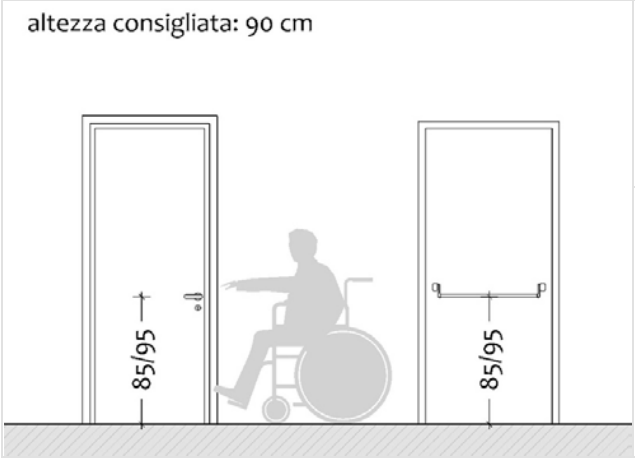

PS0085 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **6861-1185**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

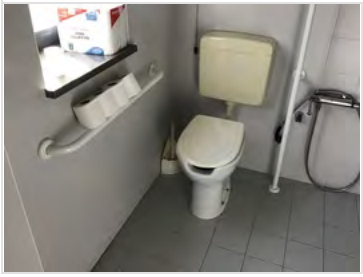

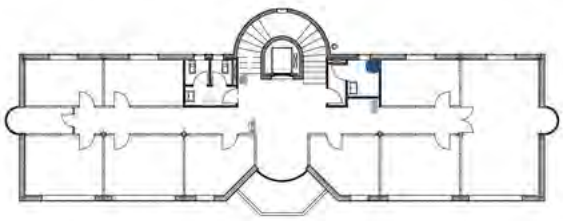


Corrimano/maniglione - Altezza	83	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

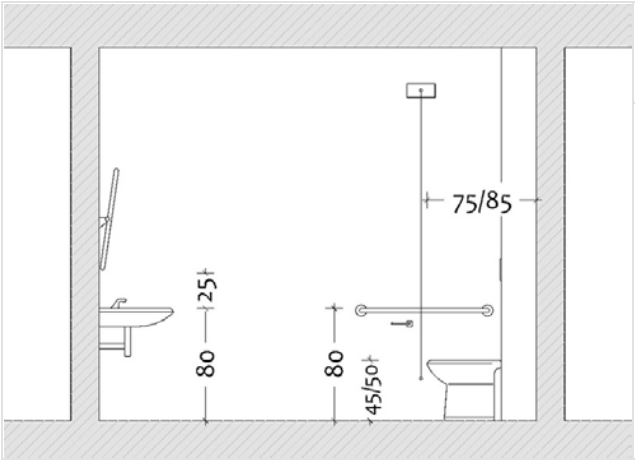

PS0095 (modificato)
Spostamento del maniglione

Spostamento del maniglione con bordo superiore ad altezza di 80 cm.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
viale Duodo 77 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1186

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO

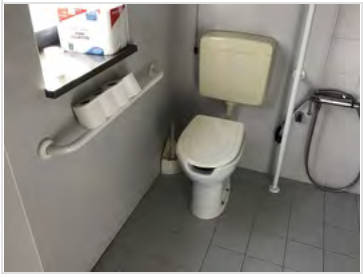

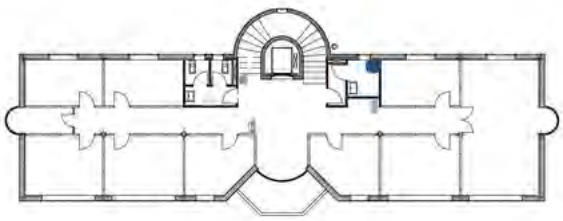


Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si
Dimensioni	X -- Y --
Materiale	--

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

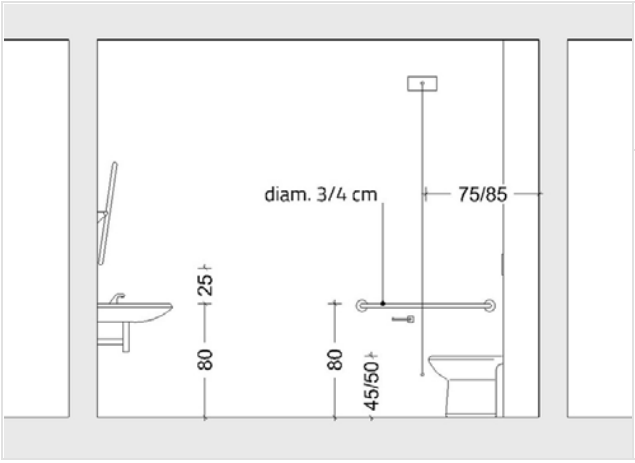

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1187**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



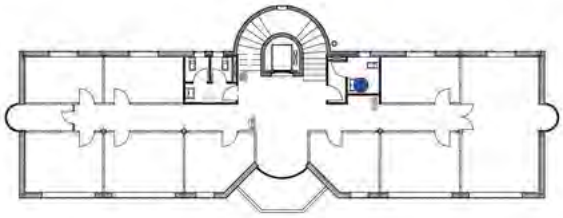

Lavabo-accostamento frontale	75	≥ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0436 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.

STIMA DEL COSTO **50 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1188**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO



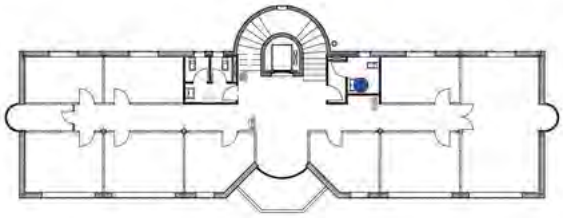


Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

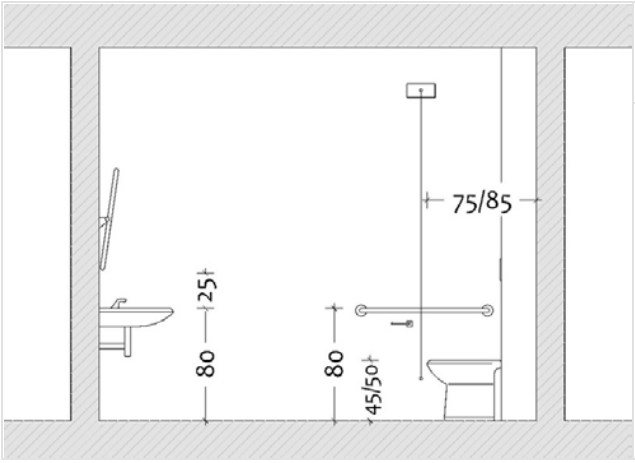

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025

Indirizzo
viale Duodo 77 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1189

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | ARREDO



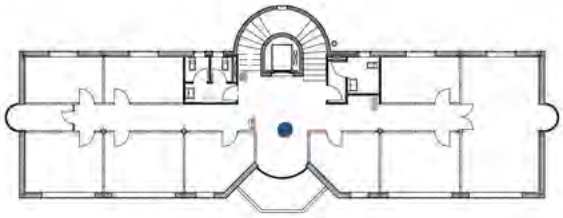


Vano contatto con pubblico - Altezza piano di utilizzo del bancone	113	90 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

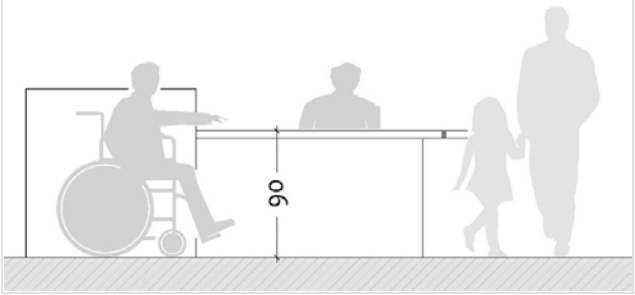

PS1059 (modificato)
Modifica al bancone

Modifica al bancone esistente per posizionare una parte del piano per il contatto con il pubblico ad altezza di 90 cm. Larghezza della parte ribassata non inferiore ad 80 cm.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1190**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | TERMINALE IMPIANTO






Altezza citofono	145	110<A<130 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

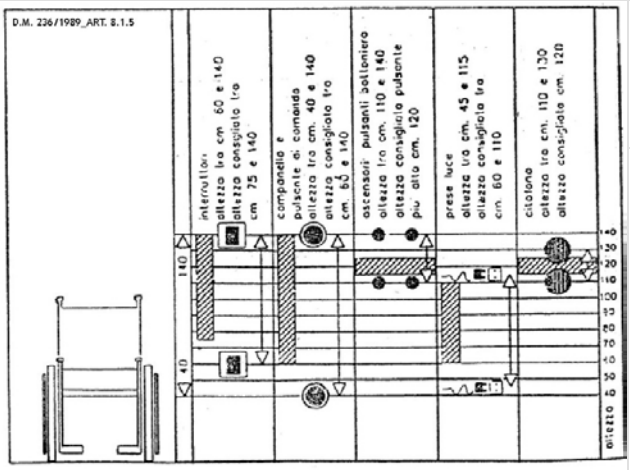

PS1440 (modificato)
Spostamento del citofono

Spostamento del citofono ad altezza compresa tra 110 e 130 cm, con campanelli e pulsanti di comando a contrasto cromatico, con testo anche in braille (quando possibile) e posizionati ad altezza tra 40 a 140 cm.

STIMA DEL COSTO **750 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
viale Duodo 77 - Udine (Udine)


LIV. di priorità
1

ID Scheda
6861-1191

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

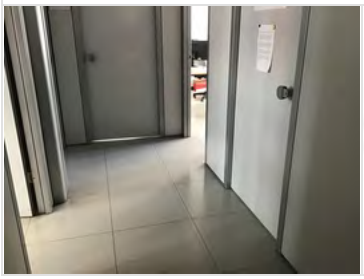

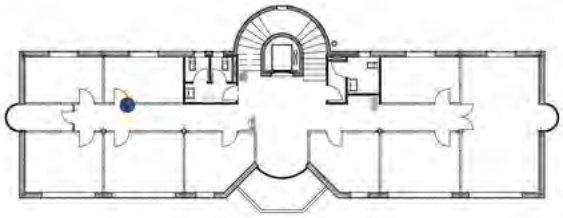


Maniglia - Altezza	107	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
4 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

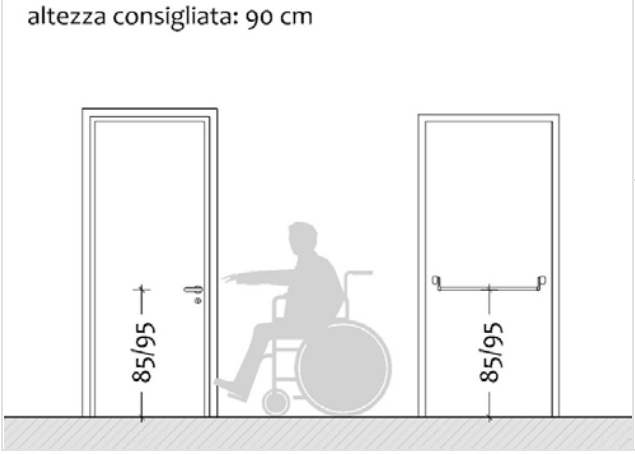

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **viale Duodo 77 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-1192**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO

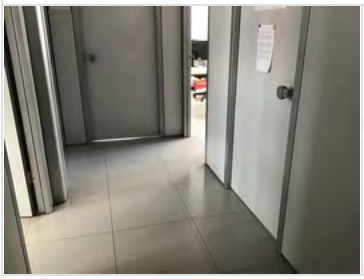

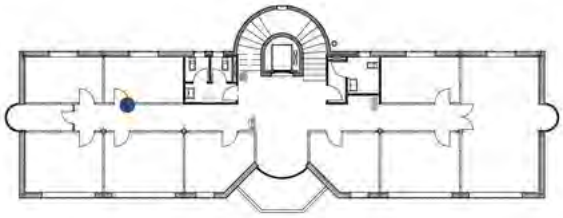


Maniglia - Non ergonomica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
4 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

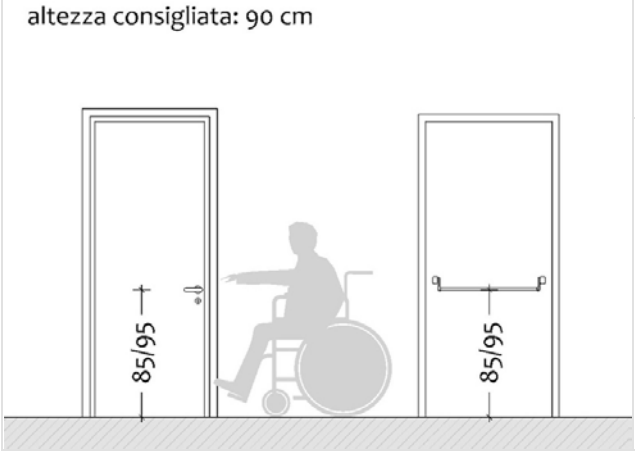

PS0195 (modificato)
Sostituzione della maniglia

Sostituzione della maniglia con altra con conformazione ergonomica, a contrasto cromatico rispetto all'anta e utilizzabile in modo semplice ed intuitivo.


STIMA DEL COSTO **2.000 €**


PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 27_ABITARE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo viale Duodo 77 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1194**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | SEGNALETICA INFORMATIVA

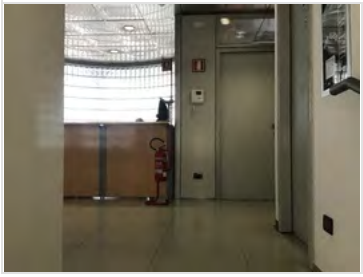

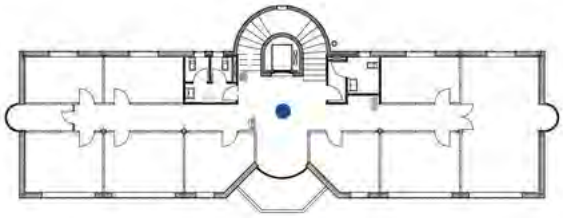

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0534 (modificato)
Installazione di segnaletica per il wayfinding

Installazione di pannello con freccia di direzione ed indicazione grafica e testuale ad alta visibilità in posizione tale da agevolarne il riconoscimento e la comprensione dalla direzione di avvicinamento prevalente.

Indicazione dei servizi presenti ai diversi piani.

STIMA DEL COSTO **350 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **via Cussignacco 38 - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-1195**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
3 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

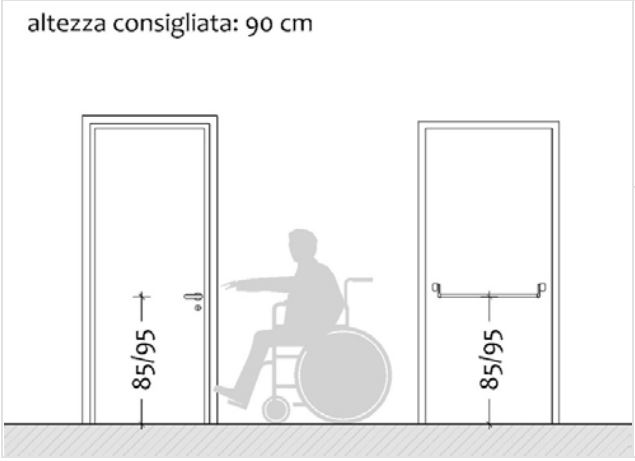

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1196

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	106	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

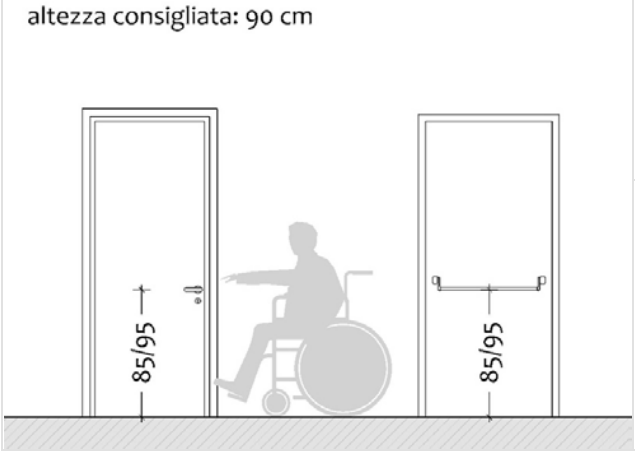

PS0085 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1197**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

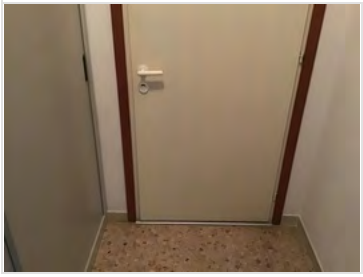




Spazio di manovra - Spalletta	20	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

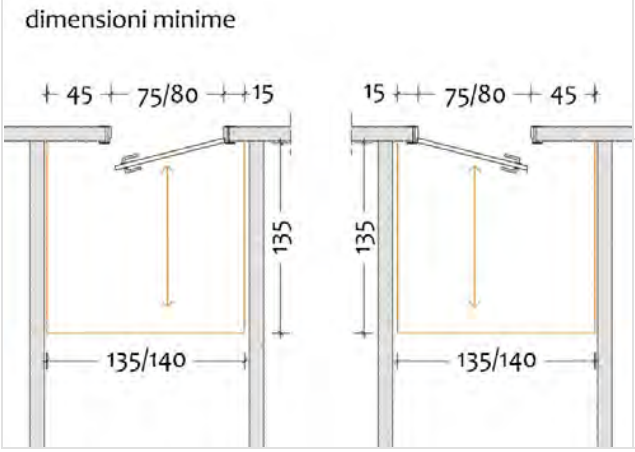

PS0142 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso con altro di tipo scorrevole esterno muro

Sostituzione della porta a battente con altra di tipo scorrevole esterno muro, con luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglia ergonomica e a contrasto cromatico rispetto all'anta, incluse rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.800 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda I 6861-1198

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






WC/bidet-distanza bordo anteriore da parete posteriore	63	75 ≤ A ≤ 80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

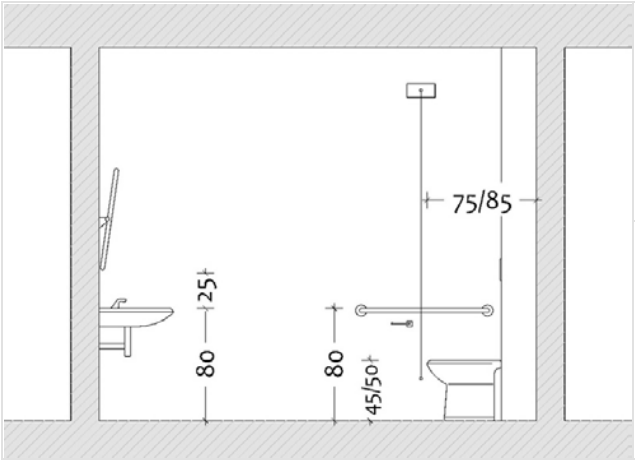

PS0096 (modificato)
Modifica alla posizione del vaso wc (con sostituzione)

Modifica alla posizione del vaso wc per ottenere uno spazio libero laterale a quest'ultimo non inferiore a 100 cm dall'asse del sanitario, distanza del bordo anteriore dalla parete retrostante compresa tra 75 e 85 cm e distanza dalla parete laterale non inferiore a 40 cm e sostituzione del vaso con altro di tipo non dedicato, avente appoggio per la schiena, seduta con altezza compresa tra 45 e 50 cm, incluse ordinarie opere edili ed idrauliche di adeguamento.

STIMA DEL COSTO **2.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1199**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

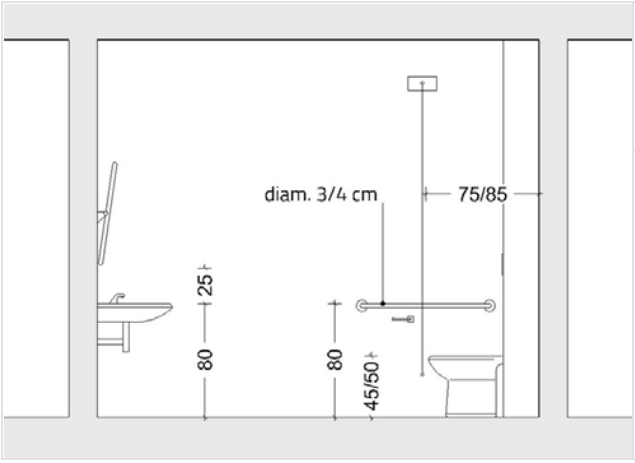

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 3	ID Scheda I 6861-1200

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-altezza piano	82	80 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

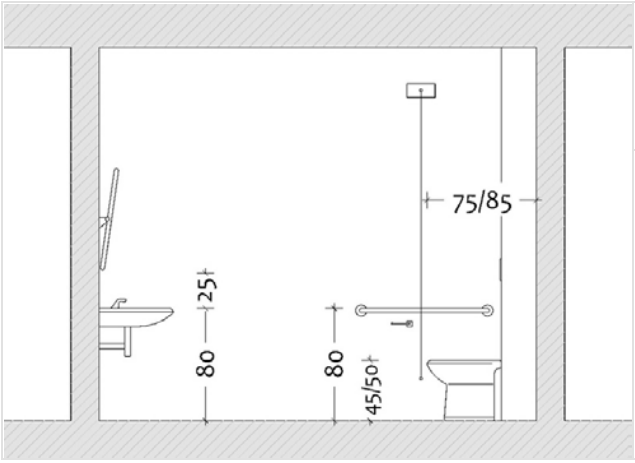

PS0433 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso del lavabo pur rendendolo meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. lo spostamento del lavabo.

STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda **6861-1201**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

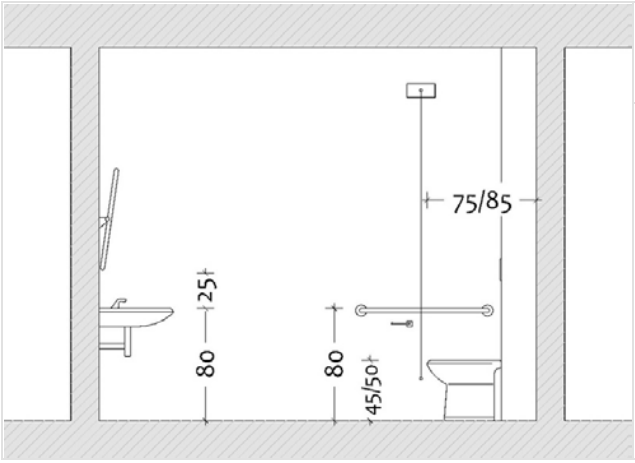

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.

STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda 6861-1202

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | ACCESSO/INGRESSO | OSTACOLO ORIZZONTALE





Risalto/incasso	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Zerbino. La porta di ingresso non è quella indicata nella pianta fornita.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0034 (modificato)
Posa di zerbino ad incasso

Rimozione dello zerbino che costituisce ostacolo e realizzazione di incasso a pavimento con posa di zerbino tecnico anti inciampo e con superficie idonea al transito di sedia a ruote, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-1203**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA | FILTRO ALL'ACCESSO





Luce netta	63	Vedi informazioni
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1204	LIV. **1**	**Profondità cabina Percorso verticale - Ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa** via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0097 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm (80x120 cm in caso di adeguamento), porta con luce min 80 cm (75 cm in caso di adeguamento), bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO
Comprende 1204

34.000 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034**
Data Rilievo **02 Aprile 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025


Indirizzo
via Cussignacco 38 - Udine (Udine)

LIV. di priorità **1**

ID Scheda **6861-1204**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - ASCENSORE/PIATTAFORMA ELEVATRICE A CABINA CHIUSA

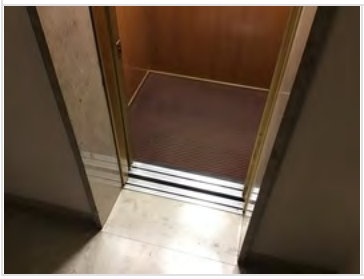



Profondità cabina	85	cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Ascensore condominiale

LINK ALTRE CRITICITÀ

6861-1203	LIV. 1	**Luce netta Filtro all'accesso** via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	Costo stimato **34000 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1388 (modificato)
Sostituzione dell'ascensore

Sostituzione dell'ascensore o della piattaforma elevatrice con altro con cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

STIMA DEL COSTO
Computata in 1203


0 €

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **I 6861-1205**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

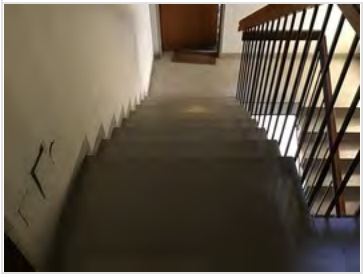




Assenza	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala condominiale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

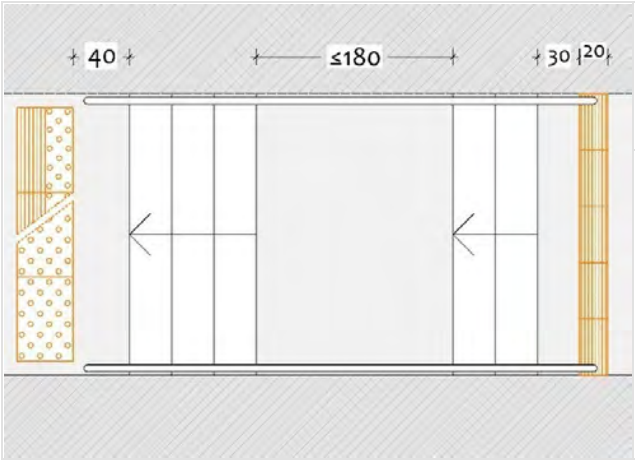

PS0062 (modificato)
Posa di dischi per formazione di segnaletica tattilo plantare

Applicazione di dischi adesivi in acciaio (o alluminio, poliuretano colorato ecc) con superficie antiscivolo R13 per la formazione di segnaletica tattilo-plantare a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione e con larghezza pari al gradino.


STIMA DEL COSTO **240 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 2	ID Scheda I 6861-1206

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

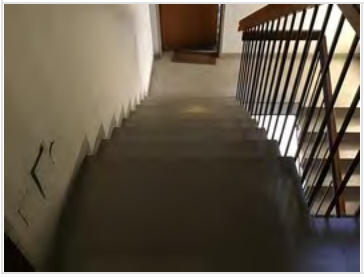




Larghezza	115	≥ 120 cm
Dimensioni	X 115,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala condominiale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

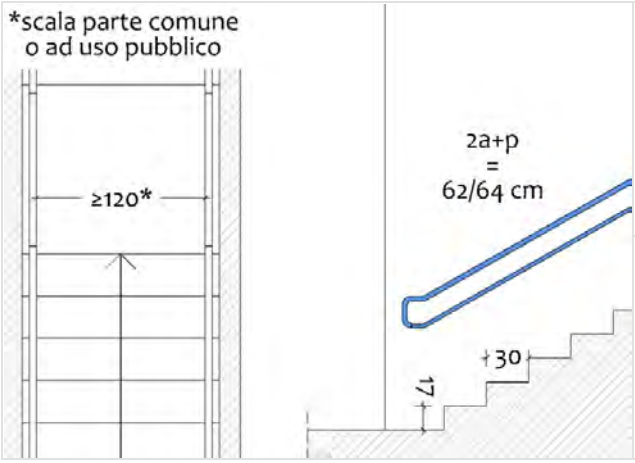

PS0106
Mantenimento stato di fatto

Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.

In caso di intervento che comporta il rifacimento della scala, devono essere rispettati i requisiti normativi di larghezza non inferiore a 120 cm e l'inserimento di un pianerottolo intermedio per ridurre il numero di gradini in sequenza.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1207

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA

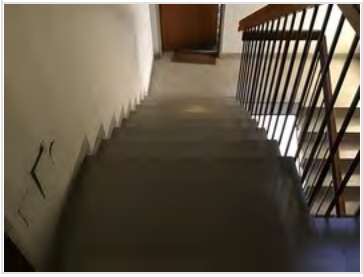




Gradino-assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 115,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
16 pedate. Scala condominiale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

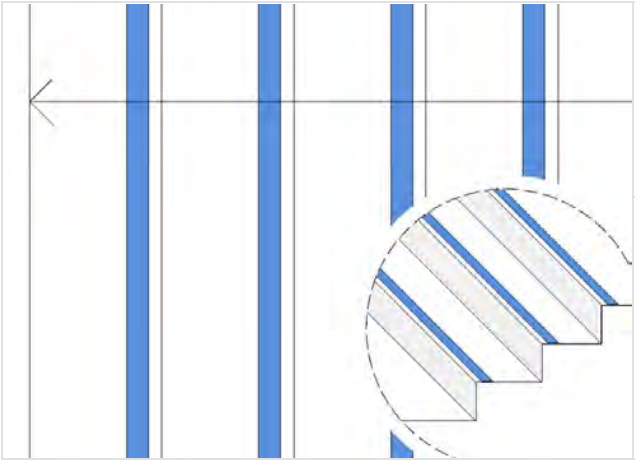

PS0073 (modificato)
Realizzazione di marca gradino

Realizzazione di marca gradino mediante posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.
Considerando le condizioni di contesto, la lavorazione deve essere ripetuta al deteriorasi del marcagradino.


STIMA DEL COSTO **192 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 28_SERVIZIO ACCOGLIENZA > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **02 Aprile 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo via Cussignacco 38 - Udine (Udine)	LIV. di priorità 1	ID Scheda 6861-1208

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA | CORRIMANO

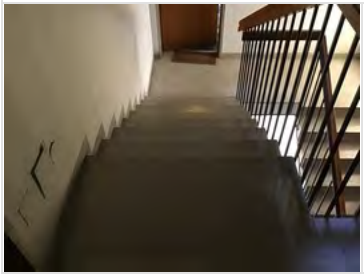




Non presente su entrambi i lati	Si	
Dimensioni	X 1100,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala condominiale

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

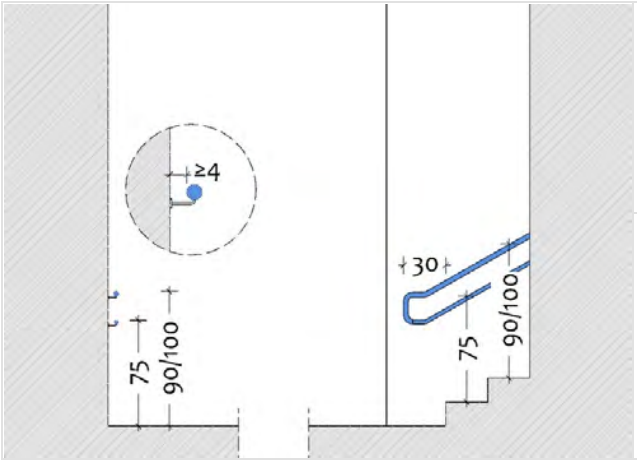

PS0042 (modificato)
Posa di corrimano

Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciati in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.

Contabilizzato corrimano singolo.

STIMA DEL COSTO **1.045 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **I 6861-0831**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
6 porte

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

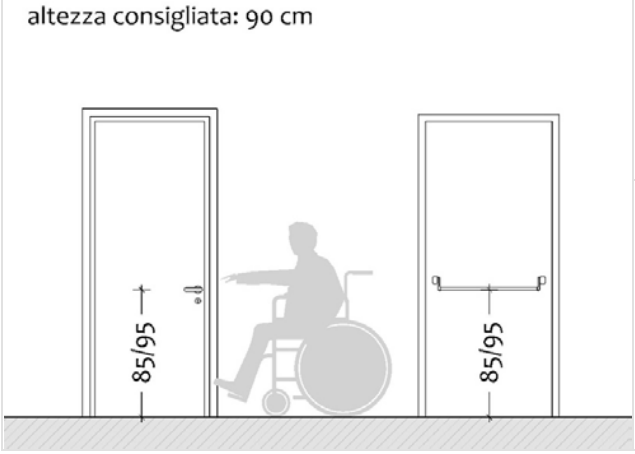

PS0068 (modificato)
Mantenimento stato di fatto

Considerando che la presenza della criticità non pregiudica l'uso della porta pur rendendola meno confortevole per alcuni profili di utenza, si ritiene di non computare nel P.E.B.A. la sostituzione della maniglia che implica la sostituzione dell'intera porta.

In caso di sostituzione della porta, la maniglia deve essere posta ad altezza di 90 cm.


STIMA DEL COSTO **0 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0832**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO

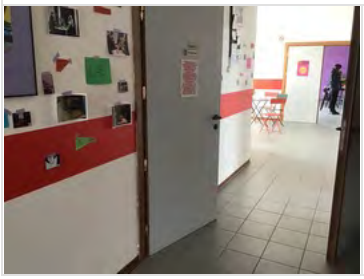




Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

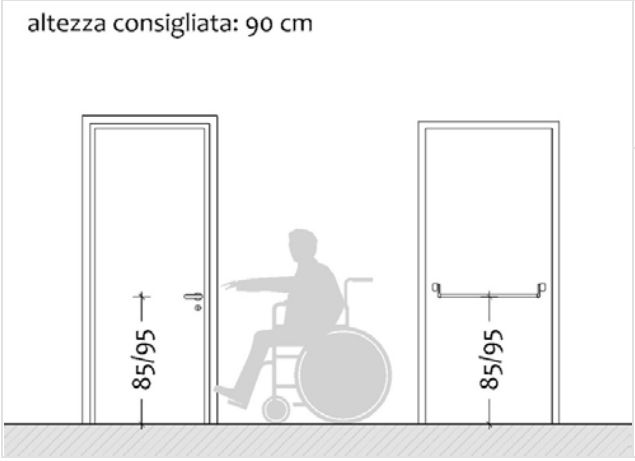

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.


STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0833**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE

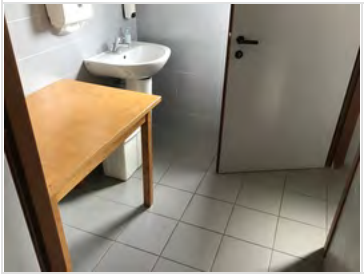



Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0434 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0834**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | FILTRO ALL'ACCESSO






Maniglia - Altezza	105	85<A<95 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

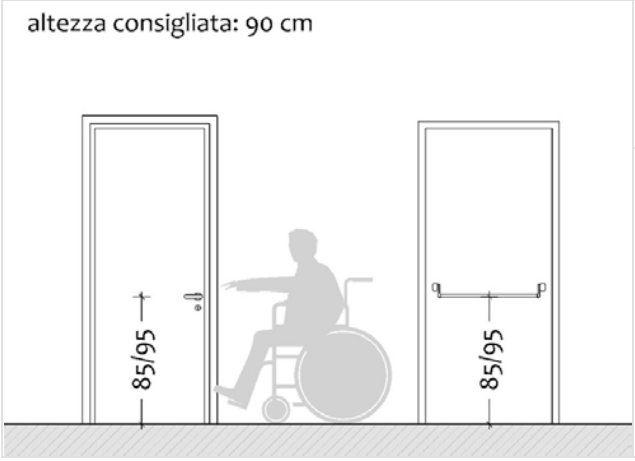

PS0093 (modificato)
Sostituzione del filtro all'accesso - porta interna

Sostituzione della porta interna con altra avente luce passaggio della singola anta pari a min. 90 cm, maniglie e maniglioni antipanico ad altezza di 90 cm, pressione apertura anta inferiore a 8 kg, inclusi rimozioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **1.250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0835**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | OSTACOLO VERTICALE





Arredi (tavoli, sedie, armadi, fioriere, ecc)	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS0434 (modificato)
Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo, riduce gli spazi di movimento e/o limita l'uso dei sanitari.


STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0836**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO

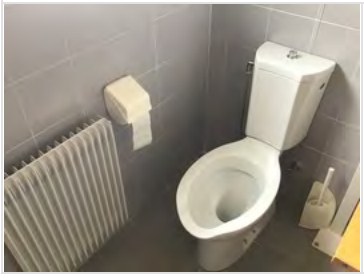




Corrimano/maniglione - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

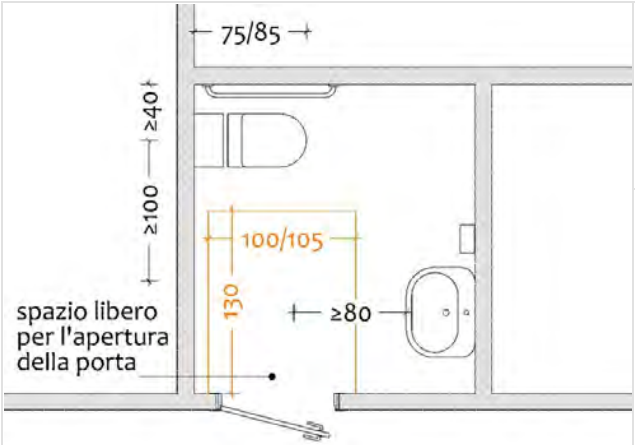

PS0081 (modificato)
Posa di corrimano/maniglione

Posa di maniglione fisso, orizzontale o diagonale, da ancorare alla parete parallela al vaso. Sezione circolare diam. 3-4 cm, lunghezza 60/90 cm, altezza 80 cm.

Non vengono computati i costi necessari per le modifiche al rediatore che interferisce con il maniglione.

STIMA DEL COSTO **145 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0837**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO | TERMINALE IMPIANTO






Assenza pulsante/campanello di emergenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Non raggiungibile

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

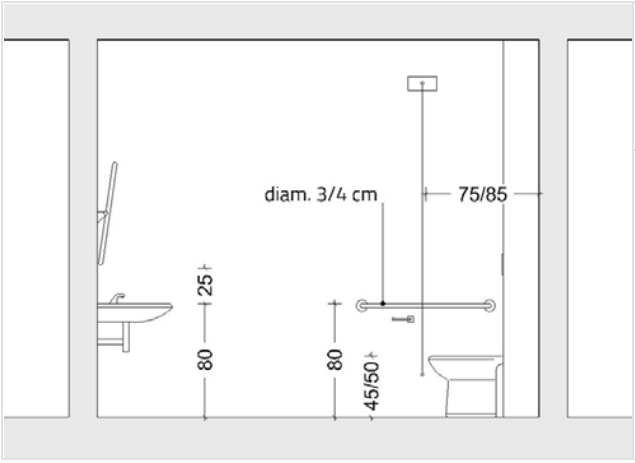

PS0061 (modificato)
Adeguamento campanello di emergenza

Adeguamento dell'altezza del tirante per l'attivazione delle chiamate di emergenza a 30 cm dal pavimento e della sua posizione rispetto alla tazza wc e sostituzione dell'estremità con elemento a contrasto cromatico.

STIMA DEL COSTO **50 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0838**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | SERVIZIO IGIENICO






Lavabo-inadeguatezza rubinetti	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

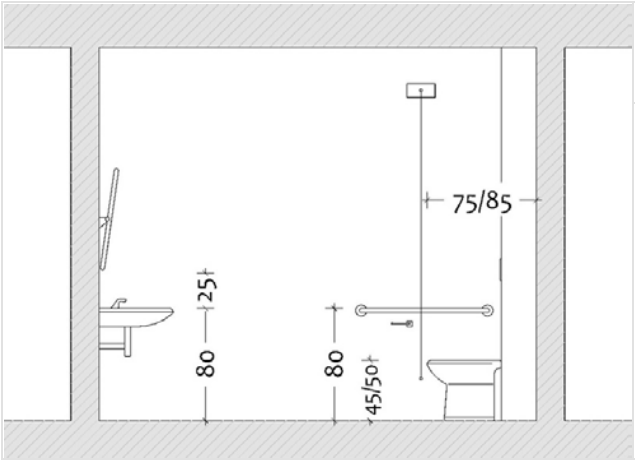

PS1348 (modificato)
Sostituzione della rubinetteria

Sostituzione della rubinetteria del lavabo con altra a leva corta, non chirurgica.


STIMA DEL COSTO **250 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0839**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

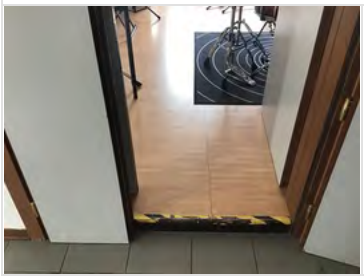




Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 118,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

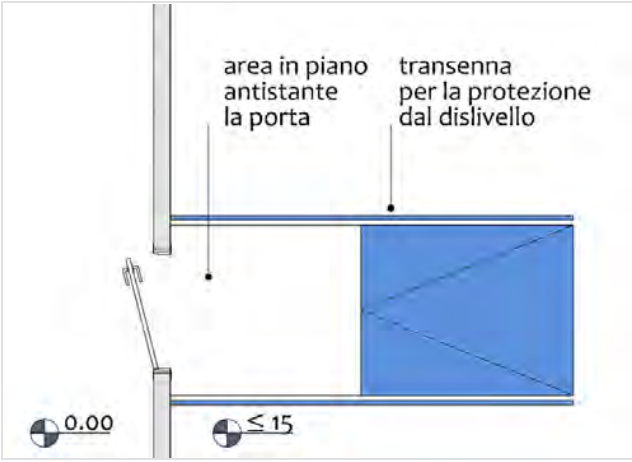

PS1349 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.


STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 02 Aprile 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0840**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | VANO GENERICO | DISLIVELLO

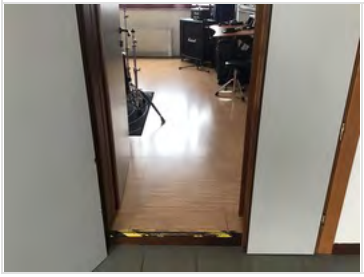




Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 118,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

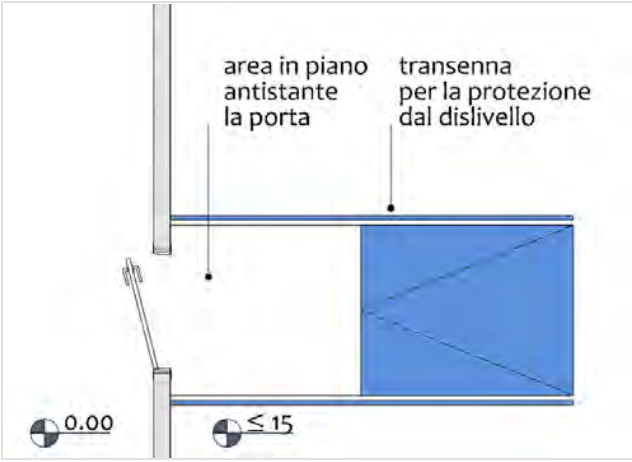

PS1349 (modificato)
Realizzazione di rampa inserita nella pavimentazione rialzata

Demolizione di parte della pavimentazione e realizzazione di rampa incassata nella superficie rialzata, con pavimentazione a contrasto cromatico rispetto alla superficie in piano, larghezza min. 90 cm, pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), cordolo fermaruota e corrimano se necessario.

STIMA DEL COSTO **3.500 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **6861-0841**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SERVOSCALA





Non funzionante	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1296 (modificato)
Installazione di ascensore/piattaforma elevatrice a cabina chiusa

Installazione di elevatore, posto nella posizione più idonea rispetto all'edificio e al contesto e raggiungibile con percorso accessibile. Spazio antistante alle porte min 140x140 cm, cabina min 110x140 cm, porta con luce min 80 cm, bottoniere ad alta visibilità a rilievo e in braille, segnalazioni acustiche e visive di arrivo al piano, schermo per videochiamata di soccorso.

Il costo dell'intervento comprende anche opere strutturali ed impiantistiche e non può essere stimato in sede di PEBA; si indica, pertanto, un costo minimo di riferimento.

STIMA DEL COSTO **35.000 €**

PEBA 2 Comune di Udine > Ambito Edilizio > 29_OFFICINE GIOVANI > Piano primo

Rilevatore **0034** Data Rilievo **21 Marzo 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 27 Marzo 2025	Indirizzo **piazzale Valle del But - Udine (Udine)**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **6861-0842**

RILIEVO STATO DI FATTO

EDIFICIO | PERCORSO VERTICALE - SCALA






Gradino-aggetto	10	2<A<2.5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Scala priva di alzata

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

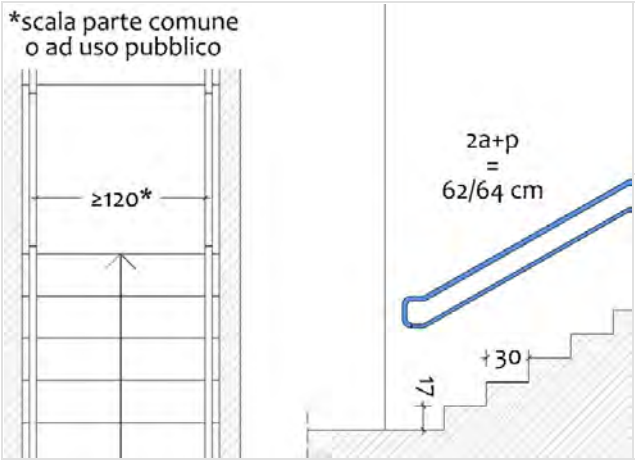

PS1156 (modificato)
Realizzazione di alzata su scala "a giorno"

Realizzazione di alzata per eliminare lo spazio vuoto caratteristico della scala "a giorno" mediante posa, in corrispondenza di ciascun gradino e/o pianerottolo, di un elemento continuo ed opaco in materiale idoneo alla specifica scala e con larghezza pari a quella della pedata.

STIMA DEL COSTO **750 €**